



Agilent U1253B True RMS OLED 萬用電錶

快速入門指南



您的萬用電錶包含以下項目：

- ✓ 砂膠測試引線 ，19 mm 探針 ，4 mm 探針 ，與鱷魚夾 
- ✓ 印刷版快速入門指南
- ✓ 可充電 7.2 V 電池
- ✓ 電源線和 AC 轉接器
- ✓ 校正證明

如果有任何項目缺少或毀損，請聯絡您當地的 Agilent 營業處。

如需詳細資訊，請參考 Agilent 網站
(www.agilent.com/find/handheld-tools) 上的 *Agilent U1253B True RMS
OLED 萬用電表使用者及維修指南*。


警告

在進行任何量測之前，請確定特定量測選項的終端連接正確。為避免損壞此裝置，請勿超過輸入限制。



Agilent Technologies

功能與特色

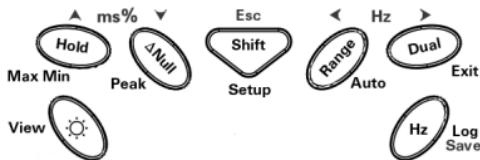

| 動作 | 步驟 |
|-----------------------|------------------------|
| 變更 OLED 亮度 | 按下 ° |
| 凍結量測值 | 按下 |
| 啓動 MIN MAX AVG NOW 記錄 | 按住 1秒以上。 |
| 補償量測值 | 按下 |
| 變更量測範圍 | 按下 |
| 開啓自動選取範圍 | 按住 1秒以上。 |
| 開啓雙顯示幕 | 按下 |
| 啓動手動資料記錄 | 按住 1秒以上。 |
| 檢視記錄資料 | 按住 1秒以上，然後按下 卷動記錄資料。 |
| 清除記錄資料 | 按住 1秒以上，然後按住 1秒以上。 |

輸入終端和過載保護

| 量測功能 | 輸入終端 | | 過載保護 |
|------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------------|
| 電壓 | | COM | 1000 Vrms |
| 二極體 | | | 1000 Vrms < 0.3 A 短路電流 |
| 電阻 | | | |
| 電容 | | | |
| 溫度 | | | |
| 電流 (μA 和 mA) | $\mu\text{A}.\text{mA}$ | COM | 440 mA / 1000 V 30 kA / 快熔保險絲 |
| 電流 (A) | A | COM | 11 A / 1000 V 30 kA / 快熔保險絲 |

執行電壓量測




量測 AC 電壓

- 1 請將旋扭開關設定為 $\sim V$ 。針對 $\sim V$ 和 $\sim mV$ 模式，請按下 以確認 \sim 已出現在顯示幕中。
- 2 將紅色和黑色測試引線分別連接到輸入終端 **V. mV (紅色)** 和 **COM (黑色)**。
- 3 探測測試點並讀取顯示值。
- 4 按下 以顯示雙量測。參數可連續切換。

量測 DC 電壓

- 1 請將旋扭開關設定為 $\sim V$ 或 $\sim mV$ 。確定 \sim 已出現在顯示幕中。
- 2 將紅色和黑色測試引線分別連接到輸入終端 **V. mV (紅色)** 和 **COM (黑色)**。
- 3 探測測試點並讀取顯示值。
- 4 按下 以顯示雙量測。參數可連續切換。

執行電流測量

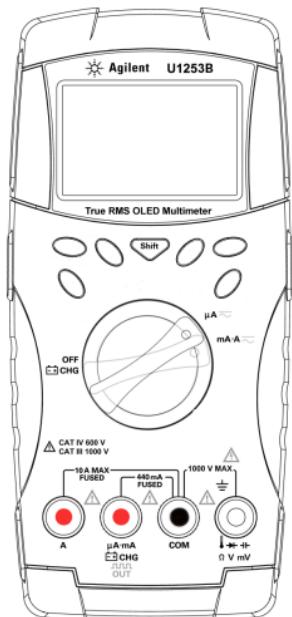

量測 AC 电流

- 1 請將旋扭開關設定為 $\mu\text{A}\sim$ 或 $\text{mA}\cdot\text{A}\sim$ 。按下 以確定 $\cdots\cdots$ 出現在顯示幕中。
- 2 將紅色和黑色測試引線分別連接到輸入終端 $\mu\text{A} \cdot \text{mA}$ (紅色) 和 **COM** (黑色) 或 **A** (紅色) 和 **COM** (黑色)。
- 3 探測與電路串聯的測試點，並讀取顯示值。



量測 DC 电流

- 1 請將旋扭開關設定為 $\mu\text{A}\sim$ 或 $\text{mA}\cdot\text{A}\sim$ 。確定 $\cdots\cdots$ 已出現在顯示幕中。
- 2 將紅色和黑色測試引線分別連接到輸入終端 $\mu\text{A} \cdot \text{mA}$ (紅色) 和 **COM** (黑色) 或 **A** (紅色) 和 **COM** (黑色)。
- 3 探測與電路串聯的測試點，並讀取顯示值。

注意


- 如果電流為 $\leq 440 \text{ mA}$ ，請將紅色和黑色測試引線分別連接到輸入終端 $\mu\text{A} \cdot \text{mA}$ (紅色) 和 **COM** (黑色)。
- 如果電流大於 440 mA ，請將紅色和黑色測試引線分別連接輸入終端 **A** (紅色) 和 **COM** (黑色)。

執行電阻、電導與通電量測

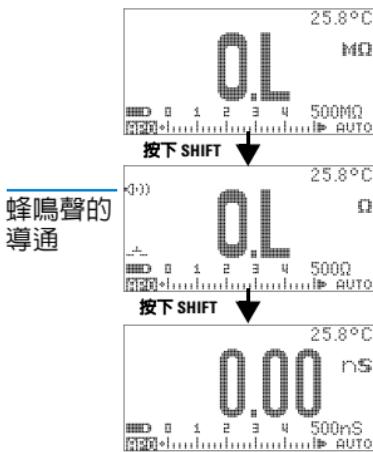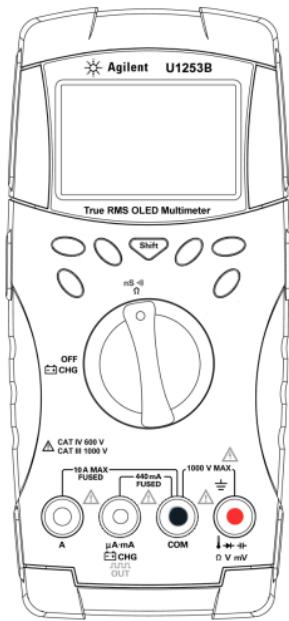

- 1 請將旋扭開關設定為 nS
- 2 將紅色和黑色測試引線分別連接到輸入終端 Ω (紅色) 和 COM (黑色)。
- 3 探測測試點 (藉由分流電阻器) 並讀取顯示值。
- 4 按下 滾動蜂鳴聲的導通 (OL)/、電導 (nS) 和電阻測試 (Ω / $k\Omega$, 或 $M\Omega$)，如下所示。

執行電容和溫度量測

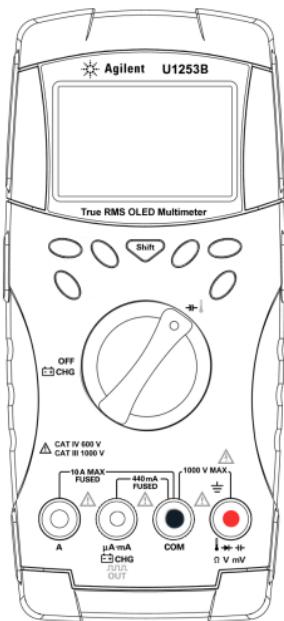


電容

- 1 請將旋扭開關設定為 。按下 Shift 以選取溫度量測。
- 2 將紅色和黑色測試引線分別連接到輸入終端 **H** (紅色) 和 **COM** (黑色)。
- 3 將紅色測試引線與電容器正極連接，將黑色測試引線與電容器負極連接。
- 4 讀取顯示值。

溫度

- 1 請將旋扭開關設定為 。按下 Shift 以選取溫度量測。
- 2 將紅色和黑色測試引線分別連接到輸入終端 **H** (紅色) 和 **COM** (黑色)。
- 3 將已連接熱耦合探針之熱耦合接器插入輸入終端 **H** (紅色) 和 **COM** (黑色)。
- 4 使用熱耦合探針觸碰量測表面。
- 5 讀取顯示值。

頻率和頻率計數器量測

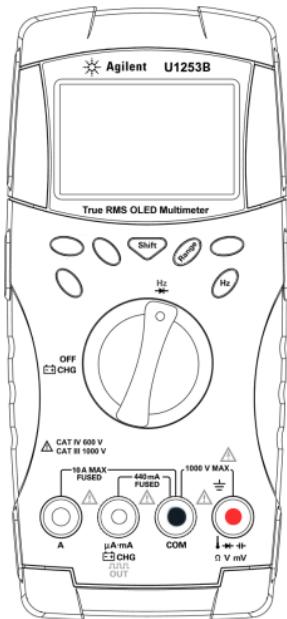

頻率量測

在 AC/DC 電壓或 AC/DC 電流量測時，您可以隨時按下 **Hz** 來量測信號頻率。

頻率計數器量測

1 請將旋扭開關設定為 **Hz**。

2 按下 **Shift** 選取頻率

計數器 (**Hz**) 功能。預設的輸入信號頻率將除以 1。如此可以量測到的最大信號頻率達 985KHz。

3 將紅色和黑色測試引線分別連接到輸入終端 **V (紅色)** 和 **COM (黑色)**。

4 探測測試點並讀取顯示值。

5 如果讀值不穩定或為零，請按下


Range 選取以 100 除的輸入信號頻率 (在顯示器上會顯示 **100**)。此適合較高的頻率範圍，最大值為 20 MHz。

6 如果在步驟 5 之後讀數仍不穩定，表示此信號超過 U1253B 頻率量測範圍的最大值 20 MHz。

警告

- 將頻率計數器用於低電壓應用產品。請勿在 AC 電力系統上使用頻率計數器。
- 如果輸入超過 30 Vpp，必須使用在電流或電壓量測下 (非頻率計數器下) 可用的頻率量測模式。

方波輸出

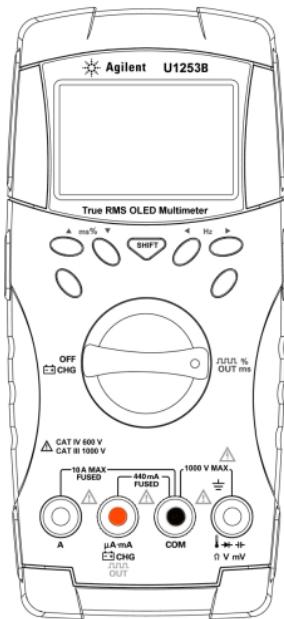

- 1 請將旋扭開關轉到 OUT ms %。
- 2 按下 在主顯示幕上選擇週期 (%)。
- 3 預設的方波頻率為 600 Hz，如次顯示幕所示，並且其週期為 50%，如主顯示幕所示。
- 4 按下 < 或 > 滾動可用頻率 (有 28 個頻率可供選擇)。
- 5 按下 ▲ 或 ▼ 以調整週期。週期的設置範圍為 0.390625% 到 99.609375%，每步驟為 0.390625%。顯示之週期的解析度為 0.001%。

充電時 ...

注意



- 充電時，請不要將旋轉開關從 **OFF CHG** 位置旋開。
- 只能使用 7.2 V 或 8.4 V NiMH 可重複充電電池 (9 V 大小) 執行電池充電。
- 充電時，請中斷來自所有終端的測試引線。
- 確定依照正確的極性將電池正確地插入萬用電錶中。

安全聲明

注意

「**注意**」通知代表發生危險狀況。它提醒您注意，如果沒有正確執行或遵守操作程序、作法或相關說明，可能會導致產品毀損或重要資料遺失。除非已經完全了解和滿足所指定的條件，否則請不要在出現「**注意**」通知的狀態下繼續進行。

警告

「**警告**」通知代表發生危險狀況。它提醒您注意，如果沒有正確執行或遵守操作程序、作法或相關說明，可能會導致人員受傷或死亡。除非已經完全了解或進行到所指定的狀況，否則請不要在出現「**警告**」通知的狀態下繼續進行。

安全資訊

此電表經過安全認證，符合 EN/IEC 61010-1:2001、UL 61010-1 Second Edition 與 CAN/CSA 22.2 61010-1 Second Edition、CAT III 1000 V / 類別 IV 600 V、污染等級 II。請使用標準或相容的探針。

安全符號

| | |
|---------------------------|--|
| | 接地端子 |
| | 設備受到「雙重絕緣」或「強化絕緣」的完整保護 |
| | 注意，有電擊的風險 |
| | 注意，有發生危險的風險 (請參閱儀器手冊，以獲得特定的「 警告 」或「 注意 」資訊) |
| CAT III 1000 V | Category III 1000 V 過壓保護 |
| CAT IV 600 V | 類別 IV 600 V 過壓保護 |

如需進一步瞭解安全方面的詳細資訊，請參閱
《Agilent U1253B True RMS OLED 萬用電表使用者及維修指南》。

馬來西亞印製



U1253-90050

2009 年 12 月 1 日，第一版
© Agilent Technologies, Inc., 2009



Agilent Technologies