



Agilent U1253B True RMS OLED 万用表

快速入门指南



您的万用表附随有以下物件：

- ✓ 硅树脂测试引线 、 19 mm 探头 、 4 mm 探头 、 和鳄鱼夹 
- ✓ 印刷版快速入门指南
- ✓ 7.2V 充电电池
- ✓ 电源线和交流适配器
- ✓ 校准证书

如果缺少任何物品或存在已损坏的物品，请联系离您最近的 Agilent 销售处。

有关详细信息，请参阅 Agilent 网站 (www.agilent.com/find/handheld-tools) 上的 *Agilent U1253B True RMS OLED 万用表用户及维修指南*。


警告

在开始进行任何测量之前，请确保端子连接对于特定测量选择的正确性。为避免损坏本设备，请勿超出输入限值。



Agilent Technologies

函数和功能

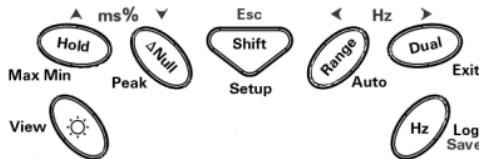


操作	步骤
更改 OLED 亮度	按
冻结测量值	按
开始记录 MIN MAX AVG NOW	按住 ，持续时间大于1秒。
抵消测量值	按
更改测量范围	按
开启自动选择范围功能	按住 ，持续时间大于1秒。
打开双显示屏	按
启动手动数据记录	按住
查看记录的数据	按住 (持续时间大于1秒)，按 或 滚动记录的数据。
清除记录的数据	按住 (持续时间大于1秒)，按住 (持续时间大于1秒)。

输入端子和过载保护

测量功能	输入端子	过载保护	
电压		COM	1000 Vrms
二极管			1000 Vrms
电阻			< 0.3 A 短路电流
电容			
温度			
电流 (μA 和 mA)	$\mu\text{A}.\text{mA}$	COM	440 mA/1000 V 30 kA/ 快熔型保险丝
电流 (A)	A	COM	11 A/1000 V 30 kA/ 快熔型保险丝

执行电压测量

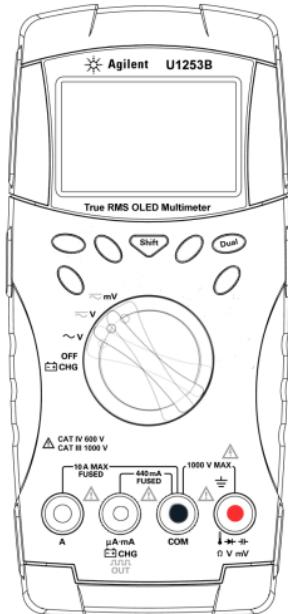


测量交流电压

- 1 将旋转开关设置为 $\sim V$ 。对于 $\sim V$ 和 $\sim mV$ 模式，请按 **Shift** 以确保 $\sim \sim$ 已在显示屏中显示。
- 2 将红色和黑色测试引线分别与输入端子 **V. mV**（红色）和 **COM**（黑色）连接。
- 3 探测测试点并读取显示值。
- 4 按 **Dual** 以显示双测量。可以连续切换参数。

测量直流电压

- 1 将旋转开关设置为 $\sim V$ 或 $\sim mV$ 。确保 $\sim \sim$ 已在显示屏中显示。
- 2 将红色和黑色测试引线分别与输入端子 **V. mV**（红色）和 **COM**（黑色）连接。
- 3 探测测试点并读取显示值。
- 4 按 **Dual** 以显示双测量。可以连续切换参数。

执行电流测量

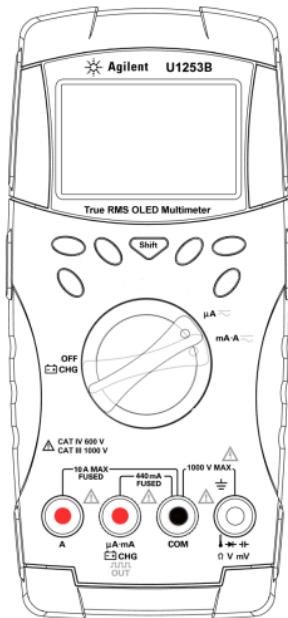

测量交流电流

- 1 将旋转开关设置为 $\mu\text{A}\sim$ 或 $\text{mA}\cdot\text{A}\sim$ 。按 Shift 以确保 \sim 在显示屏中显示。
- 2 将红色和黑色测试引线分别与输入端子 $\mu\text{A}.\text{mA}$ （红色）和 **COM**（黑色）或 **A**（红色）和 **COM**（黑色）连接。
- 3 探测与电路串联的测试点，并读取显示值。



测量直流电流

- 1 将旋转开关设置为 $\mu\text{A}\sim$ 或 $\text{mA}\cdot\text{A}\sim$ 。确保 --- 已在显示屏中显示。
- 2 将红色和黑色测试引线分别与输入端子 $\mu\text{A}.\text{mA}$ （红色）和 **COM**（黑色）或 **A**（红色）和 **COM**（黑色）连接。
- 3 探测与电路串联的测试点，并读取显示值。

小心


- 如果电流 $\leq 440 \text{ mA}$ ，请将红色和黑色测试引线分别与输入端子 $\mu\text{A}.\text{mA}$ （红色）和 **COM**（黑色）连接。
- 如果电流 $> 440 \text{ mA}$ ，请将红色和黑色测试引线分别与输入端子 **A**（红色）和 **COM**（黑色）连接。

进行电阻、电导和通断测量

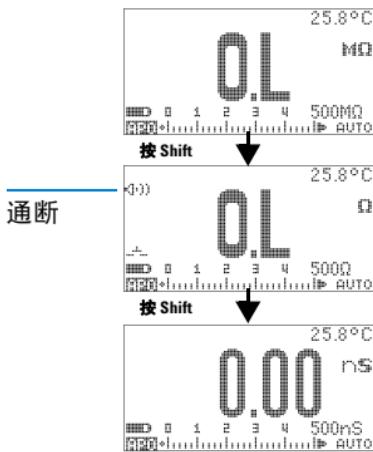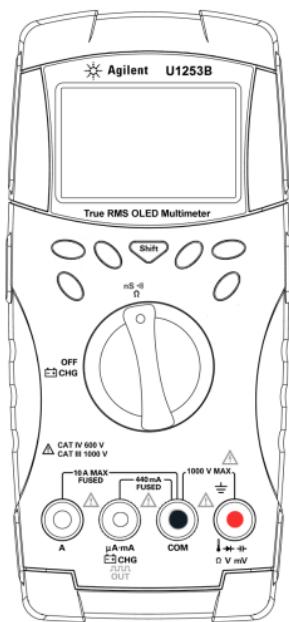

- 1 将旋转开关设置为 $nS \Omega$ 。
- 2 将红色和黑色测试引线分别与输入端子 Ω (红色) 和 COM (黑色) 连接。
- 3 探测测试点 (通过并联电阻器)，并读取显示值。
- 4 按 Shift 可在通断测试 (OL)/ Ω 、电导测试 (nS) 和电阻测试 (Ω、kΩ 或 MΩ) 之间滚动，如图所示。

执行电容和温度测量

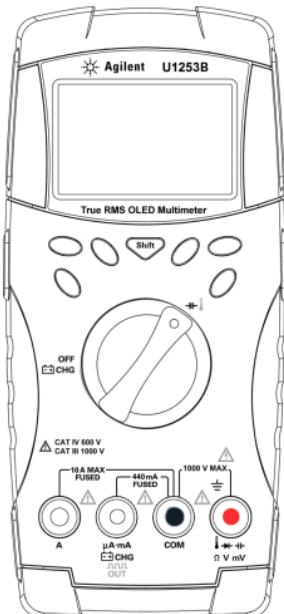


电容

- 1 将旋转开关设置为 。将红色和黑色测试引线分别与输入端子 (红色) 和 (黑色) 连接。
- 2 将红色测试引线与电容器正端子连接，将黑色测试引线与电容器负端子连接。
- 3 读取显示值。

温度

- 1 将旋转开关设置为 。按 选择温度测量。
- 2 将红色和黑色测试引线分别与输入端子 (红色) 和 (黑色) 连接。
- 3 将热电偶适配器（连接有热电偶探头）插入到输入端子 (红色) 和 (黑色)。
- 4 使用热电偶探头接触测量表面。
- 5 读取显示值。

频率和频率计数器测量

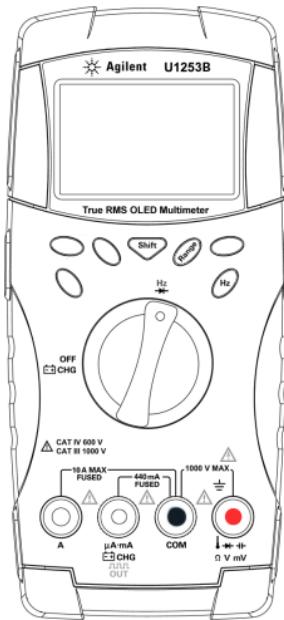

频率测量

在交流 / 直流电压或交流 / 直流电流测量期间，您可以在任何时间按 来测量信号频率。


频率计数器测量

- 1 将旋转开关设置到 .
- 2 按 可选择频率计数器 (**Hz**) 功能。默认的输入信号频率将除以 1。这允许测量的信号的最大频率高达 985 kHz。
- 3 将红色和黑色测试引线分别与输入端子 **V** (红色) 和 **COM** (黑色) 连接。
- 4 探测测试点并读取显示值。
- 5 如果读数不稳定或为零，按 可选择输入信号频率除以 100 (**100** 将显示在显示屏上)。这适合于更高的频率范围，最大值为 20 MHz。
- 6 如果在步骤 5 之后读数仍不稳定，则说明此信号超出 U1253B 频率测量范围最大值 20 MHz。

警告

- 使用频率计数器处理低电压应用。请永远不要在交流电力线系统上使用频率计数器。
- 对于超过 30 Vpp 的输入，需要使用电流或电压测量下的频率测量模式，而不是频率计数器。

方波输出

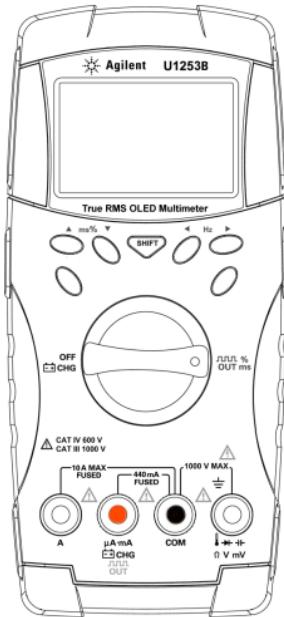

- 1 将旋转开关转到 % OUT ms。
- 2 按 可在主显示屏上选择占空比 (%)。
- 3 默认的方波频率为 600 Hz (如副显示屏所示), 并且其占空比为 50% (如主显示屏所示)。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 滚动到可用的频率 (有 28 种频率可供选择)。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 调整占空比。可以按 0.390625% 步阶, 将占空比的范围设置为从 0.390625% 到 99.609375%。所显示的占空比的解析度为 0.001%。

在对电池充电时 ...

小心



- 在对电池充电时, 请勿将旋转开关转离 OFF CHG 位置。
- 只能对 7.2 V 或 8.4 V 镍氢充电电池充电, 电池型号为 9 V。
- 在对电池充电时, 断开所有端子的测试引线的连接。
- 请确保在万用表中正确地插入电池, 并确保极性正确。

安全声明

小心

小心标志表示有危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意, 如果不正确地执行或不遵守操作步骤, 则可能导致产品损坏或重要数据丢失。在没有完全理解指定的条件且不满足这些条件的情况下, 请勿继续执行小心标志所指示的任何操作。

警告

“警告”标志表示有危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意, 如果不正确地执行操作或不遵守操作步骤, 则可能导致人身伤亡。在没有完全理解指定的条件且不满足这些条件的情况下, 请勿继续执行“警告”标志所指示的任何操作。

安全信息

此仪表已通过安全认证, 符合 EN/IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 第二版和 CAN/CSA 22.2 61010-1 第二版, CAT III 1000 V/CAT IV 600 V, 污染度 II 的要求。与标准或兼容的测试探头结合使用。

安全标志

	接地端
	设备由双重绝缘或加强绝缘保护
	小心, 电击风险
	小心, 有危险 (请参阅本仪器手册了解具体的“警告”或“小心”信息)
CAT III 1000 V	III 类 1000 V 过电压保护
CAT IV 600 V	IV 类 600 V 过电压保护

有关进一步的安全详细信息, 请参阅
Agilent U1253B True RMS OLED 万用表用户及维修指南。

Malaysia 印刷



U1253-90051

2009 年 12 月 1 日, 第一版
© Agilent Technologies, Inc., 2009



Agilent Technologies