


Softwarebeschreibung

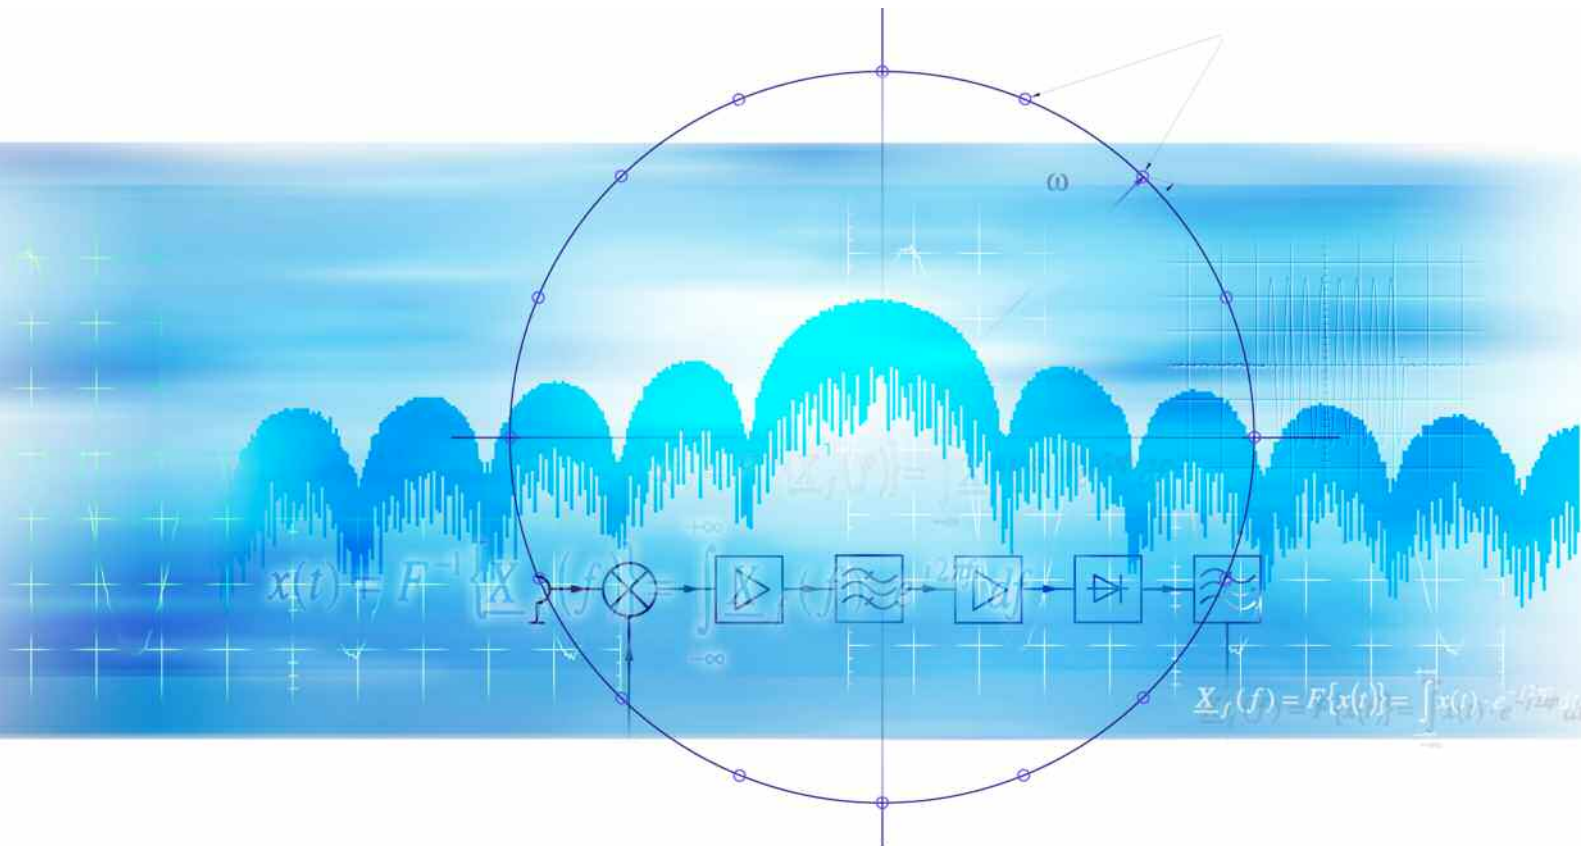

Messungen mit Leistungsmesskopf

Applikations-Firmware R&S[®] FS-K9

1157.3006.02

Diese Softwarebeschreibung ist für folgende Modelle gültig:

R&S®FSP

R&S®FSQ

R&S®FSU

R&S®FSUP

Sehr geehrter Kunde,

in diesem Bedienhandbuch wird die Softwareoption R&S® FS-K9 mit dem Kürzel R&S FS-K9 bezeichnet. Die Spektrumanalysatoren R&S® FSU und R&S® FSP werden mit den Kürzeln R&S FSU bzw. R&S FSP bezeichnet.

R&S® ist eingetragenes Warenzeichen der Fa. Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. Eigennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Anweisungen und Sicherheitshinweise!

Alle Werke und Standorte der Rohde & Schwarz Firmengruppe sind ständig bemüht, den Sicherheitsstandard unserer Produkte auf dem aktuellsten Stand zu halten und unseren Kunden ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu bieten. Unsere Produkte und die dafür erforderlichen Zusatzgeräte werden entsprechend der jeweils gültigen Sicherheitsvorschriften gebaut und geprüft. Die Einhaltung dieser Bestimmungen wird durch unser Qualitätssicherungssystem laufend überwacht. Das vorliegende Produkt ist gemäß beiliegender EU-Konformitätsbescheinigung gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Benutzer alle Hinweise, Warnhinweise und Warnvermerke beachten. Bei allen Fragen bezüglich vorliegender Sicherheitshinweise steht Ihnen die Rohde & Schwarz Firmengruppe jederzeit gerne zur Verfügung.







Darüber hinaus liegt es in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt in geeigneter Weise zu verwenden. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb in Industrie und Labor bzw. wenn ausdrücklich zugelassen auch für den Feldeinsatz bestimmt und darf in keiner Weise so verwendet werden, dass einer Person/Sache Schaden zugefügt werden kann. Die Benutzung des Produkts außerhalb seines bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder unter Missachtung der Anweisungen des Herstellers liegt in der Verantwortung des Benutzers. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Zweckentfremdung des Produkts.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts wird angenommen, wenn das Produkt nach den Vorgaben der zugehörigen Produktdokumentation innerhalb seiner Leistungsgrenzen verwendet wird (siehe Datenblatt, Dokumentation, nachfolgende Sicherheitshinweise). Die Benutzung des Produkts erfordert Fachkenntnisse und zum Teil englische Sprachkenntnisse. Es ist daher zu beachten, dass das Produkt ausschließlich von Fachkräften oder sorgfältig eingewiesenen Personen mit entsprechenden Fähigkeiten bedient werden darf. Sollte für die Verwendung von R&S-Produkten persönliche Schutzausrüstung erforderlich sein, wird in der Produktdokumentation an entsprechender Stelle darauf hingewiesen. Bewahren Sie die grundlegenden Sicherheitshinweise und die Produktdokumentation gut auf und geben Sie sie an nachfolgende Benutzer weiter.

Symbole und Sicherheitskennzeichnungen

							
Produkt-dokumentation beachten	Vorsicht bei Geräten mit einer Masse > 18kg	Gefahr des elektrischen Schlages	Warnung! heiße Oberfläche	Schutzleiter-anschluss	Erd-anschluss	Masse-anschluss	Achtung! Elektrostatisch gefährdete Bauelemente

Grundlegende Sicherheitshinweise

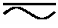					
Versorgungsspannung EIN/AUS	Anzeige Stand-by	Gleichstrom DC	Wechselstrom AC	Gleichstrom/ Wechselstrom DC/AC	Gerät durchgehend durch doppelte/ verstärkte Isolierung geschützt

Die Einhaltung der Sicherheitshinweise dient dazu, Verletzungen oder Schäden durch Gefahren aller Art möglichst auszuschließen. Hierzu ist es erforderlich, dass die nachstehenden Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen und beachtet werden, bevor die Inbetriebnahme des Produkts erfolgt. Zusätzliche Sicherheitshinweise zum Personenschutz, die an entsprechender Stelle der Produktdokumentation stehen, sind ebenfalls unbedingt zu beachten. In den vorliegenden Sicherheitshinweisen sind sämtliche von der Rohde & Schwarz Firmengruppe vertriebenen Waren unter dem Begriff „Produkt“ zusammengefasst, hierzu zählen u. a. Geräte, Anlagen sowie sämtliches Zubehör.

Signalworte und ihre Bedeutung

GEFAHR	kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.
WARNUNG	kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder (schwere) Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT	kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
ACHTUNG	weist auf die Möglichkeit einer Fehlbedienung hin, bei der das Produkt Schaden nehmen kann.

Diese Signalworte entsprechen der im europäischen Wirtschaftsraum üblichen Definition für zivile Anwendungen. Neben dieser Definition können in anderen Wirtschaftsräumen oder bei militärischen Anwendungen abweichende Definitionen existieren. Es ist daher darauf zu achten, dass die hier beschriebenen Signalworte stets nur in Verbindung mit der zugehörigen Produktdokumentation und nur in Verbindung mit dem zugehörigen Produkt verwendet werden. Die Verwendung von Signalworten in Zusammenhang mit nicht zugehörigen Produkten oder nicht zugehörigen Dokumentationen kann zu Fehlinterpretationen führen und damit zu Personen- oder Sachschäden beitragen.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Das Produkt darf nur in den vom Hersteller angegebenen Betriebszuständen und Betriebslagen ohne Behinderung der Belüftung betrieben werden. Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt für R&S-Produkte Folgendes:
als vorgeschriebene Betriebslage grundsätzlich Gehäuseboden unten, IP-Schutzart 2X, Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie 2, nur in Innenräumen verwenden, Betrieb bis 2000 m ü. NN, Transport bis 4500 m ü. NN, für die Nennspannung gilt eine Toleranz von $\pm 10\%$, für die Nennfrequenz eine Toleranz von $\pm 5\%$.

2. Bei allen Arbeiten sind die örtlichen bzw. landesspezifischen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Das Produkt darf nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden. Vor Arbeiten am Produkt oder Öffnen des Produkts ist dieses vom Versorgungsnetz zu trennen. Abgleich, Auswechseln von Teilen, Wartung und Reparatur darf nur von R&S-autorisierten Elektrofachkräften ausgeführt werden. Werden sicherheitsrelevante Teile (z.B. Netzschalter, Netztrafos oder Sicherungen) ausgewechselt, so dürfen diese nur durch Originalteile ersetzt werden. Nach jedem Austausch von sicherheitsrelevanten Teilen ist eine Sicherheitsprüfung durchzuführen (Sichtprüfung, Schutzleitertest, Isolationswiderstand-, Ableitstrommessung, Funktionstest).
3. Wie bei allen industriell gefertigten Gütern kann die Verwendung von Stoffen, die Allergien hervorrufen, so genannte Allergene (z.B. Nickel), nicht generell ausgeschlossen werden. Sollten beim Umgang mit R&S-Produkten allergische Reaktionen, z.B. Hautausschlag, häufiges Niesen, Bindehautrötung oder Atembeschwerden auftreten, ist umgehend ein Arzt zur Ursachenklärung aufzusuchen.
4. Werden Produkte / Bauelemente über den bestimmungsgemäßen Betrieb hinaus mechanisch und/oder thermisch bearbeitet, können gefährliche Stoffe (schwermetallhaltige Stäube wie z.B. Blei, Beryllium, Nickel) freigesetzt werden. Die Zerlegung des Produkts, z.B. bei Entsorgung, darf daher nur von speziell geschultem Fachpersonal erfolgen. Unsachgemäßes Zerlegen kann Gesundheitsschäden hervorrufen. Die nationalen Vorschriften zur Entsorgung sind zu beachten.
5. Falls beim Umgang mit dem Produkt Gefahren- oder Betriebsstoffe entstehen, die speziell zu entsorgen sind, z.B. regelmäßig zu wechselnde Kühlmittel oder Motorenöle, sind die Sicherheitshinweise des Herstellers dieser Gefahren- oder Betriebsstoffe und die regional gültigen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Beachten Sie ggf. auch die zugehörigen speziellen Sicherheitshinweise in der Produktbeschreibung
6. Bei bestimmten Produkten, z.B. HF-Funkanlagen, können funktionsbedingt erhöhte elektromagnetische Strahlungen auftreten. Unter Berücksichtigung der erhöhten Schutzwürdigkeit des ungeborenen Lebens sollten Schwangere durch geeignete Maßnahmen geschützt werden. Auch Träger von Herzschrittmachern können durch elektromagnetische Strahlungen gefährdet sein. Der Arbeitgeber/Betreiber ist verpflichtet, Arbeitsstätten, bei denen ein besonderes Risiko einer Strahlenexposition besteht, zu beurteilen und ggf. Gefahren abzuwenden.
7. Die Bedienung der Produkte erfordert spezielle Einweisung und hohe Konzentration während der Bedienung. Es muss sichergestellt sein, dass Personen, die die Produkte bedienen, bezüglich ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Verfassung den Anforderungen gewachsen sind, da andernfalls Verletzungen oder Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers, geeignetes Personal für die Bedienung der Produkte auszuwählen.
8. Vor dem Einschalten des Produkts ist sicherzustellen, dass die am Produkt eingestellte Nennspannung und die Nennspannung des Versorgungsnetzes übereinstimmen. Ist es erforderlich, die Spannungseinstellung zu ändern, so muss ggf. auch die dazu gehörige Netzsicherung des Produkts geändert werden.
9. Bei Produkten der Schutzklasse I mit beweglicher Netzzuleitung und Gerätesteckvorrichtung ist der Betrieb nur an Steckdosen mit Schutzkontakt und angeschlossenen Schutzleiter zulässig.
10. Jegliche absichtliche Unterbrechung des Schutzleiters, sowohl in der Zuleitung als auch am Produkt selbst, ist unzulässig. Es kann dazu führen, dass von dem Produkt die Gefahr eines elektrischen Schlags ausgeht. Bei Verwendung von Verlängerungsleitungen oder Steckdosenleisten ist sicherzustellen, dass diese regelmäßig auf ihren sicherheitstechnischen Zustand überprüft werden.

11. Ist das Produkt nicht mit einem Netzschalter zur Netztrennung ausgerüstet, so ist der Stecker des Anschlusskabels als Trennvorrichtung anzusehen. In diesen Fällen ist dafür zu sorgen, dass der Netzstecker jederzeit leicht erreichbar und gut zugänglich ist (entsprechend der Länge des Anschlusskabels, ca. 2m). Funktionsschalter oder elektronische Schalter sind zur Netztrennung nicht geeignet. Werden Produkte ohne Netzschalter in Gestelle oder Anlagen integriert, so ist die Trennvorrichtung auf Anlagenebene zu verlagern.
12. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Überprüfen Sie regelmäßig den einwandfreien Zustand der Netzkabel. Stellen Sie durch geeignete Schutzmaßnahmen und Verlegearten sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt werden kann und niemand z.B. durch Stolpern oder elektrischen Schlag zu Schaden kommen kann.
13. Der Betrieb ist nur an TN/TT Versorgungsnetzen gestattet, die mit höchstens 16 A abgesichert sind (höhere Absicherung nur nach Rücksprache mit der Rohde & Schwarz Firmengruppe).
14. Stecken Sie den Stecker nicht in verstaubte oder verschmutzte Steckdosen/-buchsen. Stecken Sie die Steckverbindung/-vorrichtung fest und vollständig in die dafür vorgesehenen Steckdosen/-buchsen. Missachtung dieser Maßnahmen kann zu Funken, Feuer und/oder Verletzungen führen.
15. Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten, dies kann Feuer oder elektrische Schläge verursachen.
16. Bei Messungen in Stromkreisen mit Spannungen $U_{\text{eff}} > 30 \text{ V}$ ist mit geeigneten Maßnahmen Vorsorge zu treffen, dass jegliche Gefährdung ausgeschlossen wird (z.B. geeignete Messmittel, Absicherung, Strombegrenzung, Schutztrennung, Isolierung usw.).
17. Bei Verbindungen mit informationstechnischen Geräten ist darauf zu achten, dass diese der IEC950/EN60950 entsprechen.
18. Sofern nicht ausdrücklich erlaubt, darf der Deckel oder ein Teil des Gehäuses niemals entfernt werden, wenn das Produkt betrieben wird. Dies macht elektrische Leitungen und Komponenten zugänglich und kann zu Verletzungen, Feuer oder Schaden am Produkt führen.
19. Wird ein Produkt ortsfest angeschlossen, ist die Verbindung zwischen dem Schutzleiteranschluss vor Ort und dem Geräteschutzleiter vor jeglicher anderer Verbindung herzustellen. Aufstellung und Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
20. Bei ortsfesten Geräten ohne eingebaute Sicherung, Selbstschalter oder ähnliche Schutz Einrichtung muss der Versorgungskreis so abgesichert sein, dass Benutzer und Produkte ausreichend geschützt sind.
21. Stecken Sie keinerlei Gegenstände, die nicht dafür vorgesehen sind, in die Öffnungen des Gehäuses. Gießen Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten über oder in das Gehäuse. Dies kann Kurzschlüsse im Produkt und/oder elektrische Schläge, Feuer oder Verletzungen verursachen.
22. Stellen Sie durch geeigneten Überspannungsschutz sicher, dass keine Überspannung, z.B. durch Gewitter, an das Produkt gelangen kann. Andernfalls ist das bedienende Personal durch elektrischen Schlag gefährdet.
23. R&S-Produkte sind nicht gegen das Eindringen von Flüssigkeiten geschützt, sofern nicht anderweitig spezifiziert, siehe auch Punkt 1. Wird dies nicht beachtet, besteht Gefahr durch elektrischen Schlag für den Benutzer oder Beschädigung des Produkts, was ebenfalls zur Gefährdung von Personen führen kann.
24. Benutzen Sie das Produkt nicht unter Bedingungen, bei denen Kondensation in oder am Produkt stattfinden könnte oder stattgefunden hat, z.B. wenn das Produkt von kalte in warme Umgebung bewegt wurde.

25. Verschließen Sie keine Schlitze und Öffnungen am Produkt, da diese für die Durchlüftung notwendig sind und eine Überhitzung des Produkts verhindern. Stellen Sie das Produkt nicht auf weiche Unterlagen wie z.B. Sofas oder Teppiche oder in ein geschlossenes Gehäuse, sofern dieses nicht gut durchlüftet ist.
26. Stellen Sie das Produkt nicht auf hitzeerzeugende Gerätschaften, z.B. Radiatoren und Heizlüfter. Die Temperatur der Umgebung darf nicht die im Datenblatt spezifizierte Maximaltemperatur überschreiten.
27. Batterien und Akkus dürfen keinen hohen Temperaturen oder Feuer ausgesetzt werden. Batterien und Akkus von Kindern fernhalten. Batterie und Akku nicht kurzschließen.
Werden Batterien oder Akkus unsachgemäß ausgewechselt, besteht Explosionsgefahr (Warnung Lithiumzellen). Batterie oder Akku nur durch den entsprechenden R&S-Typ ersetzen (siehe Ersatzteilliste). Batterien und Akkus müssen wiederverwertet werden und dürfen nicht in den Restmüll gelangen. Batterien und Akkus, die Blei, Quecksilber oder Cadmium enthalten, sind Sonderabfall. Beachten Sie hierzu die landesspezifischen Entsorgungs- und Recyclingbestimmungen.
28. Beachten Sie, dass im Falle eines Brandes giftige Stoffe (Gase, Flüssigkeiten etc.) aus dem Produkt entweichen können, die Gesundheitsschäden verursachen können.
29. Das Produkt kann ein hohes Gewicht aufweisen. Bewegen Sie es vorsichtig, um Rücken- oder andere Körperschäden zu vermeiden.
30. Stellen Sie das Produkt nicht auf Oberflächen, Fahrzeuge, Ablagen oder Tische, die aus Gewichts- oder Stabilitätsgründen nicht dafür geeignet sind. Folgen Sie bei Aufbau und Befestigung des Produkts an Gegenständen oder Strukturen (z.B. Wände u. Regale) immer den Installationshinweisen des Herstellers.
31. Griffe an den Produkten sind eine Handhabungshilfe, die ausschließlich für Personen vorgesehen ist. Es ist daher nicht zulässig, Griffe zur Befestigung an bzw. auf Transportmitteln, z.B. Kränen, Gabelstaplern, Karren etc. zu verwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Produkte sicher an bzw. auf Transportmitteln zu befestigen und die Sicherheitsvorschriften des Herstellers der Transportmittel zu beachten. Bei Nichtbeachtung können Personen- oder Sachschäden entstehen.
32. Falls Sie das Produkt in einem Fahrzeug nutzen, liegt es in der alleinigen Verantwortung des Fahrers, das Fahrzeug in sicherer Weise zu führen. Sichern Sie das Produkt im Fahrzeug ausreichend, um im Falle eines Unfalls Verletzungen oder Schäden anderer Art zu verhindern. Verwenden Sie das Produkt niemals in einem sich bewegenden Fahrzeug, wenn dies den Fahrzeugführer ablenken kann. Die Verantwortung für die Sicherheit des Fahrzeugs liegt stets beim Fahrzeugführer. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Unfälle oder Kollisionen.
33. Falls ein Laser-Produkt in ein R&S-Produkt integriert ist (z.B. CD/DVD-Laufwerk), nehmen Sie keine anderen Einstellungen oder Funktionen vor, als in der Produktdokumentation beschrieben. Andernfalls kann dies zu einer Gesundheitsgefährdung führen, da der Laserstrahl die Augen irreversibel schädigen kann. Versuchen Sie nie solche Produkte auseinander zu nehmen. Schauen Sie niemals in den Laserstrahl.
34. Trennen Sie vor der Reinigung das Produkt vom speisenden Netz. Nehmen Sie die Reinigung mit einem weichen, nicht fasernden Staublappen vor. Verwenden Sie keinesfalls chemische Reinigungsmittel wie z.B. Alkohol, Aceton, Nitroverdünnung.

Certified Quality System

DIN EN ISO 9001 : 2000

DIN EN 9100 : 2003

DIN EN ISO 14001 : 2004

DQS REG. NO 001954 QM UM

QUALITÄTSZERTIFIKAT

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für den Kauf eines Rohde & Schwarz-Produktes entschieden. Hiermit erhalten Sie ein nach modernsten Fertigungsmethoden hergestelltes Produkt. Es wurde nach den Regeln unseres Managementsystems entwickelt, gefertigt und geprüft.

Das Rohde & Schwarz Managementsystem ist zertifiziert nach:

DIN EN ISO 9001:2000
DIN EN 9100:2003
DIN EN ISO 14001:2004

CERTIFICATE OF QUALITY

Dear Customer,

you have decided to buy a Rohde & Schwarz product. You are thus assured of receiving a product that is manufactured using the most modern methods available. This product was developed, manufactured and tested in compliance with our quality management system standards.

The Rohde & Schwarz quality management system is certified according to:

DIN EN ISO 9001:2000
DIN EN 9100:2003
DIN EN ISO 14001:2004

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Cher Client,

vous avez choisi d'acheter un produit Rohde & Schwarz. Vous disposez donc d'un produit fabriqué d'après les méthodes les plus avancées. Le développement, la fabrication et les tests respectent nos normes de gestion qualité.

Le système de gestion qualité de Rohde & Schwarz a été homologué conformément aux normes:

DIN EN ISO 9001:2000
DIN EN 9100:2003
DIN EN ISO 14001:2004



ROHDE & SCHWARZ

Customer Support

Technischer Support – wo und wann Sie ihn brauchen

Unser Customer Support Center bietet Ihnen schnelle, fachmännische Hilfe für die gesamte Produktpalette von Rohde & Schwarz an. Ein Team von hochqualifizierten Ingenieuren unterstützt Sie telefonisch und arbeitet mit Ihnen eine Lösung für Ihre Anfrage aus - egal, um welchen Aspekt der Bedienung, Programmierung oder Anwendung eines Rohde & Schwarz Produktes es sich handelt.

Aktuelle Informationen und Upgrades

Um Ihr Gerät auf dem aktuellsten Stand zu halten sowie Informationen über Applikationsschriften zu Ihrem Gerät zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an das Customer Support Center. Geben Sie hierbei den Gerätenamen und Ihr Anliegen an. Wir stellen dann sicher, dass Sie die gewünschten Informationen erhalten.

USA & Kanada

Montag - Freitag (außer US-Feiertage)

8:00 – 20:00 Eastern Standard Time (EST)

Tel. USA 888-test-rsa (888-837-8772) (opt 2)

Von außerhalb USA +1 410 910 7800 (opt 2)

Fax +1 410 910 7801

E-Mail CustomerSupport@rohde-schwarz.com

Ostasien

Montag - Freitag (außer an Feiertagen in Singapur)

08:30 – 18:00 Singapore Time (SGT)

Tel. +65 6 513 0488

Fax +65 6 846 1090

E-Mail CustomerSupport@rohde-schwarz.com

Alle anderen Länder

Montag - Freitag (außer deutsche Feiertage)

08:00 – 17:00 Mitteleuropäische Zeit (MEZ)

Tel. Europa +49 (0) 180 512 42 42*

Von außerhalb Europa +49 89 4129 13776

Fax +49 (0) 89 41 29 637 78

E-Mail CustomerSupport@rohde-schwarz.com

* 0,14 €/Min aus dem dt. Festnetz, abweichende Preise aus dem Mobilfunk und aus anderen Ländern



Rohde & Schwarz Adressen

Firmensitz, Werke und Tochterunternehmen

Firmensitz

ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG
Mühlendorfstraße 15 · D-81671 München
P.O.Box 80 14 69 · D-81614 München

Phone +49 (89) 41 29-0
Fax +49 (89) 41 29-121 64
info.rs@rohde-schwarz.com

Werke

ROHDE & SCHWARZ Messgerätebau GmbH
Riedbachstraße 58 · D-87700 Memmingen
P.O.Box 16 52 · D-87686 Memmingen

Phone +49 (83 31) 1 08-0
+49 (83 31) 1 08-1124
info.rsmb@rohde-schwarz.com

ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG
Werk Teisnach
Kaikenrieder Straße 27 · D-94244 Teisnach
P.O.Box 11 49 · D-94240 Teisnach

Phone +49 (99 23) 8 50-0
Fax +49 (99 23) 8 50-174
info.rsdt@rohde-schwarz.com

ROHDE & SCHWARZ závod
Vimperk, s.r.o.
Location Spidrova 49
CZ-38501 Vimperk

Phone +420 (388) 45 21 09
Fax +420 (388) 45 21 13

ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG
Dienstleistungszentrum Köln
Graf-Zeppelin-Straße 18 · D-51147 Köln
P.O.Box 98 02 60 · D-51130 Köln

Phone +49 (22 03) 49-0
Fax +49 (22 03) 49 51-229
info.rsdc@rohde-schwarz.com
service.rsdc@rohde-schwarz.com

Tochterunternehmen

R&S BICK Mobilfunk GmbH
Fritz-Hahne-Str. 7 · D-31848 Bad Münder
P.O.Box 20 02 · D-31844 Bad Münder

Phone +49 (50 42) 9 98-0
Fax +49 (50 42) 9 98-105
info.bick@rohde-schwarz.com

ROHDE & SCHWARZ FTK GmbH
Wendenschloßstraße 168, Haus 28
D-12557 Berlin

Phone +49 (30) 658 91-122
Fax +49 (30) 655 50-221
info.ftk@rohde-schwarz.com

ROHDE & SCHWARZ SIT GmbH
Am Studio 3
D-12489 Berlin

Phone +49 (30) 658 84-0
Fax +49 (30) 658 84-183
info.sit@rohde-schwarz.com

R&S Systems GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 18
D-51147 Köln

Phone +49 (22 03) 49-5 23 25
Fax +49 (22 03) 49-5 23 36
info.rssys@rohde-schwarz.com

GEDIS GmbH
Sophienblatt 100
D-24114 Kiel

Phone +49 (431) 600 51-0
Fax +49 (431) 600 51-11
sales@gedis-online.de

HAMEG Instruments GmbH
Industriestraße 6
D-63533 Mainhausen

Phone +49 (61 82) 800-0
Fax +49 (61 82) 800-100
info@hameg.de

Weltweite Niederlassungen

Auf unserer Homepage finden Sie: www.rohde-schwarz.com

- ◆ Vertriebsadressen
- ◆ Serviceadressen
- ◆ Nationale Webseiten

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise
 Qualitätszertifikat
 Support-Center-Adresse
 Liste der R&S-Niederlassungen

Inhalt des Handbuchs zur Applikations-Firmware R&S FS-K9

1	Installation und Freischaltung	5
	Installation	5
	Freischaltung.....	5
2	Erste Bedienschritte	6
3	Messaufbau für Messungen mit Leistungsmesskopf	7
	Standard-Messaufbau	7
4	Konfiguration der Leistungsmessung	8
	Menü PWR METER - NEXT	13
5	Fernbedienbefehle	18
	Common Commands	18
	CALCulate:PMETER - Subsystem	19
	CALibration - Subsystem	20
	DISPlay - Subsystem	21
	FETCh:PMETER - Subsystem.....	22
	INITiate - Subsystem.....	23
	READ:PMETER - Subsystem	24
	SENSE:CORRection – Subsystem	25
	SENSE:PMETER – Subsystem	26
	SYSTEM - Subsystem.....	28
	UNIT - Subsystem.....	30
	Tabelle der Softkeys mit Zuordnung der IEC-Bus-Befehle.....	31
	Hotkey PWR METER.....	31
	Taste AMPL	32
	Taste SWEEP	32
6	Index	33

Bilder

Bild 3-1	Messaufbau.....	7
Bild 4-1	Hotkeyleiste mit freigeschalteter Applikations-Firmware R&S FS-K9	8
Bild 4-2	Ergebnisdarstellung der Applikations-Firmware R&S FS-K9.....	8
Bild 4-3	Ergebnisdarstellung mit <i>RESULT DISPLAY ON</i>	12
Bild 4-4	Ergebnisdarstellung mit <i>RESULT DISPLAY OFF</i>	12

Inhalt der Softwarebeschreibung der Applikations-Firmware R&S FS-K9

In der vorliegenden Softwarebeschreibung befinden sich die Informationen über die Bedienung der Applikations-Firmware R&S FS-K9. Sie enthält die Beschreibung der Menüs und der Fernbedienungsbefehle für Messungen mit einem Leistungsmesskopf.

Die übrige Bedienung des Gerätes kann dessen Bedienhandbuch entnommen werden.

Die Softwarebeschreibung der Applikations-Firmware gliedert sich in folgende Kapitel:

- Kapitel 1** beschreibt die Installation der Applikations-Firmware und des Leistungsmesskopfs sowie die Freischaltung der Applikations-Firmware.
- Kapitel 2** beschreibt erste Bedienschritte für Messungen mit einem Leistungsmesskopf.
- Kapitel 3** beschreibt den Messaufbau für Messungen mit einem Leistungsmesskopf.
- Kapitel 4** bietet als Referenzteil für die manuelle Bedienung eine detaillierte Beschreibung aller Funktionen. Das Kapitel listet außerdem zu jeder Funktion den entsprechenden IEC-Bus-Befehl auf.
- Kapitel 5** beschreibt alle Fernsteuerbefehle, die für die Applikations-Firmware definiert sind. Das Kapitel enthält am Schluß eine alphabetische Liste aller Fernbedienungsbefehle sowie eine Tabelle mit der Zuordnung IEC-Bus-Befehl zu Softkey.
- Kapitel 6** enthält das Stichwortverzeichnis zur vorliegenden Softwarebeschreibung.

1 Installation und Freischaltung

Installation

Die Applikations-Firmware R&S FS-K9 ist Bestandteil der Basis-Firmware des Grundgerätes. Die Applikation ist ab der Basis-Firmware Version 3.2x verfügbar.

Muß die Basis-Firmware auf einen neuen Stand gebracht werden, so ist der Firmware Update mit den aktuellen Disketten der Basis-Firmware über die Tastenfolge *SETUP* → *NEXT* → *FIRMWARE UPDATE* zu starten.



Achtung:


- Vor dem Anschließen des Leistungsmesskopfs muss das Gerät ausgeschaltet werden.
- Die benötigten Treiber für die Ansteuerung des Leistungsmesskopfs werden bereits mit der Basis-Firmware des Analyzers installiert, d.h. die mit dem Leistungsmesskopf mitgelieferte Software muss nicht installiert werden.

Der R&S NRP Leistungsmesskopf wird dem R&S NRP USB-Adapter an das Gerät angeschlossen. Weitere Einzelheiten hierzu sind dem Bedienhandbuch der R&S NRP Leistungsmessköpfe zu entnehmen.

Freischaltung

Die Applikations-Firmware R&S FS-K9 wird im Menü *SETUP* → *GENERAL SETUP* durch die Eingabe eines Schlüsselwortes freigeschaltet. Das Schlüsselwort ist im Lieferumfang der Applikation enthalten. Bei einem Einbau ab Werk ist die Freischaltung der Applikations-Firmware schon erfolgt.

GENERAL SETUP Menü:

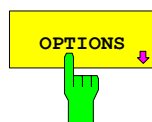

Der Softkey *OPTIONS* öffnet ein Untermenü, in dem die Schlüsselwörter für die Applikations-Firmware eingegeben werden können. Die bereits vorhandenen Applikationen werden in einer Tabelle angezeigt, die beim Eintritt in das Untermenü geöffnet wird.



Der Softkey *INSTALL OPTION* aktiviert die Eingabe des Schlüsselworts für eine Applikations-Firmware.

Ist das Schlüsselwort gültig, wird die Meldung *OPTION KEY OK* angezeigt und die Applikations-Firmware wird in die Tabelle *FIRMWARE OPTIONS* eingetragen.

Ist ein Schlüsselwort ungültig, wird die Meldung *OPTION KEY INVALID* angezeigt.

2 Erste Bedienschritte

Bevor mit den Messungen begonnen werden kann, muss die Einstellung des Geräts an die Eigenschaften des Messobjekts angepaßt werden. Dazu wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

1. Spektrumanalysator in den Grundzustand setzen.

- Taste *PRESET* drücken.
Das Gerät befindet sich im Grundzustand.

2. Messungen mit Leistungsmesskopf aktivieren.

- Hotkey *PWR METER* drücken.
Die Messungen mit Leistungsmesskopf werden aktiviert und das Menü mit den Einstellungen für den Leistungsmesskopf wird geöffnet.

3. Frequenz einstellen

- In der Grundeinstellung ist die Frequenz des Leistungsmesskopfs mit der Mittenfrequenz des Analyzers gekoppelt; d.h. mit der Einstellung der Mittenfrequenz des Analyzers (Taste *FREQ*) wird der Leistungsmesskopf automatisch auf die zu messende Frequenz eingestellt.

4. Messzeit einstellen.

- Softkey *MEAS TIME* drücken.
Die Liste der verfügbaren Messzeiten wird geöffnet.
- Mit den *Cursortasten* die gewünschte Messzeit auswählen und Auswahl mit *ENTER* bestätigen.

5. Einheit einstellen

- Softkey *UNIT / SCALE* drücken.
Die Liste der verfügbaren Einheiten wird geöffnet.
- Mit den *Cursortasten* die gewünschte Einheit auswählen und Auswahl mit *ENTER* bestätigen.

Über diesen Ablauf hinausgehende Einstellmöglichkeiten sind im nachfolgenden Referenzteil des Handbuchs enthalten.

3 Messaufbau für Messungen mit Leistungsmesskopf



Achtung:

Vor der Inbetriebnahme des Gerätes ist darauf zu achten, dass

- die Abdeckhauben des Gehäuses aufgesetzt und verschraubt sind,
- die Belüftungsöffnungen frei sind,
- an den Eingängen keine Signalspannungspegel über den zulässigen Grenzen anliegen.
- die Ausgänge des Gerätes nicht überlastet werden oder falsch verbunden sind.

Ein Nichtbeachten kann zur Beschädigung des Geräts führen.

Dieses Kapitel beschreibt die Grundeinstellungen des Analysators für Messungen mit einem Leistungsmesskopf. Eine Voraussetzung für den Start der Messungen ist, dass der Analysator korrekt konfiguriert und mit Spannung versorgt ist, wie im Kapitel 1 des Bedienhandbuchs für das Grundgerät beschrieben. Darüber hinaus muss die Applikations-Firmware R&S FS-K9 freigeschaltet sein. Die Installation und Freischaltung der Applikations-Firmware ist in Kapitel 1 dieser Softwarebeschreibung erklärt.

Standard-Messaufbau

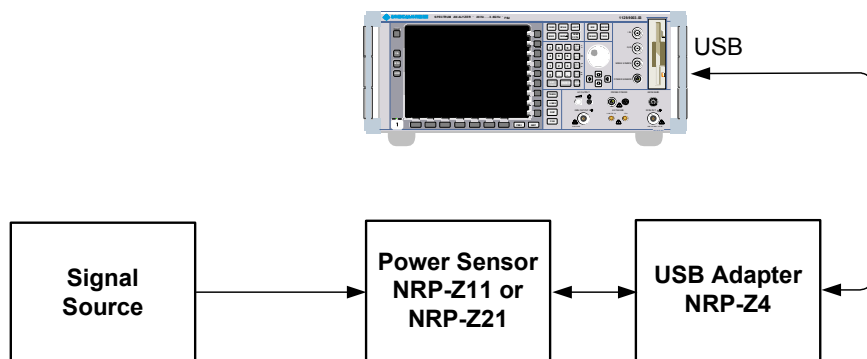


Bild 3-1 Messaufbau

4 Konfiguration der Leistungsmessung

Die Applikations-Firmware R&S FS-K9 (Messungen mit Leistungsmesskopf) wird mit dem Hotkey **PWR METER** aktiviert.

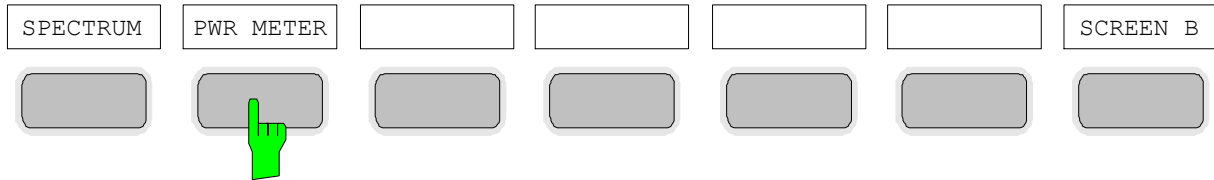


Bild 4-1 Hotkeyleiste mit freigeschalteter Applikations-Firmware R&S FS-K9



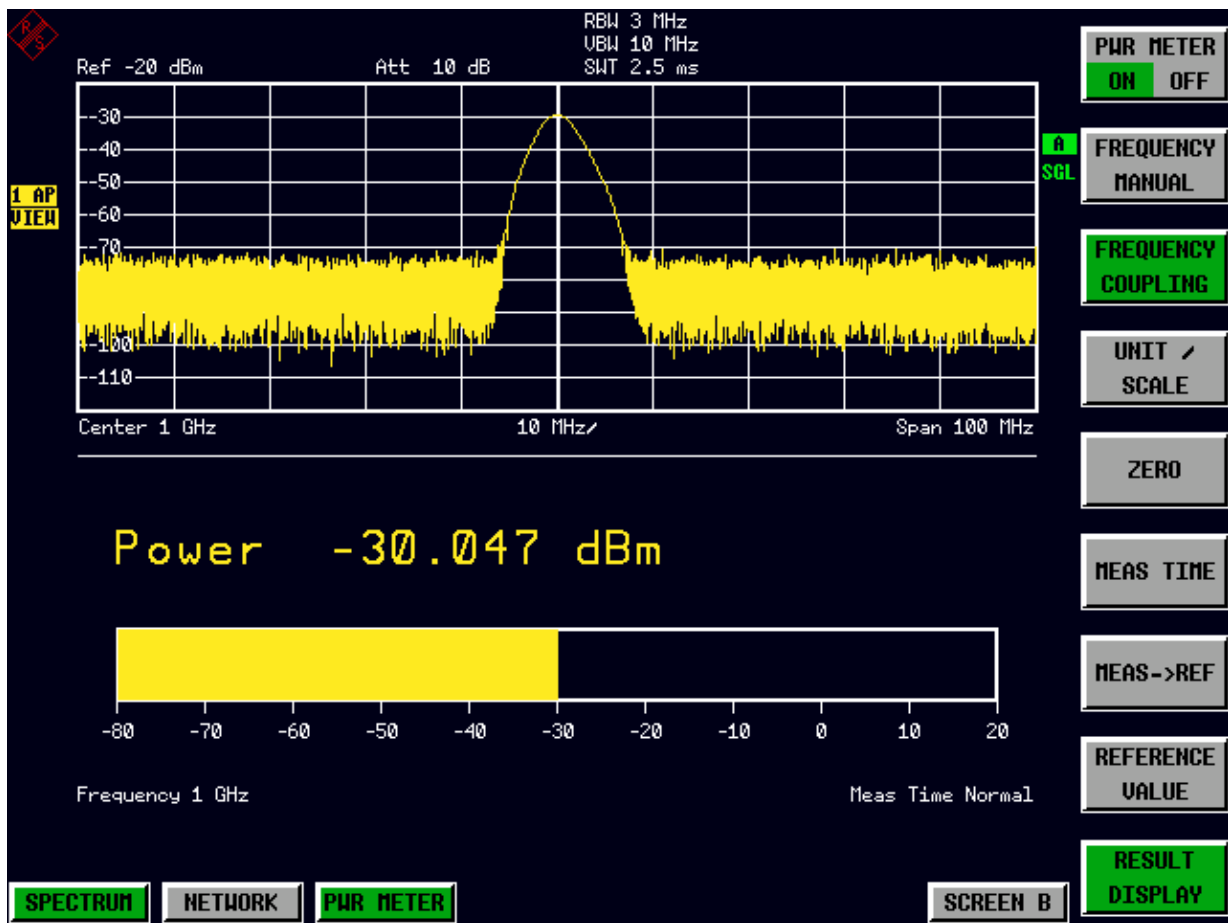


Bild 4-2 Ergebnisdarstellung der Applikations-Firmware R&S FS-K9


Falls die Hotkeyleiste von einer Applikation verwendet wird, so kann die Applikations-Firmware R&S FS-K9 auch über die Tastenfolge **SETUP → NEXT → PWR METER** aktiviert werden.

Der Hotkey **PWR METER** öffnet das Menü zur Konfiguration der Leistungsmessung.

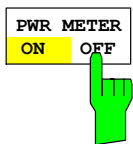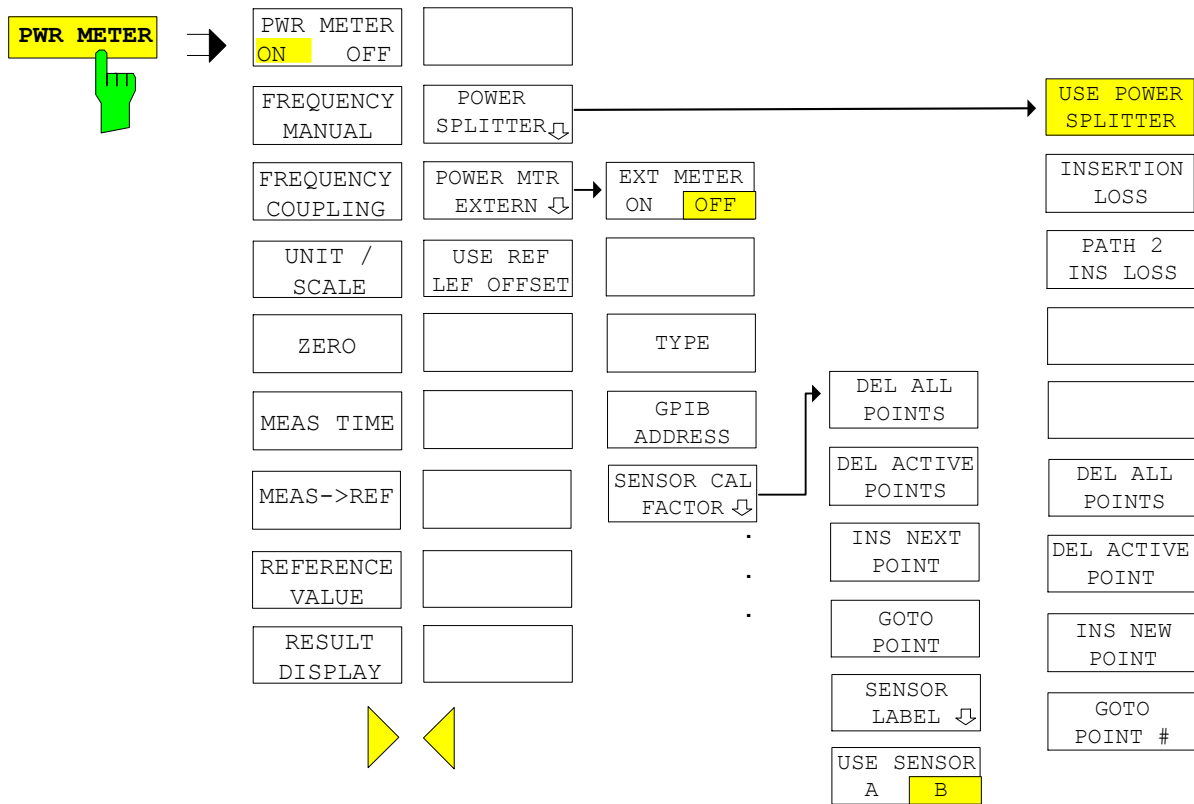

Der Softkey **PWR METER ON / OFF** schaltet die Leistungsmessung ein bzw. aus.


IEC-Bus-Befehl: `SENS:PMET:STAT ON`

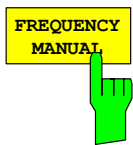


Der Softkey **FREQUENCY MANUAL** öffnet das Dateneingabefeld für die Frequenz des zu messenden Signals.

Der Leistungsmesskopf verfügt einen Speicher mit frequenzabhängigen Korrekturfaktoren. Für Signale mit bekannter Frequenz kann somit die höchste Genauigkeit erzielt werden.


IEC-Bus-Befehl: `SENS:PMET:FREQ:LINK OFF`
`SENSe:PMET:FREQ 1GHZ`

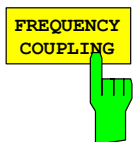

 
Der Softkey **FREQUENCY COUPLING** aktiviert die automatische Kopplung der Frequenz an die Mittenfrequenz des Geräts oder an den Marker 1. Die Auswahl erfolgt über eine Liste, die beim Drücken des Softkeys geöffnet wird.



IEC-Bus-Befehl: `SENS:PMET:FREQ:LINK CENT`

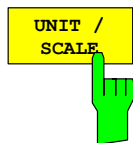


Der Softkey *UNIT / SCALE* öffnet eine Liste zur Auswahl der Einheit, mit der die gemessene Leistung dargestellt werden soll.

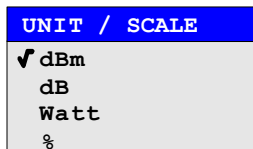


Bei der Auswahl dB oder % erfolgt die Anzeige relativ zu einem Referenzwert, der entweder mit dem Softkey *MEAS* → *REF* oder dem Softkey *REFERENCE VALUE* festgelegt wird.

IEC-Bus-Befehl: `CALC:PMET:REL:STAT ON | OFF`
 `UNIT:PMET:POW DBM`
 `UNIT:PMET:POW:RAT DB`

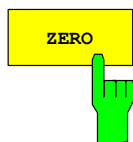


Der Softkey *ZERO* startet den Nullabgleich des Leistungsmesskopfs.


Vor dem Nullabgleich wird der Benutzer aufgefordert, alle Signale vom Eingang des Leistungsmesskopfs zu trennen.

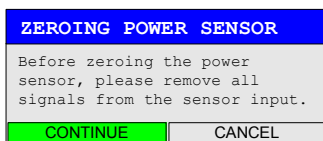

Während dem Nullabgleich erscheint folgender Hinweis:

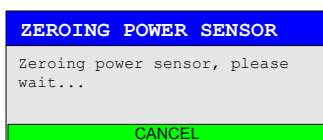


Am Ende des Nullabgleichs erfolgt die Meldung:

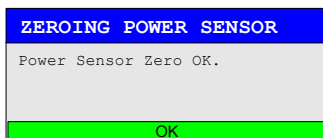


Diese wird nach ca. 3 s wieder gelöscht.

IEC-Bus-Befehl: `CAL:PMET:ZERO:AUTO ONCE;*WAI`

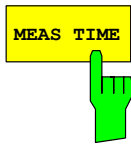

Der Softkey *MEAS TIME* öffnet eine Liste in der die Messzeit eingestellt werden kann. Mit längeren Messzeiten werden die Messergebnisse stabiler, insbesondere wenn Signale mit kleiner Leistung gemessen werden.

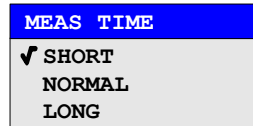


Stationäre Signale mit einer hohen Leistung ($> -40\text{dBm}$) erfordern nur eine kurze Messzeit um stabile und genaue Ergebnisse zu erzielen. In diesem Fall ist die Einstellung *SHORT* zu empfehlen, da hiermit die höchsten Wiederholraten für die Messung erreicht werden.

Die Einstellung *NORMAL* erhöht die Stabilität der dargestellten Ergebnisse für die Messung von Signalen mit niedriger Leistung oder von modulierten Signalen.

Die Einstellung *LONG* wird für Signale am unteren Ende des Messbereichs ($< -50\text{ dBm}$) empfohlen. Mit dieser Einstellung kann der Einfluß von Rauschen minimiert werden.


IEC-Bus-Befehl: `SENS:PMET:MTIM LONG`

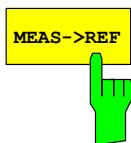

Mit dem Softkey *MEAS*→*REF* wird die aktuell gemessene Leistung als Referenzwert für die relative Darstellung übernommen.


Der Referenzwert kann auch manuell über den Softkey *REFERENCE VALUE* eingestellt werden.

IEC-Bus-Befehl: `CALC:PMET:REL:MAGN:AUTO ONCE`

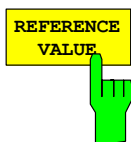

Der Softkey *REFERENCE VALUE* aktiviert die manuelle Eingabe eines Referenzwerts für relative Messungen in der Einheit dBm.

IEC-Bus-Befehl: `CALC:PMET:REL:MAGN -30DBM`

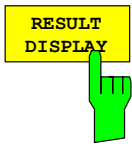

Der Softkey *RESULT DISPLAY* schaltet die Ergebnisdarstellung der Leistungsmessung ein bzw. aus. Falls die Darstellung ausgeschaltet wird, erfolgt die Anzeige der gemessenen Leistung im Marker-Info-Feld.

Hinweis: Der Softkey ist nur in der Betriebsart Spektrumanalyse verfügbar, sofern die untere Bildschirmhälfte nicht bereits für ein anderes Result Display (z.B. ACP Messung) verwendet wird.

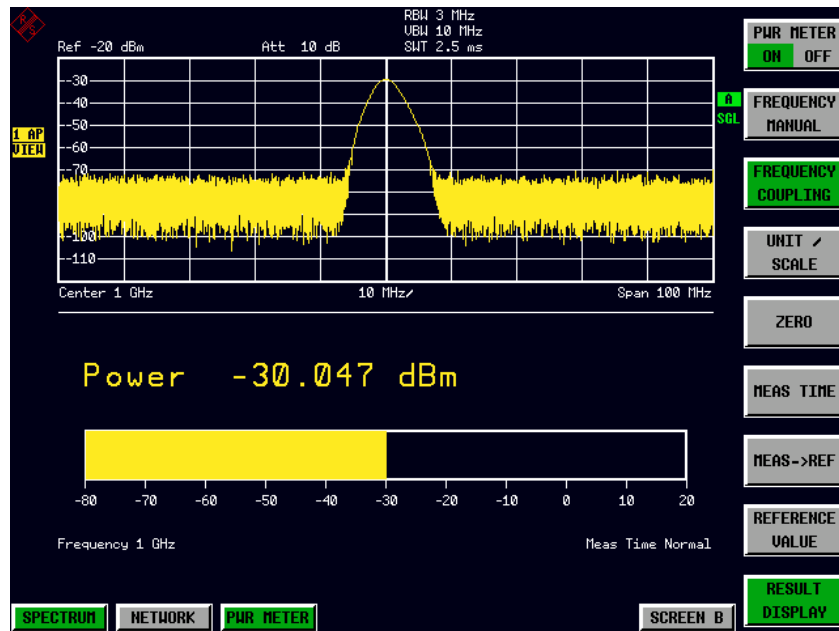


Bild 4-3 Ergebnisdarstellung mit *RESULT DISPLAY ON*


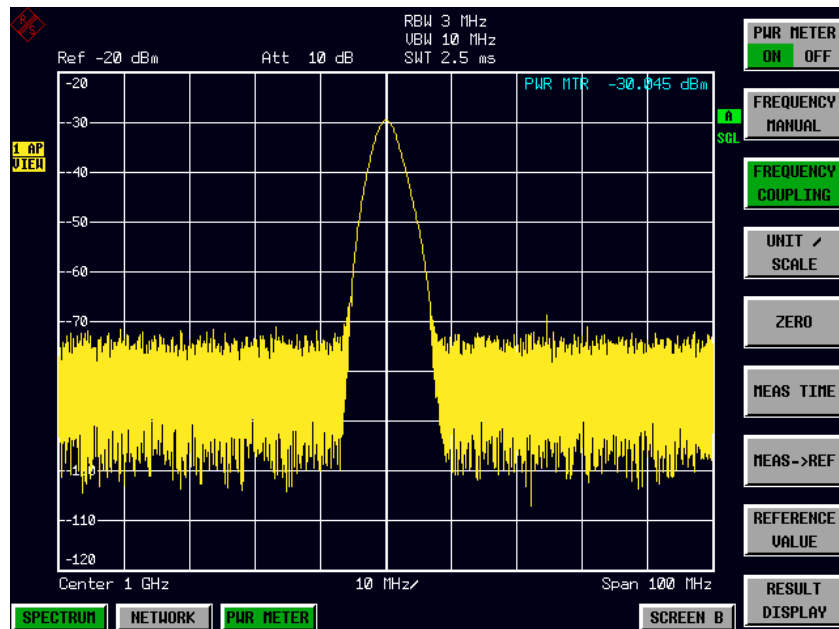


Bild 4-4 Ergebnisdarstellung mit *RESULT DISPLAY OFF*


IEC-Bus-Befehl: DISP:WIND:PMET:STAT ON | OFF

Menü PWR METER - NEXT

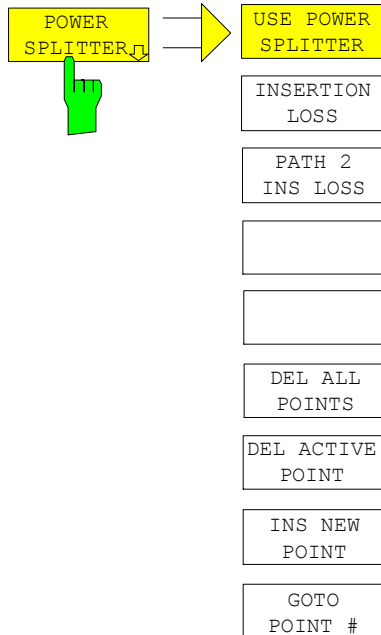


Der Softkey *POWER SPLITTER* öffnet ein Untermenü zur Einstellung von Leistungsteilern. Gleichzeitig wird eine Tabelle zum Eingeben der frequenzabhängigen Einfügungsdämpfung des Leistungsteilers geöffnet. Sie gilt für den Pfad zwischen Leistungsmesser und Signalquelle.

POWER SPLITTER INSERTION LOSS		
POINT	FREQUENCY	INS LOSS
1	20.000000000 MHz	5.40 dB
2	50.000000000 MHz	5.56 dB
3	100.000000000 MHz	5.63 dB
4	200.000000000 MHz	5.78 dB
5	500.000000000 MHz	5.89 dB
6	1.000000000 GHz	6.02 dB
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

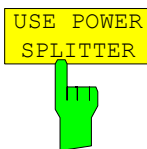

Der Softkey *USE POWER SPLITTER* aktiviert und deaktiviert die automatische Berücksichtigung eines Leistungsteilers, der das eingespeiste HF-Signal zwischen dem Leistungsmesskopf und dem HF-Eingang des R&S Analysators aufteilt.

IEC-Bus-Befehl: CORR:PLOS:INP:STAT ON

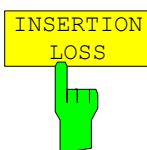

Der Softkey *INSERTION LOSS* öffnet die Tabelle zur Eingabe der frequenzabhängigen Einfügungsdämpfung eines Leistungsteilers.

IEC-Bus-Befehl: CORR:PLOS:INP 1e6,4.6,2e6,4.85



Der Softkey *PATH 2 INS LOSS* öffnet ein Dateneingangsfeld zur Definition der Einfügungsdämpfung des Leistungsteilers zwischen der Signalquelle und dem HF-Eingang des R&S Analysators. Dieser Wert wird bei Spektrum- und IQ-Messungen korrigiert.

IEC-Bus-Befehl: CORR:PLOS:INP:SPAT 4 DB



Der Softkey *DEL ALL POINTS* löscht alle Werte von der Tabelle mit der frequenzabhängigen Einfügungsdämpfung des Leistungsteilers.

IEC-Bus-Befehl: -

DEL ACTIVE POINT



Der Softkey *DEL ACTIVE POINT* löscht den markierten Wert von der Tabelle der frequenzabhängigen Einfügungsdämpfung des Leistungsteilers.

IEC-Bus-Befehl: -

INS NEW POINT



Der Softkey *INS NEW POINT* fügt an der markierten Stelle in der Tabelle eine neue Zeile ein.

IEC-Bus-Befehl: -

GOTO POINT #



Der Softkey *GOTO POINT #* setzt die Markierung auf die spezifizierte Zeile innerhalb der Tabelle.

IEC-Bus-Befehl: -

POWER MTR EXTERN



EXT METER ON OFF

TYPE

GPIB ADDRESS

SENSOR CAL FACTOR

.
.
.

DEL ALL POINTS

DEL ACTIVE POINTS

INS NEXT POINT

GOTO POINT

SENSOR LABEL

USE SENSOR A B


Der Softkey *POWER METER EXTERN* öffnet ein Untermenü zur Einstellung der externen Leistungsmessung.

EXT METER ON OFF



Der Softkey *EXT METER ON/OFF* schaltet die Messung mit dem externen Leistungsmesskopf ein und aus.


IEC-Bus-Befehl: SENS:PMET:EXT:STAT ON

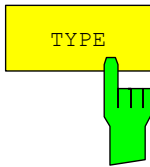

Der Softkey *TYPE* wählt den jeweiligen Typ des benutzten externen Leistungsmessers aus einer Liste aus.


Die Leistungsmesser R&S NRVS, R&S NRVD von Rohde & Schwarz sowie EPM, 437B und 438A von Hewlett-Packard/Agilent werden unterstützt.

IEC-Bus-Befehl: `SYST:COMM:RDEV:PMET:TYPE 'NRVS'`

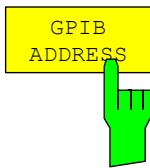

Der Softkey *GPIB ADDRESS* öffnet ein Dateneingangsfeld zum Einstellen der IEC-Bus-Adresse über den der externe Leistungsmesser für die Fernbedienung adressiert wird.

IEC-Bus-Befehl: `SYST:COMM:GPIB:RDEV:PMET:ADDR 5`

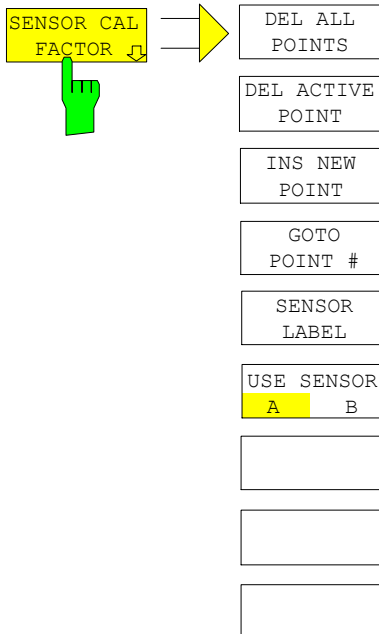

Der Softkey *SENSOR CAL FACTOR* öffnet ein Untermenü zur Eingabe des frequenzabhängigen Kalibrierfaktors des benutzten Leistungsmesskopfes.

SENSOR CAL FACTOR		
LABEL	Sensor #35	
POINT	FREQUENCY	CAL FACTOR
1	2.000000000 GHz	99.30 %
2	10.000000000 GHz	98.10 %
3	14.000000000 GHz	97.60 %
4	18.000000000 GHz	97.10 %
5	20.000000000 GHz	97.10 %
6	22.000000000 GHz	96.40 %
7	24.000000000 GHz	96.00 %
8	25.000000000 GHz	96.60 %
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Bei der Leistungsmessung ergeben sich aufgrund von Fehlanpassung, Verlust und Änderung der Empfindlichkeit des verwendeten Leistungsmesskopfes frequenzabhängige Fehler. Der üblicherweise in Prozent angegebene Kalibrierfaktor eines Messkopfes beschreibt, welcher Anteil der zum Messkopf hinlaufenden Leistung tatsächlich erfasst und angezeigt wird. Einige Leistungsmessköpfe lesen den Kalibrierfaktor aus einem Speicher im Messkopf ein und berücksichtigen diesen Faktor automatisch. Bei anderen Geräten (z.B. HP 436A) ist der Kalibrierfaktor manuell am Gerät einzustellen, er gilt allerdings nur für eine bestimmte Frequenz. In diesem Fall kann man mittels *SENSOR CAL FACTOR*-Menü eine Tabelle des Kalibrierfaktors über der Frequenz in den Analysator eingeben. Wenn Messungen durchgeführt werden, wird dieser Faktor berücksichtigt. Am Leistungsmesser muss dann der Kalibrierfaktor 100% eingestellt werden.

Man kann den Kalibrierfaktor für zwei verschiedene Messköpfe an jeweils bis zu 20 Frequenzstützpunkten eingeben. Je nach Stellung des Softkeys

USE SENSOR A B wird entweder die Tabelle *SENSOR A CAL FACTOR LIST*-oder die Tabelle *SENSOR B CAL FACTOR LIST* angezeigt. In der zweiten Zeile erscheint ein Name zur Identifizierung des Messkopfes. Dieser Name kann durch den Sofkey *SENSOR LABEL* definiert werden. Die individuellen Frequenzstützpunkte der Liste werden detailliert aufgeführt, allerdings können sie nur nach aufsteigender Frequenz sortiert werden. Neben der Frequenzpunktnummer befinden sich zwei editierbare Spalten.

FREQUENCY – Frequenzwert des Frequenzpunktes
 CAL FACTOR – Zugehöriger Kalibrierfaktor in %

Zwischen den Frequenzstützpunkten der aktiven Kalibrierfaktorliste wird linear interpoliert. Außerhalb des spezifizierten Frequenzbereiches gelten die Kalibrierfaktoren der unteren bzw. oberen Grenzfrequenz. In der Voreinstellung ist die Tabelle leer und es erfolgt keine Korrektur, d.h. der Kalibrierfaktor wird generell zu 100% angenommen. Enthält die Liste nur einen Frequenzpunkt, so kann das FREQUENCY-Feld nicht editiert werden und CAL FACTOR gilt dann für alle Frequenzen.

IEC-Bus-Befehl:

SYST:COMM:RDEV:PMET:CFAC:ASEN 2GHZ,99PCT,..
 SYST:COMM:RDEV:PMET:CFAC:BSEN 2GHZ,99PCT,..



 
Der Sofkey *DEL ALL POINTS* löscht alle Werte von der Tabelle der frequenzabhängigen Einfügungsdämpfung des Leistungsteilers.

IEC-Bus-Befehl: -



Der Softkey *DEL ACTIVE POINT* löscht den markierten Wert von der Tabelle der frequenzabhängigen Einfügungsdämpfung des Leistungsteilers.

IEC-Bus-Befehl: -




Der Softkey *INS NEW POINT* fügt an der markierten Stelle in der Tabelle eine neue Zeile ein.

IEC-Bus-Befehl: -



Der Softkey *GOTO POINT #* setzt die Markierung auf die entsprechende Zeile innerhalb der Tabelle.

 
IEC-Bus-Befehl: -



Der Softkey *SENSOR LABEL* setzt die Markierung innerhalb der Tabelle auf die LABEL-Zeile, so dass ein alphanumerisches Label eingegeben werden kann.

IEC-Bus-Befehl:

 
```
SYST:COMM:RDEV:PMET:CFAC:ASEN:LAB 'SENSOR1'
SYST:COMM:RDEV:PMET:CFAC:BSEN:LAB 'SENSOR2'
```



Der Softkey *USE SENSOR A/B* ermöglicht das Umschalten zwischen den Kalibrierfaktoren von Sensor A und B. Das Umschalten bezieht sich sowohl auf die angezeigte Tabelle als auch auf den Datensatz, der während der Leistungskalibrierung benutzt wird.

IEC-Bus-Befehl:
 
```
SYST:COMM:RDEV:PMET:CFAC:SEL ASEN
```



Der Softkey *USE REF LEV OFFSET* aktiviert die Verwendung des Reference Level Offsets in der Power Meter Applikation.

IEC-Bus-Befehl: `SENS1:PMET:ROFF:STAT ON | OFF`

CALCulate:PMETer - Subsystem

Dieses Subsystem steuert die Einstellungen des Gerätes für Messungen mit einem Leistungsmesskopf. Die Auswahl des Messfensters erfolgt mit CALCulate1 (SCREEN A) und CALCulate2 (SCREEN B).

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
CALCulate<1 2> :PMETer :RELative [:MAGNitude] :AUTO :STATe	<numeric_value> ONCE <Boolean>	dBm	Option K9

CALCulate<1|2>:PMETer:RELative[:MAGNitude] -200 .. 200

Dieser Befehl legt den Referenzwert für relative Messungen fest.

Beispiel: "`:CALC:PMET:REL -30`" ' setzt den Referenzwert für relative Messungen auf -30 dBm

Eigenschaften: *RST-Wert: 0
SCPI: gerätespezifisch

CALCulate<1|2>:PMETer:RELative[:MAGNitude]:AUTO ONCE

Dieser Befehl übernimmt den aktuellen Messwert als Referenzwert für relative Messungen.

Beispiel: "`:CALC:PMET:REL:AUTO ONCE`" ' übernimmt den aktuellen Messwert als Referenzwert für relative Messungen

Eigenschaften: *RST-Wert: -
SCPI: gerätespezifisch

CALCulate<1|2>:PMETer:RELative:STATe ON | OFF

Dieser Befehl schaltet zwischen relativer und absoluter Anzeige des Messwerts um.

Beispiel: "`:CALC:PMET:REL:STAT ON`" ' aktiviert die relative Darstellung des Messwerts

Eigenschaften: *RST-Wert: OFF
SCPI: gerätespezifisch

CALibration - Subsystem

Die Befehle des CALibration-Subsystem ermitteln die Daten für die Systemfehlerkorrektur im Gerät.

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
CALibration :PMETer :ZERO :AUTO	ONCE	--	keine Abfrage

CALibration:PMETer:ZERO:AUTO ONCE

Dieser Befehl führt einen Nullabgleich des Leistungsmesskopfs durch.

Beispiel: ":CAL:PMET:ZERO:AUTO ONCE;*WAI" führt einen Nullabgleich durch und wartet mit der Ausführung weiterer Kommandos, bis der Nullabgleich abgeschlossen ist

Eigenschaften: *RST-Wert: -
 SCPI: gerätespezifisch

DISPlay - Subsystem

Das DISPlay-Subsystem steuert die Auswahl und Präsentation von textueller und graphischer Informationen sowie von Messdaten auf dem Bildschirm.

Die Auswahl des Messfensters erfolgt über WINDow1 (SCREEN A) bzw. WINDow2 (SCREEN B).

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
DISPlay [:WINDow<1 2>] :TRACe<1...3> :Y [:SCALe] :RLEVel :OFFSet :PMETer :STATe	<numeric_value> <Boolean>	DB --	

DISPlay[:WINDow<1|2>]:TRACe<1...3>:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet -200dB ... 200dB

Dieser Befehl definiert den Referenzpegeloffset im ausgewählten Messfenster. Abhängig von der Kopplung der Messfenster gilt er für beide Screens (INSTrument:COUPlE ALL) oder nur für das ausgewählte Messfenster (INSTrument:COUPlE NONE).

Das numerische Suffix bei TRACe<1...3> ist ohne Bedeutung.

Beispiel: "DISP:WIND1:TRAC:Y:RLEV:OFFS -10dB"

Eigenschaften: *RST-Wert: 0dB
SCPI: konform

:DISPlay[:WINDow<1|2>]:PMETer:STATe ON | OFF

Dieser Befehl schaltet für Messungen mit einem Leistungsmesskopf die Bargraph Darstellung ein oder aus. Falls die Bargraph Darstellung ausgeschaltet wird, so erfolgt die Anzeige des Messwerts im Marker Info Feld.

Beispiel: "DISP:PMET:STAT OFF" ' schaltet die Bargraph Darstellung aus

Eigenschaften: *RST-Wert: ON
SCPI: gerätespezifisch

FETCh:PMETer - Subsystem

Dieses Subsystem enthält die Befehle zum Auslesen der Ergebnisse der Messungen mit einem Leistungsmesskopf, ohne die Messung selbst zu starten.

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
FETCh<1 2> PMETer?	--	--	nur Abfrage

FETCh<1|2>:PMETer?

Dieser Befehl liest den Messwert des Leistungsmesskopfs aus.

Beispiel: "FETCh:PMET? " ' liest den Messwert des Leistungsmesskopfs aus

Eigenschaften: *RST-Wert: -
SCPI: gerätespezifisch

Wurde noch keine Messung durchgeführt, so wird ein Query Error ausgelöst. Dieser Befehl ist ein reiner Abfragebefehl und besitzt daher keinen *RST-Wert.

INITiate - Subsystem

Das INITiate - Subsystem dient zur Steuerung des Messablaufs im ausgewählten Messfenster. Die Auswahl des Messfensters erfolgt mit INITiate1 (Screen A) und INITiate2 (Screen B) .

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
INITiate<1 2> :CONTInuous [:IMMEDIATE]	<Boolean> --	-- --	keine Abfrage

INITiate<1|2>:CONTInuous ON | OFF

Dieser Befehl bestimmt, ob das Gerät Messungen kontinuierlich durchführt ("Continuous") oder Einzelmessungen ("Single").

In der Betriebsart Spektrumanalyse bezieht sich diese Einstellung auf den Sweepablauf (Umschaltung Continuous/Single Sweep)

Beispiel:

"INIT2:CONT OFF"	'schaltet den Messablauf in Screen B auf Einzelmessung (Single Sweep).
"INIT2:CONT ON"	'schaltet den Messablauf auf kontinuierliche Messung (Continuous Sweep).

Eigenschaften: *RST-Wert: ON
SCPI: konform

INITiate<1|2>[:IMMEDIATE]

Dieser Befehl startet einen neuen Messablauf im angegebenen Messfenster.

Dieser Befehl startet einen neuen Messablauf (Sweep) im angegebenen Messfenster. Bei Sweep Count > 0 bzw. Average Count > 0 bedeutet dies den Neustart der angegebenen Anzahl von Messungen. Bei den Trace-Funktionen MAXHold, MINHold und AVERage werden die vorherigen Messergebnisse beim Neustart der Messung zurückgesetzt.

Im Single Sweep-Betrieb kann mit den Befehlen *OPC, *OPC? oder *WAI auf das Ende der angegebenen Anzahl von Messungen synchronisiert werden. Im Continuous Sweep-Betrieb ist die Synchronisierung auf das Sweeppende nicht möglich, da die Gesamtmessung quasi "nie" endet.

Beispiel:

"INIT:CONT OFF"	'schaltet auf Single Sweep Betrieb
"DISP:WIND:TRAC:MODE AVER"	'schaltet Trace Averaging ein
"SWE:COUN 20"	'stellt den Sweepzähler auf 20 Sweeps
"INIT;*WAI"	'startet die Messung mit Warten auf das Ende der 20 Messungen

Eigenschaften: *RST-Wert: -
SCPI: konform

Dieser Befehl ist ein "Event" und hat daher keinen *RST-Wert und keine Abfrage.

READ:PMETer - Subsystem

Dieses Subsystem enthält die Befehle zum Starten von Messungen mit einem Leistungsmesskopf und anschließendem Auslesen der Messwerte.

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
READ<1 2> :PMETer?	--	--	nur Abfrage

READ<1|2>:PMETer?

Dieser Befehl löst eine Messung mit dem Leistungsmesskopf aus und liest anschließend den Messwert aus.

Beispiel: "READ:PMET? " ' startet eine Messung und liest den Messwert aus

Eigenschaften: *RST-Wert: -
SCPI: gerätespezifisch

Betriebsart: PSM

Dieser Befehl ist ein reiner Abfragebefehl und besitzt daher keinen *RST-Wert.

SENSe:CORRection – Subsystem

Dieses Subsystem steuert die Einstellungen der Leistungsteiler.

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
[SENSe<1 2>]			
CORRection :PLOSs :INPut :STATe :SPATh	<numeric_value>, <numeric_value>... <Boolean> <numeric_value>	HZ, DB DB	

[SENSe<1|2>]:CORRection:PLOSs:INPut <numeric_value>,<numeric_value>...

Dieser Befehl gibt die frequenzabhängige Einfügungsdämpfung eines Leistungsteiler ein.

Beispiel: "CORR:PLOS:INP 1e6,4.6,2e6,4.85"

Eigenschaften: *RST-Wert: -
SCPI: gerätespezifisch

[SENSe<1|2>]:CORRection:PLOSs:INPut:STATe ON | OFF

Dieser Befehl aktiviert und deaktiviert die automatische Berücksichtigung eines Leistungsteilers, der das eingespeiste HF-Signal zwischen dem Leistungsmesskopf und dem HF-Eingang des R&S Analysators aufteilt.

Beispiel: "CORR:PLOS:INP:STAT ON"

Eigenschaften: *RST-Wert: OFF
SCPI: gerätespezifisch

[SENSe<1|2>]:CORRection:PLOSs:INPut:SPATh <numeric_value>

Dieser Befehl gibt die Einfügungsdämpfung des Leistungsteilers zwischen der Signalquelle und dem HF-Eingang des R&S Analysators ein. Dieser Wert wird bei Spektrum- und IQ-Messungen korrigiert.

Beispiel: "CORR:PLOS:INP:SPAT 4 DB"

Eigenschaften: *RST-Wert: -
SCPI: gerätespezifisch

SENSe:PMETer – Subsystem

Dieses Subsystem steuert die Einstellungen des Gerätes für Messungen mit einem Leistungsmesskopf. Die Auswahl des Messfensters erfolgt mit SENSe1 (SCREEN A) und SENSe2 (SCREEN B).

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
[SENSe<1 2>] :PMETer [:STATe] :EXTErn [:STATe] :FREQuency :LINK :MTIME :ROFFset [:STATe]	<Boolean> <Boolean> <numeric_value> CENTer MARKer1 OFF SHORT NORMAL LONG <Boolean>	Hz	

[SENSe<1|2>:]PMETer[:STATe] ON | OFF

Dieser Befehl schaltet die Messungen mit einem Leistungsmesskopf ein oder aus.

Beispiel: "PMET ON" 'schaltet die Messungen mit einem Leistungsmesskopf ein

Eigenschaften: *RST-Wert: OFF
SCPI: gerätespezifisch

[SENSe<1|2>:]PMETer:EXTErn[:STATe] ON | OFF

Dieser Befehl schaltet die Messungen mit einem externen Leistungsmesskopf ein oder aus.

Beispiel: "PMET:EXT ON" 'schaltet die Messungen mit einem externen Leistungsmesskopf ein

Eigenschaften: *RST-Wert: OFF
SCPI: gerätespezifisch

[SENSe<1|2>:]PMETer:FREQuency f_{\min} .. f_{\max}

Dieser Befehl stellt die Frequenz des Leistungsmesskopfs ein.

Die Grenzwerte f_{\min} und f_{\max} werden durch den angeschlossenen Leistungsmesskopf festgelegt.

Beispiel: "PMET:FREQ 1GHZ" 'setzt die Frequenz des Leistungsmesskopfs auf 1GHz

Eigenschaften: *RST-Wert: 50 MHz
SCPI: gerätespezifisch

[SENSe<1|2>:]PMETer:FREQuency:LINK CENTER | MARKer1 | OFF

Dieser Befehl legt die Kopplung für die Frequenz des Leistungsmesskopfs fest.

Parameter: CENTER koppelt die Frequenz an die Mittenfrequenz des Analyzers
MARKer1 koppelt die Frequenz an die Position von Marker 1
OFF schaltet die Kopplung der Frequenz aus

Beispiel: "PMET:FREQ:LINK CENT" 'koppelt die Frequenz an die Mittenfrequenz des Analyzers

Eigenschaften: *RST-Wert: CENT
SCPI: gerätespezifisch

[SENSe<1|2>:]PMETer:MTIMe SHORt | NORMAl | LONG

Dieser Befehl bestimmt die Messzeit des Leistungsmesskopfs.

Beispiel: "PMET:MTIM SHOR" ' wählt die kurze Messzeit für die Messung von stationären Signalen mit hoher Leistung

Eigenschaften: *RST-Wert: NORM
SCPI: gerätespezifisch

[SENSe<1|2>:]PMETer:ROFFset[:STATe] ON | OFF

Aktiviert die Verwendung des Reference Level Offsets in der Power Meter Applikation.

Beispiel: "PMET ON" ' Powermeter einschalten
"PMET:ROFF ON" ' Reference Level Offset wird eingeschaltet.

Eigenschaften: *RST-Wert: ON
SCPI: gerätespezifisch

SYSTEM - Subsystem

In diesem Subsystem erfolgen die Einstellungen zu den externen Leistungsmessköpfen.

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
SYSTEM :COMMunicate			
:GPIB PMETer :ADDRess :RDEvice :PMETer :CFActor [:SElect] :ASEnsor :LABel :BSEnsor :LABel :TYPE	<numeric_value> ASEnsor BSEnsor <numeric_value>, <numeric_value>...	 HZ, PCT	

SYSTEM:COMMunicate:GPIB:RDEvice:PMETer:ADDRess 0 ... 30

Dieser Befehl gibt die IEC-Bus-Adresse ein, über den der externe Leistungsmesser für die Fernbedienung adressiert wird.

Beispiel: "SYST:COMM:GPIB:RDEV:PMET:ADDR 5"

Eigenschaften: *RST-Wert: -
SCPI: gerätespezifisch

SYSTEM:COMMunicate:RDEvice:PMETer:CFActor[:SElect] ASEnsor | BSEnsor

Dieser Befehl schaltet zwischen den Kalibrierfaktoren von Sensor A und B um. Das Umschalten bezieht sich sowohl auf die angezeigte Tabelle als auch auf den Datensatz, der während der Leistungskalibrierung benutzt wird.

Beispiel: "SYST:COMM:RDEV:PMET:CFAC ASEN"

Eigenschaften: *RST-Wert: ASEN
SCPI: gerätespezifisch

SYSTEM:COMMunicate:RDEvice:PMETer:CFActor:ASEnsor <num_value>,<num_value> ...

Dieser Befehl gibt den frequenzabhängigen Kalibrierfaktor des Leistungsmesskopfes A ein.

Beispiel: "SYST:COMM:RDEV:PMET:CFAC:ASEN 2GHZ,99PCT,4GHZ,98PCT"

Eigenschaften: *RST-Wert: -
SCPI: gerätespezifisch

SYSTEM:COMMunicate:RDEvice:PMETer:CFActor:ASEnsor:LABel <name>.

Dieser Befehl gibt ein alphanumerisches Label für den externen Leistungsmesskopf A ein.

Beispiel: "SYST:COMM:RDEV:PMET:CFAC:ASEN:LAB 'SENSOR1'"

Eigenschaften: *RST-Wert: -
SCPI: gerätespezifisch

SYSTEM:COMMunicate:RDEvice:PMETer:CFACtor:BSensor <num_value>,<num_value> ...

Dieser Befehl gibt den frequenzabhängigen Kalibrierfaktor des Leistungsmesskopfes B ein.

Beispiel: "SYST:COMM:RDEV:PMET:CFAC:BSEN 2GHZ,99PCT,4GHZ,98PCT"

Eigenschaften: *RST-Wert: -
SCPI: gerätespezifisch

SYSTEM:COMMunicate:RDEvice:PMETer:CFACtor:BSensor:LABel <name>

Dieser Befehl gibt ein alphanumerisches Label für den externen Leistungsmesskopf B ein.

Beispiel: "SYST:COMM:RDEV:PMET:CFAC:BSEN:LAB 'SENSOR1'"

Eigenschaften: *RST-Wert: -
SCPI: gerätespezifisch

SYSTEM:COMMunicate:RDEvice:PMETer:TYPE 'NRVD' | 'NRVS' | 'EPM' | '437B' | '437A'

Dieser Befehl wählt den jeweiligen Typ des benutzten externen Leistungsmessers aus. Die Leistungsmesser R&S NRVS, R&S NRVD von Rohde & Schwarz sowie EPM, 437B und 438A von Hewlett-Packard/Agilent werden unterstützt.

Beispiel: "SYST:COMM:RDEV:PMET:TYPE 'NRVS'"

Eigenschaften: *RST-Wert: -
SCPI: gerätespezifisch

UNIT - Subsystem

Das Unit-Subsystem wird zum Umschalten der Grundeinheit von Einstellparametern verwendet. Bei Split-Screen-Darstellung wird zwischen UNIT1 (ScreenA) und UNIT2 (ScreenB) unterschieden.

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
UNIT<1 2> :PMETer: :POWer :RATio	DBM WATT W DB PCT		

UNIT<1|2>:PMETer:POWer DBM | WATT | W

Dieser Befehl wählt die Einheit für absolute Messungen mit einem Leistungsmesskopf.

Beispiel: "UNIT:PMET:POW DBM"

Eigenschaften: *RST-Wert: DBM
SCPI: konform

UNIT<1|2>:PMETer:POWer:RATio DB | PCT

Dieser Befehl wählt die Einheit für relative Messungen mit einem Leistungsmesskopf.

Beispiel: "UNIT:PMET:POW DB"

Eigenschaften: *RST-Wert: DB
SCPI: konform

Tabelle der Softkeys mit Zuordnung der IEC-Bus-Befehle

Hotkey PWR METER

PWR METER ON OFF	[SENSe<1 2>:]PMETer[:STATe] ON OFF
FREQUENCY MANUAL	[SENSe<1 2>:]PMETer:FREQuency:LINK OFF [SENSe<1 2>:]PMETer:FREQuency f_{min} .. f_{max}
FREQUENCY COUPLING	[SENSe<1 2>:]PMETer:FREQuency:LINK CENTER MARKer1
UNIT / SCALE	CALCulate<1 2>:PMETer:RELative:STATe ON OFF UNIT<1 2>:PMETer:POWer DBM WATT W UNIT<1 2>:PMETer:POWer:RATio DB PCT
ZERO	CALibration:PMETer:ZERO:AUTO ONCE
MEAS TIME	[SENSe<1 2>:]PMETer:MTIME SHORT NORMAl LONG
MEAS→REF	CALCulate<1 2>:PMETer:RELative[:MAGNitude]:AUTO ONCE
REFERENCE VALUE	CALCulate<1 2>:PMETer:RELative[:MAGNitude] -200 .. 200
RESULT DISPLAY	DISPlay[:WINDow<1 2>]:PMETer:STATe ON OFF
POWER SPLITTER	DISPlay[:WINDow<1 2>]:PMETer:STATe ON OFF
USE POWER SPLITTER	[SENSe<1 2>:]CORRection:PLOSs:INPut:STATe ON OFF
INSERTION LOSS	[SENSe<1 2>:]CORRection:PLOSs:INPut <numeric_value>
PATH2 INS LOSS	[SENSe<1 2>:]CORRection:PLOSs:INPut:SPATH <numeric_value>
DEL ALL POINTS	---
DEL ACTIVE POINTS	---
INS NEW POINTS	---
GOTO POINT #	---
POWER MTR EXT	--
EXTERN MTR ON OFF	[SENSe<1 2>:]PMETer:EXTErn:STATe ON OFF
TYPE	SYSTem:COMMunicate:RDEvice:PMETer:TYPE 'name'
GPIB ADDRESS	SYSTem:COMMunicate:GPIB:RDEvice:PMETer:ADDDress <numeric_value>

SENSOR CAL FACTOR	SYSTem:COMMunicate:RDEvice:PMETer:CFACTOR:ASENSor <numeric_value>, <numeric_value> SYSTem:COMMunicate:RDEvice:PMETer:CFACTOR:BE NSor <numeric_value>, <numeric_value>
DEL ALL POINTS	---
DEL ACTIVE POINTS	---
INS NEW POINTS	---
GOTO POINT #	---
SENSOR LABEL	SYSTem:COMMunicate:RDEvice:PMETer:CFACTOR:ASENSor:LABel 'label' SYSTem:COMMunicate:RDEvice:PMETer:CFACTOR:BE NSor:LABel 'label'
USE SENSOR A B	SYSTem:COMMunicate:RDEvice:PMETer:CFACTOR:SElect ASENSor BE NSor
USE REF LEV OFFSET	[SENSe<1 2>:]PMETer:ROFFset:STATe ON OFF

Taste AMPL

REF LEVEL OFFSET	DISPlay[:WINDow<1 2>]:TRACe:Y[:SCALE]:RLEVel:OFFSet -200dB .. 200dB
---------------------	---

Taste SWEEP

CONTINUOUS SWEEP	INITiate<1 2>:CONTInuous ON
SINGLE SWEEP	INITiate<1 2>:CONTInuous OFF INITiate<1 2>[:IMMediate]

6 Index

B

Bargraph	12
Befehle	
Beschreibung	18
Zuordnung zu Softkey	31

E

Einheit	10
---------------	----

F

Fernbedienung	18
Frequenz des Leistungsmesskopfs	9

H

Hotkey	
MEAS TIME	11
PWR METER	9, 19, 26

K

Konfiguration der Leistungsmessung	8
--	---

M

Meßaufbau	7
Messzeit	11

N

Nullabgleich	10
--------------------	----

R

Referenzwert	11
--------------------	----

S

Softkey	
CONTINUOUS SWEEP	23
DEL ACTIVE POINT	14, 16
DEL ALL POINTS	13, 16
EXT METER ON/OFF	14, 26
FREQUENCY COUPLING	9, 26
FREQUENCY MANUAL	9, 26
GOTO POINT #	14, 17
GPIB ADDRESS	15, 28
HARDWARE INFO	18
INS NEW POINT	14, 17
INSERTION LOSS	13; 25
INSTALL OPTION	5
MEAS TIME	6, 27
MEAS→REF	11, 19
PATH 2 INS LOSS	13, 25
POWER METER EXTERN	14
POWER SPLITTER	13
PWR METER ON/OFF	9, 26
REF LEVEL OFFSET	21
REFERENCE VALUE	11, 19
RESULT DISPLAY	12, 21
SENSOR CAL FACTOR	15, 28, 29
SENSOR LABEL	17, 28
SINGLE SWEEP	23
TYPE	15, 29
UNIT / SCALE	6, 10, 19, 30
USE POWER SPLITTER	13, 25
USE REF LEV OFFSET	17, 27
USE SENSOR A/B	17, 28
ZERO	10, 20