

# SAILOR

Service Information No.  
Kundendienst-Mitteilung No.  
Service Information No.  
Información de servicio No.  
Servicemeddelelse No.

28

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato


August 1968

## Vedr. Blander i SAILOR 66T.

Der er desværre indgået en fejl i vor produktion af SAILOR 66T serie C. Fejlen er, at der mangler en forbindelse i det trykte kredsløb i blanderen på MF-panelet som vist punkteret på nedestående skitse. Fejlen forårsager kun, at modtagerens MF-dæmpning falder fra ca. 80 dB til ca. 60 dB. Man vil således under normale omstændigheder ikke opdage nogen forskel i modtagningen.

Fejlen rettes ved at lægge en forbindelse mellem kondensatoren C60 og kondensatoren C61 og derefter trimme kernen i primærspolen i 1.MF-dåse til max. viserudslag på modtagerens instrument.

Modtagere, som er ændret fra fabrikken, er mærket med en sort streg på chassiset ved blanderen.

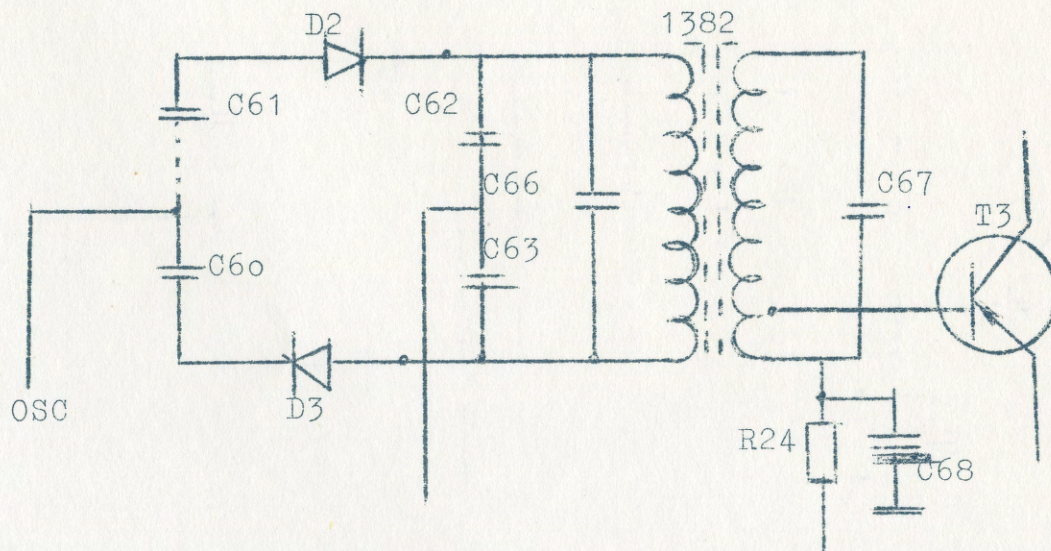

Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.



**S. P. RADIO**

Aalborg - Denmark