

# **STUDER**

---

**PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT**

---

## **Service Information**

Installation instruction to conversion  
kit 21.180.143.00

Isolation amplifier for A80 tape tension  
sensor

SI 105/87      D/E

Umbau-Anleitung zu Umrüstsatz  
21.180.143.00  
Isolationsverstärker für A80 Band-  
zugwaage

enthaltend:

2x Isolationsverstärker  
1.180.143.00

1x Einbauanleitung SI 105/87  
10.85.5900

Anwendung:

Verhindert weitgehend ein mögliches Oszillieren (zittern) der Bandzug-zugwaagen.

Bei bereits oszillierenden Bandzug-waagen schafft der Isolationsverstärker in den meisten Fällen Abhilfe.

Sollte dies nicht der Fall sein, muss das Bandwaagen-Potentiometer gleichzeitig ersetzt werden.

Bestellnummer für Bandwaagen-Potentiometer 58.99.0110

Hinweis:

Der Umrüstsatz 21.180.143.00 ist geeignet für alle A80-Tonbandgeräte-Typen, welche mit Bandwaagen-Potentiometern der Hersteller Bourns oder Spectrol bestückt sind.

Wichtig:

Bei A80-Geräten mit Bandwaagen-Potentiometern des Herstellers MIDORI, muss das Potentiometer ersetzt werden.

Einbau und Anschluss:

- Potentiometer Anschlüsse ablöten.

Installation instruction to conversion kit 21.180.143.00  
Isolation amplifier for A80 tape tension sensor

consisting of:

2x Isolation amplifier  
1.180.143.00

1x Installation instruction  
SI 105/87 10.85.5900

Application:

Eliminates to a large extent any possible oscillation of the tape tension sensors.

In most cases of oscillating tape-tension sensors, the isolation amplifier cures the problem.

If oscillations are not cured in this way, the tape tension potentiometer must be replaced as well.

Order-number for tape-tension potentiometer 58.99.0110

Note:

Modification kit 21.180.143.00 is suitable for all A80 tape recorder versions equipped with tape tension potentiometers made by Bourns or Spectrol.

Important:

Replace the tape tension potentiometers on all A80 tape recorders equipped with potentiometers of the MIDORI brand.

Installation and connection:

- Unsolder the connecting wires of the potentiometer.

- Isolationsverstärker-Print auf Potentiometer auflöten, so dass die Komponenten zum Potentiometer gerichtet sind.  
Siehe Zeichnung Seite 3 und 4.
- Isolationsverstärker nach Zeichnung Seite 3 und 4.
- Spannung am Testpunkt (TP) kontrollieren.  
In Ruhestellung der Bandzugwaage muss die Spannung  $+2,6V \pm 100mV$  betragen.  
(Spannung bei Vollauslenkung ca. 7V)
- Solder isolation amplifier PCB onto the potentiometer, in order that the components are facing towards the potentiometer.  
See drawing on page 3 and 4.
- Connect isolation amplifier according to enclosed drawing on page 3 and 4.
- Check the voltage on the testpoint (TP).  
In the rest position of the tape tension sensor, the voltage must measure  $+2,6V \pm 100mV$ .  
(Voltage at fully deflected position 7V approx.)

#### Einstellung der 2,6V Spannung am TP:

##### Grobeinstellung:

- Bandzugwaage in Ruhestellung.
- Die Schraube des Potentiometer-Kopplungsarm ① (1.080.142.08) lösen und Potentiometerachse drehen, bis 2,6V am Testpunkt anliegen.

Vorsichtig die Befestigungsschraube anziehen und dabei die Spannung am Voltmeter überwachen.

Liegt die Spannung nach dem Festziehen der Schraube geringfügig ausserhalb des vorgeschriebenen Wertes, kann eine Korrektur mit der Feineinstellung erfolgen.

##### Feineinstellung

- Potentiometer-Befestigungsmutter leicht lösen. (13mm Gabelschlüssel)
- Am Potentiometergehäuse leicht drehen, bis  $+2,6V \pm 100mV$  erreicht sind.
- Die 13mm Befestigungsmutter vorsichtig festziehen, ohne dass sich der eingestellte Spannungswert verändert.

##### Adjustment of the 2,6V reference at TP:

##### Coarse-Adjustment:


- Tape tension sensor in rest position.
- Loosen the screw of the coupling arm ① (1.080.142.08) and turn the shaft of the potentiometer to reach 2,6V on the testpoint.

Check the voltage on the voltmeter while fastening the screw of the coupling arm carefully.

If the voltage is slightly out of the specified tolerance after fastening the screw, proceed with the fine-adjustment.

##### Fine-Adjustment


- Loosen the mounting nut of the potentiometer slightly. (13mm open-end wrench)
- Turn the potentiometer's body only slightly to achieve  $+2,6V \pm 100mV$ .
- Fasten 13mm nut of potentiometer carefully without changing the adjusted voltage on the TP.

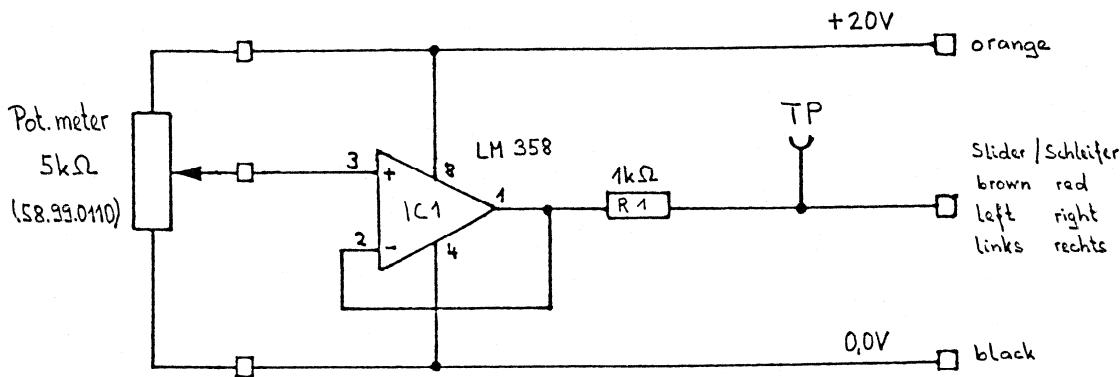

$R_1 = 1k\Omega$  S7.11.4102  
 IC1 = LM358 50.05.0286

Connections:

Anschlüsse:

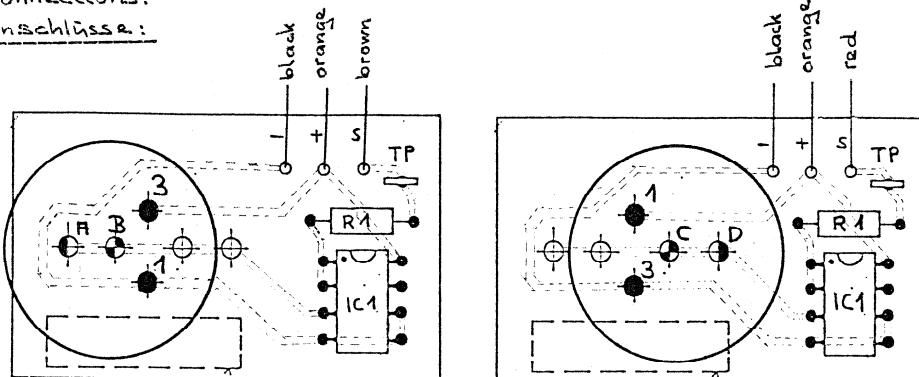

Tape tension sensor left  
 Bandzugwaage Links





Tape tension sensor right  
 Bandzugwaage rechts

A or B : Slider - contact of the left hand tape-tension sensor , S = br (brown)  
 A oder B : Schleifer-Kontakt der linken Bandzugwaage , S = br (braun)

C or D : Slider - contact of the right hand tape-tension sensor , S = red  
 C oder D : Schleifer-Kontakt der rechten Bandzugwaage , S = rot

- ① A or D : Position for Bourns - Potentiometer , Type: 66 385 - 401 - 502  
 A oder D : Position für Bourns - Potentiometer , Typ: 66 385 - 401 - 502
- ② B or C : Position for Spectrol - Potentiometer , Type: 158 - 4533-01 or 158 - 4521  
 B oder C : Position für Spectrol - Potentiometer , Typ: 158 - 4533 - 01 oder 158 - 4521


① ..	① ..	① ..	① ..	① ..
				PAGE 3 OF 5
STUDER	ISOLATION AMP PC BOARD			1.180.143-00

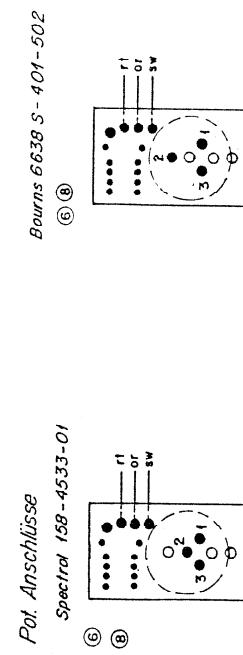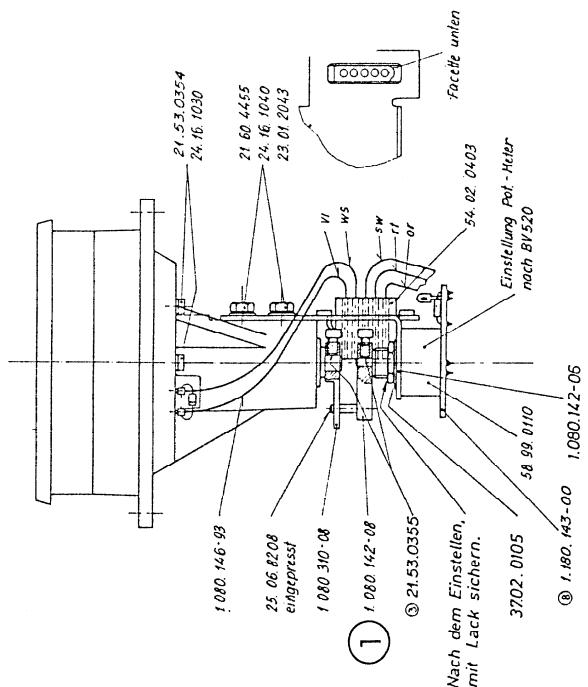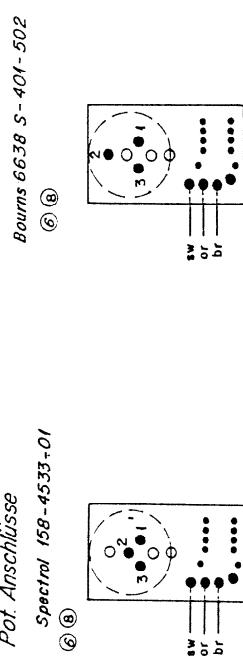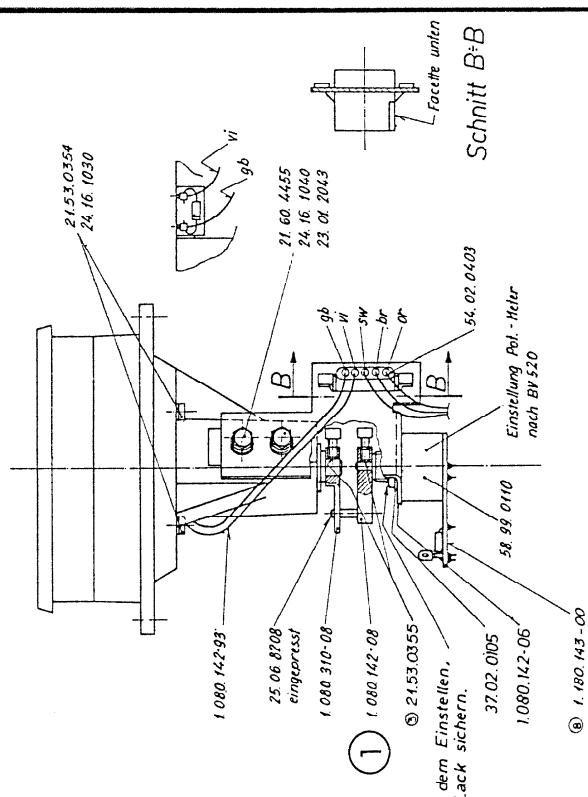

STUDER REGENSBORF ZURICH	Bandzugwaage links	1.080.142
--------------------------------	-----------------------	-----------

STUDER REGENSBORF ZURICH	Bandzugwaage rechts	1.080.146
--------------------------------	------------------------	-----------

TAPE TENSION CONTROL ASSEMBLY LEFT 1.080.142 GR 11 EL 1 / RIGHT 1.080.146 GR 12 EL 1

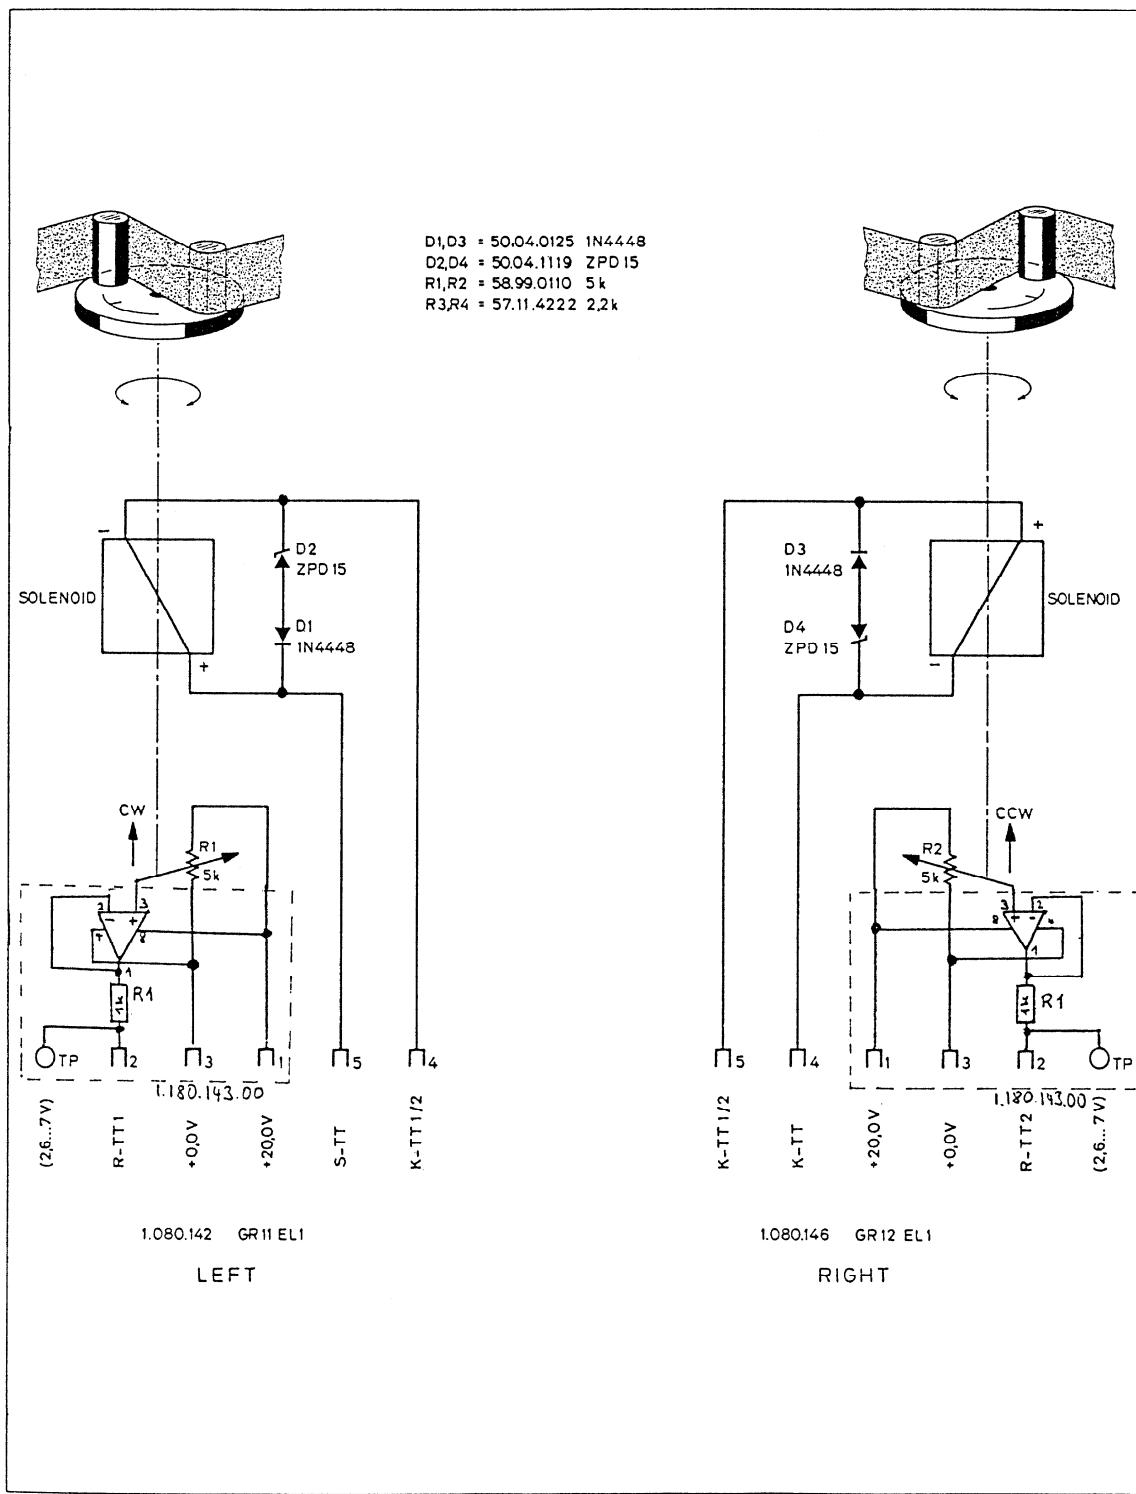

01.83