 特斯拉（上海）有限公司 服务公告		<h2>后悬架避震塔喷涂空腔蜡</h2>	
SB-21-31-001 2022年3月15日			
分类 活动公告		部分/分组 31 - 悬架	移动服务 不可执行
生产年份 2019 - 2020	车型 Model 3	国家/区域 中国	版本 所有
<small>列出的车型和年份是受影响 VIN 列表的一般近似值。请参阅 VIN/公告跟踪器或客户/车辆配置文件，以确定本公告对特定车辆的适用性</small>			

活动公告：本活动公告涉及解决已知的非安全相关的问题，且提供相关的技术诊断和维修程序。将此程序应用于受影响 VIN 列表中的所有车辆。

问题描述

上海工厂生产的某些 Model 3，由于电泳层未正确涂覆，在某些车辆使用工况下，后轮可能扬起泥水，进入避震塔空腔内导致腐蚀。

校正描述

向 Model 3 的后悬架避震塔喷涂空腔蜡。

校正描述	校正代码	时间
SB-21-31-001 不适用	S012131001	0.00
后悬架避震塔喷涂空腔蜡	S022131001	0.40

配件号	描述	数量
必需配件 1023297-00-A	BRAKE CLEANER, SCAQMD	1
1107930-01-A	SPRAY, CAVITY WAX, 500ML	1

这些零件号在出版时是最新的。除非[零件目录](#)中另有规定，否则使用列出的或更高版本。

专用工具 1082494-00-A 气枪

车间备品 车间毛巾 护目镜

步骤

1. 举升车辆 (请参阅维修手册程序 10000205).
2. 拆卸车辆中护板 (请参阅维修手册程序 [12030502](#)).
3. 将毛巾放在左后避震塔下方, 吸附多余的喷雾和液体 (图 1) .



图 1

4. 向左后避震塔内喷洒制动器清洁剂。(图 2, 图 3)


 **注意:** 多个角度喷洒, 确保清洁剂完全覆盖避震塔所有内表面。



图 2



图 3

5. 用车间气枪吹净左侧避震塔内的残余碎屑和液体, 等待 1 分钟干燥。(图 4)



图 4


6. 将空腔蜡涂抹在左侧避震塔内（图 6），3 分钟干燥后，再次涂抹空腔蜡。

 **小心:** 执行此步骤时请佩戴护目镜。



图 6

7. 从左后悬架上取下车间毛巾。

 **注意:** 擦去周围部件上残留的空腔蜡。

8. 右边请重复 3-7 步。

9. 安装中护板。（请参阅维修手册程序 [12030502](#)）