

R&S[®]FSV

신호 및 스펙트럼 분석기 기본 설명서



1307.9331.68 — 13

본 매뉴얼에서 설명된 R&S®FSV 모델(펌웨어 1.61 이상)은 다음과 같습니다.

- R&S®FSV 3 (1307.9002K03)
- R&S®FSV 7 (1307.9002K07)
- R&S®FSV 13 (1307.9002K13)
- R&S®FSV 30 (1307.9002K30)
- R&S®FSV 40 (1307.9002K39)
- R&S®FSV 40 (1307.9002K40)

펌웨어는 다양한 오픈소스 소프트웨어 패키지가 사용되었습니다. 자세한 내용은 배송된 장비에 포함된 사용자 안내 CD-ROM 에서 '오픈소스 승인서(Open Source Acknowledgement)'를 참조하십시오.

Rohde & Schwarz 는 임베디드 컴퓨팅에 기여해주신 모든 오픈소스 커뮤니티 구성원 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

© 2011 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

Muehldorfstr. 15, 81671 Munich, Germany

전화: +49 89 41 29 - 0

팩스: +49 89 41 29 12 164

이메일: info@rohde-schwarz.com

웹사이트: <http://www.rohde-schwarz.com>

독일에서 인쇄됨 - 사정에 따라 변경될 수 있음 - 허용 한계가 없는 데이터는 구속력이 없음

R&S®는 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 의 등록 상표입니다.

상품명은 해당 소유자의 상표권의 보호를 받습니다.

본 매뉴얼에서는 다음과 같은 약자가 사용되었습니다. R&S®FSV 이 R&S FSV 로 표시됨.

Grouped Safety Messages

!

Rohde & Schwarz ()

가 가









EC

Rohde & Schwarz()

(, ,).

가
Rohde & Schwarz

가

							
	>18 kg		!	PE			! 가

○	⏻	≡	~	⌚	□
		(DC)	(AC)	/ (DC/AC)	/

Grouped Safety Messages

ON/OFF					
--------	--	--	--	--	--

가

Rohde & Schwarz

DANGER()

WARNING()

CAUTION()

NOTICE()

ATTENTION

가

1.

±5%

가

가

2.

가

Rohde & Schwarz

()

IP

2X,

2,

2

2000m
4500m

가,

±10%

가

Schwarz(

Rohde &
)

Grouped Safety Messages

- 3. (: ,) . (, PE , ') . (,)
- 4. / (,)가
- 5. 가
- 6. RF 가
- 7. 가 가 ,
- 8. AC
- 9. 가
- 10. 가
- 11. AC 가 , (2m) . AC 가

Grouped Safety Messages

12.

20.

가

가
가

13.

16A

TN/TT

(Rohde & Schwarz
())

21.

22.

())

14.

15.

23. Rohde & Schwarz())

16. $V_{rms} > 30 V$

가

(1
.).

17.

60950

가 IEC 950/EN

18.

가

24.

25.

가

19.

PE

PE

26.

가

가

27.

가

Grouped Safety Messages

- 가
(:). 32.
- Rohde & Schwarz
(.). 가
- 가
가
28. 가 , (, 가
)
29. (: CD/DVD
) Rohde & Schwarz
- 30.
31. (: AC
- 34.

Kundeninformation zur Batterieverordnung (BattV)


Dieses Gerät enthält eine schadstoffhaltige Batterie. Diese darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Nach Ende der Lebensdauer darf die Entsorgung nur über eine Rohde&Schwarz-Kundendienststelle oder eine geeignete Sammelstelle erfolgen.

Safety Regulations for Batteries (according to BattV)

This equipment houses a battery containing harmful substances that must not be disposed of as normal household waste.

After its useful life, the battery may only be disposed of at a Rohde & Schwarz service center or at a suitable depot.

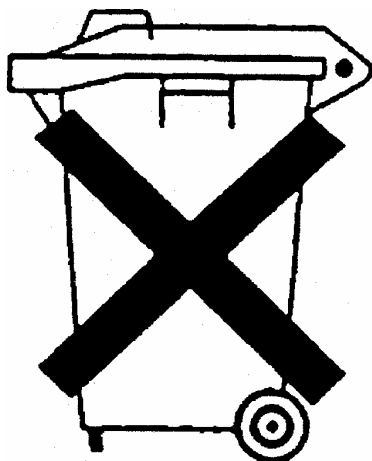

Normas de Seguridad para Baterías (Según BattV)

Este equipo lleva una batería que contiene sustancias perjudiciales, que no se debe desechar en los contenedores de basura domésticos.

Después de la vida útil, la batería sólo se podrá eliminar en un centro de servicio de Rohde & Schwarz o en un depósito apropiado.

Consignes de sécurité pour batteries (selon BattV)


Cet appareil est équipé d'une pile comprenant des substances nocives. Ne jamais la jeter dans une poubelle pour ordures ménagères.

Une pile usagée doit uniquement être éliminée par un centre de service client de Rohde & Schwarz ou peut être collectée pour être traitée spécialement comme déchets dangereux.

Customer Information Regarding Product Disposal

The German Electrical and Electronic Equipment (ElektroG) Act is an implementation of the following EC directives:

- 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and
- 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

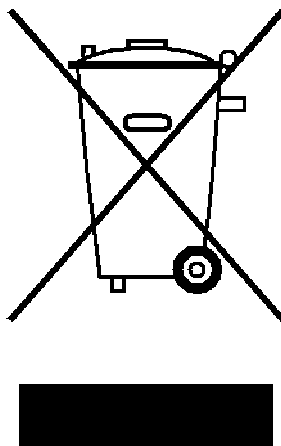

Product labeling in accordance with EN 50419

Once the lifetime of a product has ended, this product must not be disposed of in the standard domestic refuse. Even disposal via the municipal collection points for waste electrical and electronic equipment is not permitted.

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG has developed a disposal concept for the environmental-friendly disposal or recycling of waste material and fully assumes its obligation as a producer to take back and dispose of electrical and electronic waste in accordance with the ElektroG Act.

Please contact your local service representative to dispose of the product.



Qualitätszertifikat

Certificate of quality

Certificat de qualité

Certified Quality System

ISO 9001

Certified Environmental System

ISO 14001

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für den Kauf eines Rohde & Schwarz-Produktes entschieden. Hiermit erhalten Sie ein nach modernsten Fertigungsverfahren hergestelltes Produkt. Es wurde nach den Regeln unseres Qualitätsmanagementsystems entwickelt, gefertigt und geprüft. Das Rohde & Schwarz-Qualitätsmanagementsystem ist u.a. nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

Der Umwelt verpflichtet

- ▮ Energie-effiziente, RoHS-konforme Produkte
- ▮ Kontinuierliche Weiterentwicklung nachhaltiger Umweltkonzepte
- ▮ ISO 14001-zertifiziertes Umweltmanagementsystem

Dear Customer,

You have decided to buy a Rohde & Schwarz product. You are thus assured of receiving a product that is manufactured using the most modern methods available. This product was developed, manufactured and tested in compliance with our quality management system standards. The Rohde & Schwarz quality management system is certified according to standards such as ISO 9001 and ISO 14001.

Environmental commitment

- ▮ Energy-efficient products
- ▮ Continuous improvement in environmental sustainability
- ▮ ISO 14001-certified environmental management system

Cher client,

Vous avez choisi d'acheter un produit Rohde & Schwarz. Vous disposez donc d'un produit fabriqué d'après les méthodes les plus avancées. Le développement, la fabrication et les tests respectent nos normes de gestion qualité. Le système de gestion qualité de Rohde & Schwarz a été homologué, entre autres, conformément aux normes ISO 9001 et ISO 14001.

Engagement écologique

- ▮ Produits à efficience énergétique
- ▮ Amélioration continue de la durabilité environnementale
- ▮ Système de gestion de l'environnement certifié selon ISO 14001

75 Years of
Driving
Innovation



ROHDE & SCHWARZ



ROHDE & SCHWARZ

EC Certificate of Conformity



Certificate No.: 2008/44

This is to certify that:

Equipment type	Stock No.	Designation
FSV3	1307.9002.03	Signal analyzer
FSV7	1307.9002.07	Signal analyzer
FSV13	1307.9002.13	Signal analyzer
FSV30	1307.9002.30	Signal analyzer
FSV40	1307.9002.40	Signal analyzer
FSV-B3	1310.9516.02	Audio Demodulator
FSV-B4	1310.9522.02 /.03	OCXO Reference Frequency
FSV-B5	1310.9539.02	Additional Interfaces
FSV-B9	1310.9545.02	Tracking Generator
FSV-B10	1310.9551.02	External Generator Control
FSV-B19	1310.9574.02	Second Hard Disk
FSV-B22	1310.9600.02	RF Preamplifier 20dB
FSV-B25	1310.9622.02	Electronic Attenuator
FSV-B29	1310.9639.02	Frequency Extension to 20Hz
FSV-B70	1310.9645.02	40MHz Signal Analysis Bandwidth

complies with the provisions of the Directive of the Council of the European Union on the approximation of the laws of the Member States

- relating to electrical equipment for use within defined voltage limits (2006/95/EC)
- relating to electromagnetic compatibility (2004/108/EC)

Conformity is proven by compliance with the following standards:

EN 61010-1 : 2001
EN 61326-1:2006
EN 61326-2-1:2006
EN 55011:1998 + A1:1999 + A2:2002 Klasse A
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

For the assessment of electromagnetic compatibility, the limits of radio interference for Class A equipment as well as the immunity to interference for operation in industry (outside industry) have been used as a basis.

Affixing the EC conformity mark as from 2008

ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG
Mühl Dorfstr. 15, D-81671 München

Munich, 2009-03-18

Central Quality Management MF-QZ / Radde

Customer Support

Technical support – where and when you need it

For quick, expert help with any Rohde & Schwarz equipment, contact one of our Customer Support Centers. A team of highly qualified engineers provides telephone support and will work with you to find a solution to your query on any aspect of the operation, programming or applications of Rohde & Schwarz equipment.

Up-to-date information and upgrades

To keep your instrument up-to-date and to be informed about new application notes related to your instrument, please send an e-mail to the Customer Support Center stating your instrument and your wish.

We will take care that you will get the right information.

Europe, Africa, Middle East

Phone +49 89 4129 12345
customersupport@rohde-schwarz.com

North America

Phone 1-888-TEST-RSA (1-888-837-8772)
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com

Latin America

Phone +1-410-910-7988
customersupport.la@rohde-schwarz.com

Asia/Pacific

Phone +65 65 13 04 88
customersupport.asia@rohde-schwarz.com

China

Phone +86-800-810-8228 /
+86-400-650-5896
customersupport.china@rohde-schwarz.com



목차

1 서문.....	5
1.1 문서 개요.....	5
1.2 본 문서에 적용된 약정 사항.....	7
1.3 도움말 시스템 사용법.....	8
1.4 R&S FSP 사용자를 위한 새 기능.....	10
2 전면 및 후면 패널.....	13
2.1 전면 패널.....	13
2.2 후면 패널 보기.....	23
3 사용 준비.....	29
3.1 작동 시작.....	29
3.2 USB 기기 연결하기.....	35
3.3 외부 모니터 연결하기.....	36
3.4 R&S FSV 설정.....	37
3.5 Windows 운영체제.....	46
3.6 네트워크(LAN) 연결 설정하기.....	48
3.7 LXI 설정.....	52
3.8 GPIB 인터페이스 설정하기.....	58
3.9 원격 데스크톱 연결.....	59
4 펌웨어 업데이트 및 펌웨어 옵션 설치.....	63
4.1 펌웨어 업데이트.....	63
4.2 펌웨어 옵션 활성화하기.....	65
5 기본 작동.....	67
5.1 다이어그램 영역의 정보.....	67
5.2 사용자 상호작용 방법.....	75

5.3	파라미터 설정하기.....	85
5.4	디스플레이 변경하기.....	91
6	기본 측정 예시.....	101
6.1	정현 신호 측정하기.....	101
6.2	정현 신호의 하모닉스 측정하기.....	106
6.3	다중 신호가 있는 신호 스펙트럼 측정하기.....	109
6.4	Zero Span 에서 측정.....	116
6.5	장비 설정 저장 및 불러오기.....	128
7	원격 제어 소개.....	131
7.1	원격 제어 프로그래밍의 기본 단계.....	131
7.2	상세 프로그래밍 예시.....	139
8	부록.....	153
8.1	부록: 프린터 인터페이스.....	153
8.2	부록: LAN 인터페이스.....	156
8.3	RSIB 프로토콜.....	181
	색인.....	183

1 서문

1.1 문서 개요

R&S FSV의 사용자 문서는 아래와 같이 구성되어 있습니다.

- 기본 설명서
- 기본 장치 및 옵션을 위한 작동 매뉴얼
- 서비스 매뉴얼
- 온라인 도움말
- 출시 노트

기본 설명서

본 매뉴얼은 장비와 함께 인쇄물 형태, 그리고 CD에서 PDF 형태로 제공됩니다. 본 매뉴얼에는 장비 설치 및 사용에 필요한 정보와 기본 작동 방법 및 기본 측정 에 대한 설명이 들어 있습니다. 또한, 원격 제어 방법이 간략히 소개되어 있습니다. 본 매뉴얼에는 안전 지침과 같은 일반 정보가 들어 있으며 다음과 같이 구성되어 있습니다.

1 장	소개 및 일반 정보
2 장	전면 및 후면 패널
3 장	사용 준비
4 장	펌웨어 업데이트 및 펌웨어 옵션 설치
5 장	기본 작동
6 장	기본 측정 예시
7 장	원격 제어 소개
부록 1	프린터 인터페이스
부록 2	LAN 인터페이스

작동 매뉴얼

작동 매뉴얼은 기본 설명서의 추가 자료입니다. 작동 매뉴얼은 본체와 추가(소프트웨어) 옵션 별로 제공됩니다.

본체용 작동 매뉴얼에는 R&S FSV 에 대한 일반적인 기본 정보와 "스펙트럼" 모드에 대한 구체적인 정보가 들어 있습니다. 또한, 다양한 측정 모드의 기본 기능을 향상시켜주는 소프트웨어 옵션이 여기에 설명되어 있습니다. 기본 설명서의 측정 예시는 고급 측정 예시로 확대됩니다. 기본 설명서의 간략한 원격 제어 소개에 더해 기본 분석기 명령과 프로그래밍 예에 대한 설명이 제공됩니다. 또한, 유지관리, 장비 인터페이스 및 오류 메시지에 대한 정보도 제공됩니다.

개별 옵션 매뉴얼에서는 장비의 구체적인 옵션 기능이 자세히 설명되어 있습니다. 기본 설정과 파라미터에 대해 자세히 알아보려면 데이터 문서를 참고하십시오. O.R&S FSV 작동에 대한 기본 정보는 옵션 매뉴얼에 포함되지 않습니다.

R&S FSV 에 대해 제공되는 작동 매뉴얼은 다음과 같습니다.

- R&S FSV 본체 +
 - FSV-K9 파워 센서 지원
 - FSV-K14 스펙트로그램 측정
- FSV-K7 아날로그 복조 FSV-K7S FM 스테레오 측정
- FSV-K10 GSM/EDGE 측정
- FSV-K30 잡음 지수(Noise Figure) 측정
- FSV-K40 위상 잡음(Phase Noise) 측정
- FSV-K70 벡터 신호 분석(VSA) 작동 매뉴얼
FSV-K70 벡터 신호 분석 시작하기(첫 번째 측정)
- FSV-K72 3GPP FDD BTS 분석
- FSV-K73 3GPP FDD UE 분석
- FSV-K76/77 3GPP TD-SCDMA BTS/UE 측정
- FSV-K82/83 CDMA2000 BTS/MS 분석
- FSV-K84/85 1xEV-DO BTS/MS 분석
- FSV-K91 WLAN IEEE 802.11a/b/g/j/n
- FSV-K93 WiMAX IEEE 802.16 OFDM/OFDMA 분석
- FSV-K100/K104 EUTRA / LTE 다운링크 측정 응용프로그램
- FSV-K101/K105 EUTRA / LTE 업링크 측정 응용프로그램

이 매뉴얼은 장비와 함께 제공되는 CD 에서 PDF 형식으로 볼 수 있습니다. 인쇄 버전 매뉴얼을 원하면 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 에 주문하십시오.

서비스 매뉴얼

이 매뉴얼은 장비와 함께 제공되는 CD 에서 PDF 형식으로 볼 수 있습니다. 매뉴얼에는 정격 사양 준수 여부 확인 방법, 장비 기능, 보수, 문제해결 및 오류 제거 방법

본 문서에 적용된 약정 사항

이 설명되어 있습니다. 매뉴얼에는 모듈을 교체하여 R&S FSV 을 수리하는 데 필요한 모든 정보가 들어 있습니다. 매뉴얼은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

1 장	성능 테스트
2 장	조정
3 장	수리
4 장	소프트웨어 업데이트/옵션 설치
5 장	문서

온라인 도움말

온라인 도움말에는 R&S FSV 를 작동하는 데 필요한 상황별 도움말과 모든 옵션이 들어 있으며, Manual 및 원격 작동에 대한 설명이 들어 있습니다. 온라인 도움말은 R&S FSV 에 기본으로 설치되어 있으며 장비와 함께 제공되는 CD 에서 .chm 파일로도 실행할 수 있습니다.

출시 노트

출시 노트에는 펌웨어 설치, 신규 기능 및 업그레이드된 기능, 해결된 문제, 매뉴얼의 최종 수정사항이 설명되어 있습니다. 펌웨어 버전은 출시 노트의 제목 페이지에 표시되어 있습니다. 기존 출시 노트는 인터넷에서 제공됩니다.

1.2 본 문서에 적용된 약정 사항

1.2.1 표기법

본 매뉴얼에서는 다음과 같은 텍스트 Marker 가 사용되었습니다.

약정	설명
"그래픽 사용자 인터페이스 요소"	화면에서 대화 상자, 메뉴, 옵션, 버튼 및 소프트웨어와 같은 그래픽 사용자 인터페이스 요소의 모든 이름은 인용 부호 안에 표시됩니다.
키	키 이름은 대문자로 표시됩니다.
File names(□□□□), commands(□□□□), program code(□□□□ □□)	파일명, 명령어, 코딩 샘플 및 화면 출력 내용은 다른 글꼴로 표시됩니다.

약정	설명
입력	사용자가 입력하는 내용은 이탤릭체로 표시됩니다.
링크	클릭할 수 있는 링크는 파란색 글꼴로 표시됩니다.
'참조'	문서의 다른 부분에 대한 참조는 인용 부호 안에 표시됩니다.

1.2.2 작동 방법 설명에 대한 참고사항

제품의 작동 방법이 한 가지만 설명되는 경우에도 같은 작업을 처리할 수 있는 다른 방법이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 터치스크린을 사용하는 과정이 설명되어 있는데, 터치로 활성화할 수 있는 요소는 마우스를 연결해 클릭하여 활성화할 수도 있습니다. 제품 키 또는 화면 상의 키보드를 이용하는 대체 방법은 일반 작동 과정에서 벗어난 경우에만 설명됩니다.

'선택'이란 용어가 사용되면 설명된 방법 중 아무거나 하나를 가리킵니다. 예를 들어, 터치스크린에서 손가락을 사용하거나, 디스플레이에서 마우스 포인터를 사용하거나, 제품 또는 키보드에서 키를 사용하는 것 중 하나가 '선택'의 대상이 됩니다.

1.3 도움말 시스템 사용법

상황별 도움말 및 일반 도움말 호출하기

- ▶ 일반 도움말 대화 상자를 표시하려면 전면 패널에서 HELP 키를 누르십시오. 도움말 대화 상자의 "보기" 탭이 표시됩니다. 현재 메뉴 또는 현재 열린 대화 상자 및 그 기능에 대한 정보가 포함된 주제가 표시됩니다.



일반 Windows 대화 상자(예: 파일 속성, 인쇄 대화 상자)의 경우 상황별 도움말이 제공되지 않습니다.

- ▶ 도움말이 이미 표시된 경우에는 도움말을 표시하려는 소프트키를 누르십시오. 소프트키와 그 기능에 대한 정보가 포함된 주제가 표시됩니다.



소프트키를 통해 하위 메뉴가 열린 다음 소프트키를 다시 누르면 소프트키의 하위 메뉴가 표시됩니다.

도움말 대화 상자의 내용

도움말 대화 상자는 4 개의 탭으로 구성되어 있습니다.

- "내용"- 도움말 내용 표가 포함됨
- "보기"- 특정 도움말 주제가 포함됨
- "색인"- 도움말 주제 검색을 위한 색인이 포함됨
- "확대/축소"- 도움말에 대한 확대/축소 기능이 포함됨

다른 탭으로 변경하려면 터치스크린에서 원하는 탭을 누르십시오.

도움말 표 탐색하기

- 표시된 도움말을 탐색하려면 방향키(위)와 방향키(아래)키를 이용하십시오. 추가 내용이 있는 항목에는 플러스(+) 기호가 표시됩니다.
- 도움말 주제를 표시하려면 ENTER 키를 누르십시오. 해당 도움말 주제가 들어간 "보기" 탭이 표시됩니다.
- 다음 탭으로 이동하려면 터치스크린에서 해당 탭을 누르십시오.

도움말 주제 탐색하기

- 페이지를 스크롤을 이용해 탐색하려면 로타리 노브나 방향키(위) 및 방향키(아래)키를 이용하십시오.
- 링크된 주제로 이동하려면 터치스크린에서 링크 텍스트를 누르십시오.

주제 검색하기

1. "색인" 탭으로 이동합니다.
2. 관심이 있는 주제의 첫 번째 문자를 입력합니다. 입력한 문자로 시작하는 항목이 표시됩니다.
3. 주제를 변경하려면 ENTER 키를 누릅니다.
4. 방향키(위) 또는 방향키(아래)키나 로타리 노브를 이용하여 적절한 키워드를 선택합니다.
5. 도움말 주제를 표시하려면 ENTER 키를 누릅니다.
해당 도움말 주제가 들어간 "보기" 탭이 표시됩니다.

확대/축소 조절하기

1. "확대/축소"탭으로 이동합니다.
2. 로타리 노브를 이용해 확대/축소를 설정합니다. 설정값은 다음과 같이 4 개입니다. 1-4. 1 이 가장 작은 크기이고 4 가 가장 큰 크기입니다.

도움말 창 닫기

- ▶ 전면 패널에서 ESC 키 또는 Fn 키를 누릅니다.

1.4 R&S FSP 사용자를 위한 새 기능

R&S FSV 는 R&S 신호 및 스펙트럼 분석기에서 새 기능을 도입했습니다. 이전에 R&S FSP 를 사용한 적이 있다면 아래 정보가 도움이 될 것입니다.

- 터치스크린은 소프트키와 대화 상자를 제어하는 데 사용되는데, 이를 통해 사용자 인터페이스 이용이 더 쉬워집니다.
- Marker 와 표시 라인도 터치스크린을 이용해 이동시킬 수 있습니다. 또한, RBW 나 중심 주파수 기능 입력란을 터치로 나타나게 하는 등 터치스크린을 이용해 제품 설정을 수정할 수도 있습니다.
- Windows"시작"메뉴를 열 수 있는 키가 새롭게 추가되었습니다.
- 화면에서 키보드를 활성화할 수 있는 키가 있어 파일명이나 기타 문자/숫자를 손쉽게 입력할 수 있습니다. 이 키는 Windows 에서 프린터 설치를 실행하는 등 분석기 펌웨어 밖에서도 작동합니다.
- 새로운 UNDO/REDO 키를 누르면 입력 내용을 취소하거나 다시 입력할 수 있습니다.
- 새로운 DISPLAY 키를 누르면 터치스크린, 아이콘이 있는 툴바 또는 소프트 또는 미니 소프트 전면 패널의 사용 및 사용중지를 설정할 수 있는 메뉴가 열립니다. 여기에서 소프트키를 숨길 수도 있습니다.
- 새로운 MAXIMIZE/SPLIT 및 CHANGE FOCUS 키를 누르면 다이어그램과 표가 있는 화면에서 파란색 커서를 이동하거나 다이어그램 또는 표를 최대 크기 보기로 확대할 수 있습니다.
- 새로운 HOME 키를 누르면 응용프로그램의 첫 번째 소프트키 메뉴로 돌아갑니다.
- 새로운 USER 키를 통해 사용자 지정 설정 저장 및 로딩 할 수 있습니다.

R&S FSP 사용자를 위한 새 기능

- 새로운 PEAK SEARCH 키를 누르면 사용 중인 Marker 를 찾는 Marker 피크 검색이 실행됩니다.
- 새로운 RUN SINGLE 및 RUN CONT 키를 누르면 소프트키 메뉴를 변경하지 않고도 스윙을 제어 할 수 있습니다.
- ACLR 과 같은 측정이 선택된 상태에서 새로운 MEAS CONFIG 키를 누르면 설정 메뉴가 열립니다.
- 펌웨어 옵션을 실행시키는 FSP 핫키가 응용프로그램에서 소프트키 메뉴를 여는 새로운 FSV Mode 키로 .
- FSV-K9"파워 센서"소프트키와 FSV-B10 외부 전력 공급기 관리 기능은 새로운 INPUT/OUTPUT 키 메뉴에 있습니다.
- 새로운 AUTO SET 키를 누르면 자동 레벨 및 주파수 조정 작업이 실행됩니다. 이 작업은 사인 곡선 신호에 맞게 최적화되기는 하지만 예를 들어, 버스트 신호 측정 시에도 측정 시간이 최소로 설정 됩니다.
- 주파수 스윙(frequency sweep) 모드에서는"Sweep Type"이 SWEEP 또는 AUTO SET 로 설정할 수 있습니다. Sweep Type"Auto"모드에서는 분석기는 Span, Sweep Time 및 RBW 와 같은 설정에 따라 최고의 측정 속도를 구현하기 위해 주파수 스윙과 FFT 스윙 중 어느 것을 실행할지 결정합니다.
- Sweep Type 에서"Sweep"은 주파수 스윙 선택 Sweep Type 에서"FFT"는 FFT 스윙 선택. FSP 에서는 FFT 모드가"Filter Type"소프트키 아래에 있었지만, FSV 에서는"Sweep Type"아래에 있습니다.
- HELP 키를 누르면 원격 명령을 포함하여 상황에 맞는 온라인 도움말이 제공됩니다.
- 아날로그 복조와 같은 응용프로그램을 한 번 입력하면 화면 상단에서 두 번째 탭이 열리는데, 여기에서 탭을 터치하여 다른 응용프로그램으로 손쉽게 전환 할 수 있습니다.
- 16 개 Marker 가 지원되고 Marker 표가 제공됩니다. 표의 크기가 커지면 터치 스크린을 이용해 스크롤하거나 CHANGE FOCUS 및 MAXIMIZE/SPLIT 키를 이용해 표를 최대 크기로 볼 수 있습니다.
- TRACE 메뉴에서는 마법사를 통해 6 개 Trace(트레이스)을 모두 한 번에 설정 할 수 있습니다.
- 대화 상자와 입력 필드는 소프트키와 가까운 화면 우측 상단에 표시되는데, 화면에서 원하는 곳으로 이동할 수 있고, 다시 열릴 때는 마지막 지점에서 나타납니다.
- FSP 호환 모드를 선택할 수 있습니다. 이 경우 FSV 는 FSP(예: FSP 와 스윙 지점 및 대역폭 수 같음)로 작동하고 *IDN 명령에서 FSP 로 인식됩니다. 그 결과 FSP 원격 프로그램은 다시 사용할 수 있습니다.

R&S FSP 사용자를 위한 새 기능

- "설정 > Display Setup"에서 다양한 색상 테마를 찾을 수 있는데, 예를 들어, FSV 가 FSP 소프트웨어처럼 보이게 하는 "그레이스톤"테마가 있습니다.
- USB 커넥터가 전면에서 제공됩니다.
- 제품 계정 비밀번호가 FSP 에서 FSV 로 변경되었습니다. 계정 비밀번호는 *instrument*에서 894129로 변경되었습니다. 따라서, 제품의 숫자 패드를 이용해 원격 데스크톱 사용 후에 로컬 장비 제어를 손쉽게 복구할 수 있습니다.
- Windows 바탕화면과 "시작"메뉴에 R&S 사용자 데이터에 접속할 수 있는 링크가 표시됩니다. 이 링크는 하드 디스크 경로 및 저장/재호출 파일과 연결되어 있어서 파일을 메모리 스틱에 복사하려는 경우 손쉽게 찾을 수 있습니다.
- 소수점이 있는 FSP 콜드 부팅(cold boot) 기능은 더 이상 제공되지 않습니다. 그 대신 필요 시 종료 및 보정 파일을 "종료 파일 삭제"링크("시작 > 모든 프로그램"메뉴)를 통해 삭제할 수 있습니다.
- 선택 기능인 외부 믹서 기능은 유연성과 이용 편의성이 강화되었는데, 특히 다음과 같은 점이 개선되었습니다.
 - 제품을 미리 설정한 후에도 각 밴드의 믹서 설이 저장되고 유지됩니다. 믹서 설정은 "Preset Band"기능을 이용하여 구체적으로 미리 설정할 수 있습니다.
 - 2 차 범위(고조파)를 사용할 수 있는 경우 자유롭게 활성화하여 설정할 수 있으며 표준 밴드에서도 가능합니다.
 - 밴드 하나에서 두 개의 범위를 사용하는 경우에는 핸드오버 주파수는 중첩되는 주파수 범위 내에서 자유롭게 설정할 수 있으며 표준 밴드에서도 가능합니다.
 - 신호 인식 함수인 신호 ID 와 자동 ID 를 사용할 때는 더 많은 Trace(트레이스)을 사용할 수 있습니다.
 - 사용할 수 있는 Conversion Loss Table 모두가 선택 대상이 되며, 선택 후 확인 테스트가 실행됩니다.

2 전면 및 후면 패널

2.1 전면 패널

본 장에서는 기능 키와 커넥터 등 전면 패널에 대해 알아보겠습니다.

그림 2-1은 R&S FSV의 전면 패널입니다. 각 요소는 아래 섹션에 자세히 설명되어 있습니다.

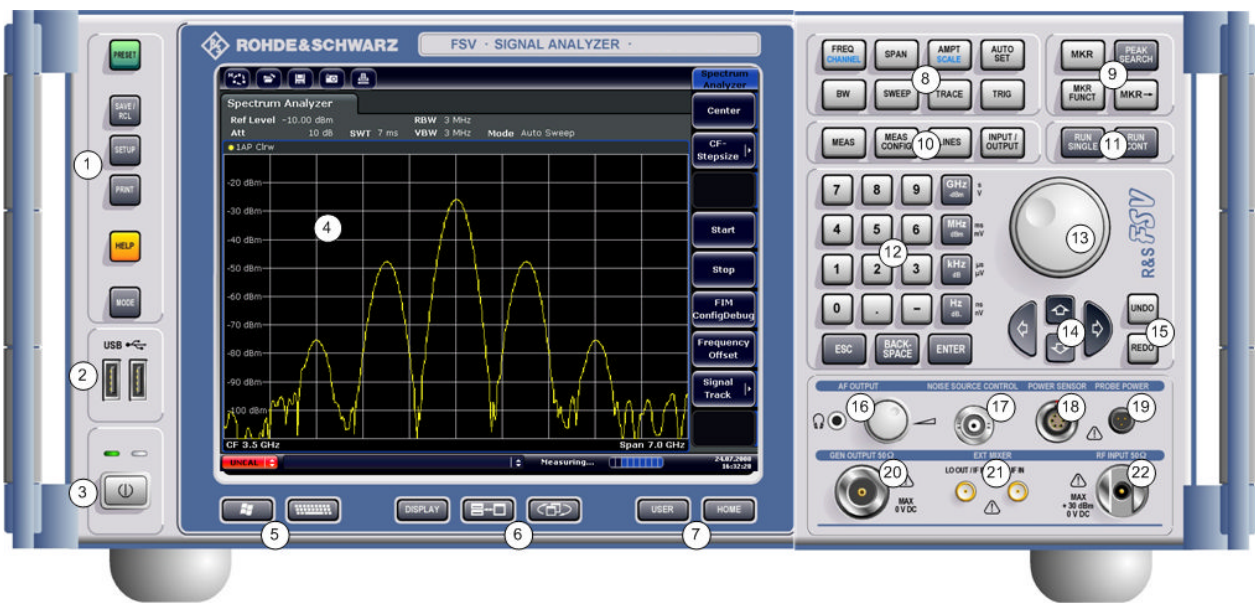


그림 2-1: 전면 패널





번호	설명	보기
1	일반 기기 기능(예: 모드 변경, 설정, 기본 설정, 도움말)	단원 2.1.1, "전면 패널에 있는 기능 키", 페이지 14
2	외부 기기(예: 키보드, 마우스)용 USB 커넥터	단원 2.1.3, "전면 패널의 커넥터", 페이지 19
3	ON/OFF 스위치	단원 3.1.5, "제품 전원 켜고 끄기", 페이지 33
4	터치스크린; 측정 결과 표시 영역	단원 2.1.2, "터치스크린 표시", 페이지 17
5	Windows 시작 메뉴 또는 온스크린 키보드 표시 보조 기능	단원 2.1.1, "전면 패널에 있는 기능 키", 페이지 14
6	화면 옵션 표시	단원 5.4, "디스플레이 변경하기", 페이지 91

번호	설명	보기
7	화면 메뉴 탐색 옵션	단원 5.2.6, "화살표 키, UNDO/REDO 키", 페이지 80
8	측정 관리 설정(예: 주파수, 레벨)	단원 2.1.1, "전면 패널에 있는 기능 키", 페이지 14
9	Marker 기능	단원 2.1.1, "전면 패널에 있는 기능 키", 페이지 14
10	측정 설정	단원 2.1.1, "전면 패널에 있는 기능 키", 페이지 14
11	측정 시작	단원 2.1.1, "전면 패널에 있는 기능 키", 페이지 14
12	숫자 키보드, 단위 및 데이터 입력 키	단원 5.2.4, "키패드", 페이지 79
13	로타리 노브	단원 5.2.5, "로타리 노브", 페이지 80
14	화살표 키	단원 5.2.6, "화살표 키, UNDO/REDO 키", 페이지 80
15	실행취소/재실행 기능	단원 5.2.6, "화살표 키, UNDO/REDO 키", 페이지 80
16	볼륨 조절 기능이 있는 AF 출력(선택 기능)	단원 2.1.4, "전면 패널 커넥터 - 옵션사항", 페이지 20
17	Noise Source 제어	단원 2.1.3, "전면 패널의 커넥터", 페이지 19
18	파워 센서(선택 기능)	단원 2.1.4, "전면 패널 커넥터 - 옵션사항", 페이지 20
19	프로브 전력 커넥터 - 측정 부속품용 공급 전압	단원 2.1.3, "전면 패널의 커넥터", 페이지 19
20	Tracking Generator 출력(선택 기능)	단원 2.1.4, "전면 패널 커넥터 - 옵션사항", 페이지 20
21	외부 믹서(LO 출력, IF 입력)(선택 기능)	단원 2.1.4, "전면 패널 커넥터 - 옵션사항", 페이지 20
22	RF 입력	단원 2.1.3, "전면 패널의 커넥터", 페이지 19

2.1.1 전면 패널에 있는 기능 키

해당 메뉴와 다른 기능 키에 대한 자세한 설명을 보려면 작동 매뉴얼의 6 장 "제품 기능"을 참조하십시오.

표 2-1: 전면 패널 기능 키

기능 키	기능												
	제품 전원 켜고 끄기												
일반 기기 기능													
PRESET	장비를 기본 상태로 재설정												
SAVE/RCL	장비 설정 저장 및 로드 기능과 저장된 파일 관리 기능 제공												
SETUP	다음과 같은 기본 장비 설정 기능 제공: 참조 주파수(외부/내부), Noise Source 날짜, 시간, Display Setup LAN 인터페이스 Self Alignment 펌웨어 업데이트 및 옵션 사용 장비 설정에 대한 정보(예: 펌웨어 버전 및 시스템 오류 메시지) 서비스 지원 기능(예: Self Test)												
PRINT	인쇄 맞춤 설정 및 프린터 선택 및 설정												
HELP	온라인 도움말 표시												
MODE	다른 펌웨어 옵션 선택 가능												
외부 기능													
	Windows 시작 메뉴 표시												
<table border="1" data-bbox="172 1317 475 1653"> <tr> <td>7</td> <td>8 abc</td> <td>9 def</td> </tr> <tr> <td>4 ghi</td> <td>5 jkl</td> <td>6 mno</td> </tr> <tr> <td>1 pqrs</td> <td>2 tuv</td> <td>3 wxyz</td> </tr> <tr> <td>0 -</td> <td>. *...#</td> <td>- A - a</td> </tr> </table>	7	8 abc	9 def	4 ghi	5 jkl	6 mno	1 pqrs	2 tuv	3 wxyz	0 -	. *...#	- A - a	온스크린 키보드 표시 방법 선택: 화면 상단 화면 하단 표시하지 않음
7	8 abc	9 def											
4 ghi	5 jkl	6 mno											
1 pqrs	2 tuv	3 wxyz											
0 -	. *...#	- A - a											
표시 옵션													
DISPLAY	화면에 있는 기능을 켜고 끄는 대화 상자 열기												
	커서 영역에서 최대 표시와 분리 표시 간 전환												
	표와 다이어그램 간 중 커서 영역 전환												

기능 키	기능
탐색 기능	
USER	소프트키를 지정하고 사용하여 사용자별 설정 파일 로드
HOME	현재 펌웨어 옵션에서 가장 높은 소프트키 메뉴 레벨로 이동
측정 설정	
FREQ (CHANNEL)	고려 중인 주파수 범위에서 시작 및 중지 주파수와 중심 주파수를 설정. 이 키는 주파수 오프셋과 신호 Trace(트레이스) 기능을 설정하는 데도 사용됨 (CHANNEL 은 특수 용도용)
SPAN	주파수 대역을 분석하도록 설정
AMPT (SCALE)	해당 레벨 표시에 대한 Ref. Level, 표시 동적 범위, RF 감쇠 및 단위 설정 레벨 오프셋과 입력 임피던스 설정 전치 증폭기 활성화(옵션 RF 전치 증폭기, FSV-B22). (SCALE 은 특수 용도용)
AUTO SET	레벨, 주파수 또는 Sweep Type 모드에 대한 자동 설정 사용
BW	RBW 및 VBW 설정
SWEEP	Sweep Time 과 측정 포인트 개수 설정 계속 측정과 단일 측정 중 선택
TRACE	측정 데이터 획득 및 측정 데이터 분석 설정
TRIG	게이트 스위치의 경우 트리거 모드, 트리거 기준, 트리거 지연 및 게이트 구성 설정
Marker 기능	
MKR	절대 측정 및 상대 측정 Marker 설정 및 위치 지정(Marker 및 델타 Marker)
PEAK SEARCH	사용 중인 Marker 에 대한 피크 검색 실행. 사용 중인 Marker 가 없는 경우 일반 Marker 1 이 활성화되고 이에 대한 피크 검색이 실행됨
MKR FUNC	측정 Marker 에 대한 추가 분석 기능 제공: 주파수 카운터(신호 카운트) 상대 측정 Marker 에 대한 고정 참조 포인트(참조 고정) 잡음 Marker(잡음 측정) 잡음 단계(잡음 단계) n dB 저감 기능 AM/FM 오디오 복조(FSV-B3 옵션 있음) 피크 목록

기능 키	기능
MKR->	측정 Marker 검색에 사용됨(Trace(트레이스) 최대/최소) Marker 주파수를 중심 주파수로, Marker 레벨을 Ref. Level 로 할당 검색 영역 제한(검색 한계) 및 최대 포인트와 최저 포인트 지정(피크 진폭)
측정 기능	
MEAS	측정 기능 제공 인접채널 파워(ACLR) C/N C/No 점유 대역폭(OBW) Spectrum Emission Mask Spurious Emission Time Domain Power 측정(Time Domain Power) 신호 통계: 진폭확률분포(APD)와 상보적 누적 분포(CCDF) TOI AM 변조도
MEAS CONFIG	측정 설정 정의에 사용
LINES	표시선 및 한계선 설정
INPUT/OUTPUT	입력 및 출력 기능용 소프트키 표시
측정 시작 기능	
RUN SINGLE	새로운 1 회 측정 시작(싱글 스위치 모드)
RUN CONT	연속 측정 시작(연속 스위치 모드)
기능 실행	
UNDO	마지막 작업 되돌리기 일부 응용프로그램에서는 사용할 수 없음 자세한 내용은 출시 노트 참조
REDO	이전에 되돌린 작업 반복 일부 응용프로그램에서는 사용할 수 없음 자세한 내용은 출시 노트 참조

2.1.2 터치스크린 표시

모든 측정 결과는 전면 패널에 있는 화면에 표시됩니다. 또한, 화면에는 상태 및 설정 정보가 표시되고 측정 작업끼리 전환할 수 있습니다. 화면은 터치 방식이고 여기에서 제공되는 다양한 사용자 상호작용 방법을 통해 빠르고 쉽게 장비를 작동할 수 있습니다.

그림 2-2은 R&S FSV의 터치스크린 디스플레이입니다. 개별 요소는 단원 5, "기본 작동", 페이지 67에 자세히 설명되어 있습니다.

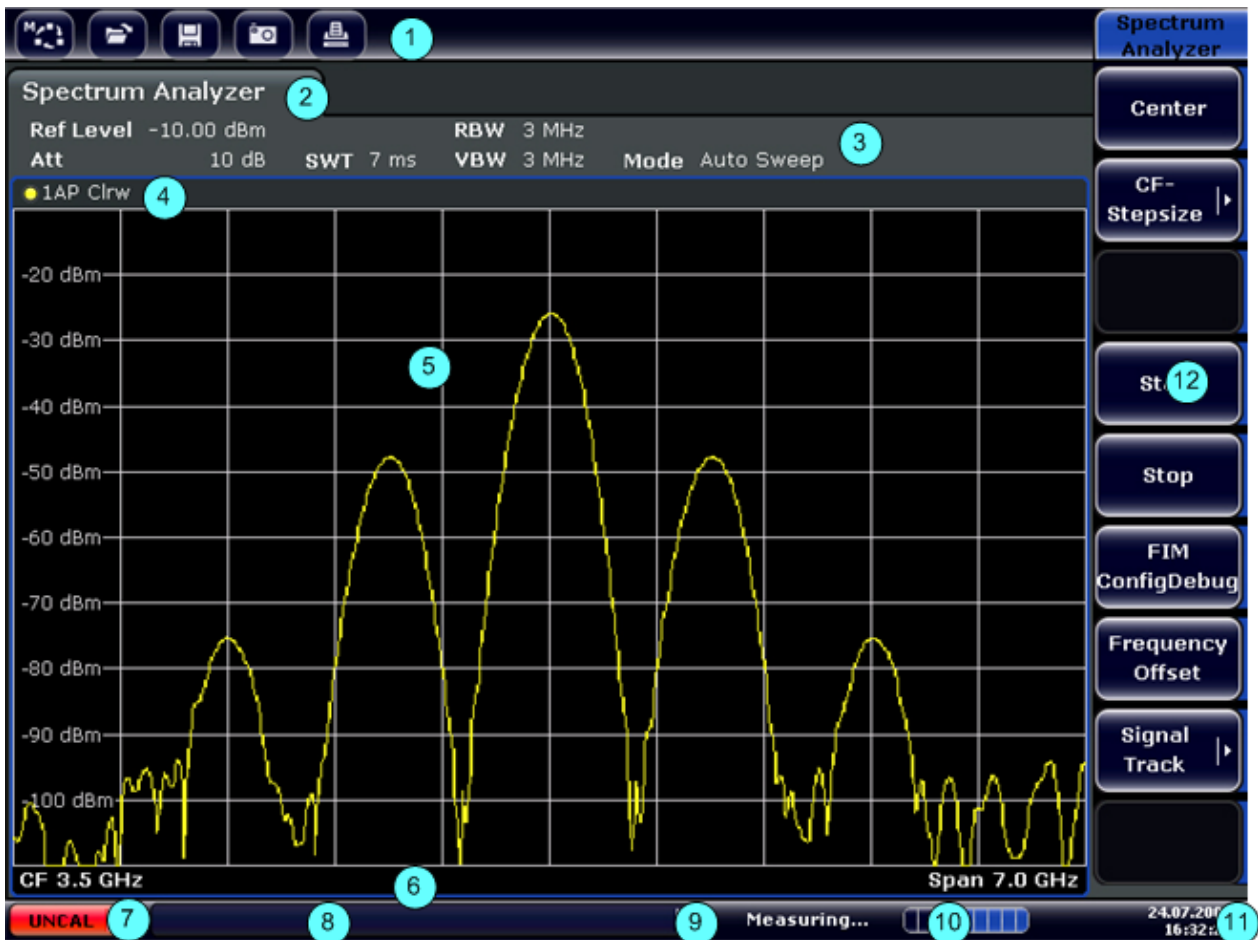


그림 2-2: 터치스크린 요소

- 1 = 일반 응용프로그램 기능(예: 인쇄, 파일 저장/열기)을 제공하는 톨바
- 2 = 개별 측정 작업을 할 수 있는 탭
- 3 = 현재 측정 설정을 보여주는 채널 정보 바
- 4 = 다이어그램별(Trace(트래이스)) 정보를 보여주는 다이어그램 상단
- 5 = 측정 결과 영역
- 6 = 측정 모드에 따라 다이어그램별 정보를 보여주는 다이어그램 하단(footer)
- 7 = 오류 표시기
- 8 = 오류 메시지(있는 경우)
- 9 = 기기 상태
- 10 = 측정 진행 바
- 11 = 날짜 및 시간 표시
- 12 = 메뉴 이용 소프트웨어

2.1.3 전면 패널의 커넥터

본 섹션에는 R&S FSV의 전면 커넥터와 인터페이스가 설명되어 있습니다. 선택형 커넥터와 인터페이스에는 괄호 안에 있는 옵션 이름이 표시됩니다. 전면 패널에 있는 대부분의 커넥터(USB 제외)는 우측 하단 측면에 있습니다.

2.1.3.1 USB

전면 패널에는 키보드(권장: R&S PSL-Z2, 주문 번호 1157.6870.03) 및 마우스(권장: R&S PSL-Z10, 주문 번호 1157.7060.03)와 같은 기기를 연결하는 USB 커넥터(암)가 2개 있습니다. 또한, 장비 설정과 측정 데이터를 저장하고 재로드할 수 있는 메모리스틱을 연결할 수 있습니다.



EMI가 측정 결과에 미치는 영향

전자기 방해(EMI)는 측정 결과에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 영향이 발생하지 않게 하려면 다음과 같은 조건을 충족하십시오.

- 적절한 이중 보호 케이블을 이용합니다.
- 길이가 1m를 초과하는 USB 연결 케이블은 사용하지 않습니다.
- 허용 가능한 EMI 한계 내에 있는 USB 기기만 사용합니다.
- 장비 또는 제어기와 연결된 IEC 버스 케이블은 항상 제거합니다.

2.1.3.2 Noise Source 제어

Noise Source 제어 커넥터(암)는 잡음지수와 증폭기 및 주파수 전환 DUT를 측정하기 위해 외부 Noise Source에 공급 전압을 제공합니다.

기존의 Noise Source를 이용하려면 On 전압이 28V 이상, Off 전압이 0V 여야 합니다. 출력은 최대 100mA를 지원합니다.

2.1.3.3 RF 입력 50Ω

RF 입력은 적절한 커넥터가 달린 케이블을 통해 DUT에 연결되어야 합니다.

주의사항**장비 손상 주의**

과입력을 하지 마십시오. 최대 허용 값에 대해 알아보려면 데이터 시트를 참조하십시오. AC 커플링의 경우 DC 입력 전압이 50V 를 초과해서는 안 됩니다. DC 커플링의 경우 DC 전압이 입력되면 안 됩니다. 위 두 가지 사항을 준수하지 않으면 입력 믹서가 손상될 수 있습니다.

2.1.3.4 프로브 전력

R&S FSV 에서는 +15~-12V 의 공급 전압용 커넥터와 사용 중인 프로브 및 전치 증폭기를 위한 접지가 제공됩니다. 사용할 수 있는 최대 전류는 140 mA 입니다. 이 커넥터는 Agilent 의 하이 임피던스 프로브에서 전력 공급용으로 적합합니다.

2.1.4 전면 패널 커넥터 - 옵션사항**2.1.4.1 AF OUTPUT (오디오 복조 옵션,FSV-B3)**

미니 잭플러그가 있는 헤드폰은 AF 출력 커넥터(암)에 연결할 수 있습니다. 내부 임피던스는 10Ω 입니다. 출력 전압은 커넥터(암) 오른쪽에 있는 볼륨 조절기를 이용해 설정할 수 있습니다. 플러그가 연결되면 내부 라우드 스피커가 자동으로 꺼집니다.

커넥터(암)와 볼륨 조절기는 오디오 복조 옵션(FSV-B3)에서만 사용할 수 있습니다. AF OUTPUT 을 사용하려면 "입력/출력" 메뉴(INPUT/OUTPUT 키에서 "비디오 출력"을 선택하십시오. 출력 전압(볼륨)은 1V 입니다.

⚠ 주의**청력 손상 주의**

청력을 보호하려면 헤드폰을 쓰기 전에 볼륨 설정이 너무 높지 않은지 확인하십시오.

2.1.4.2 POWER SENSOR (추가 인터페이스 옵션, FSV-B5)

LEMOSA 커넥터(암)이 R&S NRP-Zxx 계열의 파워 센서를 연결하는 데 사용됩니다.

2.1.4.3 Tracking Generator 출력(GEN OUTPUT 50Ω, 옵션 FSV-B9)

R&S FSV 에는 선택형 Tracking Generator 가 탑재되기 때문에 Tracking Generator 출력 커넥터가 제공됩니다.

Tracking Generator 출력은 N 커넥터(수)가 달린 케이블을 통해 DUT 에 연결되어야 합니다. 커넥터(암)은 Tracking Generator 옵션(FSV-B9)에서만 제공됩니다.

출력이 사용 중인 경우에는 LED 가 초록색으로 표시됩니다.

주의사항

Tracking Generator 손상 주의

Tracking Generator 손상을 방지하려면 역전력(예: 테스트 설정에서 반사에 의해 생성되는 입력 전력)이 1W RF 를 초과해서는 안 됩니다. 출력에서 DC 전압을 적용해서는 안 됩니다.

자세히 알아보려면 데이터시트를 참조하십시오.



민감한 DUT 연결

입력에서의 연결(VSWR)과 관련하여 민감한 RF 특징이 있는 DUT 의 경우 DUT 와 Tracking Generator 사이에 10dB 감쇠기를 삽입하십시오.

2.1.4.4 외부 믹서용 연결(EXT MIXER, 옵션 FSV-B21)


외부 믹서는 LO OUT/IF IN 과 IF IN 커넥터(암)에서 연결될 수 있습니다(옵션 FSV-B21R&S FSV30 과 R&S FSV40 장비용). 2 포트 믹서와 3 포트 믹서를 모두 사용할 수 있습니다. 다음과 같이 믹서를 연결하십시오.



제공된 동축 케이블을 이용하여 LO 신호를 전송합니다. R&S FSV 와 연결된 외부 믹서가 없는 경우 제공된 SMA 캡으로 전면의 2 개 커넥터인 LO OUT / IF IN 과 IF IN 을 덮습니다.

3 포트 믹서


Three-port mixer:

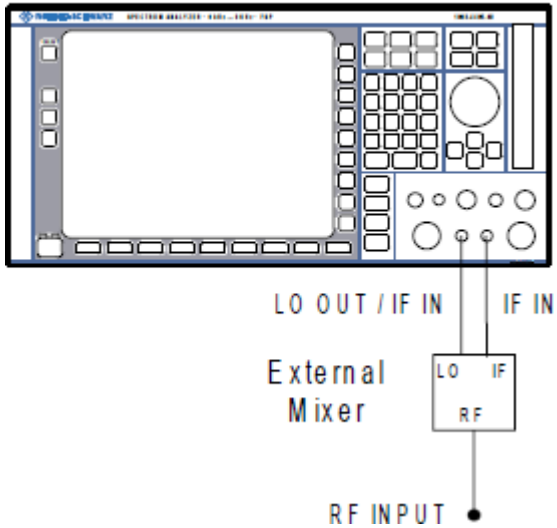

1. 외부 믹서의 LO 포트에 R&S FSV의 LO OUT / IF IN 출력을 연결합니다.
2. 외부 믹서의 IF 포트에 R&S FSV의 IF IN 출력을 연결합니다.
3. 측정된 신호를 외부 믹서의 RF 입력으로 전송합니다.

2 포트 믹서

Two-port mixer:

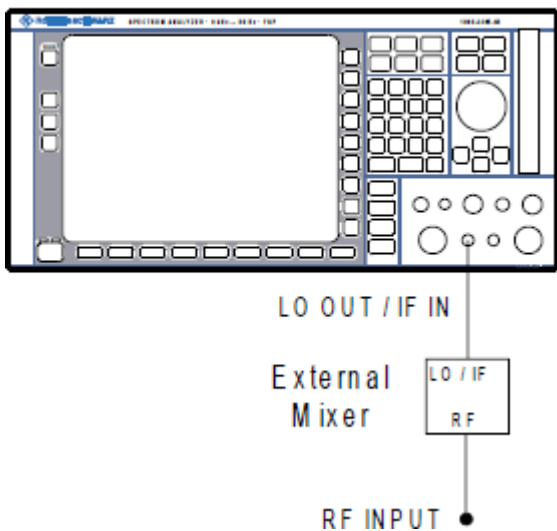

1. 외부 믹서의 LO/IF 포트에 R&S FSV의 LO OUT / IF IN 출력을 연결합니다.
기존 LO 레벨은 15.5 dBm입니다.

R&S FSV 에 있는 디플렉서로 인해 IF 신호는 LO 신호를 믹서로 전송하는 선에서 가로챌 수 있습니다.

2. 측정된 신호를 외부 믹서의 RF 입력으로 전송합니다.

2.2 후면 패널 보기

그림 2-3 은 R&S FSV 의 후면 패널입니다. 각 요소는 아래 섹션에 자세히 설명되어 있습니다. 선택형 커넥터와 인터페이스에는 괄호 안에 있는 옵션 이름이 표시됩니다.

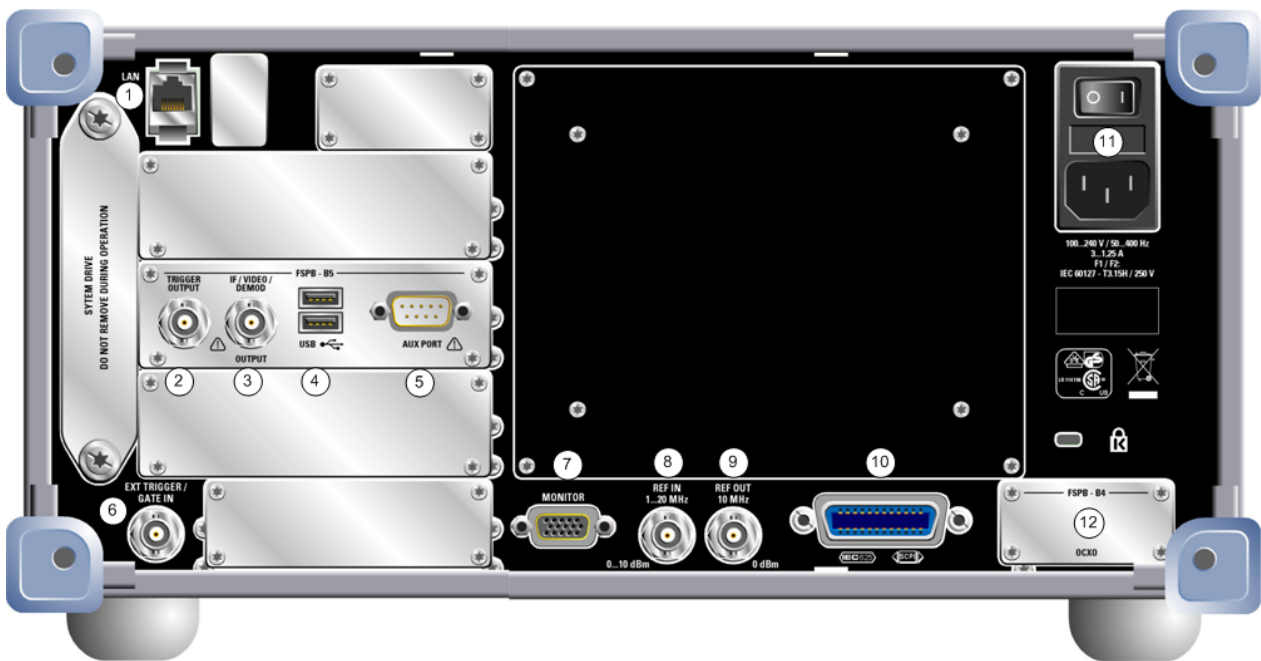


그림 2-3: 후면 패널 보기

- 1 = LAN
- 2 = TRIGGER OUTPUT (추가 인터페이스 옵션, -B5)
- 3 = IF/VIDEO (추가 인터페이스 옵션, -B5)
- 4 = USB (추가 인터페이스 옵션, -B5)
- 5 = AUX PORT (추가 인터페이스 옵션, -B5)
- 6 = EXT TRIGGER / GATE IN
- 7 = MONITOR (VGA)
- 8 = REF IN
- 9 = REF OUT
- 10 = GPIB 인터페이스
- 11 = AC 전원 연결 및 퓨즈가 있는 주전력 스위치
- 12 = OXC0 옵션이 있는 EXT REF(-B4)

2.2.1 일반 후면 패널 커넥터

2.2.1.1 AC 전원 연결 및 주전력 스위치

AC 전원 커넥터와 주전력 스위치는 장비의 후면 패널에 있는 단위에 있습니다.

주전력 스위치 기능:

위치 1: 장비가 작동 중임

위치 0: 전체 장비가 AC 전원과 분리되어 있음

자세한 내용은 70 페이지에 있는 '2.1.5 장비 켜고 끄기'를 참조하십시오.



OCXO의 예열 시간

장비를 켤 때 OCXO는 더 많은 예열 시간을 필요로 합니다(데이터시트 참조). 대기 모드에서 시작할 때는 예열 시간이 필요하지 않습니다.

2.2.1.2 LAN

LAN 인터페이스를 이용하여 R&S FSV을 로컬 네트워크에 연결하고 원격 제어, 인쇄 및 데이터 전송을 실행할 수 있습니다. RJ-45 커넥터 할당은 별표 설정에서 연선 카테고리 5 UTP/STP 케이블을 지원합니다(UTP는 *unshielded twisted pair*(차폐 연선)의 약자이고 STP는 *차폐 연선*의 약자임).

2.2.1.3 MONITOR (VGA)

VGA 커넥터(암)은 외부 모니터를 연결하는 데 사용됩니다. 외부 모니터를 연결하는 방법에 대한 자세한 도움말을 보려면 [단원 3.3, "외부 모니터 연결하기"](#), 페이지 36를 참조하십시오.

2.2.1.4 EXT TRIGGER / GATE IN

외부 Trg/Gate 입력용 커넥터(암)는 외부 신호를 이용해 측정을 제어하는 데 사용됩니다. 전압 범위는 0.5~3.5V입니다. 기본 값은 1.4V입니다. 일반적인 입력 임피던스는 10kΩ입니다.

2.2.1.5 REF IN

Ref. 신호로 내부 참조를 이용하거나 외부 신호를 연결할 수 있습니다. 설정 메뉴는 내부 참조에서 외부 참조로 또는 그 반대로 전환하는 데 사용됩니다. REF IN 커넥터(암)는 1-20 MHz Ref. 신호 입력으로 사용됩니다. 필수 입력 레벨은 0~10dBm 입니다.

2.2.1.6 REF OUT

이 커넥터는 외부 Ref. 신호(예: OCXO 또는 초고정밀 Ref. 신호)를 이 장비와 연결된 다른 기기에 제공하는 데 사용될 수 있습니다. REF OUT 커넥터(암)은 출력 레벨 0dBm 의 10 MHz Ref. 신호를 출력할 수 있습니다.

2.2.1.7 GPIB 인터페이스

GPIB 인터페이스는 IEEE488 과 SCPI 를 준수합니다. 원격 제어용 컴퓨터는 이 인터페이스를 통해 연결할 수 있습니다. 연결을 설정하려면 차폐 케이블을 사용하십시오. 자세한 내용은 작동 매뉴얼에 있는 7 장"원격 제어 기본사항"을 참조하십시오.

2.2.2 선택형 후면 패널 커넥터

2.2.2.1 OCXO 옵션 (FSV-B4)

이 옵션을 이용하면 출력 레벨이 ≥ 0 dBm 인 정밀 10MHz Ref. 신호가 생성됩니다. 장비가 설치되고 다른 외부 신호나 초고정밀 참조가 사용되지 않는 경우에는 이 신호가 내부 참조로 사용됩니다. 이 신호는 또한 REF OUT 커넥터를 통해 다른 연결된 기기와 동기화하는 데도 사용됩니다.



OCXO 의 예열 시간

장비를 켤 때 OCXO 는 더 많은 예열 시간을 필요로 합니다(데이터시트 참조). 대기 모드에서 시작할 때는 예열 시간이 필요하지 않습니다.



초고정밀 참조 옵션(FSV-B14)

OCXO 참조를 대신하여 초고정밀 참조(옵션 FSV-B14)를 사용할 수도 있습니다. 이 옵션을 이용하면 출력 레벨이 ≥ 0 dBm 인 초정밀 10MHz Ref. 신호가 생성됩니다. 장비가 설치되고 다른 외부 신호가 사용되지 않는 경우에는 이 신호가 내부 참조로 사용됩니다(OCXO 참조도 설치되어야 함). 이 신호는 또한 REF OUT 커넥터를 통해 다른 연결된 기기와 동기화하는 데도 사용됩니다.

2.2.2.2 TRIGGER OUTPUT (추가 인터페이스 옵션,FSV-B5)

BNC 커넥터(암)은 다른 기기에 신호를 제공하는 데 사용될 수 있습니다. 신호는 TTL 과 호환됩니다(0 V / 5 V)."트리거 아웃"소프트키("입력/출력"메뉴,INPUT/OUTPUT 키)는 트리거 출력을 제어하는 데 사용됩니다.

2.2.2.3 IF/VIDEO (추가 인터페이스 옵션,FSV-B5)

BNC 커넥터(암)은 다양한 출력용으로 사용될 수 있습니다.

- 약 20MHz 의 중간 주파수(IF) 출력
- Video 출력(1V)

"입력/출력"메뉴(INPUT/OUTPUT 키)는 IF 와 비디오 출력 중 하나를 선택하는 데 사용됩니다.

2.2.2.4 USB (추가 인터페이스 옵션,FSV-B5)

후면 패널에는 키보드(권장: R&S PSL-Z2, 주문 번호 1157.6870.03) 및 마우스(권장: R&S PSL-Z10, 주문 번호 1157.7060.03)와 같은 기기를 연결하는 추가 USB 커넥터(암)가 2 개 있습니다. 또한, 장비 설정과 측정 데이터를 저장하고 재로드할 수 있는 메모리 스틱을 연결할 수 있습니다.




EMI 가 측정 결과에 미치는 영향

전자기 방해(EMI)는 측정 결과에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 영향이 발생하지 않게 하려면 다음과 같은 조건을 충족하십시오.

- 적절한 이중 보호 케이블을 이용합니다.
- 길이가 1m 를 초과하는 USB 연결 케이블은 사용하지 않습니다.
- 허용 가능한 EMI 한계 내에 있는 USB 기기만 사용합니다.
- 장비 또는 제어기와 연결된 IEC 버스 케이블은 항상 제거합니다.

2.2.2.5 AUX PORT (추가 인터페이스 옵션,FSV-B5)

9pole SUB-D 커넥터(수)에서는 외부 기기를 제어하는 제어 신호가 방출됩니다. 전압 레벨은 TTL 유형(5 V)입니다.



핀	신호	설명
1	+5 V / 최대 250 mA	외부 회로용 공급 전압
2~7	I/O	사용자 포트용 제어선(사용자 매뉴얼 참조)
8	GND	접지
9	READY FOR TRIGGER	장비가 트리거 신호를 받을 준비가 되었음을 알려주는 신호(저활성화 = 0 V)

주의사항

합선 위험

항상 지정된 핀 할당을 준수하십시오. 합선이 일어나면 장비에 해가 있을 수 있습니다.

2.2.2.6 디지털 베이스밴드 인터페이스(FSV-B17) 및 R&S EX-IQ-BOX

R&S FSV 디지털 베이스밴드 인터페이스 옵션(FSV-B17)을 선택하면 장비의 후면 패널에서 입력 및 출력용 온라인 디지털 I/Q 데이터 인터페이스가 제공됩니다. 디지털 입력 및 출력은 베이스 단위 또는 응용프로그램에서 사용될 수 있습니다(사용 가능한 경우).



이 옵션은 R&S FSV40 모델 1307.9002K39 에서는 제공되지 않습니다.

선택사항으로 R&S EX-IQ-BOX 를 디지털 베이스밴드 인터페이스에 연결하여 R&S FSV 의 신호 속성과 전송 프로토콜을 사용자 지정 또는 표준 신호 형식으로 또는 그 반대로 전환할 수 있습니다.

최신 R&S EX-IQ-BOX(모델 1409.5505K04)에서는 R&S FSV 에 바로 설치할 수 있는 설정 소프트웨어 R&S DiglConf 가 제공됩니다. 소프트웨어 R&S DiglConf(R&S EX-IQ-BOX 용 디지털 인터페이스 구성기, 2.10 버전 이상)는 연결된 R&S 장비와 관계없이 R&S EX-IQ-BOX 의 프로토콜, 데이터 및 시계 설정을 제어합니다. 사용자 지정 프로토콜의 기본 기능에 더해 이 소프트웨어 유틸리티는 CPRI, OBSAI, DigRF 처럼 표준 프로토콜용 설정을 지원합니다. R&S EX-IQ-BOX 을 이용하려면 디지털 베이스밴드 인터페이스 연결 이외에도 R&S FSV 에 USB 연결(LAN 아님)이 필요합니다.

제품 발송 시 포함된 설치 파일은 설치 마법사, 실행 가능 프로그램 및 모든 필요한 프로그램 및 데이터 파일을 설치할 수 있습니다. 최신 소프트웨어 버전은 R&S 웹사이트에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/signal_generation/EX-IQ-Box.html. 설치 파일을 실행하고 설치 마법사에서 도움말을 따르기만 하면 됩니다.

R&S DiglConf 소프트웨어 설치 및 작동에 대한 자세한 내용은 'R&S®EX-IQ-BOX 디지털 인터페이스 모듈 R&S®DiglConf 소프트웨어 작동 매뉴얼'을 참조하십시오.

3 사용 준비

3.1 작동 시작

이 섹션에는 R&S FSV 을 처음 설치할 때 거쳐야 하는 기본 단계가 설명되어 있습니다.

경고

감전 위험

장비 케이스를 열지 마십시오. 일반적인 장비 사용 시에는 케이스를 열지 않아도 됩니다. 매뉴얼 앞부분에 있는 일반 안전 지침과 규정을 준수하십시오.

주의사항

장비 손상 주의

일반 안전 지침에는 장비 손상을 방지하는 작동 조건에 대한 정보도 포함되어 있습니다. 장비의 데이터시트에는 추가 작동 조건이 들어 있을 수 있습니다.

주의사항**장비 손상 주의**

장비를 켜기 전에 다음 조건을 충족하는지 확인하십시오.

- 장비 케이스가 닫혀 있고 모든 잠금 장치가 잠겼는지 확인하십시오.
- 모든 팬 입구가 막히지 않고 공기 구멍이 차단되지 않았는지 확인하십시오. 벽과의 최소 거리는 10cm입니다.
- 장비는 건조한 상태를 유지하고 응결이 발생해서는 안 됩니다.
- 장비는 수평면에서 가로 상태로 작동되어야 합니다.
- 주변 온도는 데이터시트에 명시된 범위를 초과해서는 안 됩니다.
- 입력 커넥터에 있는 신호 레벨은 지정된 범위 내여야 합니다.
- 신호 출력은 정확히 연결되어야 하고 과부하가 발생해서는 안 됩니다.

위 조건을 충족하지 못하면 테스트 설치에서 장비 또는 기타 기기가 손상될 수 있습니다.

주의사항**정전기 위험**

모듈에 있는 전자 부품이 손상되지 않도록 작업 공간에서 정전기를 차단하십시오. 자세히 알아보려면 본 매뉴얼의 앞부분에 있는 안전 지침을 읽어보십시오.

**EMI가 측정 결과에 미치는 영향**

전자기 방해(EMI)는 측정 결과에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 영향이 발생하지 않게 하려면 다음과 같은 조건을 충족하십시오.

- 적절한 이중 보호 케이블을 이용합니다.
- 길이가 1m를 초과하는 USB 연결 케이블은 사용하지 않습니다.
- 허용 가능한 EMI 한계 내에 있는 USB 기기만 사용합니다.
- 장비 또는 제어기와 연결된 IEC 버스 케이블은 항상 제거합니다.

3.1.1 제품 포장 열기 및 확인하기

제품 포장을 풀고 다음 사항을 확인하십시오.

1. 제품 후면 밑부분에서 폴리에틸렌 보호 패드를 떼어낸 다음 앞부분에 있는 제품 손잡이에서 패드를 주의해서 제거하십시오.
2. 제품 후면을 보호하는 주름 카드보드 덮개를 떼어내십시오.
3. 제품 손잡이를 보호하는 전면의 주름 카드보드 덮개의 실을 주의해서 풀고 덮개를 제거하십시오.
4. 배송 안내서와 액세서리 목록을 보고 제품 내용물이 맞는지 확인하십시오.
5. 제품에 손상된 부분이 없는지 확인하십시오. 손상된 부분이 있으면 제품 배송한 회사에 즉시 알리십시오. 상자와 포장 재료는 버리지 마십시오.



포장 재료

원래의 포장 재료를 보관하십시오. 제품을 나중에 운송할 필요가 있을 경우 제어 기기와 커넥터가 손상되지 않도록 기존 포장 재료를 이용할 수 있습니다.

3.1.2 액세서리 목록

제품 배송 시 다음과 같은 액세서리가 함께 제공됩니다.

- 전력 케이블
- 기본 설명서
- CD"R&S FSV 신호 및 스펙트럼 분석기 사용자 안내서"

3.1.3 제품 배치 또는 장착

R&S FSV 은 벤치 상단이나 랙의 실험실 조건에서 사용되도록 설계되었습니다.

벤치 상단 작동

R&S FSV 를 벤치 상단에서 이용하는 경우에는 평면 위에 놓아야 합니다. 제품은 자체 발을 이용해 수평으로 설치할 수 있고 아래에 있는 지지대를 연장하여 설치할 수도 있습니다.

⚠ 주의**손상 위험**

발이 외부로 완전히 접힌 상태가 아니거나 장비의 방향이 바뀐 상태라면 발을 안으로 접을 수 있습니다. 발을 안으로 접거나 완전히 밖으로 접어서 장비의 안정성과 개인 안전을 확보하십시오. 장비 손상을 방지하려면 발이 밖으로 접혔을 때 장비의 방향을 바꾸지 마십시오.

장비가 발이 밖으로 접힌 상태에서 서 있는 경우에는 장비 아래에서 작업하거나 장비 아래에 어떤 물건도 놓지 마십시오. 그렇지 않으면 장비가 손상될 수 있습니다.

랙마운팅

R&S FSV 은 랙 어댑터 키트를 이용하여 랙에 설치할 수 있습니다(주문 번호는 데이터시트 참조). 설치 도움말이 어댑터 키드에 들어 있습니다.

주의사항**장비 손상 주의**

랙을 설치하려면 모든 팬 입구가 막히지 않고 공기 구멍이 차단되지 않았는지 확인하십시오. 이렇게 하면 장비가 과열되는 것을 막을 수 있습니다.

3.1.4 AC 전원 연결하기

일반 버전에서는 R&S FSV 에 AC 전원 커넥터가 부착되어 있습니다. R&S FSV 는 다른 AC 전력 전압과 함께 사용될 수 있으며 전압에 맞게 자동으로 조절됩니다. 전압 및 주파수 요건에 대해 알아보려면 데이터시트를 참조하십시오. AC 전력 커넥터는 장비 후면 패널에 있습니다.

커넥터에 대해 자세히 알아보려면 [단원 2.2.1.1, "AC 전원 연결 및 주전력 스위치"](#), 페이지 24 을 참조하십시오.



- ▶ 제공된 전력 케이블을 이용해 R&S FSV 을 AC 전원에 연결하십시오.
이 장비는 안전 등급 EN61010 에 맞게 사양이 갖춰져 있으므로 접지가 있는 전원에만 연결할 수 있습니다.

3.1.5 제품 전원 켜고 끄기

제품 켜기

- ▶ 후면 패널에 있는 AC 전력 스위치를 "I"상태가 되도록 누릅니다.
장비에 AC 전력이 공급됩니다. 부팅 후에 장비를 작동 준비 상태로 두면 ON/OFF 키 위에 있는 초록색 LED 가 켜집니다.



OCXO 의 예열 시간

장비를 켤 때 OCXO 는 더 많은 예열 시간을 필요로 합니다(데이터시트 참조). 대기 모드에서 시작할 때는 예열 시간이 필요하지 않습니다.

제품 끄기

1. 전면 패널에 있는 ON/OFF 키를 누릅니다.
2. 후면 패널에 있는 AC 전력 스위치를 "O"상태가 되도록 누르거나, 장비를 AC 전원과 분리합니다.

R&S FSV 가 오프 모드로 변경됩니다.

주의사항

데이터 손실 위험

후면 패널 스위치를 이용해 작동 중인 장비를 끄거나 전력 케이블을 분리하면 현재 설정이 손실될 수 있습니다. 또한, 프로그램 데이터가 손실될 수 있습니다.

응용프로그램이 정상적으로 종료되게 하려면 항상 ON/STANDBY 키를 먼저 누르십시오.

3.1.6 Self Alignment 및 Self Test 실행



작동 온도

기능 테스트를 실행하기 전에 장비가 작동 온도에 도달했는지 확인하십시오 (자세한 내용은 데이터시트를 참조하십시오).

Self Alignment 실행하기

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. "Alignment"소프트키를 누릅니다.
3. "Self Alignment"소프트키를 누릅니다.

시스템 수정값이 정상적으로 계산되며 메시지가 표시됩니다.



Alignment 결과를 나중에 다시 표시하는 방법은 다음과 같습니다.

- SETUP 키를 누릅니다.
- "Alignment"소프트키를 누릅니다.
- "Self Alignment 표시"소프트키를 누릅니다.

Self Test 실행하기

장비를 켤 때마다 Self Test 를 실행하지 않아도 됩니다. 장비 오작동이 의심될 때만 실행하십시오.

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. "More"소프트키를 누릅니다.
3. "Service"소프트키를 누릅니다.
4. "Self Test"소프트키를 누릅니다.

장비 모듈이 정상적으로 확인되면 메시지가 표시됩니다.

3.1.7 제공된 옵션 확인하기

장비에 하드웨어 옵션과 펌웨어 옵션이 모두 탑재될 수 있습니다. 설치된 옵션이 배송 안내서에 표시된 옵션과 일치하는지 알아보려면 다음 단계를 따르십시오.

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. "System Info"소프트키를 누릅니다.
3. "Version + Option"소프트키를 누릅니다.
하드웨어 및 펌웨어 목록이 표시됩니다.
4. 배송 안내서에 표시된 하드웨어 옵션을 제공되었는지 확인합니다.
제공된 옵션에 대한 개요를 보려면 CD 를 참조하십시오.

3.2 USB 기기 연결하기

R&S FSV 의 전면 패널과 후면 패널(선택)에 있는 USB 인터페이스를 통해 USB 기기를 장비에 바로 연결할 수 있습니다. 이 개수는 USB 허브를 이용해 필요한 만큼 늘릴 수 있습니다. 사용할 수 있는 USB 기기가 많기 때문에 R&S FSV 에서 사용할 수 있는 기기를 거의 무제한으로 확장할 수 있습니다.

다음은 유용한 USB 기기의 목록입니다.

- 컴퓨터와 기기 간 데이터 전송(예: 펌웨어 업데이트)을 더 쉽게 해주는 메모리 스틱
- 펌웨어 응용프로그램을 더욱 쉽게 설치할 수 있게 해주는 CD-ROM 과 DVD 드라이브
- 데이터나 파일 이름과 같은 코멘트를 더욱 쉽게 입력할 수 있게 해주는 키보드
- 더욱 쉽게 작동할 수 있게 해주는 마우스
- 측정 결과를 인쇄할 수 있는 프린터
- NRP Zxx 계열과 같은 파워 센서

모든 USB 기기는 플러그앤플레이형이기 때문에 Windows XP 에서 더욱 쉽게 설치할 수 있습니다. 기기가 USB 인터페이스에 연결되면 Windows XP 가 자동으로 적절한 기기 드라이버를 찾습니다.

Windows XP 가 적절한 드라이버를 찾지 못하면 드라이버 소프트웨어가 있는 디렉토리를 지정하라는 메시지가 표시됩니다. 드라이버 소프트웨어가 CD 에 있으면 USB CD-ROM 드라이브를 장비에 연결한 다음 계속하십시오.

USB 드라이브가 R&S FSV 와 분리되면 Windows XP 가 하드웨어 구성 변화를 즉시 감지하여 해당 드라이버를 비활성화합니다.

모든 USB 드라이브는 장비가 작동되는 동안 장비와 연결하거나 장비에서 분리할 수 있습니다.

메모리 스틱 또는 CD-ROM 드라이브 연결하기

메모리 스틱 또는 CD-ROM 드라이브가 정상적으로 설치되면 Windows XP 에서 해당 기기를 사용할 준비가 됐다는 메시지가 표시됩니다. 해당 기기가 새 기기(D:)로 사용할 수 있게 되고 Windows Explorer 에 표시됩니다. 드라이브의 이름은 제작사에 따라 달라질 수 있습니다.

키보드 연결하기

키보드가 연결되면 자동으로 감지됩니다. 기본 입력 언어는 영어(미국)입니다.

Windows XP 에서 "시작 > 제어판 > 키보드"나 "지역 및 언어 옵션"메뉴를 이용하여 키보드 속성을 설정합니다. Windows XP 에 접속하려면 외부 키보드에서 Windows 키를 누릅니다.

마우스 연결하기

마우스가 연결되면 자동으로 감지됩니다.

Windows XP 에서 "시작 > 제어판 > 마우스"메뉴를 이용하여 마우스 속성을 설정합니다.

프린터 연결하기

파일을 인쇄할 때 장비에서 프린터가 연결되고 켜졌는지 그리고 해당 프린터 드라이버가 설치되었는지를 확인합니다. 필요한 경우 XP 의 "프린터 추가"마법사를 통해 프린터 드라이버 설치가 시작됩니다. 프린터 드라이버는 한 번만 설치하면 됩니다.

설치 디스크, USB 메모리 또는 기타 외부 저장 매체에서 업데이트 및 업그레이드 드라이버 버전이나 새 드라이버를 로드할 수 있습니다. 장비가 네트워크에 통합되면 네트워크 디렉토리에서 드라이버 데이터를 설치할 수도 있습니다. 드라이버를 설치하려면 "프린터 추가"("시작 > 설정 > 프린터 및 팩스"메뉴)를 이용하십시오. Windows XP 에 접속하려면 외부 키보드에서 Windows 키를 누릅니다.

3.3 외부 모니터 연결하기

외부 모니터는 장비의 외부 패널에 있는 "MONITOR"커넥터에 연결할 수 있습니다. 커넥터에 대해 자세히 알아보려면 [단원 2.2.1.3, "MONITOR \(VGA\)"](#), 페이지 24 을 참조하십시오.

1. R&S FSV 에 외부 모니터를 연결합니다.

2. SETUP 키를 누릅니다.
3. "General Setup"소프트키를 누릅니다.
4. "More"소프트키를 누릅니다.
5. "Configure Monitor"소프트키를 누릅니다.
연결된 모니터의 설정은 일반 Windows 설정 대화 상자에 표시됩니다.
6. 설정 대화 상자에서 내부 모니터(노트북 아이콘)와 외부 모니터(모니터 아이콘) 간, 또는 둘 다(이중 모니터 아이콘)로 전환할 수 있습니다.
외부 모니터가 선택되면 R&S FSV 표시가 사용중지됩니다.R&S FSV 에 이전에 표시된 화면 내용(측정 화면)이 외부 화면에 표시됩니다. 두 모니터를 선택하면 R&S FSVs 화면과 외부 화면이 둘 다 활성화됩니다.

3.4 R&S FSV 설정

이 섹션에서는 장비를 설정하는 방법이 설명되어 있습니다. 여기에서 다루는 주제는 다음과 같습니다.

3.4.1	주파수 Ref. 신호 선택하기.....	38
3.4.2	날짜 및 시간 설정.....	38
3.4.3	터치스크린 조정하기.....	39
3.4.4	화면 색상 설정하기.....	40
3.4.4.1	화면 색상 하위 메뉴 표시하기.....	40
3.4.4.2	기본 색상 설정 이용하기.....	40
3.4.4.3	미리 지정한 색상 설정 이용하기.....	41
3.4.4.4	사용자 정의 색상 설정 정의하고 이용하기.....	42
3.4.5	디스플레이 절전 기능 설정하기.....	43
3.4.6	프린터 선택 및 설정하기.....	44
3.4.6.1	프린터 및 인쇄 설정하기.....	44
3.4.6.2	인쇄 색상 선택하기.....	45

3.4.1 주파수 Ref. 신호 선택하기

R&S FSV의 주파수 처리를 위한 Ref. 신호를 내부 참조와 외부 Ref. 신호(10 MHz) 중에서 선택할 수 있는데, 그 방법은 다음과 같습니다.

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. 원하는 상태가 될 때까지 "Ref Int/Ext"소프트키를 누릅니다.



외부 Ref. 신호

내부 Ref. 신호와의 상호작용을 방지하려면 외부 Ref. 신호는 외부 참조에서 내부 참조로 전환할 때 외부 Ref. 신호를 비활성화하는 것이 중요합니다.

원격 명령

```
ROSC:SOUR EXT
```

```
ROSC:EXT:FREQ 20
```

3.4.2 날짜 및 시간 설정

내부 실시간 시계의 날짜와 시간을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

날짜 및 시간 속성 대화 상자 열기

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. "General Setup"소프트키를 누릅니다.
3. "Time + Date"소프트키를 눌러 "날짜 및 시간 속성"대화 상자를 엽니다.
"날짜 및 시간"탭이 표시됩니다.

날짜 변경하기

1. "월"목록에 있는 화살표를 누르면 목록이 표시됩니다.
2. 목록에서 월을 선택합니다.
3. "년"필드 옆에 있는 위아래 화살표를 눌러 년도를 선택합니다.
4. 달력에서 날짜를 선택하거나 키보드로 날짜를 입력합니다.

5. "확인"을 클릭합니다.

원격 명령

SYST:DATE 2008,10,1

시간 변경하기

시간, 분, 초를 개별적으로 변경할 수 있습니다.

1. "시간"필드에서 시간, 분 또는 초를 선택합니다.
2. 키보드 또는 로타리 노브를 이용해 필수 설정을 입력합니다.
3. 시간, 분, 초 설정이 정확할 때까지 이 단계를 반복합니다.
4. "확인"을 클릭합니다.

원격 명령

SYST:TIME 12,30,30

시간대 변경하기

1. "시간대"탭을 선택합니다.
2. "시간대"목록에 있는 화살표를 누르면 목록이 표시됩니다.
3. 목록에서 시간대를 선택합니다.
4. 선택사항으로"서머타임이 적용될 경우 자동으로 시계 조정"확인란을 선택합니다.
5. "확인"을 클릭합니다.

3.4.3 터치스크린 조정하기

기기가 배송되면 터치스크린이 초기 설정으로 조정됩니다. 하지만, 이미지 업데이트 또는 하드디스크 교환과 같은 번거로운 작업이 있는 경우에는 조정을 수정해야 할 수 있습니다. 화면에서 특정 지점을 터치했을 때 올바른 반응이 나오지 않으면 다시 조정해 보십시오.

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. "General Setup"소프트키를 누릅니다.
3. "Alignment"소프트키를 누릅니다.
4. "TouchScreen Alignment"소프트키를 누릅니다.

5. 손가락이나 다른 터치 기기를 이용하여 화면에 표시되는 4 개 Marker 를 누릅니다.

실행된 터치 작업에 따라 터치스크린이 조정됩니다.

3.4.4 화면 색상 설정하기

표시된 개체의 색상을 변경하려면 두 개의 기본 색상 설정을 사용할 수 있습니다. 또는, 미리 지정된 색상이나 사용자가 정의한 색상을 이용하여 개체 색상을 개별적으로 변경할 수 있습니다.



일부 색상 설정은 선택한 테마에 따라 지정됩니다. 136 페이지에서 '테마 선택하기'를 참조하십시오. 개별적으로 변경할 수 없는 설정도 있습니다.

3.4.4.1 화면 색상 하위 메뉴 표시하기

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. "Display Setup"소프트키를 누릅니다.
3. "More"소프트키를 누릅니다.
4. "Screen Color"소프트키를 누릅니다.
"Screen Color"하위 메뉴가 표시됩니다.

3.4.4.2 기본 색상 설정 이용하기

모든 화면 개체의 밝기, 농도 및 채도 기본 설정을 선택하는 방법은 다음과 같습니다.

1. "화면 색상"하위 메뉴(단원 3.4.4.1, "화면 색상 하위 메뉴 표시하기", 페이지 40 참조),"기본을 설정"소프트키를 누릅니다.
"사용자 설정을 기본으로 설정"대화 상자가 표시됩니다.
2. 기본 색상 설정 중 하나를 선택합니다. 색 구성은 보는 각도가 위 또는 아래인지에 상관없이 모든 화면 요소가 최적화 상태로 표시되도록 선택됩니다. 장비의 기본 설정에서"기본 색상 1"이 활성화됩니다.


원격 명령

DISP:CMAP:DEF1

DISP:CMAP:DEF2

3.4.4.3 미리 지정한 색상 설정 이용하기

1. 화면 색상 하위 메뉴(단원 3.4.4.1, "화면 색상 하위 메뉴 표시하기", 페이지 40 참조)에서 "화면 색상 설정 선택"소프트키를 누릅니다.
"화면 색상 설정 선택"대화 상자가 표시됩니다.
2. "사용자 정의 색상"옵션이 표시됩니다.
3. 화면 색상 하위 메뉴에서 "개체 선택"소프트키를 누릅니다.
"화면 색상 설정"대화 상자가 표시됩니다.

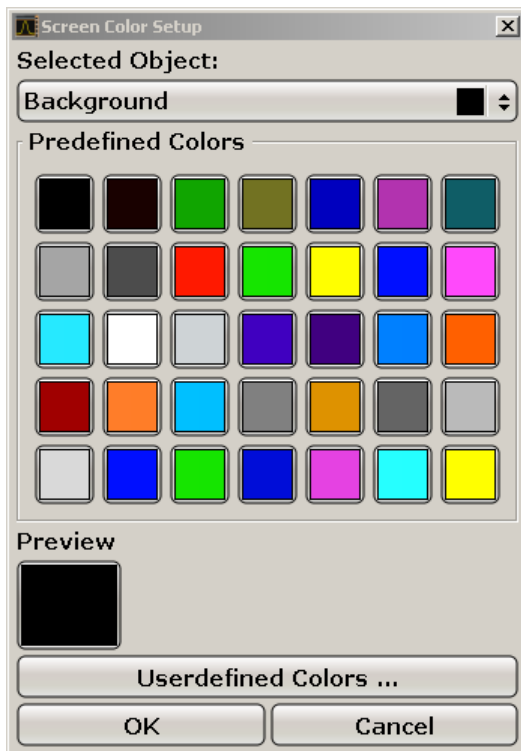

4. "선택한 개체"목록에 있는 화살표를 누르고 색상 설정을 변경하려는 개체를 선택합니다.
5. 개체에서 사용할 색상을 선택합니다."미리보기"상자에 지정된 색상이 표시됩니다.
6. 색상을 변경하려는 모든 개체에 대해 위 단계를 반복합니다.


7. 사용자 정의 색상을 변경하려면 "User Defined Color" 소프트웨어를 누릅니다. 자세한 내용은 [단원 3.4.4.4, "사용자 정의 색상 설정 정의하고 이용하기"](#), 페이지 42 을 참조하십시오.
8. 새 설정을 확인하고 대화 상자를 닫으려면 "확인"을 누릅니다.

원격 명령어:

```
DISP:CMAP1 ... 41:PDEF <color>
```

3.4.4.4 사용자 정의 색상 설정 정의하고 이용하기

1. 화면 색상 하위 메뉴([단원 3.4.4.1, "화면 색상 하위 메뉴 표시하기"](#), 페이지 40 참조)에서 "Select Screen Color Set" 소프트웨어를 누릅니다.
"화면 색상 설정 선택" 대화 상자가 표시됩니다.
2. "사용자 정의 색상" 옵션이 표시됩니다.
3. "Screen Colors" 하위 메뉴에서 "Select Object" 소프트웨어를 누릅니다.
"화면 색상 설정" 대화 상자가 표시됩니다.

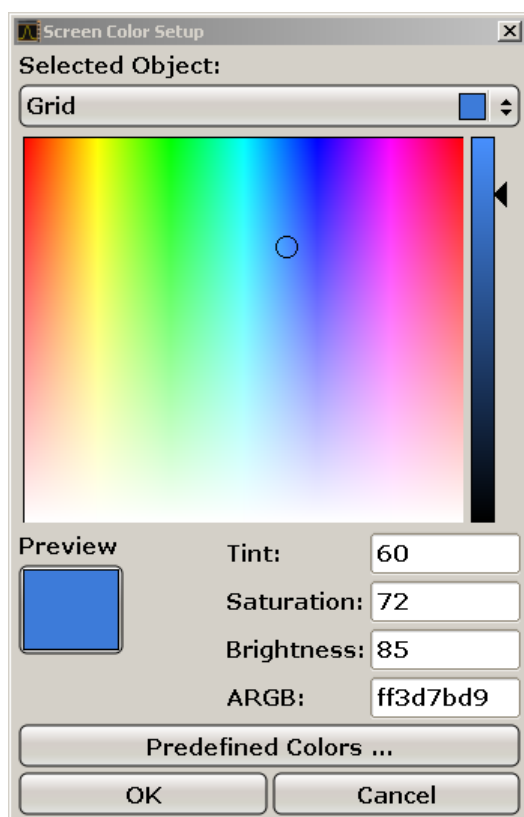

R&S FSV 설정

4. "선택한 개체"목록에 있는 화살표를 누르고 색상 설정을 변경하려는 개체를 선택합니다.
5. 색상 팔레트에서 사용하려는 개체 색상을 선택하거나 농도, 채도 및 밝기에 대한 값을 입력합니다.
"미리보기"상자에 지정된 색상이 표시됩니다.
메모: 연속 색상 스펙트럼("농도")에서 빨간색은 0%, 파란색은 100%를 가리킵니다.
6. 색상을 변경하려는 모든 개체에 대해 위 단계를 반복합니다.
7. 사용자 정의 색상을 변경하려면 "User Defined Color"소프트키를 누릅니다. 자세한 내용은 [단원 3.4.4.3, "미리 지정한 색상 설정 이용하기"](#), 페이지 41 을 참조하십시오.
8. 새 설정을 확인하고 대화 상자를 닫으려면 "확인"을 누릅니다.

원격 명령어:

```
DISP:CMAP1 ... 41:HSL <hue>,<sat>,<lum>
```

3.4.5 디스플레이 절전 기능 설정하기

R&S FSV에서는 사용자 정의 기간 후에 화면을 자동으로 끌 수 있는 기능이 제공됩니다. 선택한 반응 시간 후에 전면 패널의 키, 소프트키 및 로타리 노브에서 입력되는 값이 없으면 배경 조명이 꺼집니다.

디스플레이 절전 활성화하기

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. "Display Setup"소프트키를 누릅니다.
3. "More"소프트키를 누릅니다.
4. "Display Pwr Save On/Off"소프트키를 누릅니다.
절전 모드가 활성화되고("On"이 강조표시됨), 반응 시간을 입력할 수 있는 대화 상자가 표시됩니다.
5. 원하는 반응 시간을 분단 Up 입력하고 ENTER 키를 눌러 입력값을 확인합니다.
선택한 기간 후 화면이 꺼집니다(검게 변함).

디스플레이 절전 비활성화하기

- ▶ "Display Setup"하위 메뉴에서"디스플레이 절전 켜기/끄기"소프트키를 다시 누릅니다.


"Off"가 강조표시되고 절전 모드가 꺼집니다.

3.4.6 프린터 선택 및 설정하기

로컬 프린터나 네트워크 프린터를 이용하여 측정 결과를 인쇄할 수 있습니다. 본 장비는 2 개의 독립적인 인쇄 설정을 지원하기 때문에 파일로 출력에서 프린터로 또는 그 반대로 쉽게 전환할 수 있습니다. 로컬 프린터를 설치하는 과정은 [단원 8.1](#), "[부록: 프린터 인터페이스](#)", 페이지 153 에 설명되어 있습니다. 네트워크 프린터를 설치하는 방법은 [단원 8.2.1.9](#), "[네트워크 프린터 설치하기](#)", 페이지 167 에 설명되어 있습니다.

3.4.6.1 프린터 및 인쇄 설정하기

1. PRINT 키를 누릅니다.
2. "Device Setup"소프트키를 누릅니다.
"Hardcopy Setup"대화 상자가 표시됩니다.

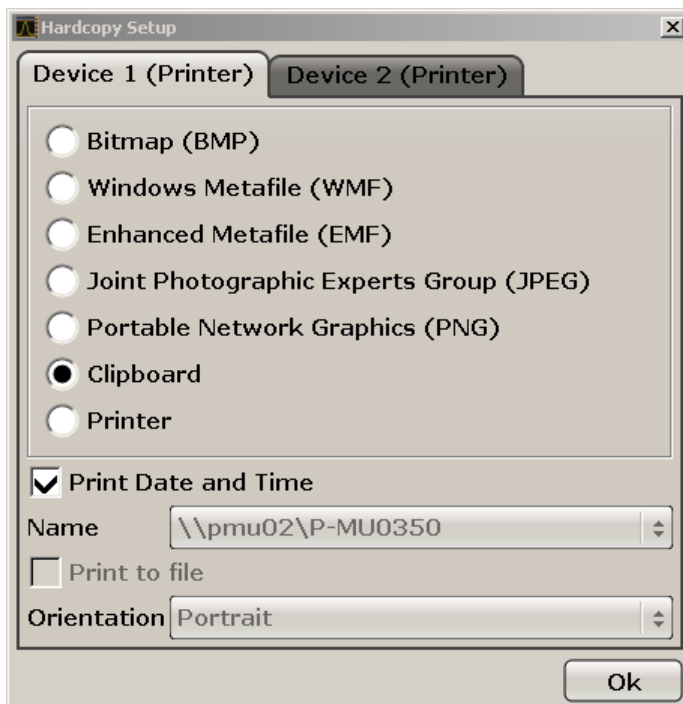

R&S FSV 설정

3. 두 번째 인쇄 설정을 지정하기 위해 탭을 변경하려면 화면에 표시된 탭을 누르십시오.
4. 필수 옵션을 선택하여 출력을 지정합니다.
 - 이미지 파일에 하드카피를 저장하려면 이미지 유형을 하나 선택하십시오. 이미지 유형에 따라 색농도가 달라집니다(예: BMP 4 비트, PNG 및 JPEG 24 비트).
 - 이미지를 클립보드로 복사하려면 "클립보드" 옵션을 선택합니다.
 - 미리 지정된 네트워크 프린터를 사용하려면 "프린터" 옵션을 선택합니다.

메모: "이름", "파일인쇄" 및 "방향" 필드는 "프린터" 옵션을 선택한 경우에만 활성화됩니다. 다음 단계는 "프린터" 옵션을 선택한 경우에만 실행할 수 있습니다.
5. "이름" 필드에서 원하는 프린터 유형을 선택합니다.
6. 출력을 프린트가 아니라 포스트스크립트 파일로 옮기려면 "파일 인쇄" 옵션을 선택합니다.
7. "방향" 필드에서 원하는 방향을 선택합니다.
8. 선택사항으로 "날짜 및 시간 인쇄" 옵션을 선택하면 이 정보를 인쇄 내용에 추가할 수 있습니다.
9. 설정을 확인하고 대화 상자를 닫으려면 "확인"을 누릅니다.

3.4.6.2 인쇄 색상 선택하기

1. PRINT 키를 누릅니다.
2. "Color" 소프트키를 누릅니다.
3. 컬러 인쇄를 하려면 "Select Print Color set" 소프트키를 누릅니다.
"인쇄 색상 설정 선택" 대화 상자가 표시됩니다.
4. 화살표 키를 이용하여 색상 설정을 선택하고 ENTER 키를 눌러 선택을 확인합니다.
 - "화면 색상(인쇄)" 옵션: 기존 화면 색상이 인쇄에 사용됩니다. 기존 화면 색상과는 별개로 배경은 흑백으로 인쇄됩니다.
원격 명령어: HCOP: CMAP: DEF1
 - "색상 최적화" 옵션: 이 설정을 이용하면 인쇄물의 색상 명도를 높일 수 있습니다. Trace(트레이스) 1 은 파란색으로, Trace(트레이스) 2 는 검은색으로, Trace(트레이스) 3 은 밝은 초록색으로, Trace(트레이스) 4 는 분홍색으로, Trace(트레이스) 5 는 해록색으로, Trace(트레이스) 6 은 어두운 검은색으로

Windows 운영체제

로, Marker 는 하늘색으로 인쇄됩니다. 배경은 흑백으로 인쇄됩니다. 다른 색상은 "설정" 메뉴의 기본 색상 설정에 있는 화면 색상에 따라 결정됩니다.
원격 명령어:HCOP:CMAP:DEF2

- "사용자 정의 색상" 옵션: 인쇄에서 사용할 색상 설정을 지정하고 사용합니다. 자세한 내용은 [단원 3.4.4.4, "사용자 정의 색상 설정 정의하고 이용하기"](#), 페이지 42 을 참조하십시오.

원격 명령어:HCOP:CMAP:DEF3

- "화면 색상(하드카피)" 옵션: 하드카피의 경우 기존 화면 색상이 그대로 사용됩니다. 출력 형식에 대해 자세히 알아보려면 [단원 3.4.6.1, "프린터 및 인쇄 설정하기"](#), 페이지 44 을 참조하십시오.

원격 명령어:HCOP:CMAP:DEF4

5. 흑백 인쇄를 원하면 "컬러 설정/해제" 소프트웨어를 눌러 컬러 옵션을 해제하십시오. 흑백 인쇄에서는 모든 배경이 흑백으로 인쇄되는데, 색이 있는 선은 모두 검은색으로 표시됩니다. 이를 통해 인쇄물의 색상 대조를 향상시킬 수 있습니다.

원격 명령어:HCOP:DEV:COL ON

3.5 Windows 운영체제

본 장비에는 장비의 기능과 요구에 맞게 구성된 Windows XP 운영체제가 탑재되어 있습니다. 장비 소프트웨어가 정상적으로 작동되게 하려면 운영체제와 관련된 특정 규칙을 준수해야 합니다.

주의사항

장비 사용불능 위험

본 장비에는 Windows XP 운영체제가 탑재되어 있습니다. 본 장비에 다른 소프트웨어를 추가로 설치할 수 있습니다. 소프트웨어를 추가로 사용하거나 설치하면 장비 작동에 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서, Rohde & Schwarz 가 장비 소프트웨어와의 호환성을 검사한 프로그램만 이용하십시오.

본 장비에 탑재된 Windows XP 에서 사용되는 드라이버와 프로그램은 본 장비에 맞게 조정되었습니다. 기존 장비 소프트웨어를 수정하려면 Rohde & Schwarz 에서 공개한 업데이트 소프트웨어를 이용해야 합니다.

검사 과정을 거친 프로그램 패키지는 다음과 같습니다.

- R&S Power Viewer – 파워 센서 R&S NRP-Zxx 의 결과를 표시하는 가상 전력 미터
- Windows XP 원격 데스크톱
- Symantec Norton AntiVirus – 바이러스 차단 프로그램
- McAfee Virusscan
- FileShredder – 하드 디스크에서 파일을 안전하게 제거

3.5.1 바이러스 차단

사용자는 장비가 바이러스에 감염되지 않도록 적절한 조치를 취해야 합니다. 강력한 방화벽 설정을 이용하고 R&S 장비에서 사용되는 이동식 디스크를 정기적으로 검사하는 것 이외에도 바이러스 백신 소프트웨어를 장비에 설치하시기 바랍니다. Rohde & Schwarz 는 Windows 기반 장비에서 백그라운드 바이러스 백신 소프트웨어를 실행(온액세스 모드)하는 것을 권장하지 않지만 장비 성능이 저하할 수 있기 때문에 중요하지 않은 시간에 백신 소프트웨어를 실행하시기 바랍니다.

자세한 내용과 권장사항에 대해 알아보려면 다음 페이지에서 R&S 백서 'Malware Protection'을 참조하시기 바랍니다. <http://www.rohde-schwarz.com/appnote/1EF73>.

3.5.2 서비스 팩 및 업데이트

Microsoft 는 정기적으로 Windows 기반 운영체제를 보호할 수 있는 보안 업데이트와 기타 패치를 개발하여 공개하고 있습니다. 이러한 업데이트는 Microsoft 업데이트 웹사이트와 관련 업데이트 서버를 통해 공개됩니다. Windows 를 이용하는 장비, 특히 네트워크와 연결된 장비는 정기적으로 업데이트해야 합니다.

자동 업데이트에 대해 자세히 알아보려면 R&S 백서 '멀웨어 예방'(<http://www.rohde-schwarz.com/appnote/1EF73>)을 참조하십시오.

시스템 설정의 변경은 키보드 및 프린터와 같은 주변기기가 설치되거나 네트워크 설정이 기본 설정을 준수하지 않는 경우에만 필수 사항입니다(단원 3.6.1, "장비를 네트워크에 연결하기", 페이지 49 참조). R&S FSV 를 시작하면 운영체제가 부팅되고 장비 펌웨어가 자동으로 시작합니다.

3.5.3 로그인

Windows XP 를 이용하면 로그인 창에서 사용자 이름과 비밀번호를 이용하여 사용자 신원을 확인해야 합니다. 사용자 계정은 컴퓨터 및 도메인에 무제한으로 액세스할 수 있는 관리자 계정과 액세스가 제한되는 일반 사용자 계정으로 구성되어 있습니다. 본 장비에는 출하시 시 백그라운드에서 자동으로 무제한 액세스 로그인이 실행되는 자동 로그인 기능이 관리자 계정에 부여되어 있습니다. 기본적으로 관리자 계정의 사용자 이름은 "Instrument"이고 일반 사용자 계정의 사용자 이름은 "NormalUser"입니다. 두 계정 모두 초기 비밀번호는 "894129"입니다. (펌웨어 버전 ≤ 1.50: "123456"; 펌웨어 업데이트 동안 기본 비밀번호가 자동으로 "894129"로 변경됨) Windows XP 에서 "설정 > 제어판 > 사용자 계정"을 통해 언제든지 모든 사용자의 비밀번호를 변경할 수 있습니다. 일부 관리 작업을 처리하려면 관리자 권한이 필요합니다(예: 펌웨어 업데이트 또는 LAN 네트워크 구성). 어떤 기능이 영향을 받는지 알아보려면 SETUP 메뉴에서 소프트키 설명을 보십시오.

자동 로그인을 비활성화하는 방법에 대해 알아보려면 [단원 8.2.1.7, "자동 로그인 시스템"](#), 페이지 164 을 참조하십시오.

3.5.4 시작 메뉴에 액세스하기

Windows XP "시작"메뉴를 이용하면 Windows XP 기능과 설치된 프로그램에 액세스할 수 있습니다. "시작"메뉴를 열려면 Windows 키를 누르거나 키보드에서 CTRL + ESC 키를 누르십시오.

모든 필요한 시스템 설정은 "시작 > 제어판"메뉴에서 지정할 수 있습니다(필수 설정에 대해 알아보려면 Windows XP 매뉴얼과 하드웨어 설명을 참조하십시오).

"시작"메뉴에서 마우스 또는 키보드 커서 키를 이용하여 하위 메뉴로 이동할 수 있습니다.

3.6 네트워크(LAN) 연결 설정하기

R&S FSV 에는 네트워크 인터페이스가 탑재되어 있어 이더넷 LAN(로컬 네트워크)에 연결할 수 있습니다. 네트워크 관리자로부터 적절한 권한을 받고 Window XP 방화벽 설정이 허용하는 경우 다음과 같은 용도로 이 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

- 원격 제어 프로그램을 실행하기 위해 컨트롤러와 테스터 간에 데이터 전송 '원격 제어'장을 참조하십시오.

네트워크(LAN) 연결 설정하기

- '원격 데스크톱' 응용프로그램 또는 이와 유사한 도구를 이용하여 원격 컴퓨터에서 측정에 접속하거나 제어
- 외부 네트워크 기기 연결(예: 프린터)
- 예를 들어, 네트워크 폴더를 이용하여 원격 컴퓨터에서 데이터 전송

이 섹션에서는 LAN 인터페이스를 설정하는 방법이 설명되어 있습니다. 여기에서 다루는 주제는 다음과 같습니다.

- [단원 3.6.1, "장비를 네트워크에 연결하기"](#), 페이지 49
- [단원 3.6.2, "IP 주소 할당하기"](#), 페이지 50



LXI

R&S FSV 는 LXI C 등급을 준수합니다. LXI 를 이용하면 아래에 설명된 LAN 설정에 바로 접속할 수 있습니다.

3.6.1 장비를 네트워크에 연결하기

장비를 LAN 연결에 연결하는 방법은 다음 두 가지입니다.

- 장비에서 기존 네트워크로 일반 RJ-45 네트워크 케이블을 이용하여 연결하는 비전용 네트워크(이더넷) 연결 본 장비에는 IP 주소가 할당되어 있고 같은 네트워크에 있는 컴퓨터 및 기타 호스트와 공존할 수 있습니다.
- 장비에서 단일 컴퓨터로 크로스오버 RJ-45 네트워크 케이블을 이용하여 연결하는 전용 네트워크 연결(점대점 연결) 컴퓨터가 네트워크 어댑터를 포함하고 장비에 직접 연결되어 있어야 합니다. 허브, 스위치 또는 게이트웨이를 사용하는 것은 필수사항이 아니지만 데이터 전송은 계속해서 TCP/IP 프로토콜을 이용해 실행할 수 있습니다. IP 주소를 장비와 컴퓨터에 할당하는 방법에 대해 알아보려면 [단원 3.6.2, "IP 주소 할당하기"](#), 페이지 50 을 참조하십시오.

참조:R&S FSV 는 1 기가바이트 LAN 을 이용하기 때문에 크로스오버 케이블이 필요하지 않습니다(Auto-MDI(X) 기능 때문).

주의사항

네트워크 불능 위험

장비를 네트워크에 연결하거나 네트워크를 설정하기 전에 네트워크 관리자에게 문의하십시오. 오류가 발생하면 전체 네트워크에 영향을 줄 수 있습니다.

네트워크(LAN) 연결 설정하기

- ▶ 비전용 네트워크 연결을 실행하려면 상업용 RJ-45 케이블을 LAN 포트 중 하나에 연결하십시오.
전용 네트워크 연결을 실행하려면 장비와 단일 PC 간에 크로스오버 RJ-45 케이블을 연결하십시오.

장비가 LAN에 연결되면 Windows XP가 자동으로 네트워크 연결을 감지하여 필요한 드라이버를 활성화시킵니다.

네트워크 카드는 1기가바이트 이더넷 IEEE 802.3u 인터페이스로 작동할 수 있습니다.

3.6.2 IP 주소 할당하기

네트워크 용량에 따라 장비의 TCP/IP 주소 정보가 다른 방식으로 할당될 수 있습니다.

- 네트워크가 동적 호스트 설정 프로토콜(DHCP)을 이용하여 동적 TCP/IP 설정을 지원하면 모든 주소 정보가 자동으로 할당될 수 있습니다.
- 네트워크가 DHCP를 지원하지 않거나 장비가 대체 TCP/IP 설정을 사용하는 것으로 설정되지 않으면 주소를 Manual로 설정할 수 없습니다.

기본 설정에서 장비는 동적 TCP/IP 설정을 사용하고 모든 주소 정보를 자동으로 할당하는 것으로 설정되어 있습니다. 다시 말해 이전 장비 설정 없이 LAN으로 물리적으로 연결하는 것이 안전합니다.

주의사항

네트워크 오류 위험

연결 오류가 발생하면 전체 네트워크에 영향을 줄 수 있습니다. 네트워크가 DHCP를 지원하지 않거나 동적 TCP/IP 설정을 사용하지 않는 것으로 선택하면 장비를 LAN에 연결하기 전에 유효한 주소 정보를 할당해야 합니다. 유효한 IP 주소를 얻으려면 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

장비에서 IP 주소 할당하기

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. "General Setup"소프트키를 누릅니다.
3. "Network Address"탭을 선택합니다.
4. "Configure Network"대화 상자에서"DHCP On/Off"를 원하는 모드로 설정합니다.

네트워크(LAN) 연결 설정하기

DHCP 가 "해제"로 설정되면 아래 설명된 단계에 따라 IP 주소를 직접 입력해야 합니다.

참조: DHCP 가 "설정"에서 "해제"로 변경되면 이전에 설정된 IP 주소와 하위 네트워크 마스크를 가져옵니다.

DHCP 가 "설정"으로 되어 있으면 DHCP 서버의 IP 주소가 자동으로 할당됩니다. 설정이 저장되고 장비를 다시 시작하라는 메시지가 표시됩니다. 나머지 단계는 건너뛰어도 됩니다.

참조: DHCP 서버가 사용되면 장비를 새로 시작할 때마다 새 IP 주소가 할당될 수 있습니다. 이 주소는 먼저 장비에서 결정되어야 합니다. 따라서, DHCP 서버를 사용할 때는 DNS 서버를 통해 주소를 결정하는 영구적인 컴퓨터 이름을 사용하는 것이 좋습니다 ("[DNS 서버를 이용하여 IP 주소 정하기](#)" 페이지 51 와 [단원 3.6.3, "컴퓨터 이름 이용하기"](#), 페이지 52 참조). R&S FSV.

5. "IP 주소"를 입력합니다(예: 10.0.0.10). IP 주소는 점으로 구분된 4 개의 숫자 블록으로 구성되어 있습니다. 모든 블록은 최대 3 개의 숫자로 이루어져 있습니다.
6. "하위 네트워크 마스크"를 입력합니다(예: 255.255.255.0). 하위 네트워크 마스크는 점으로 구분된 4 개의 숫자 블록으로 구성되어 있습니다. 모든 블록은 최대 3 개의 숫자로 이루어져 있습니다.
7. "네트워크 설정"을 선택합니다.
유효한 IP 주소나 하위 네트워크 마스크를 입력하면 "범위를 벗어남"이라는 메시지가 상태란에 표시됩니다. 설정이 정확하고 설정이 저장되면 장비를 다시 시작하라는 메시지가 표시됩니다.
8. 표시된 메시지를 확인("예"버튼)하면 장비가 다시 시작됩니다.

DNS 서버를 이용하여 IP 주소 정하기

DNS 서버가 장비에서 설정되면 영구 컴퓨터 이름을 이용하여 서버에서 기존 IP 연결 주소를 결정할 수 있습니다.

1. 네트워크에서 DNS 도메인의 이름과 DNS 및 WINS 서버의 IP 주소를 얻습니다.



운영체제에 접속하려면 툴바에서 "Windows"아이콘을 클릭합니다.

3. "제어판"을 엽니다("시작 > 설정 > 제어판"선택).
4. "네트워크 연결"을 선택합니다.
5. "로컬 영역 연결"을 선택하고 문맥 인식 메뉴에서 "속성"을 선택하거나

"로컬 영역 연결"을 클릭한 다음 "파일 > 속성"을 선택합니다.

6. "일반"탭에서 "다음 DNS 서버 주소 이용"을 선택하고 자신의 DNS 주소를 입력합니다.

자세히 알아보려면 Windows XP 도움말을 참조하십시오.

3.6.3 컴퓨터 이름 이용하기

DNS 서버(도메인 이름 시스템 서버)를 이용하는 LAN 의 경우 LAN 에서 연결된 PC 또는 장비는 IP 주소 대신에 분명한 컴퓨터 이름을 통해 접속할 수 있습니다. DNS 서버는 호스트 이름을 IP 주소로 전환합니다. DHCP 서버가 사용되면 장비를 새로 시작할 때마다 새 IP 주소가 할당될 수 있기 때문에 이 방식은 특히 유용합니다.

각 장비는 컴퓨터가 할당된 상태로 배송되지만 이 이름은 변경할 수 있습니다.

컴퓨터 이름을 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

1. SETUP 키를 누른 다음 "General Setup"소프트키를 누릅니다.
기존의 "컴퓨터 이름"이 "네트워크"탭에 표시됩니다.
2. 새 컴퓨터 이름을 입력하고 "네트워크 설정"을 선택합니다.

3.6.4 Windows 방화벽 설정 변경하기

방화벽은 승인을 받지 않는 사용자가 네트워크를 통해 장비에 접속하는 것을 방지하여 장비를 보호합니다. Rohde & Schwarz 는 장비에서 방화벽을 사용할 것을 권장합니다. R&S 장비는 Windows 방화벽이 탑재되고 모든 포트와 원격 제어 연결이 사용된 상태로 기본 지정됩니다. 방화벽 설정에 대해 자세히 알아보려면 R&S 백서 '멀웨어 예방'(http://www2.rohde-schwarz.com/file_13784/1EF73_0E.pdf)과 Windows XP 도움말 시스템을 참조하십시오.

방화벽 설정을 변경하려면 관리자 권한이 필요합니다.

3.7 LXI 설정


LXI(AN eXtensions for Instrumentation)는 표준 이더넷 기술에 기반한 장비 및 테스트 시스템을 측정하는 플랫폼입니다. LXI 는 GPIB 의 LAN 기반 후속 제품으로 이더넷의 장점과 GPIB 의 단순성 및 친숙함을 결합한 제품입니다.

**제한 조건**

관리자 권한이 있는 사용자 계정만 LXI 기능을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [단원 3.5, "Windows 운영체제"](#), 페이지 46의 메모를 참조하십시오.

LXI 등급과 LXI 기능

LXI를 준수하는 장비는 A, B, C의 3개 등급으로 구성되었고, 각 등급의 기능은 수직 계열적으로 구성됩니다.

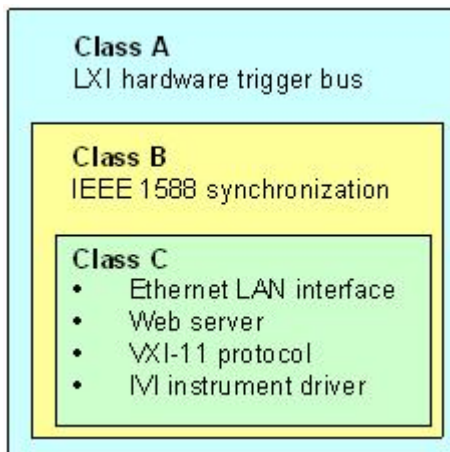

- **C 등급**장비의 특징은 진단용 ICMP 핑 응답기를 포함하는 일반 LAN 구현입니다. 장비는 웹 브라우저를 통해 설정될 수 있습니다. LAN 구성 초기화(LCI) 시스템은 LAN 설정을 재설정합니다. LXI C 등급 장비는 LAN에서 VXI-11 탐색 프로토콜과 IM 드라이버 이용 프로그래밍을 통한 자동 감지를 지원합니다.
- **B 등급**은 IEEE 1588 정밀 시간 프로토콜(PTP)과 PTP 커뮤니케이션이 베이스 등급에 추가된 것입니다. IEEE 1588을 이용하면 같은 네트워크에 있는 모든 장비가 자동으로 가장 정확한 시계와 자동으로 동기화하고, 그런 다음 모든 장비에 정확하게 시간 스탬프와 시간 기반 동기화 신호를 보냅니다.
- **A 등급**장비에는 LXI 표준으로 지정된 8 채널 하드웨어 트리거 버스(LVDS 인터페이스)가 추가로 탑재되었습니다.



LXI 표준에 대해 자세히 알아보려면 LXI 웹사이트(<http://www.lxistandard.org>)를 참조하십시오. 또한, Rohde&Schwarz 웹사이트를 참조하십시오:<http://www2.rohde-schwarz.com/en/technologies/connectivity/LXI/information/>.

A 등급과 B 등급의 장비는 LAN 메시지를 통해 소프트웨어 트리거를 생성 및 수신하고 컨트롤러의 개입없이 서로 커뮤니케이션할 수 있습니다.

R&S FSV 는 LXI C 등급을 준수합니다. 위에 설명된 일반 C 등급 기능 이외에도 다음과 같은 LXI 관련 기능이 제공됩니다.

- LXI 활성화 및 LAN 설정 재설정(LAN 설정 초기화, LCI)을 위한 통합"LXI 설정"대화 상자




펌웨어 업데이트

펌웨어 업데이트 후 전체 LXI 기능이 사용될 수 있도록 장비가 꺼졌다가 다시 시작합니다.

3.7.1 LXI 설정 대화 상자

이 대화 상자에서는 R&S FSV 를 위한 기본 LXI 기능이 제공됩니다."LXI 설정"은"시스템 > 시스템 설정"대화 상자의 탭입니다.

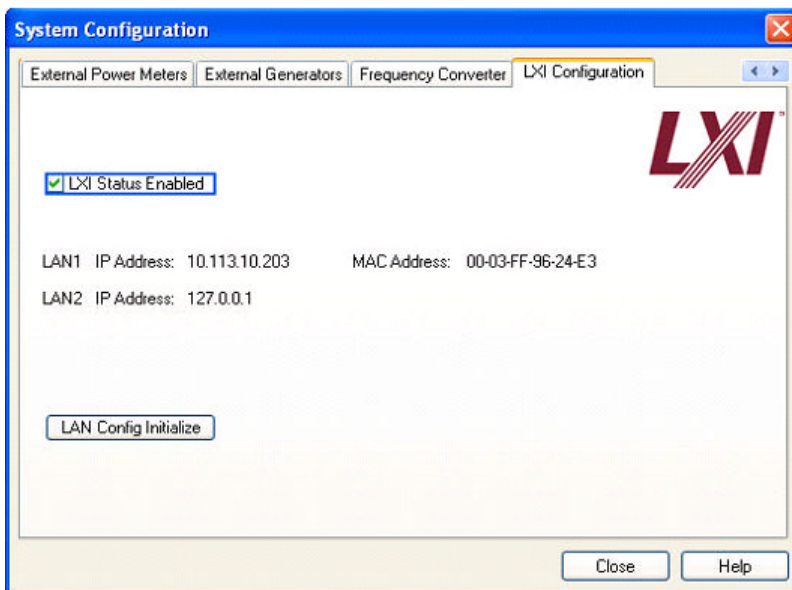

- "LXI 상태 사용중"은 상태바에 있는 LXI 로고를 ON 또는 OFF 로 설정합니다.
- "LAN 설정 초기화"는 장비의 네트워크 설정 재설정 시스템(LCI)을 초기화합니다.

네트워크 설정의 기본 상태

LXI 표준에 따르면 LCI 는 다음과 같은 파라미터를 기본 상태로 설정해야 합니다.

파라미터	값
TCP/IP 모드	DHCP + 자동 IP 주소
동적 DNS	사용중
ICMP PING	사용중
LAN 설정 비밀번호	LxiWebIfc


R&S FSV 의 LXI 는 다음과 같은 파라미터도 재설정합니다.

파라미터	값
호스트 이름	<Instrument-specific name>
설명	신호 분석 R&S®FSV
속도 맞추기	자동 감지
VXI-11 탐색	사용중

LAN 설정은 장비의 LXI 브라우저 인터페이스를 통해 설정됩니다.

3.7.2 LXI 브라우저 인터페이스

장비의 LXI 브라우저 인터페이스는 W3C 를 준수하는 모든 브라우저와 호환됩니다. PC 의 브라우저 주소 입력란에서 장비의 호스트 이름이나 IP 주소(예:<http://10.113.10.203>)를 입력하면 "장비 홈페이지"(환영 페이지)가 열립니다.

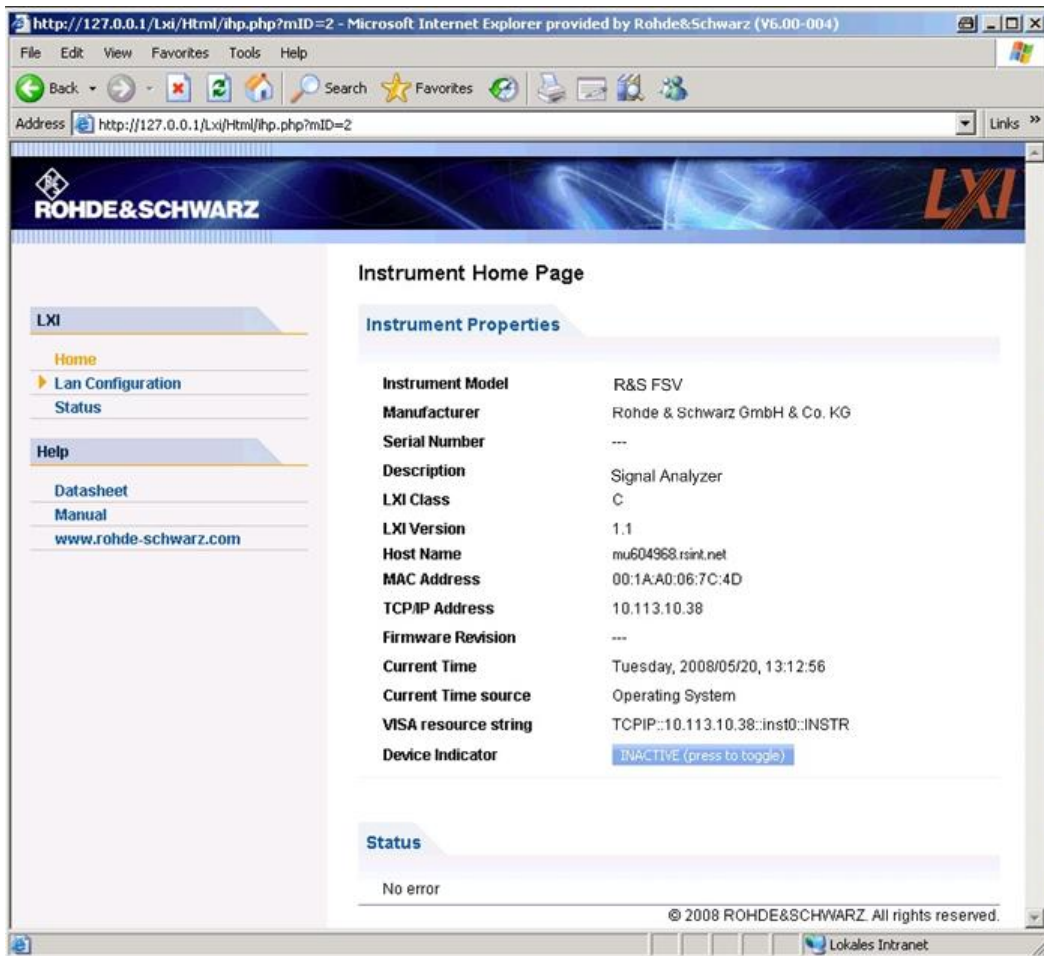

장비 이름을 확인하려면 SETUP>"General Setup">"Computer Name"을 선택하십시오.

장비의 IP 주소를 확인하려면 SETUP>"General Setup">"IP Address"를 선택하십시오.

"장비 홈페이지"에는 일기 전용 형식의 VISA 리소스 문자열처럼 LXI 표준에서 요구하는 기기 정보가 표시됩니다.

- ▶ "기기 표시기"버튼을 누르면 R&S FSV의 상태바에서 LXI 상태 표시가 활성화 또는 비활성화됩니다. 활성화되는 경우 상태바에서 LXI 로고가 깜빡입니다. LXI 상태 기호가 초록색이면 LAN 연결이 완료되었다는 뜻입니다. 빨간색이면 연결된 LAN 케이블이 없다는 뜻입니다."기기 표시기"설정에서는 비밀번호가 사용되지 않습니다.



브라우저 인터페이스의 탐색 영역에 다음과 같은 제어 요소가 들어 있습니다.

- "LAN 설정"은 [LAN 설정](#) 페이지를 엽니다.
- "LXI 용어집"은 LXI 표준과 관련된 용어 목록을 엽니다.
- "상태"에는 장비의 LXI 상태에 대한 정보가 표시됩니다.

3.7.3 LAN 설정

"LAN 설정" 웹페이지에는 모든 필수 LAN 파라미터가 표시되는데, 이들 파라미터는 수정이 가능합니다.

"TCP/IP 모드" 설정 필드에서는 장비 IP 주소가 할당되는 방식을 설정합니다([단원 3.6.2, "IP 주소 할당하기"](#), 페이지 50 참조). Manual 설정 모드에서는 정적 IP 주소, 하위 넷 마스크 및 기본 게이트웨이가 LAN 설정에 사용됩니다. 자동 설정 모드에서는 장비 IP 주소를 가져오는 데 DHCP 서버 또는 동적 링크 로컬 주소(자동 IP)가 사용됩니다.



LAN 설정 변경 시에는 비밀번호가 사용됩니다. 비밀번호는 *LxiWebIfc* 입니다(대소문자 구분). 기존 펌웨어 버전에서는 이 비밀번호를 변경할 수 없습니다.

"LAN 설정" 페이지의 하단에 있는 링크를 클릭하면 다른 페이지가 열립니다.

- [고급 LAN 설정](#)에서는 LXI 표준에서 필수로 규정되지 않은 LAN 설정이 제공됩니다.
- [PING](#)에서는 장비와 기타 기기 간 연결을 확인하는 PING 유틸리티가 제공됩니다.

3.7.3.1 고급 LAN 설정

"고급 LAN 설정" 파라미터는 다음과 같이 사용됩니다.

- "속도 맞추기" 설정 입력란에서는 다양한 이더넷 속도와 듀플렉스 모드 설정이 제공됩니다. 일반적으로 "자동 감지" 모드를 이용하면 충분합니다.
- PING 유틸리티를 사용하려면 "ICMP PING"이 사용 설정되어야 합니다.
- "VXI-11"은 LAN에 있는 장비를 감지하는 데 사용되는 프로토콜입니다. 표준 규정에 따르면 LXI 기기는 VXI-11을 사용하여 감지 시스템을 제공해야 합니다. 다른 감지 시스템이 추가로 허용됩니다.

3.7.3.2 PING

장비에는 PING 서버와 PING 클라이언트가 포함됩니다. PING 클라이언트는 장비와 다른 기기 간 연결을 확인하는 데 사용됩니다. PING 명령은 ICMP 에코 요청과 에코 응답 패킷을 사용하여 LAN 연결이 작동하는지를 판단합니다. PING은 IP 네트워크 또는 라우터 작동 불능을 진단하는 데 유용합니다. PING 유틸리티는 비밀번호를 이용하지 않습니다.

LXI 준수 장비와 2 차 연결 기기 간 PING 을 시작하는 방법은 다음과 같습니다.

1. "ICMP PING"을 사용 설정합니다("고급 LAN 설정"페이지)(LCI 후 사용 설정됨).
2. 2 차 기기의 IP 주소를 **PING 명령과 기타 파라미터 없이**"도착 주소"입력란에 입력합니다(예: 10.113.10.203).
3. "제출"을 클릭합니다.

에코 요청의 결과는 연결이 완료된 후에 표시됩니다.

3.8 GPIB 인터페이스 설정하기

GPIB 인터페이스는 장비의 후면에 통합됩니다. GPIB 주소와 ID 응답 문자열을 설정할 수 있습니다. 기본 설정에서 GPIB 언어는 SCPI 로 설정되고 R&S FSV 에서 변경할 수 없습니다.

GPIB 인터페이스에 대해 자세히 알아보려면 [단원 2.2.1.7, "GPIB 인터페이스"](#), 페이지 25 을 참조하십시오.

GPIB 하위 메뉴 표시하기

1. 1.SETUP 키를 누릅니다.
2. 2."General Setup"소프트키를 누릅니다.
3. 3."GPIB"소프트키를 누릅니다.

원격 제어 인터페이스의 파라미터를 설정하는 하위 메뉴가 표시됩니다.

GPIB 주소 설정하기

- ▶ "GPIB"메뉴에서"GPIB Address"소프트키를 누릅니다.

원격 데스크톱 연결

GPIB 주소 입력 대화 상자가 표시됩니다. 설정 범위는 0~30 입니다. SCPI 가 GPIB 언어로 설정되면 기본 주소는 20 입니다.

원격 명령어:

SYST:COMM:GPIB:ADDR 20

기본 ID 응답 문자열 설정하기

- ▶ "GPIB"메뉴에서 "ID 문자열 팩토리"소프트키를 눌러 *IDN?명령에 대한 기본 응답을 선택합니다.

사용자 지정 ID 응답 문자열 설정하기

- ▶ "GPIB"메뉴에서 "ID 문자열 사용자"소프트키를 눌러 *IDN?명령에 대한 사용자 지정 응답을 선택합니다. 출력 문자열의 최대 길이는 36 자입니다.

3.9 원격 데스크톱 연결

원격 데스크톱은 LAN 연결을 통해 원격 컴퓨터를 통해 장비에 접속하고 제어하는 데 사용할 수 있는 Windows 응용프로그램입니다. 장비가 작동하는 동안 장비 화면의 내용이 원격 컴퓨터에 표시되고, 원격 데스크톱을 통해 장비의 모든 응용프로그램, 파일 및 네트워크 리소스에 접속할 수 있습니다. 따라서, 장비를 원격으로 작동할 수 있습니다.

주의사항

무단 액세스 위험

Windows 원격 데스크톱 응용프로그램이 장비에서 사용 중인 경우("시작 > 설정 > 제어판 > 시스템"), 네트워크에 있고 컴퓨터 이름과 로그인 데이터를 아는 사용자는 누구든지 장비에 접속할 수 있습니다. 이것을 방지하려면 장비의 원격 데스크톱 응용프로그램을 사용중지하십시오.

원격 데스크톱 연결을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 장비에서 원격 데스크톱 제어를 사용 설정합니다.
2. 장비와 원격 컴퓨터를 LAN 에 연결합니다(단원 3.6.1, "장비를 네트워크에 연결하기", 페이지 49 참조).
3. 원격 컴퓨터와 장비 간에 원격 데스크톱 연결을 설정합니다.



원격 데스크톱 클라이언트

Windows XP에서는 원격 데스크톱 클라이언트가 운영체제의 일부이고 "시작 > 프로그램 > 보조프로그램 > [통신 >] 원격 데스크톱 연결을 통해 이용할 수 있습니다."

다른 버전의 Windows에서는 원격 데스크톱 클라이언트가 부가기능으로 제공됩니다.

장비에서 원격 데스크톱 제어를 사용 설정하기

1. "Windows"키를 눌러 운영체제에 접속합니다.
2. 제어판을 엽니다("시작 > 설정 > 제어판"선택).
3. "시스템"을 선택하고 "원격"탭으로 전환합니다.
4. "원격 데스크톱"에서 "사용자가 이 컴퓨터에 원격으로 연결할 수 있음"옵션을 선택합니다.

메모: 원격 데스크톱 접속 및 방화벽 설정.

Windows 원격 데스크톱 옵션을 사용 설정 또는 해제할 때("시스템 속성") 관련 방화벽 설정이 자동으로 조절됩니다.

5. 필요한 경우 "원격 사용자 선택"을 클릭하고 원격 데스크톱을 통해 R&S FSV에 대한 액세스 권한을 받아야 하는 사용자를 선택하십시오. 설정이 실행되는 사용자 계정은 자동으로 원격 데스크톱을 사용하는 것으로 설정됩니다.

원격 컴퓨터에서 원격 데스크톱 연결 설정하기

1. 원격 컴퓨터에서 "시작 > 프로그램 > 보조프로그램 > [통신 >] 원격 데스크톱 연결을 선택합니다."
2. 대화 상자에서 장비 이름 또는 IP 주소를 입력합니다(단원 3.6.2, "IP 주소 할당하기", 페이지 50 참조).
도움말:장비 이름을 확인하려면 SETUP>"General Setup">"컴퓨터 이름"을 선택하십시오.
장비의 IP 주소를 확인하려면 SETUP>"General Setup">"IP Address"를 선택하십시오.
3. 장비의 사용자 ID와 비밀번호를 입력합니다(단원 3.5, "Windows 운영체제", 페이지 46 참조).
4. "연결"을 클릭합니다.

연결이 설정되면 장비 화면이 원격 컴퓨터에 표시됩니다.

원격 데스크톱 연결

원격 데스크톱과 연결에 대한 자세한 내용은 Windows XP 도움말을 참조하십시오.

원격 데스크톱에 도움이 되는 설정

원격 데스크톱 연결에서 다음과 같은 설정을 이용하면 원격 PC에서 작업하는 것이 더욱 편해집니다.

1. 장비로 연결을 설정할 때 "원격 데스크톱 연결" 대화 상자에서 연결 설정을 구성할 수 있습니다.
"옵션 >>" 버튼을 클릭합니다.
대화 상자가 펼쳐지면서 설정 데이터가 표시됩니다.
2. 맞춤 설정:
 - "경험" 탭에서:
 - 연결 속도를 최적화하는 적절한 연결을 선택합니다.
 - 성능을 높이려면 "다음 허용"에서 요구하지 않는 옵션이 비활성됩니다.
 - "로컬 리소스" 탭
 - 장비에서 원격 PC의 드라이브에 접속하려는 경우에는(예: 설정을 저장하거나 PC에서 장비로 파일을 복사하는 경우), "디스크 드라이브" 옵션을 활성화하십시오. 이렇게 하면 Windows XP에서 원격 PC와 이에 상응하는 네트워크 드라이브가 매핑됩니다. 연결이 완료되면 PC에서 액세스할 수 있도록 드라이브가 설정되었다는 경고가 표시됩니다.
 - 프린터를 장비에서 접속하면서 원격 PC와 연결된 프린터를 사용하려면 "프린터" 옵션을 활성화하십시오. 나머지 설정은 변경하지 마십시오.
 - "디스플레이" 탭에서
 - "원격 데스크톱 크기"의 경우 원격 PC의 바탕화면에서 R&S FSV 창의 크기를 설정합니다.
 - "전체화면 모드 시 연결바 표시" 옵션을 활성화합니다.
장비의 네트워크 주소를 보여주는 바는 창을 줄이거나 최소화하거나 닫는 데 사용할 수 있는 화면에 표시됩니다.
 - "일반" 탭에서
"다른 이름으로 저장" 버튼을 이용하여 연결 설정을 저장했다가 나중에 사용할 수 있습니다.

원격 데스크톱 제어 중단하기

원격 데스크톱 연결은 R&S FSV 또는 원격 PC에서 해제할 수 있습니다. 장비에서 원격 제어가 사용 설정된 상태라면 언제든지 다시 연결을 설정할 수 있습니다. 위에서 원격 데스크톱에 대한 무단 액세스와 관련된 알림을 보십시오.

1. 장비에서 연결을 해제하려면 R&S FSV에 로그인하십시오.

원격 데스크톱 연결

2. 원격 PC 에서 연결을 해제하려면 "원격 데스크톱"창을 닫거나 "시작 > 연결 해제"를 선택하십시오.

4 펌웨어 업데이트 및 펌웨어 옵션 설치

이 장에는 펌웨어 업데이트 방법과 선택형 펌웨어 패키지를 활성화하는 방법이 설명되어 있습니다.



관리자 권한이 있는 사용자 계정과 없는 사용자 계정

이미지 버전 3.24 와 펌웨어 1.50 을 함께 사용하면 R&S FSV 를 관리자 권한이 있는 상태로, 그리고 없는 상태로 작동할 수 있습니다. 일부 관리 작업을 처리하려면 관리자 권한이 필요합니다(예: 펌웨어 업데이트 또는 LAN 네트워크 구성). 어떤 기능이 영향을 받는지 알아보려면 SETUP 메뉴에서 소프트웨어 설명을 보십시오.

관리자 권한이 있는 기본 사용자는 변경되지 않습니다(사용자 이름 "instrument"). 하지만 제한적 권한을 가진 사용자 계정을 만들 수 있습니다(사용자 이름 "NormalUser"). 이 기능을 사용하려면 자동 로그인 기능을 사용 중지해야 합니다(단원 8.2.1.7, "자동 로그인 시스템", 페이지 164 참조).

기본 설정에서는 비밀번호가 없어도 R&S FSV 를 작동할 수 있습니다. 자동 로그인이 사용되면 전체 기능을 이용할 수 있는 관리자 권한을 가진 계정이 사용됩니다(사용자 이름 "instrument").

일반 Windows 기능을 가진 사용자 계정을 만드는 방법에 대해 알아보려면 단원 8.2, "부록: LAN 인터페이스", 페이지 156 를 참조하십시오.

최신 버전의 펌웨어는 [R&S FSV 제품 웹사이트](#)에서 다운로드할 수 있습니다. 이미지 버전을 교체하려면 R&S 서비스 담당자에게 문의하십시오.

4.1 펌웨어 업데이트

다음 방법 중 하나를 이용하여 새 버전의 펌웨어를 설치할 수 있습니다.

- USB 기기(예: 메모리 스틱), GPIB, 또는 LAN 을 이용하여 장비에 파일 복사
- LAN 네트워크에서 "원격 설치" 기능 이용

장비에 파일 복사

1. SETUP 키를 누릅니다.
설치 메뉴가 표시됩니다.

2. "More"소프트키를 누릅니다.
사이드 메뉴가 표시됩니다.
3. "펌웨어 업데이트"소프트키를 누릅니다.
"펌웨어 업데이트"대화 상자가 표시됩니다.
4. 키패드로 드라이브 이름과 디렉토리를 입력합니다.
예:설치 파일은□□□□ 디렉토리에서 메모리 스틱에 저장됩니다. 메모리 스틱을 삽입하면 D:드라이브로 인식됩니다. 따라서 필요한 경로는 D:\UPDATE입니다.
5. 원격 데스크톱 응용프로그램을 이용해 LAN으로 설치하는 경우에는 드라이브 이름과 디렉토리를 입력하거나"찾아보기"버튼을 눌러 디렉토리를 찾습니다.
 - a) 표시되는 대화 상자에서 드라이브를 선택합니다.
 - b) 선택한 드라이브에서 설치 파일(*.exe)이 있는 폴더를 선택합니다.
 - c) "선택"버튼을 눌러 선택사항을 확인한 다음"펌웨어 업데이트"대화 상자로 돌아갑니다.
6. "실행"을 누릅니다.
설치 프로그램이 설치 과정을 안내합니다.
7. 펌웨어 업데이트가 끝난 후"UNCAL"상태가 표시되면 Self Alignment가 필요하다는 뜻입니다. Self Alignment를 실행하십시오(자세한 내용은[단원 3.1.6, "Self Alignment 및 Self Test 실행"](#), 페이지 34 참조).
원격 명령어:SYST:FIRM:UPD 'D:\FW_UPDATE'

Windows PC에서 원격 설치 실행하기

이 방법을 이용하려면 장비와 Windows PC가 LAN 선으로 연결되어야 합니다([단원 3.6, "네트워크\(LAN\) 연결 설정하기"](#), 페이지 48 참조).

1. PC에서 FSVSetup.exe를 실행합니다.
2. "원격 설치"를 선택하고"다음"버튼을 클릭합니다.
3. 설치하려는 패키지를 선택하고"다음"버튼을 클릭합니다.
4. LAN 서브넷이 검색되고 발견된 장비가 모두 표시됩니다.
메모: FSVSetup.exe 명령은 LAN을 통해 장비에 전달되므로 방화벽을 통과해야 합니다. 따라서 위 명령을 방화벽 규칙에 추가하고"다시 검색"을 클릭하여 검색을 다시 실행하십시오.
5. 업데이트하려는 장비를 선택합니다. 업데이트할 장비를 한 번에 최대 5개까지 선택할 수 있습니다.

펌웨어 옵션 활성화하기

메모: LAN 구조에 있는 모든 장비가 검색 목록에 표시됩니다. 올바른 장비를 선택했는지 확인하십시오.

다른 옵션을 보려면 "옵션" 버튼을 클릭하십시오.

6. "설치"를 클릭하여 설치를 시작합니다.
7. 장비를 재부팅하여 펌웨어 업데이트를 실행합니다. 장비가 자동으로 다시 시작됩니다.

4.2 펌웨어 옵션 활성화하기

아래 설명대로 라이선스 키를 입력하면 펌웨어 옵션이 활성화됩니다.

펌웨어 옵션을 활성화하는 방법은 다음과 같습니다.

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. "More"소프트키를 누릅니다.
3. "Option License"소프트키를 누릅니다.
4. "Install Option"소프트키를 누릅니다.
입력 대화 상자가 표시됩니다.
5. 키패드를 이용해 옵션 키번호를 입력합니다.
6. ENTER 키를 누릅니다.
확인에 성공하면 "Option Key Valid"라는 메시지가 표시됩니다. 확인에 실패하면 옵션 소프트웨어가 설치되지 않습니다.
7. 장비를 재부팅합니다.



라이선스에 유효기간이 있으면 유효기간이 만료되기 직전에 메시지 상자가 표시됩니다. "OK" 버튼을 눌러 다시 시작하십시오(R&S FSV 이용). 옵션의 유효기간이 만료된 경우에는 확인을 요청하는 메시지 상자가 표시됩니다. 이 경우, R&S FSV 이 재 부팅될 때까지 원격 제어를 포함한 장비 기능이 모두 사용 중지됩니다.

또는, XML 파일을 이용해 펌웨어 옵션을 활성화할 수 있습니다.

XML 파일을 이용해 펌웨어 옵션을 활성화하는 방법은 다음과 같습니다.

1. SETUP 키를 누릅니다.

2. "More"소프트키를 누릅니다.
3. "Option License"소프트키를 누릅니다.
4. "Install Option by XML"소프트키를 누릅니다.
입력 대화 상자가 표시됩니다.
5. 옵션 키를 가진 장비에서 XML 파일의 이름을 입력하거나 찾습니다.
6. "Select"을 누릅니다.
확인에 성공하면"Option Key Vaild"라는 메시지가 표시됩니다. 확인에 실패하면 옵션 소프트웨어가 설치되지 않습니다.
7. 장비를 재부팅합니다.

5 기본 작동

이 장에는 R&S FSV 를 이용하는 방법이 대략적으로 설명되어 있습니다. 다이아그램 영역에 어떤 정보가 표시되는지, 전면 패널 키 및 기타 상호작용 방법을 통해 R&S FSV 를 작동하는 방법, 그리고 온라인 도움말을 이용하는 방법이 설명되어 있습니다.

또한, [단원 2, "전면 및 후면 패널"](#), 페이지 13 에서 언급된 사용자 인터페이스 요소가 더 자세히 설명되어 있습니다.



본 매뉴얼의 앞부분에 있는 과정 설명 및 용어와 관련해 [단원 5, "기본 작동"](#), 페이지 67 를 참조하십시오.

5.1 다이아그램 영역의 정보

다음은 분석기가 작동되는 동안 나타나는 측정 다이아그램입니다. 각 정보 영역이 모두 라벨로 표시되어 있습니다. 여기에 대해서는 다음 섹션에서 자세히 설명하겠습니다.

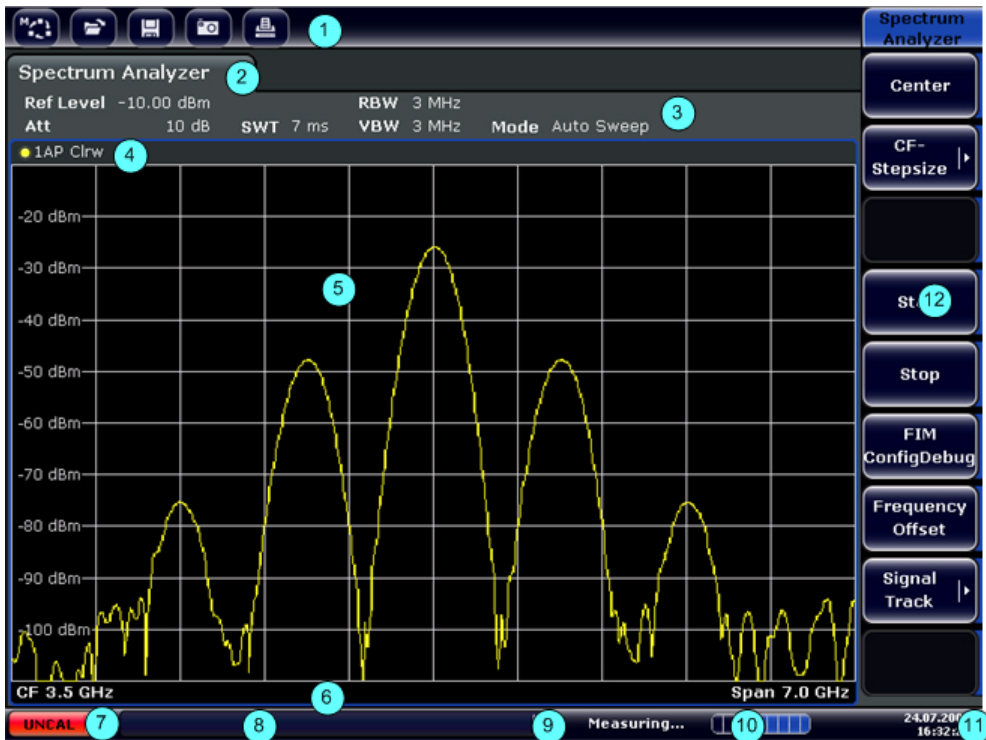



그림 5-1: 분석기 작동 중의 R&S FSV의 화면 레이아웃

- 1 = 툴바
- 2 = 펌웨어 및 측정 설정을 보여주는 채널 정보 바
- 3 = 툴바 전환 아이콘
- 4 = 다이아그램별(Trace(트레이스)) 정보를 보여주는 다이아그램 상단
- 5 = 다이아그램 영역
- 6 = 측정 모드에 따라 다이아그램별 정보를 보여주는 다이아그램 하단(footer)
- 7 = 오류 메시지, 진행 바 및 날짜/시간이 표시된 기기 상태 바

5.1.1 채널 표시

R&S FSV를 사용하면 다양한 측정 작업(채널)을 동시에 처리할 수 있습니다(비동기적으로만 수행할 수 있음). 각 채널에서 화면에 개별 탭이 표시됩니다. 다른 채널 표시로 전환하려면 해당 탭을 누르기만 하면 됩니다.



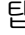
i 탭 라벨에 있는  아이콘을 통해 표시된 Trace(트레이스)가 더 이상 현재 장비 설정과 일치하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 예를 들어, Trace(트레이스)이 동결되고 장비 설정이 변경된 경우에는 이것이 사실일 수 있습니다. 새 측정이 실행되자마자 아이콘이 사라집니다.

새 채널을 시작하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 화면 상단에 있는 툴바에서 아이콘을 클릭합니다(툴바 표시 방법에 대한 단원 5.2.1, "툴바", 페이지 76 참조).
2. 측정 모드에 대한 소프트키를 선택합니다.
새 탭에 대해 새 채널이 표시됩니다.

5.1.2 하드웨어 설정 표시

하드웨어 설정에 대한 정보가 다이아그램 위에 있는 채널 바에 표시됩니다.

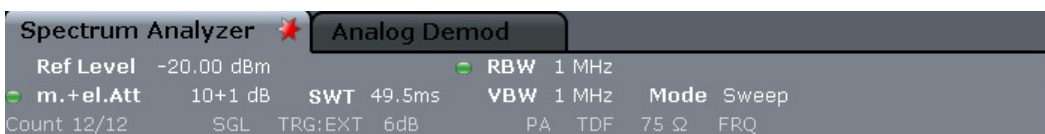

잘못된 설정

하드웨어 설정 옆에 표시된 글머리 기호를 통해 자동 설정이 아닌 사용자 정의 설정이 사용되고 있음을 알 수 있습니다. 초록색 기호는 이 설정이 유효하고 측정이 정확하다는 뜻입니다. 빨간색 기호는 잘못된 설정이라는 뜻입니다.

이러한 상황을 정정하지 않는 것은 사용자의 책임입니다.



채널 바에서 설정 수정하기

채널 바에 표시되는 모든 설정은 화면에서 설정을 터치하여 손쉽게 수정할 수 있습니다(손가락 또는 마우스 포인터 이용). 설정을 수정할 수 있는 곳에 해당 입력 대화 상자가 표시됩니다.

스펙트럼 모드에서 R&S FSV 에 다음과 같은 설정이 표시됩니다.


Ref Level	Ref. Level
m.+el.Att	설정된 기계적 및 전자적 RF 감쇠
Ref Offset	Ref. Level 오프셋
SWT	<p>설정된 Sweep Time</p> <p>Sweep Time 이 자동 커플링 값과 일치하지 않으면 해당 필드 앞에 글머리 기호가 표시됩니다. Sweep Time 이 자동 커플링 값 아래로 설정되면 글머리 기호의 색이 빨간색으로 변합니다. 또한, UNCAL 깃발이 표시됩니다. 이 경우 Sweep Time 은 늘어나야 합니다.</p>

다이아그램 영역의 정보

RBW	설정된 RBW 대역폭이 자동 커플링 값과 일치하지 않으면 해당 필드 앞에 글머리 기호가 표시됩니다.
VBW	설정된 VBW 대역폭이 자동 커플링 값과 일치하지 않으면 해당 필드 앞에 초록색 글머리 기호가 표시됩니다.
Compatible	호환 기기 모드(FSP, FSU, 기본; 기본은 표시되지 않음)
MODE	어떤 스위프 모드 유형을 선택했는지 표시 <ul style="list-style-type: none"> • "Auto FFT": 자동으로 선택된 FFT 스위프 모드 • "Auto sweep": 자동으로 선택된 스위프 모드 • "FFT": Manual 으로 선택된 FFT 스위프 모드 • "Sweep": Manual 으로 선택된 스위프 모드
Mod	아날로그 복조 모드(AM/FM/PM), 옵션 FSV-K7 only
AQT	획득 시간 ACP/CCDF 측정, IQ 분석 및 옵션용 FSV-K7
DBW	복조 광대역 옵션 FSV-K7 만
Dig Out	디지털 출력 상태, 옵션 FSV-B17 만

5.1.3 측정 설정 정보

일반 하드웨어 설정 이외에도 다이아그램 위에 있는 채널바에 측정 결과에 영향을 주는 장비 설정에 대한 정보가 표시됩니다. 단, 이 정보는 측정된 값에서 바로 보이지는 않습니다. 이 정보는 항상 표시되는 일반 하드웨어 설정과는 다른 현재 측정에 대해서만 회색으로 표시됩니다.

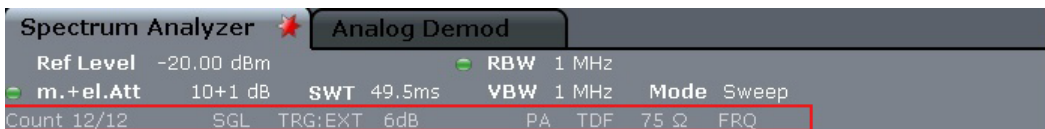

표시되는 정보는 다음과 같습니다.

SGL	스weep은 단일 스위프 모드로 설정됩니다.
Sweep Count	지정된 총 Sweep count 와 현재 진행된 Sweep count 를 표시 (작동 매뉴얼에서 "스weep 횟수" 설정("스weep" 메뉴)을 참조하십시오)

TRG	트리거 소스 (자세한 내용은 작동 매뉴얼에 있는 "TRIG" 메뉴에서 트리거 설정을 참조하십시오) <ul style="list-style-type: none"> ● EXT: 외부 ● VID: 비디오 ● RFP: RF 전력 ● IFP: IF 전력 ● BBP: 베이스밴드 전력 ● PSE: 파워 센서 ● TIM: 시간 ● SQL: 스퀘치
6dB/ RRC/ CHN	스윙 대역폭의 Filter Type (작동 매뉴얼에서 BW 메뉴 참조)
PA	전치 증폭기가 활성화되었습니다.
GAT	주파수 스윙은 EXT TRIG/GATE IN 커넥터를 통해 조절됩니다.
TDF	Transducer Factor 되었습니다.
75Ω	장비의 입력 임피던스는 75Ω 으로 설정됩니다.
FRQ	주파수 오프셋 ≠ 0 Hz 설정됨
DC/AC	외부 DC 또는 AC 교정 신호가 사용 중입니다.
Inp	입력 소스: 디지털 I/Q (옵션 FSV-B17 만)

5.1.4 다이아그램별 및 Trace(트레이스) 정보

다이아그램별 정보(예: 관련 Trace(트레이스))은 다이아그램 상단과 하단에 표시됩니다.

다이아그램 상단의 Trace(트레이스) 정보

다이아그램 상단(다이아그램 위에 있음)에는 다음과 같은 Trace(트레이스) 정보가 포함됩니다.



상단에는 사용자 정의 제목이 포함될 수 있습니다. [단원 5.4.7, "다이아그램 상단에 제목 추가하기"](#), 페이지 98 를 참조하십시오.




다이아그램 상단에서 설정 수정하기

다이아그램 상단에 표시되는 모든 설정은 디스플레이에서 설정을 터치하여 손쉽게 수정할 수 있습니다(탭 또는 클릭 이용). 설정을 수정할 수 있는 곳에 해당 입력 대화 상자가 표시됩니다.

Norm/NCor

교정 데이터가 사용되고 있지 않습니다.

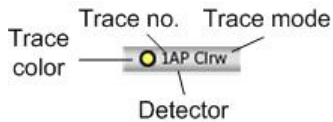

Trace(트레이스) 색상		다이아그램에서 Trace(트레이스) 표시 색상
Trace(트레이스) 번호		Trace(트레이스) 번호(1~6)
Detector		선택한 Detector:
	AP	AUTOPEAK Detector
	Pk	MAX PEAK Detector
	Mi	MIN PEAK Detector
	Sa	SAMPLE Detector
	Av	AVERAGE Detector
	Rm	RMS Detector
	QP	QUASISPEAK Detector
Trace(트레이스) 모드		스윙 모드:
	Clrw	CLEAR/WRITE
	최대	MAX HOLD
	최소	MIN HOLD
	평균	AVERAGE (Lin/Log/Pwr)
	보기	보기

다이아그램 그리드의 Marker 정보

가장 최근에 설정된 2 개 Marker 또는 델타 Marker 의 X 축과 Y, 그리고 색인은 해당되는 경우 다이아그램 그리드에 표시됩니다. 색인 뒤의 대괄호에 있는 값은 Marker 가 할당된 Trace(트레이스)을 가리킵니다. (예: M1[1]은 Trace(트레이스) 1, Marker 1 을 가리킴) Marker 가 3 개 이상인 경우에는 별도의 Marker 표가 다이아그램 아래에 표시됩니다.

해당되는 경우 Marker 및 주요 결과에 대해 사용 중인 측정 기능도 표시됩니다. 기능은 다음과 같은 약자로 표시됩니다.

다이아그램 영역의 정보

FXD	참조 고정 Marker 사용중
PHNoise	위상 잡음 측정 사용중
CNT	주파수 카운터 사용중
TRK	신호 Trace(트레이스) 사용중
NOise	잡음 측정 사용중
MDepth	AM 변조도 측정 사용중
TOI	TOI 측정 사용중

Marker 표에 나오는 Marker 정보

다이아그램 그리드에 표시되는 Marker 정보 이외에도 별도의 Marker 표가 다이아그램 아래에 표시될 수 있습니다. 이 표에는 다음과 같이 사용 중인 Marker 에 대한 정보가 들어 있습니다.

Type	Marker 유형: N (일반), D (델타), T (임시, 내부), PWR (파워 센서)
Dgr	다이아그램 번호
Trc	Marker 가 할당된 Trace(트레이스)
Stimulus	Marker 의 X 값
반응	Marker 의 Y 값
Func	활성화된 Marker 또는 측정 기능
Func .Result	사용 중인 Marker 또는 측정 기능의 결과

다이아그램 하단에 표시되는 모드 의존 정보

다이아그램 하단(다이아그램 아래에 있음)에는 현재 모드에 따라 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

모드	라벨	정보
FREQ	CF	중심 주파수(시작과 종료 사이)
	SPAN	주파수 영역
SPAN	CF (1.0 ms/)	Zero Span

대부분의 모드에서는 디스플레이에 표시되는 스위프 포인트가 다이아그램 하단에 표시됩니다. 확대/축소 모드에서는 현재 표시되는 포인트의 개수(반올림)가 표시됩니다.

다이아그램 영역의 정보

다이아그램 하단은 디스플레이에서 잠시 제거할 수 있습니다. [단원 5.4.8, "다이아그램 하단 삭제하기"](#), 페이지 98 를 참조하십시오.

5.1.5 장비 및 상태 정보

전체 장비 설정, 장비 상태 및 비정상적인 데이터는 다이아그램 아래에 있는 상태바에 표시됩니다.



상태바 숨기기

예를 들어, 측정 결과를 보여주는 영역을 넓히려는 경우 상태바를 숨길 수 있습니다.




1. DISPLAY 키를 누릅니다.
 2. "Display Setup" 대화 상자에서 "상태바 상태: Off"를 선택합니다.
상태바가 더 이상 표시되지 않습니다.
- 상태바가 다시 표시되게 하려면 "Status Bar State: On"을 선택하십시오.

SCPI 명령:

```
DISP:SBAR:STAT OFF
```

다음 정보가 표시됩니다.

장비 상태

	장비가 외부 참조가 있는 작업에 맞게 설정되었습니다.
	선택 기능인 디지털 베이스밴드 인터페이스(B17)가 디지털 입력에 사용되고 있습니다.
	선택 기능인 디지털 베이스밴드 인터페이스(B17)가 디지털 출력에 사용되고 있습니다.

오류 정보

오류 또는 비정상적인 상황이 감지되면 키워드 또는 오류 메시지가 상태바에 표시됩니다.



여기에서 사용되는 키워드는 다음과 같습니다.

UNCAL	다음 조건 중 하나가 적용됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • 교정 데이터가 꺼졌습니다. • 제공 중인 교정 데이터가 없습니다. 예를 들어, 펌웨어 업데이트가 실행된 후 장비 콜드 스타트가 발생하면 이러한 현상이 발생합니다. • 자체 정렬을 실행하여 교정 데이터 기록 (자세한 내용은 단원 3.1.6, "Self Alignment 및 Self Test 실행", 페이지 34 참조)
OVLD	입력 믹서의 과부하 <ul style="list-style-type: none"> • RF 감쇠 증가(RF 입력의 경우) • 입력 레벨 하락(디지털 입력의 경우)
IFOVL	입력 믹서 후 IF 신호 경로의 과부하 <ul style="list-style-type: none"> • Ref. Level 상승
LOUNL	장비 주파수에서 하드웨어를 처리하는 과정에서 오류가 감지되었습니다.
NO REF	장비가 외부 Ref.로 설정되었지만 "Ref In" 입력에서 감지된 신호가 없습니다.
OVEN	OCXO 참조 주파수(옵션 FSV-B4)가 아직 작동 온도에 도달하지 않았습니다. 일반적으로 메시지는 전원이 켜진 다음 몇 분 후에 사라집니다.
FIFO OVL	옵션 FSV-B17 만

진행

현재 작업의 진행 정도가 상태바에 표시됩니다.



날짜 및 시간

장비의 날짜와 시간 설정이 상태바에 표시됩니다.



5.2 사용자 상호작용 방법

장비에서 제공되는 작업용 사용자 인터페이스는 외부 키보드를 필요로 하지 않는 데, 다음과 같은 상호작용 방법이 사용됩니다.

- [단원 5.2.1, "툴바"](#), 페이지 76
- [단원 5.2.2, "터치스크린"](#), 페이지 77

- 단원 5.2.3, "온스크린 키보드", 페이지 78
- 단원 5.2.5, "로타리 노브", 페이지 80
- 단원 5.2.6, "화살표 키, UNDO/REDO 키", 페이지 80
- 단원 5.2.7, "소프트키", 페이지 81
- 단원 5.2.9, "대화 상자", 페이지 84

장비를 작동하는 데 필요한 작업은 모두 사용자 인터페이스를 통해 처리됩니다. 장비의 고유한 키 이외에 외부 키보드에 해당하는 다른 모든 키는 Microsoft 방식을 따릅니다(예: 화살표 키, ENTER 키).

대부분의 작업에서는 최소 2 개의 대체 방법이 사용될 수 있습니다.

- 터치스크린 사용하기
- 전면 패널에서 제공되는 다른 요소들(예: 키패드, 로타리 노브 또는 화살표 및 위치 키) 사용하기

5.2.1 툴바

일반 기능은 화면 상단의 툴바에 있는 아이콘을 이용해 실행할 수 있습니다(단원 5, "기본 작동", 페이지 67 참조). 기본 설정에서는 툴바가 표시되지 않습니다.

툴바 표시하기

- ▶ 화면에서 탭 오른쪽에 있는 "툴바"아이콘을 누르면 툴바를 표시하거나 숨길 수 있습니다.



다른 방법:

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. "Display Setup"소프트키를 누릅니다.
3. "Toolbar State On/Off"소프트키를 누릅니다.
또는:
4. DISPLAY 키를 누릅니다.
5. "Display Setting"대화 상자에서"Toolbar State: On"를 선택합니다.











화면 상단에 툴바가 표시됩니다.

원격:

DISP:TBAR:STAT ON

다음 기능이 제공됩니다.

표 5-1: 툴바의 일반 응용프로그램 기능

아이콘	설명
	"모드 선택"메뉴를 엽니다(단원 5.1.1, "채널 표시", 페이지 68 참조).
	기존 측정 (설정) 파일을 엽니다.
	현재 측정 파일을 저장합니다.
	현재 측정 화면을 인쇄합니다.
	현재 측정 화면을 파일로 저장합니다(캡처화면)
	마지막 작업 되돌리기
	이전에 되돌린 작업 반복
	선택 모드: 커서를 사용하여 확대된 화면에서 Marker 를 선택 및 이동할 수 있습니다.
	확대/축소 모드: 다이어그램에서 확대/축소 영역을 지정할 수 있는 점선 사각형이 표시됩니다. 여러 번 반복할 수 있습니다.
	확대/축소 해제: 다이어그램이 원래 크기로 표시됩니다.

5.2.2 터치스크린

터치스크린은 터치에 민감한 스크린으로 화면을 손가락이나 포인팅 기기로 건드리면 지정된 방식으로 반응합니다. 마우스 포인터로 클릭할 수 있는 사용자 인터페이스 요소는 화면을 탭하여 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 터치스크린을 이용하면 다음과 같은 작업을 손가락 탭으로 처리할 수 있습니다.

- 설정 변경
- 디스플레이 변경
- Marker 이동
- 다이어그램 확대
- 결과 및 설정 저장 또는 인쇄

터치스크린을 이용하여 마우스 오른쪽 클릭의 효과를 내려면(예: 상황 인식 메뉴 열기) 화면을 약 1 초 동안 누르십시오.

터치스크린 기능 활성화 및 비활성화하기

장비가 데모용으로 사용될 때는 터치스크린 기능을 비활성화하여 스크린 탭에서 액션이 발생하지 않게 할 수 있습니다.

1. DISPLAY 키를 누릅니다.
2. 대화 상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - "TOUCH SCREEN ON": 터치스크린 기능이 전체 화면에서 활성화되었습니다.
 - "TOUCH SCREEN OFF": 터치스크린이 전체 화면에서 비활성화되었습니다.
 - "DIAGRAM TOUCH OFF": 화면에서 해당 영역에 대해 터치스크린이 비활성화되었지만 주변 소프트키, 툴바 및 메뉴에 대해서는 활성화되었습니다.

SCPI 명령:

```
DISP:TOUCH:STAT OFF
```

5.2.3 온스크린 키보드

온스크린 키보드는 외부 키보드를 연결할 필요 없이 장비를 사용할 수 있게 해주는 방법 중 하나입니다.



온스크린 키보드 디스플레이는 화면 아래에 있는 "온스크린 키보드" 기능 키를 이용하여 실행 및 해제할 수 있습니다.



이 키를 누르면 디스플레이에서 다음 옵션 중 하나가 선택됩니다.


- 화면 상단에 키보드가 표시됨

- 화면 하단에 키보드가 표시됨
- 키보드가 표시되지 않음



온스크린에 있는 TAB 키를 이용하여 커서 위치를 필드에서 대화 상자에 있는 다른 필드로 옮길 수 있습니다.

5.2.4 키패드

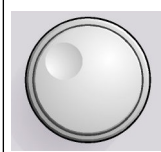

키패드는 문자/숫자 파라미터를 입력하는 데 사용됩니다. 여기에는 다음과 같은 키가 포함됩니다.


- 문자/숫자 키
입력 대화 상자에 숫자(특수 문자)를 입력합니다. 자세한 내용은 [단원 5.3.1, "숫자 파라미터 입력하기"](#), 페이지 85 와 [단원 5.3.2, "문자/숫자 파라미터 입력하기"](#), 페이지 85 를 참조하십시오.
- 소수점
커서 위치에 소수점을 삽입합니다.

- 기호 키
숫자 파라미터의 기호를 변경합니다. 문자/숫자 파라미터의 경우 커서 위치에 '-'를 삽입합니다.
- 단위 키(GHz/-dBm MHz/dBm, kHz/dB and Hz/dB)
이 키로 입력한 숫자값에 선택한 단위가 추가되면 입력이 완료됩니다. 레벨 입력(예: dB) 또는 크기 값의 경우 모든 단위에 곱셈 인수로 '1'이 있습니다. 따라서, ENTER 키와 기능이 같습니다. 이 내용은 문자/숫자 입력에도 적용됩니다.
- ESC 키
편집 모드가 사용되지 않는 경우 모든 유형의 대화 상자를 닫습니다. 편집 모드가 사용 중인 경우 편집 모드를 종료합니다."취소"버튼이 있는 대화 상자에서 이 버튼이 활성화됩니다.
"수정"대화 상자의 경우 다음 시스템이 사용됩니다.
 - 데이터 입력이 시작되면 원래 값이 유지되고 대화 상자가 닫힙니다.
 - 데이터 입력이 시작되지 않았거나 완료되었으면 대화 상자가 닫힙니다.
- BACKSPACE 키
 - 문자/숫자 입력이 이미 시작된 경우 이 키를 누르면 커서 왼쪽에 있는 문자가 삭제됩니다.
 - 사용 중인 입력란이 없는 경우에는 가장 최근에 입력한 값이 취소되고, 이전 값이 복구됩니다. 따라서, 두 값 사이를 전환할 수 있습니다(예: 간격).
- ENTER 키

사용자 상호작용 방법

- 크기가 없는 입력을 완료합니다. 새 값이 수락됩니다.
- 다른 입력의 경우 "Hz/dB"단위 키 대신 이 키를 사용할 수 있습니다.
- 대화 상자에서 기본 또는 커서가 깜빡이는 버튼을 누릅니다.
- 대화 상자에서 커서가 깜빡이는 영역에 대해 편집 모드를 활성화합니다. 편집 모드에 대해 자세히 알아보려면 [단원 5.3.3, "대화 상자 탐색하기"](#), 페이지 87 를 참조하십시오.
- 대화 상자에서 편집 모드가 사용 중인 경우 커서가 깜빡이는 영역에서 선택한 옵션을 활성화하거나 비활성화합니다.

5.2.5 로타리 노브

	<p>로타리 노브는 다양한 기능으로 사용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 숫자 입력의 경우 지정된 단계 너비에서 장비 파라미터를 증가(시계 방향) 또는 감소(반시계 방향)시킵니다. • 편집 모드가 사용 중인 경우 커서가 깜빡이는 영역(예: 목록)에서 선택바를 이동시킵니다. • 화면에서 Marker, 한계선 등을 이동시킵니다. • 누르면 ENTER 키처럼 작동합니다. 자세한 내용은 단원 5.3.3, "대화 상자 탐색하기", 페이지 87 을 참조하십시오. • 스크롤바에서 커서가 깜빡이고 편집 모드가 활성화된 경우에는 스크롤바를 세로로 움직입니다. <p>편집 모드에 대해 자세히 알아보려면 단원 5.3.3, "대화 상자 탐색하기", 페이지 87 를 참조하십시오.</p>
--	--

5.2.6 화살표 키, UNDO/REDO 키

화살표 키는 탐색에서 사용됩니다. UNDO/REDO 키는 입력 때 지원됩니다.



UPARROW/DNARROW 키

위쪽 화살표 또는 방향키(아래)키는 다음과 같은 용도로 사용됩니다.

- 숫자 입력 대화 상자에서 장비 파라미터를 높이거나 낮춥니다.
- 목록에서 목록 입력 내용을 스크롤로 탐색합니다.

- 표에서 선택바를 위아래로 이동합니다.
- 수직 스크롤바가 있는 창 또는 대화 상자에서 스크롤바를 움직입니다.

왼쪽 화살표/오른쪽 화살표 키

왼쪽 화살표 또는 오른쪽 화살표 키는 다음과 같은 용도로 사용될 수 있습니다..

- 문자/숫자 입력 대화 상자에서 커서를 이동합니다.
- 목록에서 목록 입력 내용을 스크롤로 탐색합니다.
- 표에서 선택바를 좌우로 이동합니다.
- 수평 스크롤바가 있는 창 또는 대화 상자에서 스크롤바를 움직입니다.

UNDO/REDO 키

- UNDO 키를 누르면 이전에 실행됐던 작업이 복구됩니다. 그리고, 이전 액션 이전의 상태가 다시 표시됩니다.
실행취소 기능은 예를 들어, 다양한 Marker 와 한계선이 지정된 상태에서 Zero Span 측정을 실행하거나, 의도하지 않게 "ACP" 소프트웨어 키를 누른 경우에 유용합니다. 이 경우 다수의 설정이 사라집니다. 하지만, UNDO 를 누르면 잠시 후에 이전 상태, 간격 없는 측정 및 모든 설정이 복구되었습니다.
- REDO 키가 이전에 복구된 작업을 반복하는 경우에는 가장 최근에 실행된 액션이 반복됩니다.



UNDO 기능은 PRESET 또는 "RECALL" 작업 후에 제공되지 않습니다. 이러한 기능이 사용되면 이전 액션의 기록이 삭제됩니다.

일부 응용프로그램에서는 UNDO/REDO 기능을 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 출시 노트 참조

5.2.7 소프트키

소프트키는 소프트웨어에서 제공하는 가상 키입니다. 따라서, 기기에서 기능 키를 이용해 직접 액세스할 수 있는 것보다 더 많은 기능이 제공될 수 있습니다. 소프트키는 선택한 기능 키에 따라 동작이 되며, 다양한 소프트키 목록은 화면 오른쪽에 표시됩니다.

(기능 키에 대해 자세히 알아보려면 [단원 2, "전면 및 후면 패널"](#), 페이지 13 을 참조하십시오.)

특정 기능 키에 대한 소프트키 목록은 메뉴라고도 합니다. 모든 소프트키는 특정 기능을 대표하든지, 아니면 여러 소프트키를 대신하는 하위 메뉴를 대표할 수 있습니다.

소프트키 선택하기

- ▶ 손가락, 마우스 포인터 또는 기타 방법으로 화면을 눌러 특정 소프트키를 선택할 수 있습니다.



소프트키는 화면을 통해서만 작동할 수 있으며, 일반적으로 여기에 해당되는 기능 키는 없습니다.

소프트키 메뉴 탐색하기

- "More"소프트키를 누르면 화면에서 더 많은 소프트키 메뉴를 볼 수 있습니다. 이중 하나를 누르면 다음 세트의 소프트키가 표시됩니다.
- 소프트키 라벨에 ">"기호가 포함되어 있으면 더 많은 소프트키의 하위 메뉴를 나타낸다는 뜻입니다. 이것을 누르면 하위 메뉴가 표시됩니다.
- "Up"키를 누르면 바로 다음 레벨의 메뉴로 이동합니다.
- 현재 측정 모드의 시작 메뉴는 전면 패널에서 HOME 키를 누르면 직접 액세스할 수 있습니다.

소프트키 액션

소프트키는 다음 액션 중 하나를 작동시킵니다.

- 데이터를 입력할 대화 상자를 엽니다.
- 기능을 켜거나 끕니다.
- 하위 메뉴(">"기호가 있는 소프트키만)를 엽니다.

색으로 소프트키 상태 식별하기

출하 시의 설정에서 소프트키는 해당 대화 상자가 열릴 때 주황색으로 표시됩니다. 이것이 전환 소프트키인 경우에는 현재 상태가 파란색으로 표시됩니다. 특정 설정 때문에 장비 기능이 일시적으로 제공되지 않는 경우에는 관련 소프트키가 비활성화되고 텍스트가 회색으로 표시됩니다.

어떤 소프트키는 특정 (펌웨어) 옵션에 속합니다. 이 옵션이 기기에서 구현되지 않는 경우에는 관련 소프트키가 표시되지 않습니다.

소프트키 숨기기

예를 들어, 원격 제어를 사용하고 있는데, 측정 결과를 보여주는 영역을 넓히려는 경우 소프트키 디스플레이를 숨길 수 있습니다. 전면 패널에서 기능 키를 누르면 소프트키가 일시적으로 표시되는데, 이를 이용하여 특정 작업을 처리할 수 있습니다. 소프트키는 지정된 시간 동안 사용되지 않으면 다시 자동으로 숨겨집니다. 입력에 필요한 입력 대화 상자도 아직 디스플레이에 남아 있습니다.

1. DISPLAY 키를 누릅니다.
2. "Display Setting" 대화 상자에서 "Soft Key Bar State : Off"를 선택합니다.
소프트키가 더 이상 표시되지 않습니다.

▶ 소프트키가 다시 표시되게 하려면 "Soft Key Bar State : On"을 선택하십시오.

원격:

DISP:SKEY:STAT OFF

5.2.8 Context-sensitive 메뉴

디스플레이에 있는 Marker 및 Trace(트레이스), 그리고 채널바에 있는 정보는 문맥 인식 메뉴와 연결되어 있습니다. 디스플레이에서 Marker 또는 Trace(트레이스) 또는 채널바에 있는 정보를 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭하거나 1 초 정도 터치하면 해당 소프트키와 동일한 기능을 가진 메뉴가 표시됩니다. 예를 들어, 소프트키 디스플레이가 숨겨졌을 때 이러한 기능은 매우 유용합니다([단원 5.2.7, "소프트 키"](#), 페이지 81 참조).



메뉴 입력에 오른쪽에 있는 화살표가 포함되면 하위 메뉴가 표시됩니다.

▶ 메뉴를 닫으려면 ESC 키를 누르거나 메뉴 바깥을 클릭하십시오.

5.2.9 대화 상자

대부분의 경우 R&S FSV 대화 상자는 숫자 값을 입력하는 데 사용됩니다. 본 안내서에서 대화 상자는 '입력 대화 상자'로 지칭됩니다. 이 밖에 대화 상자는 구조가 더 복잡한데, 본 안내서에서 '대화 상자'로 지칭됩니다. Windows 대화 상자의 탐색은 일부 측면에서 R&S FSV 대화 상자과 다릅니다. 자세한 내용은 [단원 5.3.3, "대화 상자 탐색하기"](#), 페이지 87 를 참조하십시오.

아래 그림은 입력 대화 상자입니다.

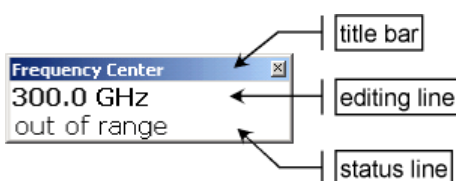


그림 5-2: 파라미터 입력용 입력 대화 상자

파라미터 설정하기

제목바에는 선택된 파라미터의 이름이 표시됩니다. 입력은 수정 행에서 합니다. 대화 상자가 표시될 때 커서가 수정 행에서 깜빡이는데, 여기에 현재 사용 중인 파라미터 값과 그 단위가 표시됩니다. 선택 항목인 세 번째 행에는 현재 입력 내용에 대한 상태와 메시지가 표시됩니다.

5.3 파라미터 설정하기

본 섹션에는 다음과 같은 R&S FSV 의 기본 작업을 수행하는 방법이 설명되어 있습니다.

- 단원 5.3.1, "숫자 파라미터 입력하기", 페이지 85
- 단원 5.3.2, "문자/숫자 파라미터 입력하기", 페이지 85
- 단원 5.3.3, "대화 상자 탐색하기", 페이지 87

5.3.1 숫자 파라미터 입력하기

숫자 입력이 필요한 입력란의 경우 키패드에 숫자만 표시됩니다.

1. 키패드를 이용해 파라미터 값을 입력하거나 로타리 노브나 위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표 키를 이용해 현재 사용 중인 파라미터 값을 수정하십시오.
2. 키패드로 숫자 값을 입력한 후에 해당 단위 키를 누르십시오. 입력 내용에 단위가 추가됩니다.
3. 파라미터에 단위가 필요하지 않으면 ENTER 키나 단위 키 중 하나를 눌러 입력한 값을 확인하십시오. 입력 내용을 확인할 수 있도록 입력 행이 강조 표시됩니다.

5.3.2 문자/숫자 파라미터 입력하기

입력란에 문자/숫자를 입력해야 하면 온스크린 키보드를 이용해 숫자와 (특수) 문자를 입력할 수 있습니다(단원 5.2.3, "온스크린 키보드", 페이지 78 참조).



그림 5-3: 온스크린 키보드

또한, 키패드를 이용할 수도 있습니다. 모든 문자/숫자 키에는 다양한 문자와 숫자 하나가 할당되어 있습니다. 소수점 키(.)를 누르면 특수 문자를 이용할 수 있으며, 기호 키(-)를 이용하면 대문자에서 소문자로 또는 그 반대로 전환할 수 있습니다. 문자 할당에 대해 알아보려면 표 5-2 를 참조하십시오. 원칙적으로 문자/숫자 값 입력은 휴대전화에서 SMS 를 작성하는 것과 같습니다.

키패드를 이용해 숫자 및 (특수) 문자 입력하기

1. 키를 한 번 눌러 첫 번째 값을 입력합니다.
2. 이 키에서 입력할 수 있는 문자가 팝업에 표시됩니다.
3. 이 키에서 제공되는 다른 값을 선택하려면 원하는 값이 표시될 때까지 해당 키를 다시 누릅니다.
4. 키를 누를 때마다 다음으로 입력할 수 있는 값이 표시됩니다. 입력할 수 있는 모든 값이 표시된 후에는 처음 값부터 다시 시작합니다. 표시할 수 있는 값 목록에 대해 자세히 알아보려면 표 5-2 를 참조하십시오.
5. 대문자에서 소문자로 또는 그 반대로 전환하려면 기호 키(-)를 누르십시오.
6. 원하는 값을 선택한 후에는 2 초 동안 기다리면 같은 키를 다시 사용할 수 있으며, 다른 키를 누르면 다음 입력을 시작할 수 있습니다.

공백 입력하기

- ▶ "스페이스"바를 누르거나"0"키를 누르고 2 초 동안 기다립니다.

입력 내용 수정하기

1. 화살표 키를 이용하여 커서를 입력값 오른쪽으로 이동시킵니다.

2. 백스페이스키를 누릅니다.
3. 커서 왼쪽에 있는 입력 내용이 삭제됩니다.
4. 원하는 내용을 입력합니다.

입력 완료하기

- ▶ ENTER 키 또는 로타리 노브를 누릅니다.

입력 취소하기


- ▶ ESC 키를 누릅니다.
설정이 변경되지 않은 상태로 대화 상자가 닫힙니다.

표 5-2: 문자/숫자 파라미터 키

키 이름 (위쪽 표시)	입력할 수 있는 특수 문자 및 숫자
7	7µΩ°€¥\$¢
8	A B C 8ÄÆÅÇ
9	D E F 9É
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6ÑÖ
1	P Q R S 1
2	T U V 2 Ü
3	W X Y Z 3
0	<blank> 0 - @ + / W < > = % &
.	. * : _ , ; ' ' ? () #
-	<toggles between capital and small letters>

5.3.3 대화 상자 탐색하기

일부 대화 상자는 파라미터 입력 이외의 용도로도 사용되어 더 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 아래 그림을 참조하십시오.

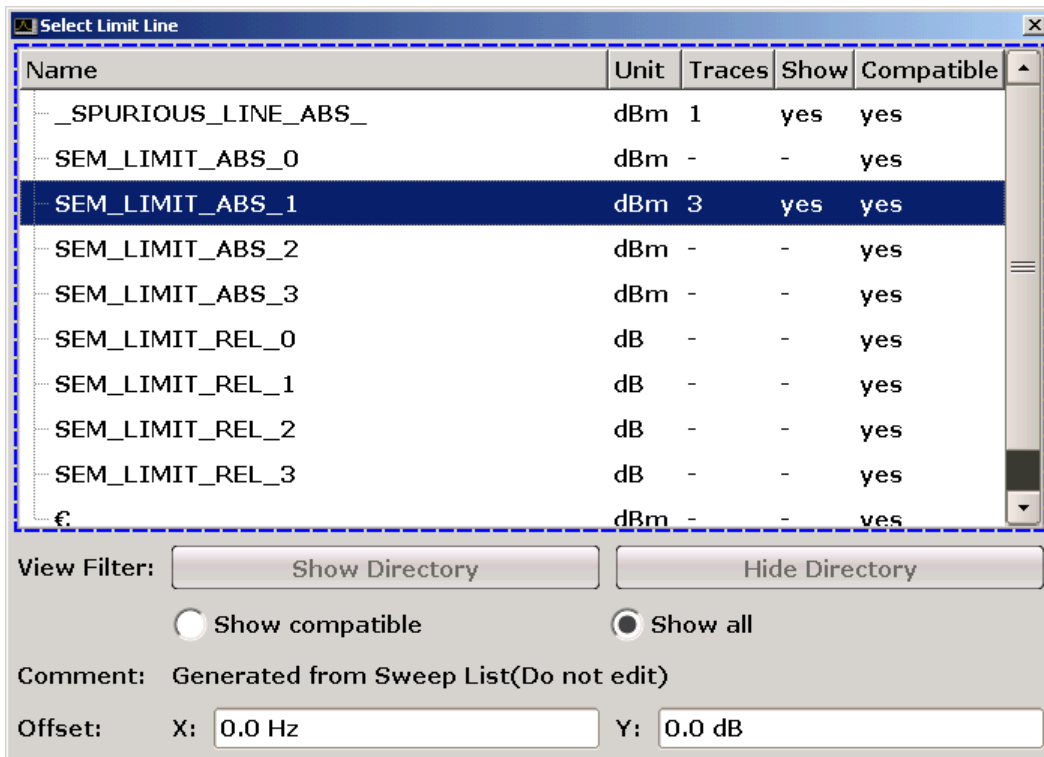

커서 위치 변경하기

그래픽 사용자 인터페이스에서 커서의 위치는 화면을 누르거나 로타리 노브를 이용하여 변경할 수 있습니다. 강조되는 위치는 파란색 프레임으로 표시됩니다(그림 5-4 참조). 이 영역이 2 개 이상의 요소(예: 옵션 또는 표 목록)로 구성되어 있으면 먼저 수정할 수 있는 편집 모드로 전환해야 합니다. 편집 모드에서 커서가 깜빡이는 위치는 “_” 기호로 된 파란색 프레임으로 표시됩니다(그림 5-5 참조).

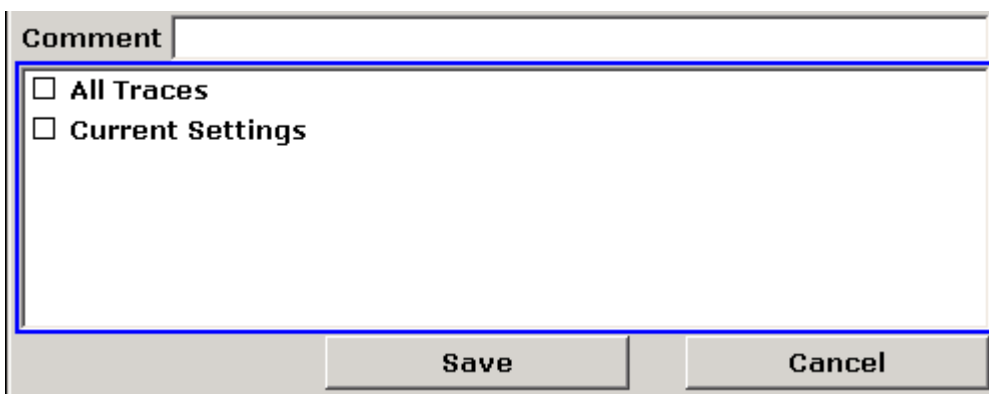


그림 5-4: 강조되는 영역

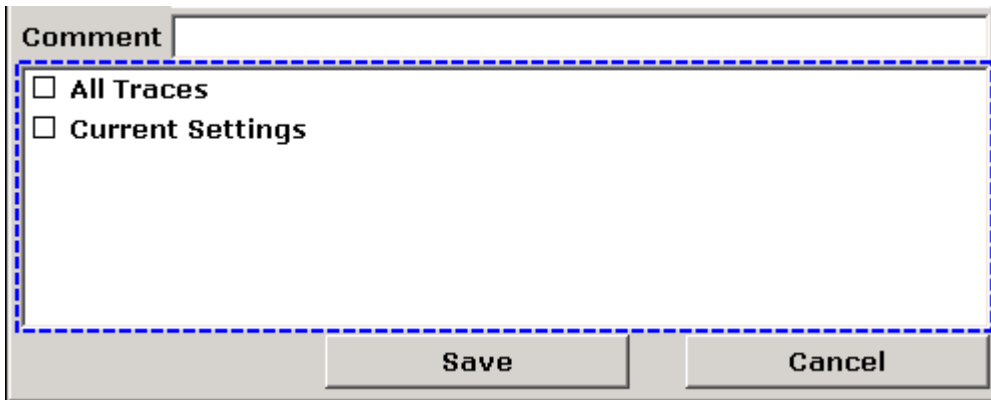


그림 5-5: 편집 모드에서 강조되는 영역



편집 모드

강조되는 영역을 변경하기 위해 터치스크린을 사용할 때는 강조되는 영역이 모두 자동으로 편집 모드가 됩니다. 그렇지 않으면 편집 모드로 직접 전환해야 합니다.

편집 모드로 전환하기

1. ENTER 키를 누릅니다.
2. 편집 모드를 종료하려면 ESC 키를 누릅니다.

대화 상자에서 작업하기

- 문자/숫자 파라미터를 수정하려면 키패드나 온스크린 키보드를 이용합니다. 자세한 내용은 [단원 5.3.1, "숫자 파라미터 입력하기"](#), 페이지 85 와 [단원 5.3.2, "문자/숫자 파라미터 입력하기"](#), 페이지 85 를 참조하십시오. 입력란을 수정하려고 입력을 시작하면 편집 모드가 활성화됩니다.
- 다음 인터페이스 요소(예: 입력란, 옵션, 목록)로 강조되는 영역을 이동하려면 화면에서 해당 영역을 누르거나 로타리 노브를 돌리십시오.
- 옵션을 선택하거나 해제하려면 화면에서 해당 옵션을 누르십시오.
다른 방법:
 - 강조되는 영역이 2 개 이상이 옵션으로 구성되고 편집 모드가 활성화되지 않으면 편집 모드로 전환하십시오.
 - 화살표 키나 로타리 노브(상하 이동)를 이용하여 옵션을 스크롤 하십시오. 활성화 또는 비활성화하려는 옵션이 강조 표시되면 선택된 것입니다.
 - ENTER 키 또는 로타리 노브를 눌러 선택을 확인합니다. 이전 설정에 따라 옵션이 활성화 또는 비활성화됩니다.

파라미터 설정하기

- 편집 모드를 종료하려면 ESC 키를 누릅니다.
- 펼침 목록을 열려면 목록 옆에 있는 화살표를 누릅니다. 또는 ENTER 키나 로타리 노브를 누릅니다. 목록이 편집 모드로 열립니다.
- 펼침 목록을 열지 않고 입력 내용을 선택하려면 화살표 키를 이용해 목록을 탐색합니다.
- 목록 입력 내용을 선택하려면 화면에서 해당 내용을 누릅니다.
다른 방법:
 - 편집 모드가 사용 중이 아니면 편집 모드로 전환합니다.
 - 화살표 키 또는 로타리 노브를 이용하여 선택하려는 목록 내용이 강조 표시 될 때까지 목록을 탐색합니다.
 - ENTER 키 또는 로타리 노브를 눌러 선택을 확인합니다.
펼침 목록이 열려 있으면 닫힙니다.
- 다음 탭으로 이동하려면 화면에서 해당 탭을 누릅니다.
- 대화 상자에서 버튼을 누르려면 화면에서 해당 버튼을 누릅니다.
다른 방법:
 - 로타리 노브를 이용하여 원하는 버튼에 커서가 가도록 하십시오.
 - ENTER 키 또는 로타리 노브를 눌러 선택을 확인합니다.
- 대화 상자를 닫고 수정 사항을 저장하려면 "OK" 버튼을 누릅니다.
- 수정 사항을 저장하지 않고 대화 상자를 닫으려면 ESC 키나 "Cancel" 버튼을 누릅니다.

Windows 대화 상자의 특징

프린터 설치와 같은 경우에는 원래의 Windows 대화 상자가 사용됩니다. 이 대화 상자에서는 탐색 방식이 R&S FSV 응용프로그램과 다릅니다. 중요 차이점과 유용한 도움말은 아래와 같습니다.

- 로타리 노브와 기능 키는 작동하지 않습니다. 사용하지 마십시오. 대신 터치스 크린을 이용하십시오.

5.4 디스플레이 변경하기

5.4.1 커서 영역 변경하기

선택한 기능은 항상 현재 화면에서 커서가 있는 요소(예: 대화 입력란, 표)에서 수행할 수 있습니다. 어떤 요소에 커서가 있는지는 파란색 프레임(다이아그램, 창, 표)을 보면 알 수 있으며 그렇지 않으면 강조표시(소프트키, Marker 등)됩니다. 커서를 이동하는 것은 해당 요소나 터치스크린을 탭하면 됩니다. 또는, 온스크린 키보드의 "탭"키나 로타리 노브를 이용하여 커서 위치를 이동할 수 있습니다.



표시된 다이아그램과 표 사이에서 커서 위치를 이동하려면 전면 패널에서 "커서 위치 변경"기능키를 누릅니다. 커서 위치가 다이아그램에서 다음 표의 첫 번째 표로 이동한 다음 다이아그램으로 다시 이동합니다.

5.4.2 분리 표시와 최대 표시 간 전환



일부 측정 모드에서는 Marker 와 측정 결과가 있는 표가 다이아그램 아래에 표시됩니다. 이 경우 다이아그램 또는 표를 최대로 표시하면 더 많은 정보를 볼 수 있습니다.

전체화면과 최대 표시 간 전환을 하려면 전면 패널에서 SPLIT/MAXIMIZE 키를 누릅니다. 최대 화면에서는 현재 커서가 있는 표 또는 다이아그램이 최대 크기로 표시됩니다. 분리 화면에서는 다이아그램과 표가 둘 다 한 화면에 표시됩니다.

원격:DISP:WIND:SIZE LARG

5.4.3 소프트 및 미니 전면 패널 표시

컴퓨터에서 원격 제어를 통해 외부 모니터를 이용하거나 작동할 때는 장비의 전면 패널에 있는 키패드 및 키를 이용할 필요 없이 R&S FSV 를 이용하면 유용합니다. 따라서, '소프트 전면 패널' 화면이 제공되는데, 이 패널을 이용하면 화면에서 장비의 전체 전면 패널을 활성화할 수 있습니다(외부 커넥터 제외). '일반' 화면과 '확장' 화면 중 하나를 선택할 수 있습니다. 확장 화면에서는 장비의 키와 다른 하드웨어 제어가 화면에서 활성화됩니다.


소프트 전면 패널을 이용해야 하지만 화면에서 결과에 너무 많은 공간 할당을 원하지 않는 경우에는 미니 소프트웨어 전면 패널을 사용할 수 있습니다. 미니 버전에

디스플레이 변경하기

서는 표시 영역에 별도의 창으로 핵심 기능 하드키만 표시됩니다. 이 창은 키를 누르면 자동으로 닫히며, 원할 경우 열린 상태로 계속 유지할 수 있습니다.

소프트 전면 패널 표시로 전환하기

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. 'General Setup' 소프트키를 누릅니다.
3. 'More' 소프트키를 누릅니다.
4. 'Soft Frontpane' 소프트키를 누릅니다.
다른 방법:
5. DISPLAY 키를 누릅니다.
6. 'Display Setting' 대화 상자에서 'SoftFrontPanel State: On'을 선택합니다.
확장 화면이 화면에 표시됩니다.

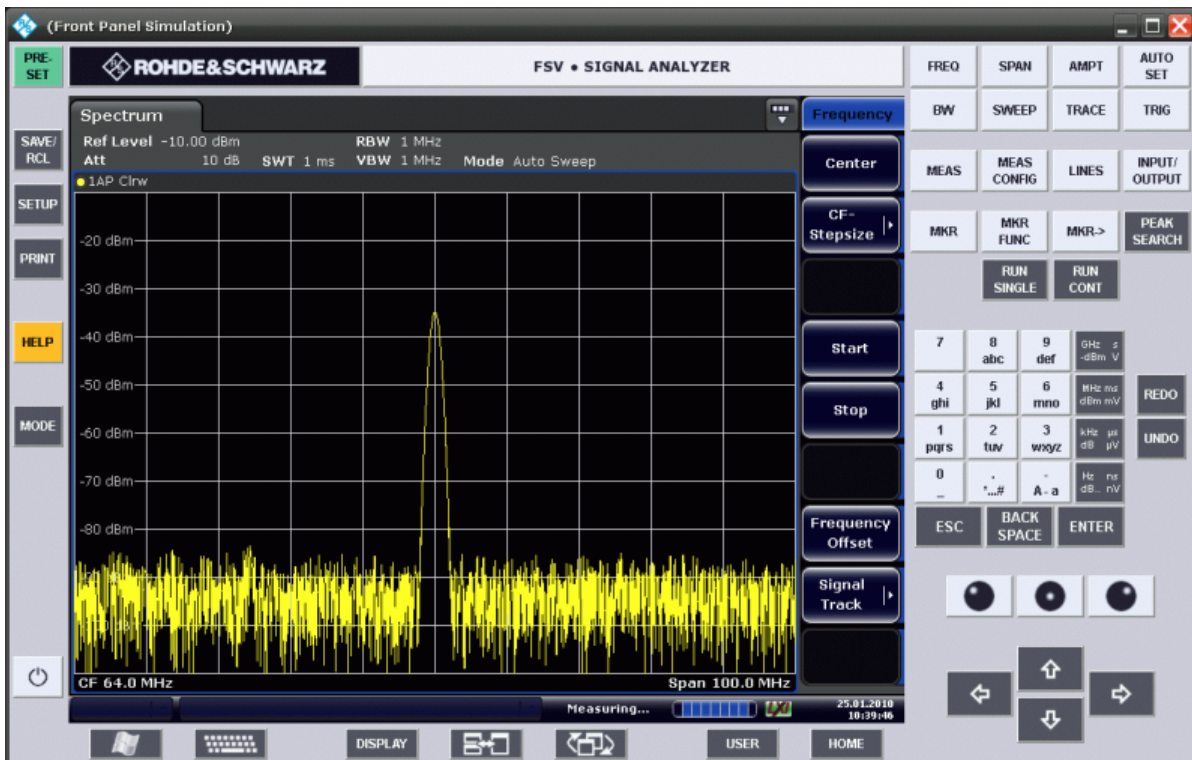




F6 키를 이용하여 전면 패널 표시를 켜고 끌 수 있습니다.

원격:SYST:DISP:FPAN:STAT ON


소프트 전면 패널 이용하기

소프트 전면 패널을 이용한 기본 작동은 일반 작동과 동일합니다. 키를 활성화하려면 터치스크린에서 해당 키를 누르거나 마우스 포인터로 클릭합니다. 로타리 노브를 똑같이 이용하려면 키패드와 화살표 키 사이에 표시된 추가 키를 사용합니다.

아이콘	기능
	왼쪽 회전
	입력
	오른쪽 회전

미니 소프트 전면 패널 표시로 전환하기

1. DISPLAY 키를 누릅니다.
2. 'Display Setting' 대화 상자에서 'Mini SoftFrontPanel State: On'을 선택합니다.
화면에 '미니 소프트웨어 전면 패널' 창이 표시됩니다. 이 창은 현재 작업을 방해하지 않도록 원하는 곳으로 이동할 수 있습니다.

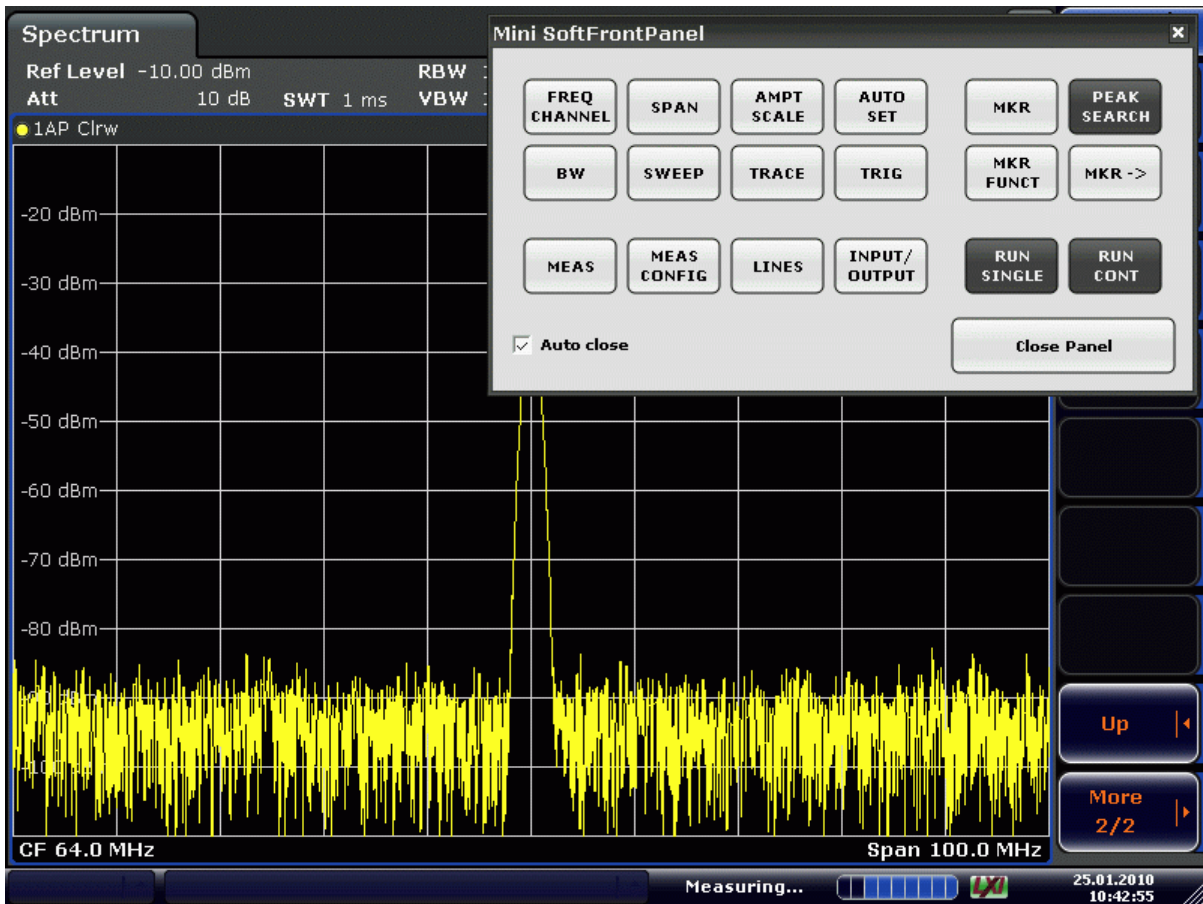

자동 닫기 옵션

기본 설정에서 '자동 닫기' 옵션은 활성화되어 있으며 미니 소프트 전면 패널 창은 키를 선택한 후에 자동으로 닫힙니다. 이 기능은 전면 패널 표시를 이용해 기능 키를 입력하려는 경우 유용합니다.

창이 열린 상태로 유지되기를 원하면 '자동 닫기' 옵션을 비활성화하십시오. 창을 직접 닫으려면 '패널 닫기'를 클릭하십시오.

5.4.4 표시 영역 확대하기

<p>19.05.2008 12:35:24</p>	<p>외부 모니터나 단원 5.4.3, "소프트 및 미니 전면 패널 표시", 페이지 91 를 사용하는 경우 표시 영역을 확대할 수 있습니다. 이렇게 하려면 창에서 오른쪽 아래 구석을 드래그하여 필요한 크기로 만드십시오. 일반 표시에서는 화면 오른쪽 아래에 작은 아이콘이 표시됩니다.</p>
--------------------------------	--

5.4.5 툴바 표시하기

일반 파일 기능은 화면 상단의 툴바에 있는 아이콘을 이용해 실행할 수 있습니다(단원 5.2.1, "툴바", 페이지 76 참조). 기본 설정에서는 툴바가 표시되지 않습니다.

툴바를 표시하는 방법:

1. DISPLAY 키를 누릅니다.
2. 'Select Tool Bar State'에서 'On'을 선택합니다.
 - a) 또는:
 1. SETUP 키를 누릅니다.
 2. 'Display Setup' 소프트키를 누릅니다.
 3. 'Tool Bar State On/Off' 소프트키를 누릅니다.
화면 상단에 툴바가 표시됩니다.

5.4.6 다이어그램 확대/축소

다이어그램을 확대하여 측정 결과를 더 자세히 볼 수 있습니다. 터치스크린 또는 마우스 포인터를 이용하여 확대할 영역을 손쉽게 지정할 수 있습니다.




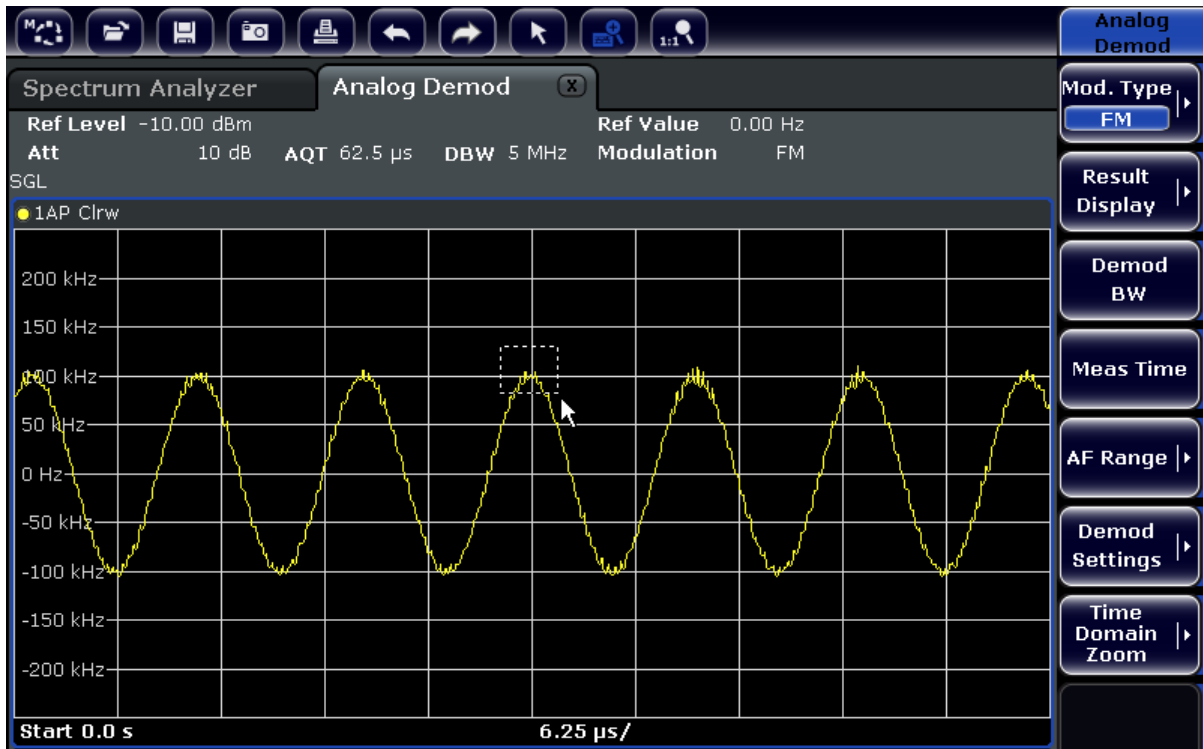
확대/축소 및 스윙 포인트 개수

확대/축소는 시각 보조 도구이며 스윙 포인트 개수와 같은 측정 결과는 변경되지 않습니다.

확대/축소하기 전에 스윙 포인트 수를 늘리는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 해당 기능에서 별다른 효과를 얻을 수 없습니다(운영 매뉴얼 및 온라인 도움말에서 '스윙 포인트' 소프트키를 참조하십시오).

다이어그램을 확대하는 방법

1. 단원 5.4.5, "툴바 표시하기", 페이지 95에 설명된 것처럼 툴바를 표시합니다.
2.  툴바에서 '확대' 아이콘을 클릭합니다.
점선 사각형이 다이어그램에 표시됩니다.



3. 사각형의 오른쪽 아래 구석을 드래그(터치스크린이나 마우스 포인터 이용)하여 확대할 영역을 지정합니다.
4. 다이어그램을 더 확대하려는 경우에는 위 단계를 반복합니다.



확대된 영역에서 스크롤 하기

다이어그램의 오른쪽과 아래에 있는 스크롤바를 이용하여 전체 다이어그램을 표시할 수 있습니다.

디스플레이 변경하기



다이아그램에서 선택 모드로 돌아가기

확대/축소 모드에 있는 동안에는 화면을 터치하면 확대/축소 영역이 변합니다. Trace(트레이스) 또는 Marker 를 선택하거나 이동하려면 선택 모드로 돌아가야 합니다.



▶ 툴바에서 '선택 모드' 아이콘을 클릭합니다.

원래 화면으로 돌아갑니다.



▶ 툴바에서 '확대/축소 Off' 아이콘을 클릭합니다.
점선 사각형이 다이아그램에 표시됩니다.

원격 명령

1. 확대/축소 모드 활성화하기:
DISP:ZOOM ON
2. 확대/축소 영역 지정하기:
DISP:ZOOM:AREA 5,30,20,100
3. 개요 창 숨기기:
DISP:ZOOM:OVER OFF

5.4.7 다이어그램 상단에 제목 추가하기

다이어그램 상단에서 Trace(트레이스) 정보에 제목을 추가할 수 있습니다.

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. 'Display Setup' 소프트키를 누릅니다.
3. 'Screen Title On/Off' 소프트키를 누릅니다.
입력 대화 상자가 표시됩니다.
4. 제목을 입력하고 'ENTER'를 누릅니다.
다이어그램 상단의 앞부분에 제목이 표시됩니다.

5.4.8 다이어그램 하단 삭제하기

다이어그램 하단에는 다이어그램 별 추가 정보가 표시됩니다([단원 5.1.4, "다이어그램별 및 Trace\(트레이스\) 정보"](#), 페이지 71 참조). 하단은 필요 시 화면에서 삭제될 수 있습니다.

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. 'Display Setup' 소프트키를 누릅니다.
3. 'Annotation On/Off' 소프트키를 누릅니다.
하단이 다이어그램 아래에 표시되거나 화면에서 삭제됩니다.

5.4.9 테마 선택하기

화면 테마를 선택할 수 있습니다. 테마를 선택하면 키와 화면 요소의 색상과 같은 화면 속성이 지정됩니다. 기본 테마는 'BlueOcean'입니다.

테마 선택하기

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. 'Display Setup' 소프트키를 누릅니다.
3. 'More' 소프트키를 누릅니다.
4. 'Theme Selection' 소프트키를 누릅니다. 사용 가능한 테마가 표시됩니다.
5. 목록에서 원하는 테마를 선택합니다.
화면이 선택한 테마로 변경됩니다.

SCPI 명령:

DISPlay:THEMe:SElect

5.4.10 날짜 및 시간 표시 및 설정하기

다이아그램 하단에 표시되는 날짜와 시간을 표시하거나 삭제할 수 있습니다. 기본 설정은 표시되는 것으로 되어 있습니다. 독일 형식과 미국 형식 중 하나를 선택할 수 있습니다.

날짜 및 시간 표시하지 않기

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. 'Display Setup' 소프트키를 누릅니다.
3. 'Time+Date' 소프트키를 'Off'으로 누릅니다.

형식 변경하기

1. SETUP 키를 누릅니다.
2. 'Display Setup' 소프트키를 누릅니다.
3. 원하는 형식이 선택될 때까지 'Time + Date Format' 소프트키를 누릅니다.

날짜 및 시간 설정

날짜와 시간을 설정하려면 다이아그램 하단에서 날짜 및 시간 표시를 누릅니다. 일반 Windows '날짜 및 시간 속성' 대화가 표시되고 올바른 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다.

5.4.11 디스플레이 업데이트 빈도 변경하기

원격 제어와 같이 데이터 전송이 느려 성능이 저하되는 경우에는 화면 표시 업데이트 빈도를 낮추면 도움이 될 수 있습니다.

디스플레이 업데이트 빈도 낮추기

1. DISPLAY 키를 누릅니다.
"Display Setting" 대화 상자가 열립니다.
2. "Display Update Rate"에서 "Slow"을 선택합니다.

디스플레이 변경하기

디스플레이 업데이트 빈도가 낮아지며 측정 성능이 개선됩니다. 데이터 전송이 문제가 되지 않는 경우에는 업데이트 빈도를 다시 "Fast"로 변경하시기 바랍니다.

6 기본 측정 예시

이 장에서 제시되는 측정 예시는 R&S FSV 작동을 소개하기 위한 것입니다. 고급 응용프로그램의 경우 CD 에 있는 작동 매뉴얼의 '고급 측정 예시' 장을 참조하십시오. 이 장은 다음과 같은 주제로 구성되어 있습니다.

- 고감도 하모닉스 측정
- 적절한 RBW 을 선택하여 신호 분리하기
- 혼변조 측정
- 잡음 근처에서 신호 측정하기
- 잡음 측정하기
- 전송 채널에서 잡음 측정하기
- 위상 잡음(Phase Noise) 측정하기
- 채널 파워 및 인접 채널 파워 측정하기

메뉴 선택이나 파라미터 설정과 같은 기본적인 작동 방법에 대해 자세히 알아보려면 [단원 5, "기본 작동"](#), 페이지 67 을 참조하십시오.

6.1 정현 신호 측정하기

신호 분석기를 이용해 처리할 수 있는 가장 일반적인 측정 작업 중 하나는 신호의 레벨과 주파수를 측정하는 것입니다. 알 수 없는 신호를 측정할 때는 보통 사전 설정(presetting)으로 시작합니다.

경고

높은 입력값

레벨이 +30 dBm (=1 W)보다 높을 것으로 예상되거나 그럴 가능성이 있는 경우에는 분석기의 RF 입력 앞에 전력 감쇠기를 삽입해야 합니다. 감쇠기를 삽입하지 않으면 30dBm 을 초과하는 신호 레벨이 RF 감쇠기 또는 입력 믹서를 손상시킬 수 있습니다. 발생하는 모든 신호의 총 전력을 고려해야 합니다.

테스트 설정

- 신호 발생기의 RF 출력을 R&S FSV 의 RF 입력에 연결합니다.

표 6-1: 신호 발생기 설정, 예: R&S SMU

주파수	128 MHz
레벨	-30 dBm

6.1.1 Marker 를 이용하여 레벨 및 주파수 측정하기

정현 신호의 레벨과 주파수는 Marker 기능을 이용해 쉽게 측정할 수 있습니다. R&S FSV 에는 항상 Marker 위치에 진폭과 주파수가 표시됩니다. 주파수 측정의 불확도는 R&S FSV 의 주파수 참조, Marker 주파수 표시의 해상도 및 스윙 포인트의 개수에 의해 정해집니다.

1. PRESET 키를 눌러 장비를 재설정합니다.
2. 측정된 신호를 장비 전면 패널의 *RF INPUT* 분석기 입력에 연결합니다.
3. 중심 주파수를 *128 MHz* 로 설정합니다.
 - a) FREQ 키를 누릅니다.
중심 주파수에 대한 대화 상자가 표시됩니다.
 - b) 대화 상자에서 숫자 키패드를 이용하여 *128* 을 입력하고 MHz 키로 입력을 확인합니다.
4. Span 을 *1 MHz* 로 줄입니다.
 - a) SPAN 키를 누릅니다.
 - b) 대화 상자에서 숫자 키패드를 이용해 *1* 을 입력하고 MHz 키를 눌러 입력을 확인합니다.

메모: Coupled Settings. 주파수 영역이 정의되면 RBW, VBW 및 Sweep Time 은 사전 설정에서 Coupled Function 으로 지정되었기 때문에 자동으로 조절됩니다.

5. MKR 키를 눌러 Marker 를 이용해 레벨과 주파수를 측정합니다.
Marker 가 활성화되고 Trace(트레이스)에서 최대 전력에 자동으로 설정됩니다.
Marker 에 의해 측정되는 레벨 값과 주파수 값이 화면 상단 끝의 Marker 에 표시됩니다. 이 값을 측정 결과로 사용할 수 있습니다.

M1[1]	-30.00 dBm
	128.00000 MHz

필드 상단에는 Marker 의 숫자(Marker 1)과 Marker 가 위치한 Trace(트레이스) ([1] = Trace(트레이스) 1)이 표시됩니다.

정현 신호 측정하기

메모: 피크 검색 실행하기. Marker 가 처음 활성화되면 피크 검색 기능이 자동으로 실행됩니다(예에 표시).

Marker 가 이미 활성화된 경우에는 전면 패널에서 피크 검색키를 누르거나 "피크"소프트키(MKR >메뉴)를 눌러 현재 활성화된 Marker 를 표시된 신호의 최대값에 표시 되도록 설정해야 합니다.

6.1.1.1 주파수 해상도 높이기

Marker 의 주파수 해상도는 Trace(트레이스)의 픽셀 해상도에 의해 미리 지정됩니다. Trace(트레이스)에서는 691 픽셀이 사용됩니다. 즉, 주파수 범위가 1 MHz 이면 각 픽셀은 약 1.4 kHz 간격에 해당합니다. 이것은 최대 불확도 +/- 0.7 kHz 에 해당합니다.

주파수 영역을 줄여 Trace(트레이스)의 픽셀 해상도를 높일 수 있습니다.

주파수 영역을 10 kHz 로 줄이기

1. SPAN 키를 누릅니다.
2. 숫자 키패드를 이용하여 대화 상자에서 10을 입력하고 KHZ 키로 입력을 확인합니다.

신호 발생기의 신호는 10 kHz Span 을 이용해 측정 합니다. Trace(트레이스)의 픽셀 해상도는 약 14 Hz (10 kHz 간격 / 691 픽셀)입니다. 즉, Marker 주파수 표시의 정밀도는 약 ± 7 Hz 로 향상됩니다.

6.1.1.2 Ref. Level 설정하기

신호 분석기에서 Ref. Level 은 다이어그램의 최대 레벨입니다. 스펙트럼 측정에서 가장 넓은 동적 범위를 달성하려면 신호 분석기의 전체 레벨 영역을 이용하십시오. 다시 말해, 신호에서 발생하는 최고 레벨은 다이어그램의 맨 위(참조 수준)나 바로 아래여야 합니다.



낮은 Ref. Level

선택한 Ref. Level 이 스펙트럼에서 발생하는 최고 신호보다 낮은 경우에는 R&S FSV 에 있는 신호 경로가 과부하 상태가 됩니다.

이 경우 오류 메시지 필드에 "IFOVL"라는 메시지가 표시됩니다.

정현 신호 측정하기

기본 설정에서 Ref. Level 의 값은 -10 dBm 입니다. 만약 입력 신호가 -30 dBm 이면 신호 경로에 과부하를 발생시키지 않기 위해 Ref. Level 이 감쇠기에 의해 20 dB 줄어 들 수 있습니다.

Ref. Level 을 20 dB 줄이기

1. AMPT 키를 누릅니다.
진폭 메뉴가 표시됩니다."Ref. Level"소프트키가 빨간색으로 표시되어 데이터 입력을 할 수 있음을 보여줍니다. Ref. Level 에 대한 대화 상자도 열립니다.
2. 숫자 키패드를 이용해 30을 입력하고- DBM 키로 입력을 확인합니다.
Ref. Level 이 -30 dBm 로 설정됩니다. Trace(트레이스)의 최대값은 측정 다이어그램의 최대값 근처입니다. 하지만, 표시된 잡음의 상승 정도는 그리 크지 않습니다. 따라서, 신호 최대값과 잡음 표시(동적 범위) 간 거리가 늘어납니다.

Marker 레벨과 동일한 지점에 Ref. Level 설정하기

Marker 는 Trace(트레이스)의 최대값을 다이어그램의 최 상단으로 이동시키는 데에도 사용됩니다. Marker 가 예시처럼 Trace(트레이스)의 최대 레벨에 있으면 Ref. Level 을 다음과 같이 Marker 레벨로 이동시킬 수 있습니다.

1. MKR→키를 누릅니다.
2. "Ref Lvl = Mkr Lvl"소프트키를 누릅니다.

Marker 의 위치에서 Ref. Level 이 측정된 레벨로 설정됩니다.

따라서, 키를 두 번 눌러 Ref. Level 을 설정할 수 있습니다.

6.1.2 주파수 카운터를 이용해 신호 주파수 측정하기

탑재된 주파수 카운터를 이용하면 Marker 를 이용할 때보다 주파수를 더 정확히 측정할 수 있습니다. 주파수 스윕은 Marker 에서 중단되고 R&S FSV 에서 Marker 위치의 신호 주파수를 측정합니다.

다음 예에서는 Marker 를 이용해 신호 발생기 주파수인 128 MHz 가 표시됩니다.

기본 요건

이 예에서는 정밀한 주파수 측정이 실행됩니다. 따라서, 신호 발생기의"Ref OUT"커넥터를 분석기의"Ref IN"커넥터와 연결하십시오.

1. PRESET 키를 눌러 신호 분석기를 기본 상태로 설정합니다.
R&S FSV 가 기본 상태로 설정됩니다.

2. 중심 주파수와 간격을 설정합니다.
 - a) FREQ 키를 누르고 128 MHz 를 입력합니다.
R&S FSV 의 중심 주파수를 128 MHz 로 설정합니다.
 - b) SPAN 키를 누르고 1 MHz 를 입력합니다.
R&S FSV 의 주파수 영역이 1 MHz 로 설정됩니다.
3. "SETUP"메뉴에서"Reference Ext"를 선택합니다.
4. MKR 키를 눌러 Marker 를 활성화합니다.
Marker 가 활성화되고 신호 최대값으로 설정됩니다. Marker 의 레벨과 주파수가 Marker 필드에 표시됩니다(다이아그램 상단 또는 Marker 표).
5. "Sig Count On/Off"소프트키를 눌러 주파수 카운터를 실행합니다("MKR FUNC"메뉴).
주파수 카운팅의 결과가 Marker 필드에서 선택한 해상도로 표시됩니다.

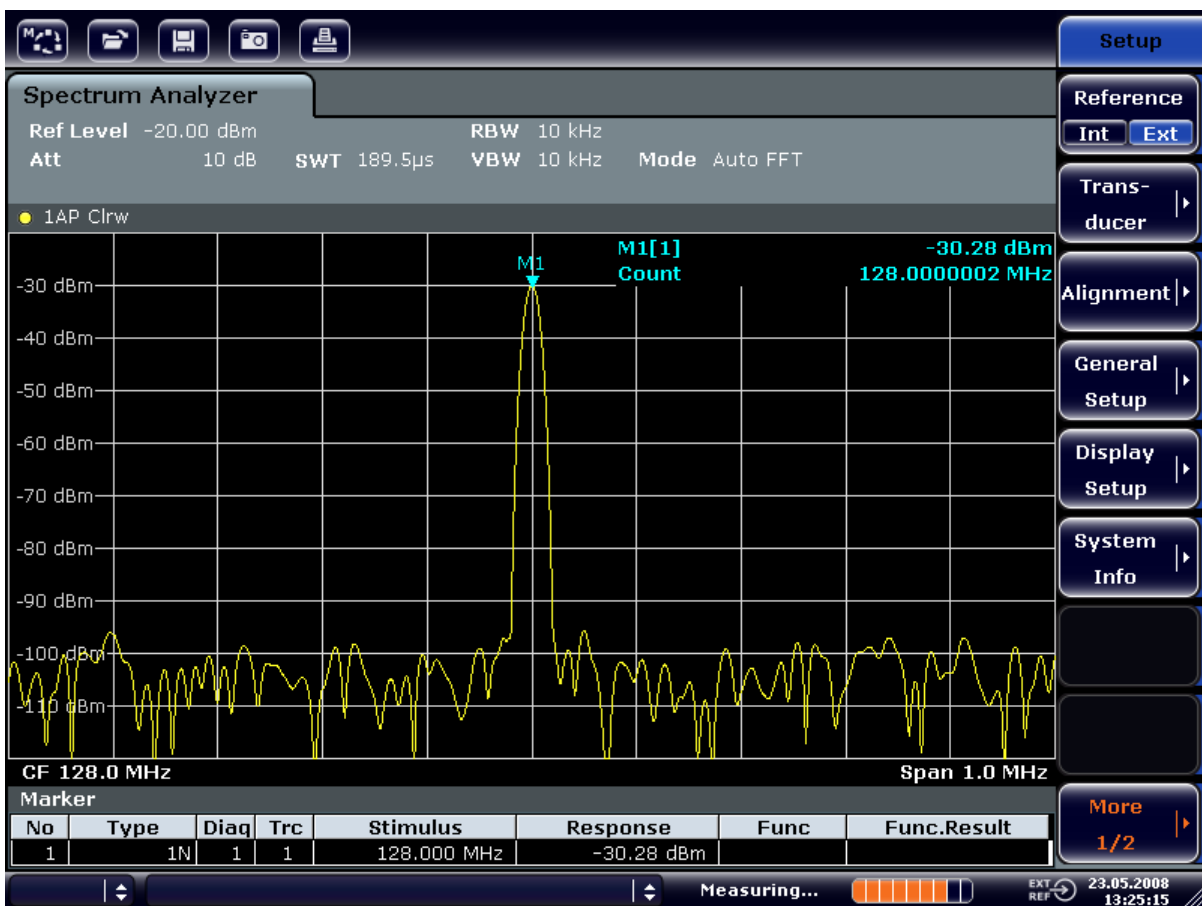


그림 6-1: 주파수 카운트를 이용한 주파수 측정



내부 주파수 카운터 이용 요건

내부 주파수 카운터를 이용하여 주파수를 측정할 때 정확한 결과를 얻으려면 RF 정현 신호 또는 스펙트럼 선을 사용할 수 있어야 합니다. 지정된 측정 정확도가 지켜질 수 있도록 Marker 는 잡음 레벨보다 25 dB 더 높은 지점 위에 있어야 합니다.

6.2 정현 신호의 하모닉스 측정하기

신호의 하모닉스를 측정하는 것은 신호 및 스펙트럼 분석기를 이용하여 선택적으로 분석할 수 있는 매우 흔한 작업입니다.

다음 예에서는 128 MHz 와 -20 dBm 의 신호 발생기 신호가 다시 사용되었습니다.

입력 신호의 1 차 및 2 차 하모닉 제거 측정하기

1. PRESET 키를 눌러 신호 분석기를 기본 상태로 설정합니다.
R&S FSV 는 기본 상태입니다.
2. 시작 주파수를 100 MHz 로, 종료 주파수를 400 MHz 로 설정합니다.
 - a) FREQ 키를 누릅니다.
 - b) "Start"소프트키를 누르고 *100 MHz* 를 입력합니다.
 - c) "Stop"소프트키를 누르고 *400 MHz* 를 입력합니다.
R&S FSV 에는 입력 신호의 기본 및 1 차, 2 차 하모닉스가 표시됩니다.
3. 잡음을 균등하게 만들려면 VBW 을 줄이십시오.
 - a) BW 키를 누릅니다.
 - b) "VBW Manual"소프트키를 누르고 *100 kHz* 를 입력합니다.
4. 감쇠를 0 dB 로 설정합니다.
 - a) AMPT 키를 누릅니다.
 - b) "RF Atten Manual"소프트키를 누릅니다.
 - c) 입력 대화 상자에 *0 dB* 을 입력합니다.
5. MKR 키를 눌러 Marker 를 활성화합니다.
"Marker 1"이 활성화되고 최대 신호(기본: 128 MHz)에 위치합니다. Marker 의 레벨과 주파수는 Marker 필드에 표시됩니다.
6. 델타 Marker 를 활성화하고 하모닉 제거를 측정합니다.

정현 신호의 하모닉스 측정하기

- a) "MKR"메뉴에서"Marker 2"소프트키를 누릅니다.
"Marker 2"가 델타 Marker("D2 [1]")로 활성화되고, 신호의 최대 하모닉에서 자동으로 설정됩니다. Marker 1의 주파수 오프셋과 레벨 오프셋이 채널 정보 아래 표시됩니다.
- b) "MKR"메뉴에서"Marker 3"소프트키를 누릅니다.
"Marker 3"이 델타 Marker("D3 [1]")로 활성화되고, 신호의 두 번째로 큰 하모닉에서 자동으로 설정됩니다. 기본에서 Marker 1의 주파수 오프셋과 레벨 오프셋이 채널 정보 아래 표시됩니다(그림 6-2 참조).

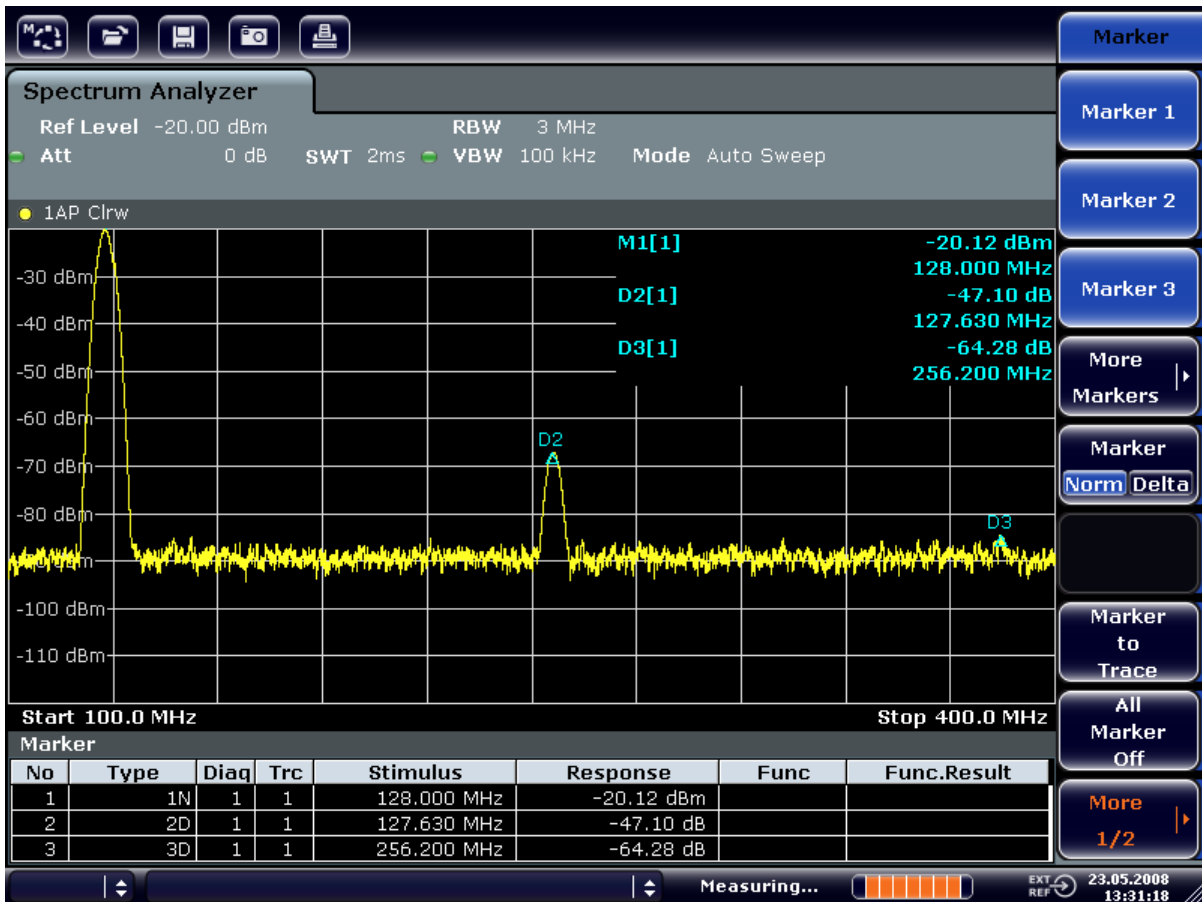


그림 6-2: 내부 참조 신호 발생기의 하모닉 제거 측정하기

델타 Marker D2 [1]과 D3 [1]에 기본의 첫 번째 및 두 번째 하모닉스의 오프셋이 표시됩니다.

잡음 줄이기

신호 분석기에서는 3 가지 방법으로 잡음의 신호 하모닉스를 구분합니다.

- VBW 줄이기
- Trace(트레이스) 평균화하기

정현 신호의 하모닉스 측정하기

- RBW 줄이기

VBW 을 줄이고 Trace(트레이스)을 평균화하면 분석기 잡음 또는 측정 된 DUT 의 잡음의 크기를 줄일 수 있습니다. 두 평균화 방법을 이용하면 측정 신호가 잡음과 분리되기 때문에 특히 신호 대비 잡음 비율이 적은 경우에 측정 불확도가 줄어듭니다.

VBW 을 줄여 잡음 줄이기

1. BW 키를 누릅니다.
2. "VBW Manual"소프트키를 누릅니다.
3. VBW 을 1 kHz(예)로 줄입니다. 1 kHz 를 입력하면 됩니다.
이렇게 하면 잡음 부분이 크게 줄어들기 때문에 Sweep Time 이 200 ms 로 높아집니다. 다시 말해, 측정에 훨씬 더 많은 시간이 소요됩니다. VBW 에는 글머리 기호가 표시되는 데 RBW 과 더 이상 동조화 되지 않는다는 뜻입니다(그림 6-3 참조).



그림 6-3: 하모닉스 측정 시 VBW 을 줄여 잡음 제거하기

4. VBW 을 RBW 으로 동조화하기

다중 신호가 있는 신호 스펙트럼 측정하기

- a) BW 키를 누릅니다.
- b) "VBW Auto"소프트키를 누릅니다.

Trace(트레이스)을 평균화하여 잡음 줄이기

1. TRACE 키를 누릅니다.
2. "Trace(트레이스) 마법사"소프트키를 누릅니다.
3. "Trace(트레이스) 1"의 경우"Trace(트레이스) 모드"에서 해당 버튼을 누르고 목록에서"Average"을 선택합니다.
Trace(트레이스)의 잡음 요소는 10 개의 연속 Trace(트레이스)을 평균화하면 줄어듭니다.
4. "Trace(트레이스) 모드"에서 해당 버튼을 누르고 목록에서"지우기 쓰기"를 선택하여 Trace(트레이스) 평균화를 끕니다.

측정 대역폭을 줄여 잡음 줄이기

잡음은 RBW 을 줄이면 대역폭에 비례해 줄어듭니다. 예를 들어, RBW 을 10 배 줄이면 잡음지수 10 배 줄어듭니다(10 은 10 dB). 정현 신호의 진폭은 RBW 을 줄이는 것의 영향을 받지 않습니다.

1. RBW 을 10 kHz 로 설정합니다.
 - a) BW 키를 누릅니다.
 - b) "RBW Manual"소프트키를 누르고 *10 kHz* 를 입력합니다.
잡음이 이전 설정보다 약 25 dB 만큼 줄어듭니다. VBW 은 RBW 과 동조화 되기 때문에 해당도 대역폭과 비례하여 30 kHz 로 줄어듭니다. 이렇게 되면 Sweep Time 이 3 초로 증가합니다.
2. "RBW Auto"소프트키("BW"메뉴)를 눌러 RBW(간격과 동조화)을 재설정합니다.

6.3 다중 신호가 있는 신호 스펙트럼 측정하기

6.3.1 적절한 RBW 을 선택하여 신호 분리하기

신호 및 스펙트럼 분석기의 기본 기능은 혼합된 신호에서 스펙트럼 성분을 구분하는 것입니다. 개별 성분이 분리될 수 있는 해상도는 RBW 에 의해 결정됩니다. 너

다중 신호가 있는 신호 스펙트럼 측정하기

무 큰 RBW 을 선택하면 스펙트럼 성분을 구분하지 못할 수 있습니다. 예를 들어, 단일 성분으로 표시될 수 있습니다.

RF 정현 신호는 지정된 해상도 필터(RBW)의 패스밴드 특징을 이용하여 표시됩니다. 지정된 대역폭은 필터의 3 dB 대역폭입니다.

진폭이 동일한 두 개의 신호는 RBW 이 신호의 주파수 추출 간격과 같거나 더 작을 경우 분해될 수 있습니다. RBW 이 주파수 추출 간격과 같으면 스펙트럼 표시에서 정확히 두 신호의 중심에 3dB 만큼 레벨이 하락합니다. RBW 을 줄이면 레벨 하락폭이 더 커져서 개별 신호가 더 분명해집니다.

같은 Span 에서 낮은 RBW 를 사용하면 더 높은 해상도를 기대 할 수 있다. 하지만 스위프 타임은 더 길어진다. RBW 을 3 배 줄이면 Sweep Time 이 9 배 늘어납니다.

예시:

두 신호 분리하기

두 신호는 레벨이 각각 -30 dBm 인데 주파수 간격이 30 kHz 입니다.

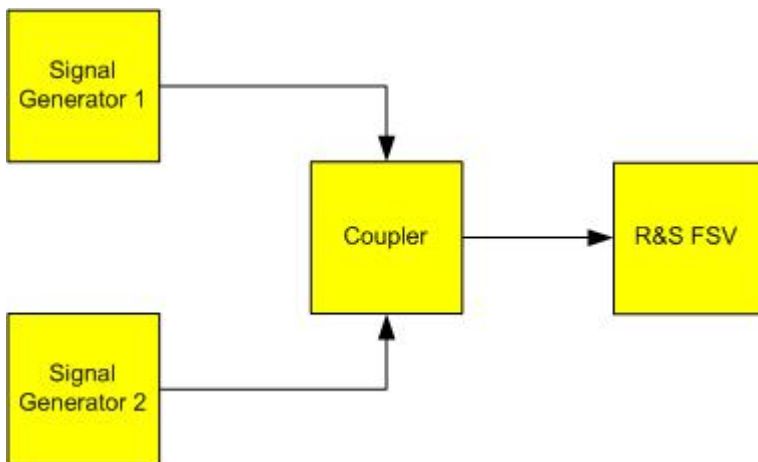


표 6-2: 신호 발생기 설정, 예: R&S SMU

	레벨	주파수
신호 발생기 1	-30 dBm	128,00 MHz
신호 발생기 2	-30 dBm	128,03 MHz

1. PRESET 키를 눌러 신호 분석기를 기본 상태로 설정합니다.
R&S FSV 가 기본 상태로 설정됩니다.
2. 중심 주파수를 128.015 MHz 로, 주파수 영역을 300 MHz 로 설정합니다.
 - a) FREQ 키를 누르고 128.015 MHz 를 입력합니다.

다중 신호가 있는 신호 스펙트럼 측정하기

- b) SPAN 키를 누르고 *300 MHz*를 입력합니다.
3. RBW 을 30 kHz 로, VBW 을 1 kHz 로 설정합니다.
- a) BW 키를 누릅니다.
- b) "RBW MANUAL"소프트키를 누르고 *30 kHz*를 입력합니다.
- c) "VBW Manual"소프트키를 누르고 *1 kHz*를 입력합니다.

메모: VBW 확대. 두 신호의 중심에서 레벨 하락이 뚜렷하게 보이도록 VBW 이 1 kHz 로 설정됩니다. VBW 이 더 커지면 Envelope 검출기에서 발생하는 Video 전압이 충분히 제거되지 않습니다. 이렇게 되면 두 신호 사이의 전환 영역에서 Trace(트래이스)에 표시되는 추가 전압이 생성됩니다.

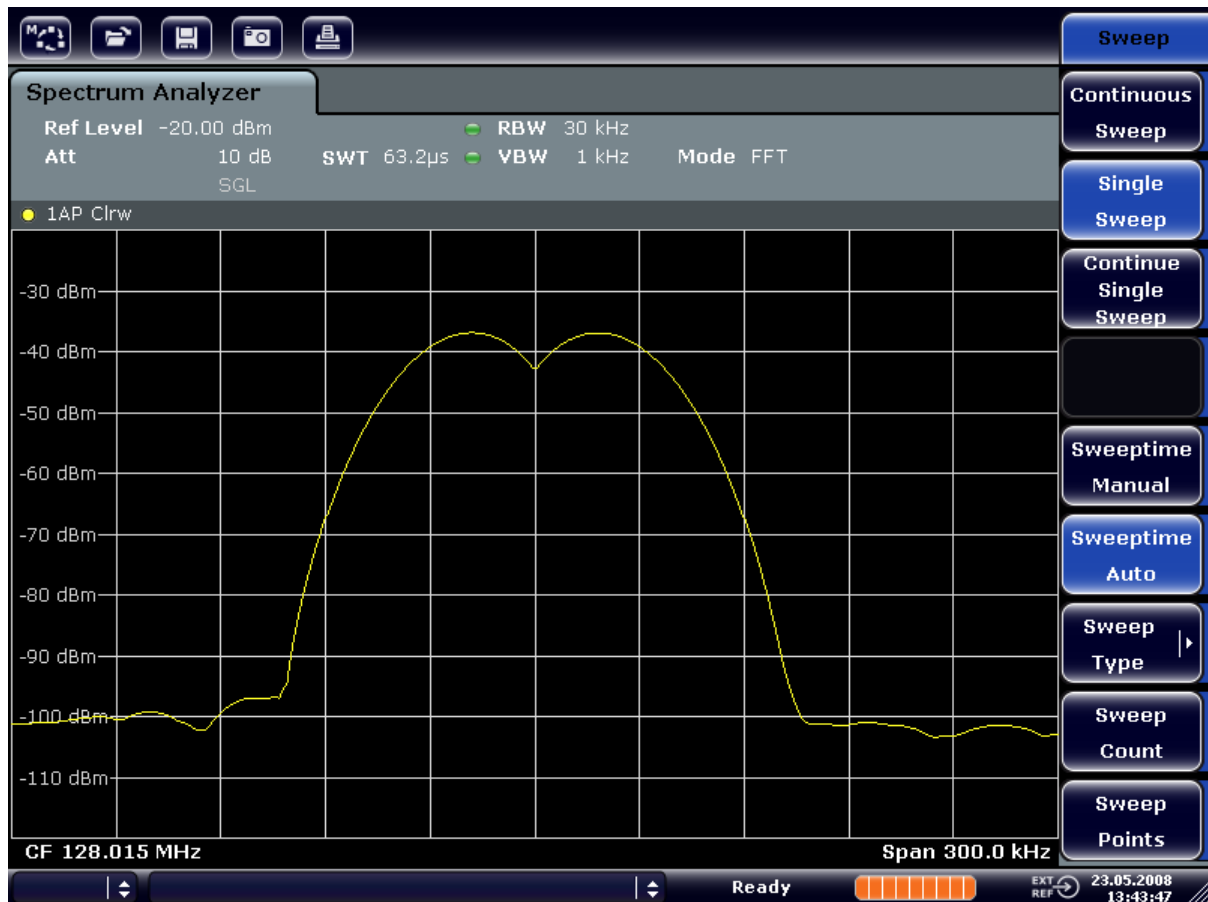


그림 6-4: 신호의 주파수 추출 간격에 해당하는 RBW 이 있는 두 개의 균등 RF 정현 신호 측정

신호 발생기 신호에 대한 R&S FSV 주파수 설정

레벨 하락은 신호 발생기 주파수가 R&S FSV 의 주파수 표시와 정확히 일치하는 경우에만 화면 중앙에 나타납니다. 더 정확한 측정을 위해서는 신호 발생기와 R&S FSV 의 주파수 동기가 되어야 합니다.

4. RBW 을 100 kHz 로 설정합니다. 이렇게 하려면 대역폭 메뉴에서 "RBW Manual"소프트키를 누르고 *100 kHz*를 입력하십시오.

다중 신호가 있는 신호 스펙트럼 측정하기

두 신호 발생기 신호는 더 이상 구분할 수 없습니다.



그림 6-5: RBW 이 주파수 추출 간격보다 더 큰 두 개의 균등 RF 정현 신호 측정

메모: RBW 줄이기. 로타리 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 주파수 해상도를 높이면 RBW(RBW)을 줄일 수 있습니다.

5. RBW 을 1 kHz 로 설정합니다. 이렇게 하려면 대역폭 메뉴에서 "RBW MANUAL" 소프트웨어 키를 누르고 1 kHz 를 입력하십시오.
두 신호 발생기 신호가 높은 해상도로 표시됩니다. 하지만, Sweep Time 이 더 길어집니다. 대역폭이 더 작으면 잡음이 동시에 감소합니다(대역폭이 10 배 감소하면 잡음 플로어에서 10 dB 감소).

다중 신호가 있는 신호 스펙트럼 측정하기


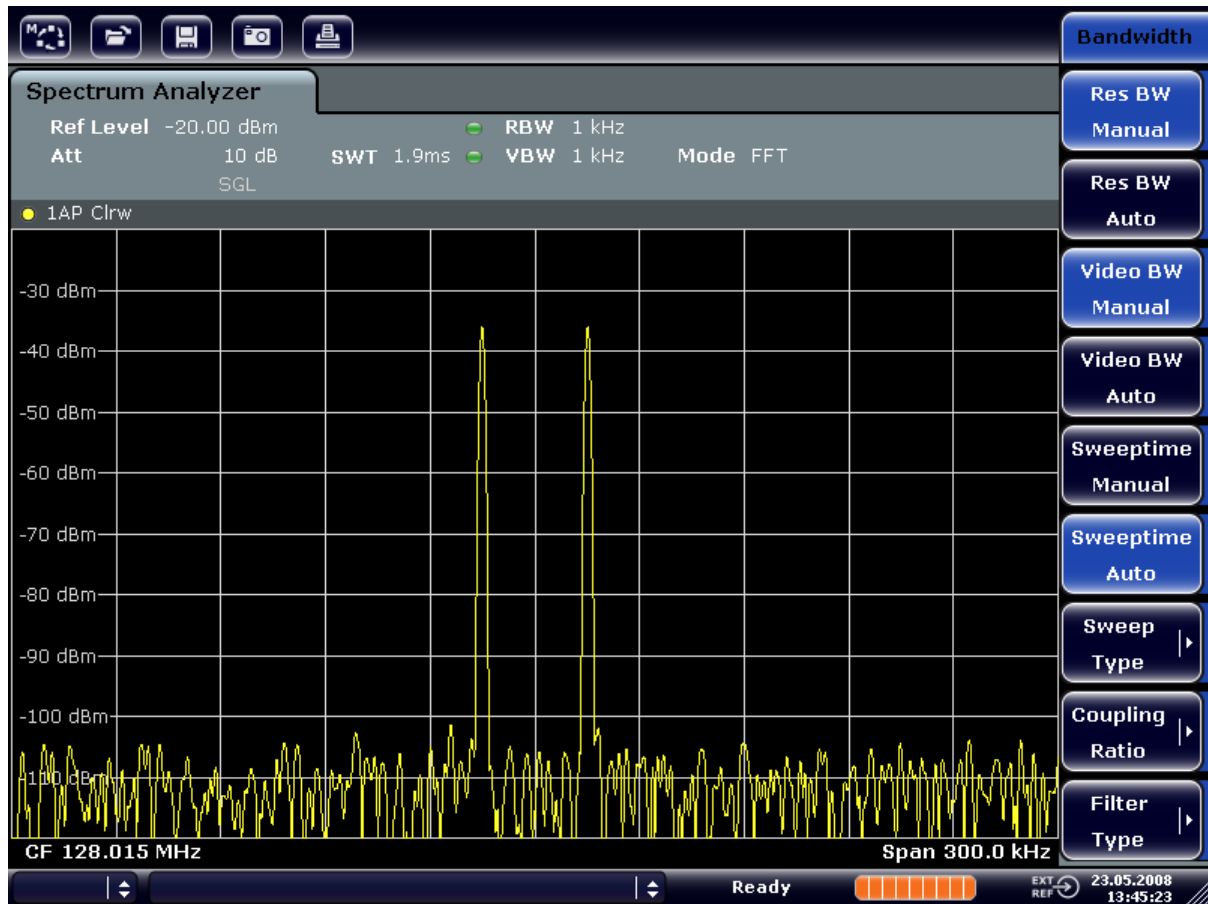


그림 6-6: RBW(1 KHz)이 주파수 추출 간격보다 더 작은 두 개의 균등 RF 정현 신호 측정

6.3.2 AM 반송파 변조도 측정(영역 > 0)

주파수 범위 표시에서 AM 측 밴드는 좁은 대역폭으로 분해하고 별도로 측정할 수 있습니다. 그런 다음 정현 신호로 조정되는 반송파의 변조도를 측정할 수 있습니다. 신호 분석기의 동적 범위가 매우 크기 때문에 매우 작은 변조도도 정확하게 측정할 수 있습니다. 이를 위해 R&S FSV 에서 숫자적으로 % 직접 변조도를 출력하는 측정 과정이 제공됩니다.

테스트 설정

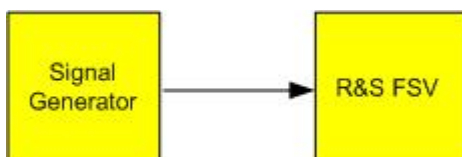

다중 신호가 있는 신호 스펙트럼 측정하기

표 6-3: 신호 발생기 설정, 예: R&S SMU

주파수	128 MHz
레벨	-30 dBm
변조	50 % AM, 10 kHz AF

1. PRESET 키를 눌러 신호 분석기를 기본 상태로 설정합니다.
R&S FSV 가 기본 상태로 설정됩니다.
2. 중심 주파수를 128 MHz 로, 주파수 영역을 50 MHz 로 설정합니다.
 - a) FREQ 키를 누르고 128 MHz 를 입력합니다.
 - b) SPAN 키를 누르고 50 MHz 를 입력합니다.
3. AM 변조도를 측정할 수 있도록 Marker 기능을 활성화합니다.
 - a) MEAS 키를 누릅니다.
 - b) "More"키를 누릅니다.
 - c) "AM Mod Depth"소프트키를 누릅니다.

다이아그램 중심에서 R&S FSV 가 자동으로 Marker 가 반송파 신호에 설정되고 각각의 델타 Marker 는 상위 및 하위 AM 사이드밴드에 설정됩니다. R&S FSV 는 델타 Marker 의 레벨 차이로부터 AM 변조도를 계산하고 Marker 필드에서 숫자 값을 출력합니다.

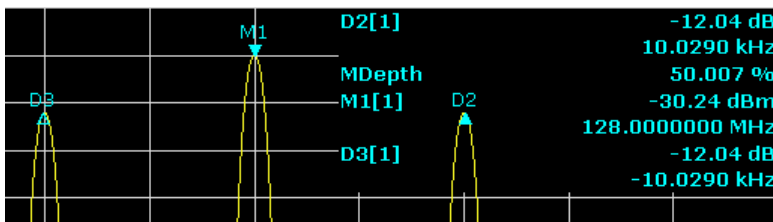


그림 6-7: AM 변조도 측정

변조도는 "MDepth"로 표시됩니다. AF 신호의 주파수는 델타 Marker 의 주파수 표시에서 얻을 수 있습니다.

6.3.3 AM 변조 신호 측정하기

신호 분석기는 RF 입력 신호를 정류하고 크기 스펙트럼으로 표시합니다. 또한, 정류를 통해 AM 변조 신호가 복조 됩니다. AF 전압은 변조 사이드밴드가 RBW 내에 있을 경우 Zero Span 에서 표시될 수 있습니다.

AM 변조 신호의 AF 표시하기(Zero Span)

테스트 설정

다중 신호가 있는 신호 스펙트럼 측정하기

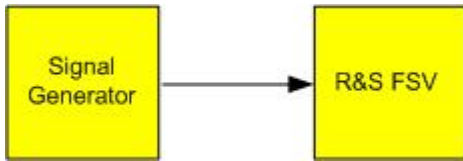


표 6-4: 신호 발생기 설정, 예: R&S SMU

주파수	128 MHz
레벨	-30 dBm
변조	50 % AM, 1 kHz AF

- PRESET 키를 눌러 신호 분석기를 기본 상태로 설정합니다.
R&S FSV 가 기본 상태로 설정됩니다.
- 중심 주파수를 128 MHz 로, 주파수 영역을 0 MHz 로 설정합니다.
 - FREQ 키를 누르고 *128 MHz* 를 입력합니다.
 - SPAN 키를 누르고 *0 Hz* 를 입력하거나 "Zero Span"소프트키를 누릅니다.
- Sweep Time 을 2.5 ms 로 설정합니다.
 - SWEEP 키를 누릅니다.
 - "Sweep Time Manual"소프트키를 누릅니다.
 - 2.5 ms* 를 입력합니다.
- Ref. Level 을 +6 dBm 으로 설정하고 표시 범위를 선형으로 설정합니다.
 - AMPT 키를 누르고 *6 dBm* 을 입력합니다.
 - "범위"소프트키를 누릅니다.
 - "범위 선형 %"소프트키를 누릅니다.
- AF 신호에 대한 반응을 보기 위해서 Video 트리거 설정을 통해 안정된 이미지를 생성할 수 있다.
 - TRIG 키를 누릅니다.
 - "Trg/Gate Source"소프트키를 누르고 화살표 키를 이용하여 "Video"을 선택합니다.
 - "Trg/Gate Level"소프트키를 누르고 *50%*를 입력합니다.
트리거 레벨이 전체 측정 다이어그램에서 수평선으로 표시됩니다. R&S FSV 에서 1 kHz AF 신호가 Zero Span 의 안정된 이미지로 표시됩니다. 헤드셋을 이용하여 AF 를 듣습니다.
- 내부 AM 복조를 활성화합니다.
 - MKR FUNC 키를 누릅니다.

b) "Marker Demod"소프트키를 누릅니다.

R&S FSV 에서 자동으로 AM 오디오 복조기가 켜집니다. 1 kHz 톤을 헤드셋으로 들을 수 있습니다. 필요한 경우 전면 패널에서 AF OUTPUT 볼륨 제어 노브를 이용하여 볼륨을 높일 수 있습니다.

6.4 Zero Span 에서 측정

TDMA 방법(예: GSM 또는 IS136)을 이용하는 무선 전송 시스템의 경우 전송 품질은 스펙트럼 특징이 아니라 Zero Span 의 특징에 의해 결정됩니다. 여러 사용자가 같은 주파수를 공유하기 때문에 타임슬롯이 각 사용자에게 할당됩니다. 모든 사용자가 할당된 타임슬롯을 정확히 준수하는 경우에만 부드러운 작동이 가능합니다.

전송 단계의 전력과 TDMA 버스트의 타이밍 및 주기 중요합니다.

6.4.1 버스트 신호의 전력 측정

Zero Span 에서 전력을 측정할 수 있도록 R&S FSV 에서는 미리 지정된 주기에 대해 손쉽게 전력을 측정할 수 있는 기능이 제공되고 있습니다.

6.4.1.1 활성화 단계에서 GSM 버스트 전력 측정하기

테스트 설정

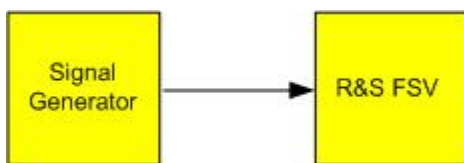


표 6-5: 신호 발생기 설정, 예: R&S SMU

주파수	890 MHz
레벨	0 dBm
변조	GSM, 타임슬롯 1 개가 활성화됨

1. PRESET 키를 눌러 신호 분석기를 기본 상태로 설정합니다.
R&S FSV 가 기본 상태로 설정됩니다.
2. 중심 주파수를 890 MHz 로, 주파수 영역을 0 Hz 로, RBW 을 1 MHz 로 설정합니다.

Zero Span 에서 측정

- a) FREQ 키를 누르고 *890 MHz*를 입력합니다.
 - b) SPAN 키를 누르고 *0 Hz*를 입력하거나 "Zero Span"소프트키를 누릅니다.
3. R&S FSV 의 Ref. Level 을 10 dBm(= 신호 발생기의 +10 dB 레벨)로 설정하고 감쇠를 20 dB 로 설정합니다.
- a) AMPT 키를 누릅니다.
 - b) *10 dBm*를 입력합니다.
 - c) "RF Atten Manual"소프트키를 누릅니다.
 - d) *20 dB*를 입력합니다.
4. Sweep Time 을 1 ms 로 설정합니다.
- a) SWEEP 키를 누릅니다.
 - b) "SweepTime Manual"소프트키를 누르고 *1 ms*를 입력합니다.
R&S FSV 에서 모든 화면에 GSM 버스트가 연속적으로 표시됩니다.
5. Video 트리거를 이용하여 버스트의 상승 Edge 에서 트리거를 설정합니다.
- a) TRIG 키를 누릅니다.
 - b) "Trg/Gate Source"소프트키를 누르고 화살표 키를 이용하여 "Video"을 선택합니다.
 - c) "Trg/Gate Level"소프트키를 누르고 *70%*를 입력합니다.
R&S FSV 에서 Trace(트레이스)의 시작 부분에 GSM 버스트가 있는 정적 이미지가 표시됩니다. 트리거 레벨은 측정 다이어그램의 트리거 기준에 대한 절대적 레벨이 표시된 수평선으로 표시됩니다.
6. 6. Zero Span 에서 전력 측정 설정하기
- a) MEAS 키를 누릅니다.
 - b) "Time Domain Power"소프트키를 눌러 하위 메뉴를 엽니다.
 - c) "Limit"소프트키를 "On"으로 설정합니다.
 - d) "Left Limit"소프트키를 누릅니다.
 - e) 로타리 노브를 시계 방향으로 돌려 수직선을 버스트 시작 부분으로 이동합니다.
 - f) "Right Limit"소프트키를 누릅니다.
 - g) 로타리 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 두 번째 수직선을 버스트의 끝 부분으로 이동합니다.

버스트의 활성화 단계에서 R&S FSV 에 평균 전력이 표시됩니다.

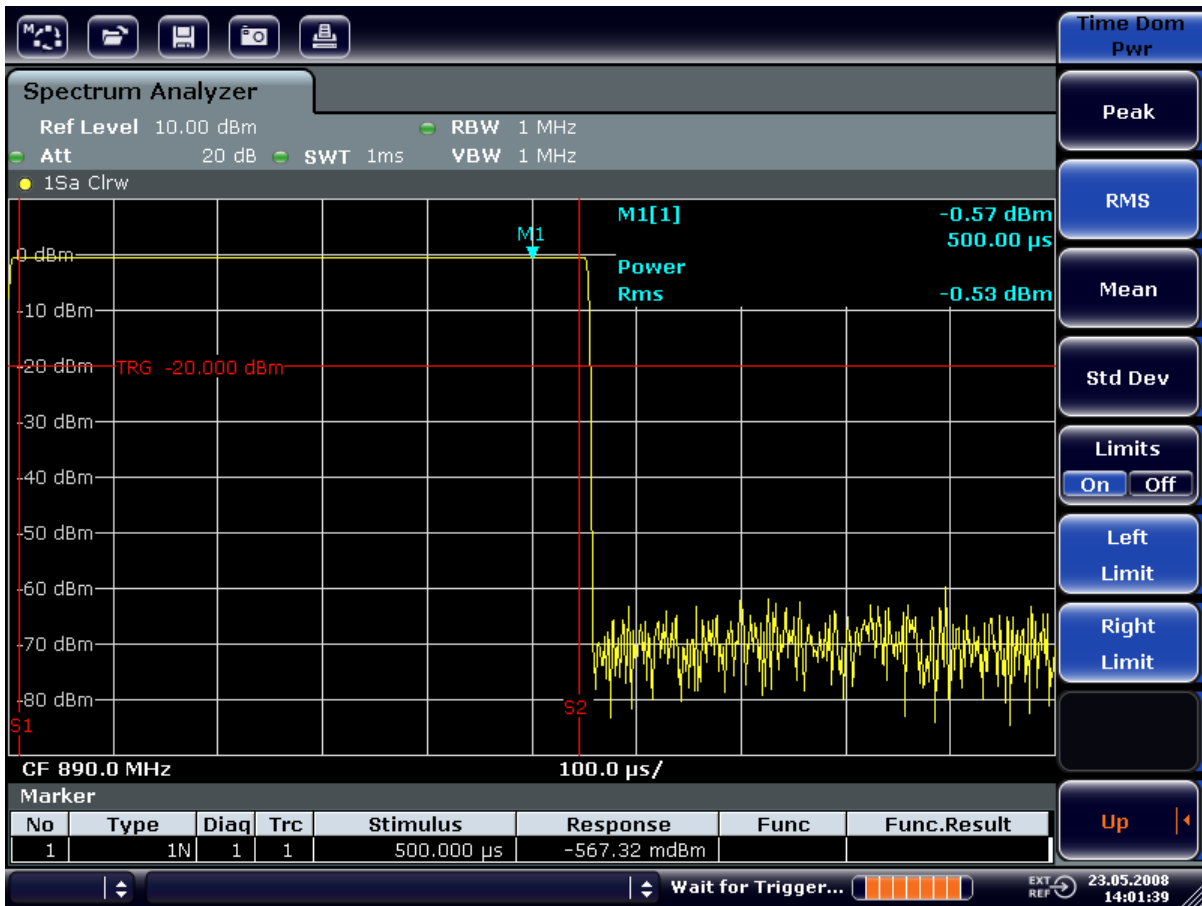


그림 6-8: GSM 신호의 버스트 동안 평균 전력 측정

6.4.1.2 시간 축에서 GSM 버스트의 Edge 측정하기

R&S FSV의 Span이 0 Hz로 설정 가능 때문에 TDMA 버스트의 Edge를 정밀하게 측정할 수 있습니다. 트리거 오프셋을 이용하여 Edge를 화면 영역으로 이동할 수 있습니다.

테스트 설정

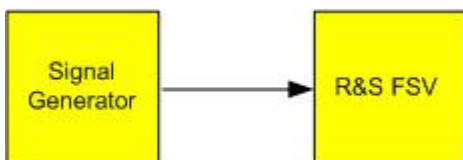


표 6-6: 신호 발생기 설정, 예: R&S SMU

주파수	890 MHz
레벨	0 dBm
변조	GSM, 타임슬롯 1 개가 활성화됨

측정은 활성화 단계의 GSM 전력 측정에 대한 위의 예에 있는 설정에 기반한 것입니다.

1. 전력 측정을 끕니다.
 - a) MEAS 키를 누릅니다.
 - b) "All Function Off"소프트키를 누릅니다.
2. Time Resolution 을 100 μ s 로 높입니다.
 - a) SWEEP 키를 누릅니다.
 - b) "Sweep Time Manual"소프트키를 누르고 100 μ s 를 입력합니다.
3. 트리거 소프트웨어를 이용해 GSM 버스트의 상승 Edge 를 화면 중심으로 이동합니다.
 - a) TRIG 키를 누릅니다.
 - b) "트리거 오프셋"소프트키를 누릅니다.

Zero Span 에서 측정

- c) 로타리 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 버스트 Edge 가 화면 중심에서 보일 때까지 트리거 오프셋을 이동시킵니다. 또는 $-50 \mu\text{s}$ 를 입력합니다. R&S FSV 에 GSM 버스트의 상승 Edge 가 표시됩니다.

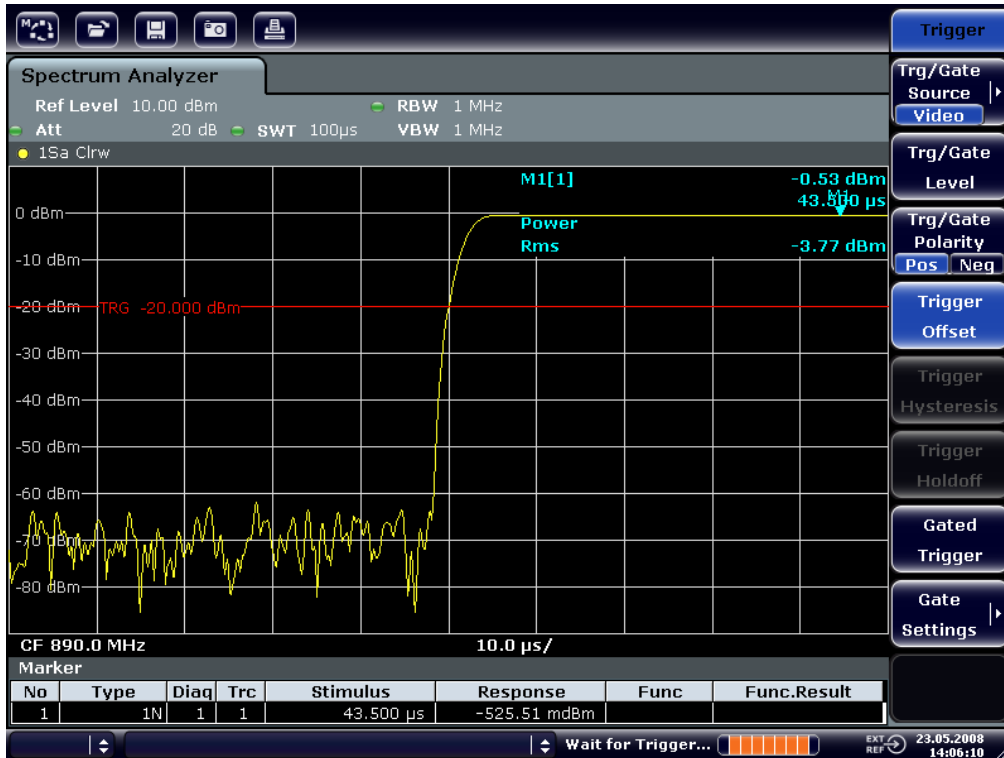


그림 6-9: 높은 시간 해상도가 있는 GSM 버스트의 상승 Edge

4. 트리거 오프셋을 이용해 버스트의 하강 Edge 를 화면 중심으로 이동합니다. 이렇게 하려면 "Trg/Gate 양극" 소프트웨어를 "Neg"로 전환합니다. R&S FSV 에 GSM 버스트의 하강 Edge 가 표시됩니다.



그림 6-10: 높은 시간 해상도가 있는 GSM 버스트의 하강 Edge

6.4.2 버스트 신호의 신호 대 잡음 비율 측정하기

TDMA 전송 방법이 사용되면 전송 버스트의 활성화 또는 비활성화 단계에서 전력을 비교하여 신호 대 잡음 비율 또는 비활성화 동적 범위를 측정할 수 있습니다. 이를 위해 R&S FSV에서는 Zero Span 에서 절대 전력과 상대 전력을 측정하는 기능이 제공됩니다. 다음 예에서는 GSM 버스트를 이용하여 측정이 실행됩니다.

GSM 신호의 신호 대 잡음 비율

테스트 설정

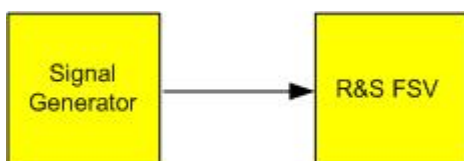


표 6-7: 신호 발생기 설정, 예: R&S SMU

주파수	890 MHz
레벨	0 dBm
변조	GSM, 1 개 타임슬롯이 켜짐

1. PRESET 키를 눌러 신호 분석기를 기본 상태로 설정합니다.
R&S FSV 가 기본 상태로 설정됩니다.
2. 중심 주파수를 890 MHz 로, 주파수 영역을 0 Hz 로, RBW 을 1 MHz 로 설정합니다.
 - a) FREQ 키를 누르고 *890 MHz* 를 입력합니다.
 - b) SPAN 키를 누르고 0 Hz 를 입력하거나 "Zero Span"소프트키를 누릅니다.
 - c) BW 키를 누릅니다.
 - d) "RBW MANUAL"소프트키를 누르고 *1 kHz* 를 입력합니다.
3. R&S FSV 의 Ref. Level 을 0 dBm(= 신호 발생기의 레벨)로 설정합니다. AMPT 키를 누르고 *0 dBm* 을 입력하면 됩니다.
4. Sweep Time 을 2 ms 로 설정합니다.
 - a) SWEEP 키를 누릅니다.
 - b) "Sweep Time Manual"소프트키를 누르고 *2 ms* 를 입력합니다.
R&S FSV 에서 모든 화면에 GSM 버스트가 연속적으로 표시됩니다.
5. 트리거 소스 "Video"와 트리거 Polarity "Pos"를 이용하여 버스트의 상승 Edge 에서 트리거하고 버스트의 시작 부분을 화면 중심으로 이동합니다.
 - a) TRIG 키를 누릅니다.
 - b) "Trg/Gate Source"소프트키를 누르고 화살표 키를 이용하여 "Video"을 선택합니다.
 - c) "Trg/Gate Level"소프트키를 누르고 *70%*를 입력합니다.
R&S FSV 에서 Trace(트레이스)의 시작 부분에 GSM 버스트가 있는 정적 이미지가 표시됩니다.
 - d) "Trigger Offset"소프트키를 누르고 *-1 ms* 를 입력합니다.
R&S FSV 에서 측정 다이어그램의 오른쪽에 GSM 버스트가 표시됩니다.
6. Zero Span 에서 전력 측정 설정하기
 - a) MEAS 키를 누릅니다.
 - b) "Time Domain Power"소프트키를 눌러 하위 메뉴를 엽니다.
 - c) "Limit"소프트키를 "On"으로 설정합니다.
 - d) "Left Limit"소프트키를 누릅니다.
 - e) 로타리 노브를 이용하여 수직선을 버스트 시작 부분으로 이동합니다.
 - f) "Right Limit"소프트키를 누릅니다.

Zero Span 에서 측정

- g) 로타리 노브를 이용하여 두 번째 수직선을 버스트 끝 부분으로 이동합니다. 버스트의 활성화 단계에서 R&S FSV 에 전력이 표시됩니다.

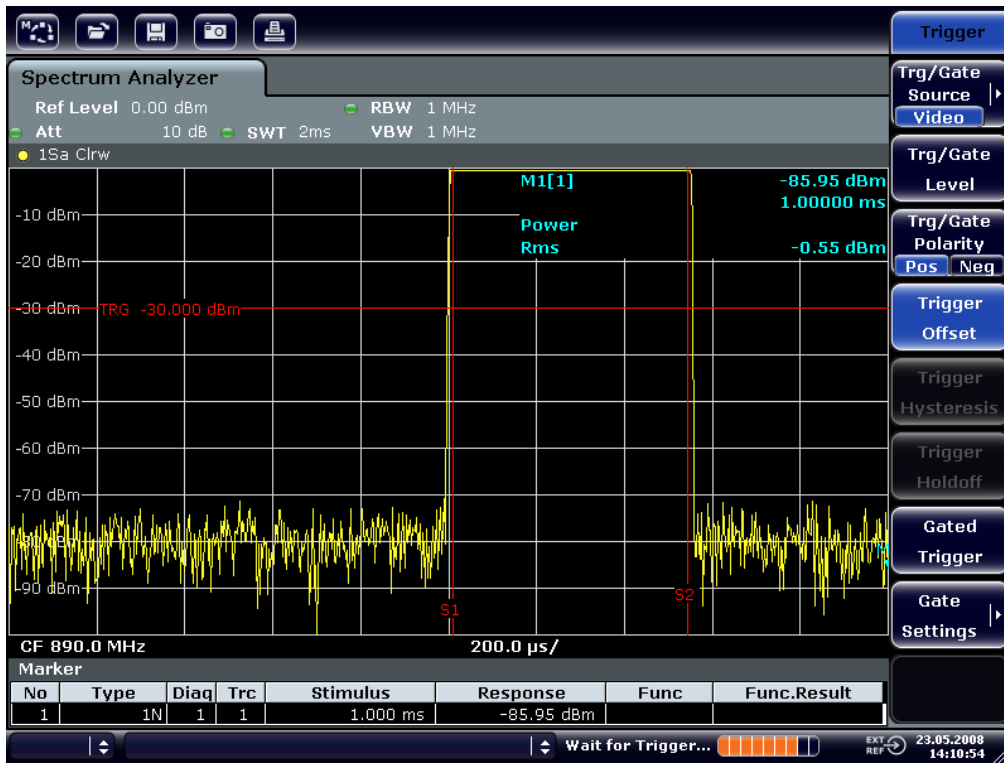


그림 6-11: 버스트의 활성화 단계에서 전력 측정

7. 버스트의 비활성화 단계에서 전력을 측정합니다.

- a) TRIG 키를 누릅니다.

b) "Trg/Gate Polarity"소프트키를"Neg."로 설정합니다.

R&S FSV 에서 버스트의 하강 Edge 에 대한 반응으로 트리거가 시작됩니다. 이렇게 되면 버스트가 측정 다이아그램의 좌측으로 이동합니다. 비활성화 단계에서 전력이 측정됩니다. 버스트의 시작 부분이 화면 중심으로 이동하고 비활성화 단계에서 전력이 측정됩니다.

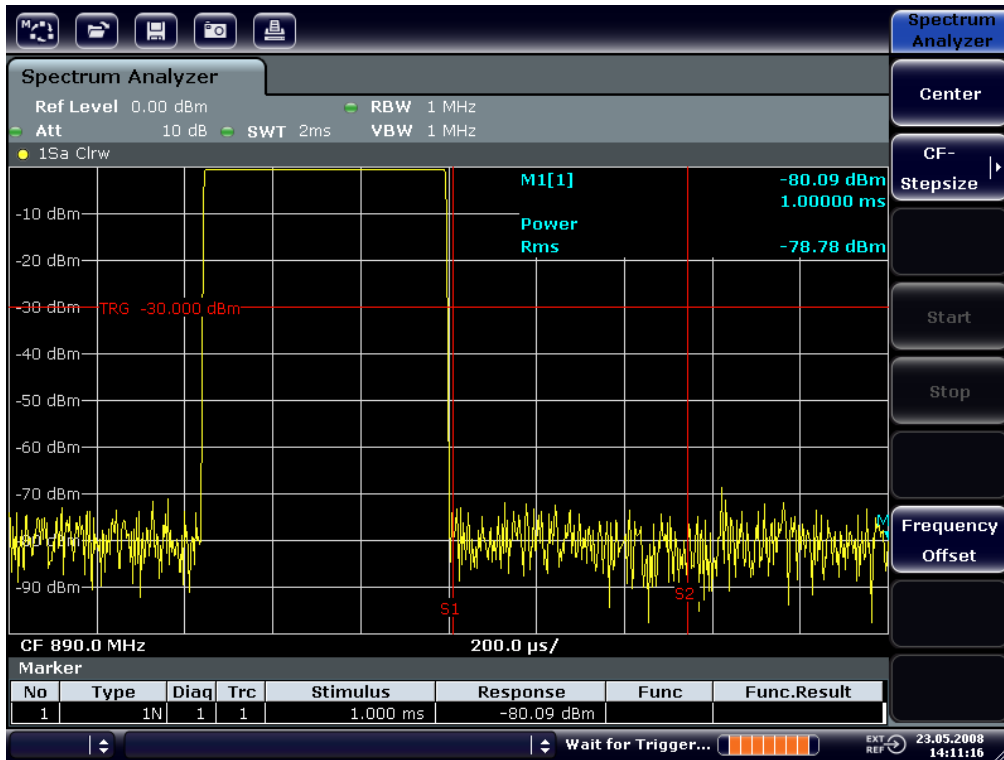


그림 6-12: Zero Span 에서 GSM 버스트 신호의 신호 대 잡음 비율 측정

6.4.3 FM 변조 신호 측정하기

신호 분석기는 Envelope 감지기를 이용하여 측정 신호의 크기만 표시하기 때문에 AM 변조 신호의 경우와는 다르게 FM 변조 신호의 변조를 직접 측정할 수 없습니다. Envelope 감지기의 출력 전압은 신호의 주파수 편차가 사용된 해상도 필터에서 패스밴드 필터의 플랫 부분에 있는 한 FM 변조 신호에 대해 일정한 상태로 유지됩니다. 진폭 변화는 순간 주파수가 필터 곡선의 하강 Edge 로 확장되는 경우에만 발생합니다. 이 행동은 FM 변조 신호의 복조에 사용될 수 있습니다. 분석기의 중심 주파수는 측정 신호의 정상 주파수가 필터 Edge(중심 주파수 아래 또는 위)에 위치할 수 있도록 설정됩니다. RBW 과 주파수 오프셋은 순간 주파수가 필터 Edge 의 선형 부분에 위치할 수 있게 선택되어야 합니다. 그 결과 FM 변조 신호의 주파수 변화는 Zero Span 에서 화면에 표시될 수 있는 진폭 변화로 변형됩니다.

FM 변조 반송파의 AF 표시하기

테스트 설정

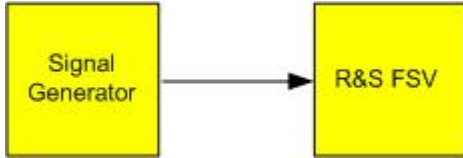


표 6-8: 신호 발생기 설정, 예: R&S SMU

주파수	128 MHz
레벨	-20 dBm
변조	FM 0 kHz 편차(예: FM 복조가 비활성화됩니다.), 1 kHz AF

1. PRESET 키를 눌러 신호 분석기를 기본 상태로 설정합니다.
R&S FSV 가 기본 상태로 설정됩니다.
2. 중심 주파수를 127.50 MHz 로, 주파수 영역을 300 kHz 로 설정합니다.
 - a) FREQ 키를 누르고 *127.50 MHz* 를 입력합니다.
 - b) SPAN 키를 누르고 *300 kHz* 를 입력합니다.
3. RBW 을 300 kHz 로 설정합니다.
 - a) BW 키를 누릅니다.
 - b) "RBW MANUAL"소프트키를 누르고 *300 kHz* 를 입력합니다.
 - c) "VBW Manual"소프트키를 누르고 *30 kHz* 를 입력합니다.
4. 표시 범위를 20 dB 로 설정하고 필터 Trace(트레이스)을 화면 중심으로 이동합니다.
 - a) AMPT 키를 누릅니다.
 - b) "Range"소프트키를 누릅니다.
 - c) "Range Log Manual"소프트키를 누르고 *20 dB* 를 입력합니다.
 - d) "Up↑"소프트키를 누릅니다.
 - e) "More"소프트키를 누릅니다.
 - f) "Grid"소프트키를"Rel"로 설정합니다.
 - g) "Up↑"소프트키를 누릅니다.
 - h) "Ref. Level"소프트키를 누릅니다.

Zero Span 에서 측정

- i) 로타리 노브를 이용하여 중심 주파수에서 필터 Edge 가 -10 dB 레벨선과 교차하도록 Ref. Level 을 설정하십시오.
300 kHz 필터의 필터 Edge 가 표시됩니다. 이것은 기울기도가 약 18 dB/140 kHz 인 FM 신호에 대한 복조기 특징에 해당합니다. 이것은 Marker 및 델타 Marker 를 이용하여 확인할 수 있습니다.

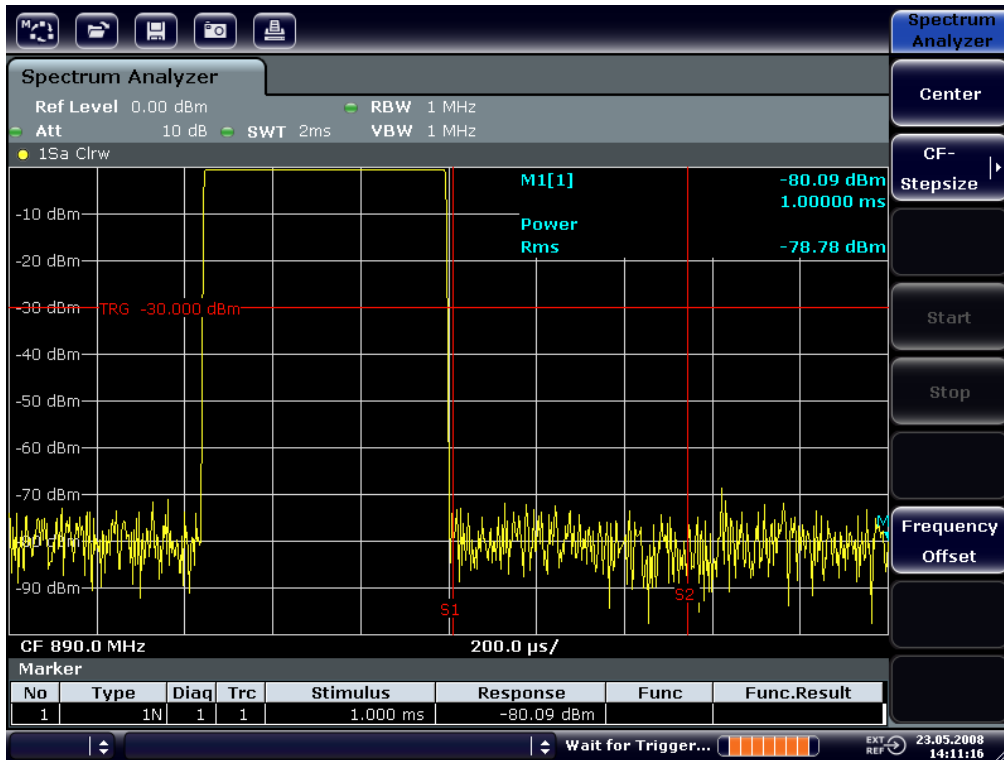


그림 6-13: 300 kHz 필터의 필터 Edge 를 FM 구분 특징으로 표시

5. 신호 발생기에서 FM 편차를 50 kHz 로 설정합니다.
6. R&S FSV 에서 영역을 0Hz 로 설정합니다.
 - a) SPAN 키를 누릅니다.
 - b) "Zero Span"소프트키를 누릅니다.
복조된 FM 신호가 표시됩니다. 신호가 화면을 연속적으로 가로지릅니다.
7. Video 트리거를 이용하여 신호를 트리거링 합니다.
 - a) TRIG 키를 누릅니다.
 - b) "Trg/Gate Source"소프트키를 누르고 화살표 키를 이용하여"Video"을 선택합니다.

Zero Span 에서 측정

- c) "Trg/Gate Level"소프트키를 누르고 50%를 입력합니다.
 FM AF 신호에 대한 안정된 이미지가 생성됩니다.
 결과: (-10 (5) dB; 이를 통해 복조기 특징의 기울기가 5 dB/100 kHz 일
 때 100 kHz 의 편차가 생성됩니다.

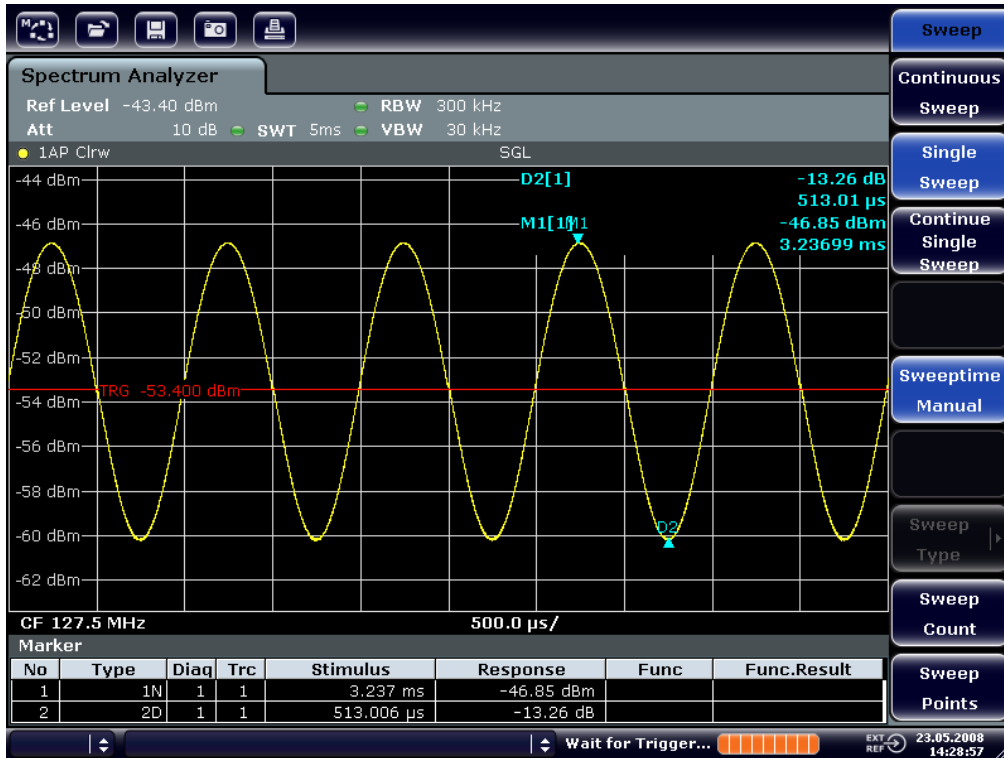


그림 6-14: 복조된 FM 신호

8. 편차를 측정합니다.

- a) MKR 키를 누릅니다.

Marker 1 이 활성화되고 곡선의 피크에 표시됩니다.

- b) "Marker 2"소프트키를 누릅니다.

- c) MKR 키를 누릅니다.

- d) "More"소프트키를 누릅니다.

- e) "Min"소프트키를 누릅니다.

Marker 2 가 활성화되고 곡선의 최저점에 표시됩니다. 레벨 차이는 13.3 dB 인데, 이는 피크 간 편차에 해당하는 값입니다. 필터 기울기가 18 dB/140 kHz 이면 아래와 같이 편차를 계산할 수 있습니다.

$$\text{deviation} = \frac{1}{2} \times \frac{13.3 \times 140}{18} \text{ kHz} = \frac{1}{2} \times 103 \text{ kHz} = 51.7 \text{ kHz}$$


6.5 장비 설정 저장 및 불러오기

R&S FSV에서는 장비 설정 및 측정 데이터와 함께 완전한 장비 설정을 설정 파일로 저장할 수 있습니다. 데이터는 내장된 하드디스크나 선택 시 USB 드라이브(예: 메모리스틱) 또는 네트워크 드라이브에 저장할 수 있습니다. 하드디스크는 드라이브 c:로 표시됩니다.

기본 상태는 현재 설정이 저장되는 것으로 되어 있습니다. 저장되는 데이터로는 측정 기능의 설정, 활성화된 한계선, 그리고 활성화된 Transducer Factor 등이 있습니다.

6.5.1 장비 설정 저장하기(Trace(트레이스) 제외)

1. SAVE/RCL 키를 누릅니다.
2. "Save"소프트키를 누릅니다.
장비 설정 대화 상자가 표시됩니다."File name"입력란이 편집 모드로 되고 새 이름이 추천됩니다.

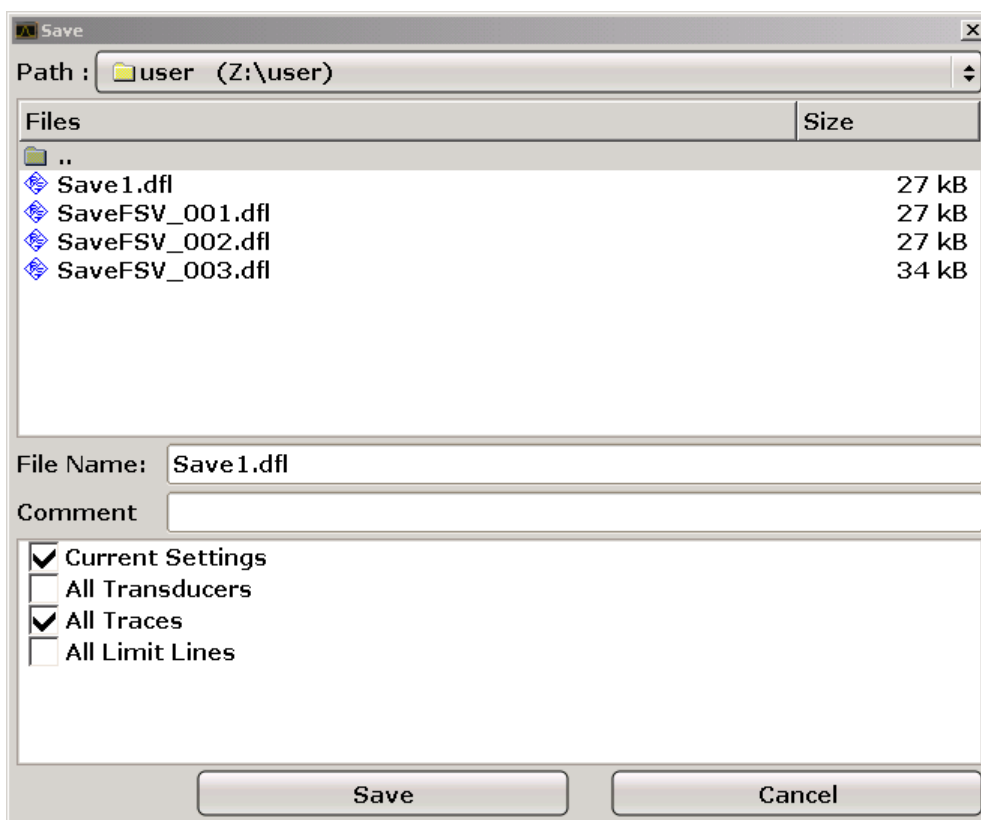

3. 추천 이름을 변경하려면 저장할 설정 파일 이름을 입력합니다.

장비 설정 저장 및 불러오기

이름에서는 문자와 숫자를 모두 이용 할 수 있습니다. 문자/숫자 입력에 대해 자세히 알아보려면 [단원 5.3.2, "문자/숫자 파라미터 입력하기"](#), 페이지 85 를 참조하십시오.

4. 기본 디렉토리가 아닌 다른 디렉토리에 파일을 저장하려면 영역에서 필수 경로를 선택하십시오.
경로가 변경되지 않으면 장비 설정의 기본 경로(C:\R_S\Instr\user)가 사용됩니다.
메모: 선택한 디렉토리는 추가 저장 및 작업 호출 시 자동으로 사용됩니다.
5. "파일 저장"소프트키를 누릅니다.
설정 파일이 저장되고 대화 상자가 닫힙니다.

6.5.2 Trace(트레이스) 저장

Trace(트레이스)을 저장하기 전에 먼저 해당 항목을 선택해야 합니다. 다음 단계를 따르십시오.

1. SAVE/RCL 키를 누릅니다.
2. "저장"소프트키를 누릅니다.
3. 추천 이름을 변경하려면 파일 이름을 선택합니다.
4. "모든 Trace(트레이스)"옵션을 선택합니다.
5. "SAVE"버튼을 누릅니다.

6.5.3 장비 설정 불러오기(Trace(트레이스) 포함)

1. SAVE/RCL 키를 누릅니다.
2. "호출"소프트키를 누릅니다.
3. 필요 시 불러 올 파일을 저장할 경로를 선택합니다.
4. 불러 올 설정 파일을 지정합니다. 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
 - 입력란 안을 클릭하고 키보드나 키패드를 이용해 파일 이름을 입력합니다.
 - 터치스크린 또는 마우스를 이용해 선택 목록에서 파일을 선택합니다.
 다른 방법:

- a) "파일 선택"소프트키를 누릅니다.
커서가 파일 목록에서 깜빡입니다.
 - b) 로타리 노브나 화살표 키를 이용하여 불러 올 설정 파일에 커서를 옮기고 로타리 노브나 ENTER 키를 눌러 확인합니다.
5. Trace(트레이스)을 불러오려면"모든 Trace(트레이스)"옵션을 선택합니다.
메모: "모든 Trace(트레이스)"옵션은 선택한 파일에 Trace(트레이스)이 있는 경우에만 제공됩니다.
6. 대화 상자에서"Recall"버튼을 누르거나"Recall"소프트키를 누릅니다.
설정 파일이 불러옵니다. 불러오는 동안 R&S FSV 가 선택한 설정 파일에 어떤 항목이 있는지 감지하고 선택되었지만 사용할 수 없는 항목이 있으면 무시합니다.

6.5.4 자동 로드 설정하기

출하 시 기본 상태에서는 R&S FSV 가 켜지면 꺼졌을 때의 장비 설정이 불러 옵니다. (단, 전면 패널에 있는 ON / OFF 키를 이용해 꺼졌을 때만 해당). ([단원 3.1.5, "제품 전원 켜고 끄기"](#), 페이지 33 참조) 장비가 기본 설정되어 있으면 기본 설정을 불러 옵니다.

이 설정을 수정하고 설정 파일이 불러와 지도록 지정할 수 있습니다. 다음 단계를 따르십시오. 선택한 설정 파일은 부팅 시와 사전 설정 시에 불러 올 수 있습니다.

1. SAVE/RCL 키를 누릅니다.
2. "Startup Recall"소프트키를 누릅니다.
3. "Startup Recall (On/Off)"소프트키를 눌러 호출 기능을 활성화합니다.
4. "Select Dataset"소프트키를 누릅니다.
"호출 시작"대화 상자가 표시됩니다.
5. 필요 시 불러 올 파일을 저장할 경로를 선택합니다.
6. 불러 올 설정 파일(DFL 파일)을 선택합니다.
7. 대화 상자에서"선택"버튼을 누릅니다.

7 원격 제어 소개

네트워크(LAN 인터페이스)를 통해 장비를 원격 제어할 수 있습니다. LAN 인터페이스 설정에 대해 자세히 알아보려면 [단원 3.6, "네트워크\(LAN\) 연결 설정하기"](#), 페이지 48 을 참조하십시오.

인터페이스 설정에 대해 자세히 알아보려면 [단원 3.8, "GPIB 인터페이스 설정하기"](#), 페이지 58 을 참조하십시오.

다음의 프로그래밍 예시는 계층적으로 구성되어 있는데, 나중의 예는 이전 예에 기초한 것입니다. 이를 통해 프로그램 예의 모듈을 이용하여 성능이 좋은 프로그램을 손쉽게 만들 수 있습니다. 더 복잡한 예를 보려면 작업 매뉴얼에서 '원격 제어 - 프로그래밍의 예'장을 보십시오.

7.1 원격 제어 프로그래밍의 기본 단계

다음 예는 장비를 프로그래밍하는 방법에 대한 것이며 고급 프로그래밍 작업 문제 해결 시 기본 정보로 사용할 수 있습니다.

Visual Basic 이 프로그래밍 언어로 사용되었습니다. 하지만, 다른 언어로도 프로그램을 구현할 수 있습니다.



백슬래시 사용하기

C, C++와 같은 프로그래밍 언어나 MATLAB 또는 NI Interactive Control 와 같은 프로그램에서는 백슬래시로 이스케이프 문자열이 시작됩니다(예: 새 행 시작 시 'Wn'가 사용됨). 이러한 언어와 프로그램에서는 원격 명령에서 한 개가 아닌 두 개의 백슬래시가 사용되어야 합니다(예: [단원 7.2.4.1, "장비 설정 저장하기"](#), 페이지 148).

사용 불가:MMEM:STOR:STAT 1, 'C:\USER\DATA\TEST1'

사용:MMEM:STOR:STAT 1, 'C:\\USER\\DATA\\TEST1'

7.1.1 Visual Basic 용 원격 제어 라이브러리 연결하기

프로그래밍 노트:

- 인쇄 기능을 이용하여 텍스트 출력하기


원격 제어 프로그래밍의 기본 단계

이 예에서는 인쇄 방법을 이용하여 파라미터 MyVar 이 표시됩니다(Visual Basic 개발 환경의"즉시"창에 표시됨). 인쇄 방법은 텍스트를 표시할 수 있는 개체에만 적용됩니다.

```
Debug.Print MyVar
```


- **VISA32.DLL 의 기능 이용하기**

사용자가 Visual Basic 제어 응용프로그램을 만들 수 있게 하려면 VISA32.BAS 파일이 프로젝트에 추가되어야 합니다. 이때,VISA32.DLL 의 기능이 호출될 수 있어야 합니다. 또한,VPPTYPE.BAS 파일이 프로젝트에 추가되어야 합니다. 이 파일에는 오류 처리, 타임아웃 값과 같은 상수와 정의가 들어 있습니다.

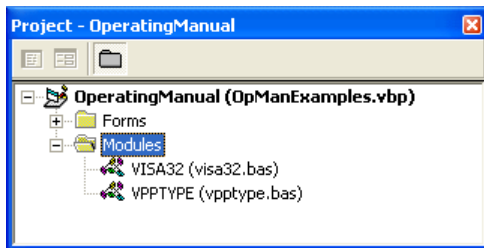

모듈 visa32.bas 와 vpptype.bas 는<VXIpnPath>\WinNT\include 에서 찾을 수 있습니다(일반적으로 C:\VXIpn\WinNt\include).

다른 방법으로 VISA32.DLL 참조를 프로젝트에 추가할 수 있습니다.

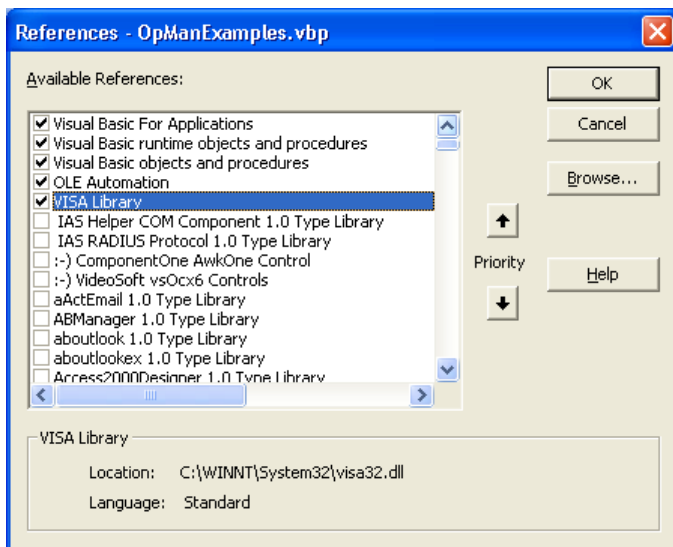

- **응답 버퍼 만들기**

DLL 에서 0 으로 끝나는 문자열이 응답으로 반환되기 때문에 충분한 길이의 문자열을 InstrRead() 함수와 ilrd() 함수가 호출되기 전에 만들어야 합니다. 왜냐하면 Visual Basic 이 문자열 앞에 길이 사양을 삽입하고 이 사양은 DLL 에 의해 업데이트되지 않기 때문입니다. 다음과 같은 두 가지 방법을 이용하여 문자열에 대한 길이 사양을 만들 수 있습니다.

```
Dim Rd as String * 100
```

```
Dim Rd as String
```

```
Rd = Space$(100)
```

- 쓰기 및 읽기를 위한 래퍼 과정 만들기

"VISA"함수에서 명령 및 응답 문자열과 두 개의 각기 다른 파라미터로 해당 길이가 필요하기 때문에 읽기와 쓰기 함수가 요약될 경우 메인 프로그램 코드를 일고 유지하는 것이 더 쉬워집니다. 여기에서는 InstrWrite() 절차가 viWrite() 함수를 요약하였고, InstrRead()가 viRead()을 요약하였습니다. 또한, 이러한 래퍼에는 상태 확인이 포함됩니다.

```
Public Sub InstrWrite(ByVal vi As Long, ByVal Cmd As String)
Dim status As Long
Dim retCount As Long
    'Send command to instrument and check for status
status = viWrite(vi, Cmd, Len(Cmd), retCount)
    'Check for errors - this will raise an error if status is not VI_SUCCESS
CALL CheckError(vi, status)
End Sub

Public Sub InstrRead(ByVal vi As Long, Response As String, _
    ByVal count As Long, retCount As Long)
Dim status As Long
'Initialize response string
Response = Space(count)
    '...and read
status = viRead(vi, Response, count, retCount)
    'Check for errors - this will raise an error if status is not VI_SUCCESS
CALL CheckError(vi, status)
    'adjust string length
Response = Left(Response, retCount)
End Sub
```

다음과 같은 함수는 상태/오류 확인을 보여줍니다. VISA 오류가 발생하면 예외가 발생합니다.

```
Public Sub CheckError(ByVal vi As Long, status As Long)
Dim ErrorMessage As String * 1024

'Initialize error message string
ErrorMessage = ""
If (status < 0) Then
    'Query the error message from VISA
    If (viStatusDesc(vi, status, ErrorMessage) = VI_SUCCESS) Then
        Err.Description = ErrorMessage
    End If
    Err.Raise (status)
End If
End Sub
```

7.1.2 초기화 및 기본 상태

각 프로그램의 시작 시 모든 하위 루틴에서 사용하는 전체 파라미터를 만들어야 합니다. 그런 다음 원격 제어와 장비 설정을 지정된 기본 상태로 변경해야 합니다. 두 개의 하위 루틴인 InitController 와 InitDevice 가 여기에서 사용됩니다.

7.1.2.1 전체 파라미터 만들기

Visual Basic 에서는 전체 파라미터가 모듈로 저장됩니다(데이터 확장 .BAS). 따라서, 모든 하위 루틴에서 사용하는 파라미터(예: 원격 제어 드라이버에서 사용하는 기기 주소 파라미터)가 포함된 모듈(예:GLOBALS.BAS)을 1 개 이상 만들어야 합니다.

아래에서 제시되는 모든 예시 프로그램에서는 파일에 다음과 같은 지침이 있어야 합니다.

```
Global analyzer As Long
Global defaultRM As Long
```

7.1.2.2 원격 제어 세션 초기화하기

```
REM ----- Initializing the remote control session -----
Public SUB Initialize()
    Dim status As Long
    'CALL viOpenDefaultRM to get the resource manager handle
    'Store this handle in defaultRM. The function viStatusDesc
    'returns a text description of the status code returned by viOpenDefaultRM
    status = viOpenDefaultRM(defaultRM)
    status = viStatusDesc(defaultRM, status, Response)
    'Open the connection to the device and store the handle
    'Note: The timeout value in viOpen() applies only for opening the interface
    'For setting the communication timeout, set the VI_ATTR_TMO_VALUE attribute
    'timeout values are in milliseconds
    'This example assumes the instrument IP address 10.0.0.10
    'If the network provides a name resolution mechanism, the hostname of
    'the instrument can be used instead of the numeric IP address
    'the resource string for GPIB would be "GPIB::20::INSTR"
    status = viOpen(defaultRM, "TCPIP::10.0.0.10::INSTR", 0, 1000, analyzer)
    'status = viOpen(defaultRM, "TCPIP::<hostname>::INSTR", 0, 1000, analyzer)
    'status = viOpen(defaultRM, "GPIB::20::INSTR", 0, 1000, analyzer)
    'Set timeout value - here 5s
    status = viSetAttribute(vi, VI_ATTR_TMO_VALUE, 5000)
```

원격 제어 프로그래밍의 기본 단계

```
END SUB
REM *****
```

7.1.2.3 장비 초기화

원격 제어 상태 등록과 장비 설정을 기본 상태로 설정합니다.

```
REM ----- Initializing the instrument -----
Public SUB InitDevice()
CALL InstrWrite(analyzer, "*CLS")      'Reset status register
CALL InstrWrite(analyzer, "*RST")     'Reset instrument
END SUB
REM*****
```

7.1.2.4 화면 표시 켜고 끄기

기본 설정에서는 최적화된 측정 속도를 위해 모든 원격 제어 명령이 화면이 꺼진 상태에서 실행됩니다. 하지만, 원격 제어 프로그램 개발 단계에서는 설정의 프로그래밍과 측정 결과를 시각적으로 확인할 수 있도록 화면이 켜져야 합니다.

다음 예는 원격 제어 작업 시 화면을 켜고 끄는 함수입니다.

```
REM ----- Switching on the screen display -----
Public SUB DisplayOn()
CALL InstrWrite(analyzer, "SYST:DISP:UPD ON")
      'Switch on screen display
END SUB
REM*****
REM ----- Switching off the screen display -----
Public SUB DisplayOff()
CALL InstrWrite(analyzer, "SYST:DISP:UPD OFF")
      'Switch off screen display
END SUB
REM*****
```

7.1.2.5 디스플레이 절전 기능 설정하기

원격 제어 작업 시에는 화면에 측정 결과를 표시하지 않아도 될 때가 있습니다. SYSTEM:DISPlay:UPDate OFF 명령으로 측정 결과 표시가 꺼지고 원격 제어 작업의 속도가 올라가지만 디스플레이 자체와 배경 조명은 켜진 상태로 유지됩니다.

디스플레이 자체를 끄려면 활성화 전에 응답 시간을 분 단 Up 설정하여 절전 기능을 이용해야 합니다.



장비의 전면 패널에 있는 키를 누르면 디스플레이가 즉시 다시 켜집니다.

```
Public SUB PowerSave()
CALL InstrWrite(analyzer, "DISPlay:PSAVe:HOLDoff 1")
    'Set response time to 1 minute
CALL InstrWrite(analyzer, "DISPlay:PSAVe ON")
    'Switch on Power Save function
```

7.1.3 간단한 장비 설정 명령 보내기

이 예에서는 장비의 중심 주파수, 영역 및 Ref. Level 이 설정되는 방법을 알 수 있습니다.

```
REM ----- Instrument setting commands -----
PUBLIC SUB SimpleSettings()
CALL InstrWrite(analyzer, "FREQUENCY:CENTER 128MHz")
    'Center frequency 128 MHz
CALL InstrWrite(analyzer, "FREQUENCY:SPAN 10MHZ")
    'Set span to 10 MHz
CALL InstrWrite(analyzer, "DISPLAY:TRACE:Y:RLEVEL -10dBm")
    'Set reference level to -10dBm
END SUB
REM *****
```

7.1.4 Manual 작업으로 전환하기

```
REM ----- Switching instrument to manual operation -----
CALL viGpibControlREN(analyzer, VI_GPIB_REN_ADDRESS_GTL)
    'Set instrument to Local state
REM *****
```

7.1.5 장비 설정 읽기

위의 설정을 읽을 수 있습니다. 이를 위해 축약 명령이 사용됩니다.

```
REM ----- Reading out instrument settings -----
PUBLIC SUB ReadSettings()
Dim retCount as Long
CFfrequency$ = SPACE$(20)    'Provide text variable (20 characters)
CALL InstrWrite(analyzer, "FREQ:CENT?")
    'Request center frequency
```


원격 제어 프로그래밍의 기본 단계

```

CALL InstrRead(analyzer, CFfrequency$, 20, retCount)
    'Read value
CR&S FSVan$ = SPACE$(20)    'Provide text variable (20 characters)
CALL InstrWrite(analyzer, "FREQ:SPAN?")
    'Request span
CALL InstrRead(analyzer, CR&S FSVan$, 20, retCount)
    'Read value
RLlevel$ = SPACE$(20)    'Provide text variable (20 characters)
CALL InstrWrite(analyzer, "DISP:TRAC:Y:RLEV?")
    'Request ref level setting
CALL InstrRead(analyzer, RLlevel$, 20, retCount)
    'Read value
REM ----- Displaying values in the Immediate window -----
Debug.Print "Center frequency: "; CFfrequency$,
Debug.Print "Span:           "; CR&S FSVan$,
Debug.Print "Reference level: "; RLlevel$,
END SUB
REM*****

```

7.1.6 Marker 위치 및 읽기

```

REM ----- Example of marker function -----
PUBLIC SUB ReadMarker()
Dim retCount as Long
CALL InstrWrite(analyzer, "CALC:MARKER ON;MARKER:MAX")
    'Activate marker 1 and search for peak
MKmark$ = SPACE$(30)    'Provide text variable (30 characters)
CALL InstrWrite(analyzer, "CALC:MARK:X?;Y?")
    'Query frequency and level
CALL InstrRead(analyzer, MKmark$, 30, retCount)
    'Read value
REM ----- Displaying values in the Immediate window -----
Debug.Print "Marker frequency/level "; MKmark$,
END SUB
REM *****

```

7.1.7 명령 동기화

다음 예에서 사용된 동기화 방법은 CD에 있는 작동 매뉴얼에서 '원격 제어 - 기본 사항'의 '명령 순서 및 명령 동기화'에 설명되어 있습니다.

```

REM ----- Commands for command synchronization -----
PUBLIC SUB SweepSync()
Dim retCount as Long

```

원격 제어 프로그래밍의 기본 단계

```

Dim SRQWaitTimeout As Long
Dim eventType As Long
Dim eventVi As Long
REM The command INITiate[:IMMEDIATE] starts a single sweep if the
REM command INIT:CONT OFF has already been sent. The next command
REM must not be carried out until a full sweep has been completed.
CALL InstrWrite(analyzer, "INIT:CONT OFF")
REM ----- First method: Using *WAI -----
CALL InstrWrite(analyzer, "ABOR;INIT:IMM; *WAI")
REM ----- Second method: Using *OPC? -----
OpcOk$ = SPACE$(2) 'Provide space for *OPC? response
CALL InstrWrite(analyzer, "ABOR;INIT:IMM; *OPC?")
REM ----- In this case, the controller can use other instruments -----
CALL InstrRead(analyzer, OpcOk$, 2, retCount)
'Wait for "1" from *OPC?
REM ----- Third method: Using *OPC -----
REM In order for the Service Request function to be used with a GPIB
REM driver from National Instruments, the setting "Disable
REM Auto Serial Poll" must be set to "yes" with IBCONF!
CALL InstrWrite(analyzer, "*SRE 32") 'Enable Service Request for ESR
CALL InstrWrite(analyzer, "*ESE 1") 'Set event enable bit for operation
'complete bit
CALL viEnableEvent(vi, VI_EVENT_SERVICE_REQ, VI_QUEUE, 0)
'Enable the event for service request
CALL InstrWrite(analyzer, "ABOR;INIT:IMM; *OPC")
'Start sweep with Synchronization to OPC
SRQWaitTimeout = 5000 'Allow 5s for sweep completion
'Now wait for the service request
CALL viWaitOnEvent(vi, VI_EVENT_SERVICE_REQ, SRQWaitTimeout, _
eventType, eventVi)
CALL viClose(eventVi) 'Close the context before continuing
CALL viDisableEvent(vi, VI_EVENT_SERVICE_REQ, VI_QUEUE)
'Disable subsequent events
REM Resume main program here.
END SUB
REM *****

```

7.1.7.1 출력 버퍼 읽기

```

REM ----- Subroutine for the individual STB bits -----
Public SUB Outputqueue() 'Reading the output queue
Dim retCount as Long
result$ = SPACE$(100) 'Create space for response
CALL InstrRead(analyzer, result$, 100, retCount)
Debug.Print "Contents of Output Queue : "; result$

```

```
END SUB
REM *****
```

7.1.7.2 오류 메시지 읽기

```
REM ----- Subroutine for evaluating the error queue -----
Public SUB ErrorQueueHandler()
Dim retCount as Long
ERROR$ = SPACE$(100) Subroutine for evaluating the error queue
CALL InstrWrite(analyzer, "SYSTEM:ERROR?")
CALL InstrRead(analyzer, ERROR$, 100, retCount)
Debug.Print "Error Description : "; ERROR$
END SUB
REM *****
```

7.2 상세 프로그래밍 예시

다음 섹션에서는 설정 측정 파라미터 및 함수, General Setup, 인쇄, 데이터 관리에 대한 일반적인 프로그래밍 예시가 제시됩니다.

7.2.1 R&S FSV의 기본 설정

다음 설정에서는 R&S FSV의 기본 설정을 변경하는 방법에 대한 일반적인 예를 볼 수 있습니다.

응용프로그램 예에 따라 일부 설정만 필요합니다. 대부분의 경우 영역이 변경될 때 기본 설정에서 이러한 파라미터가 자동으로 계산되기 때문에 RBW, VBW, Sweep Time을 설정하는 것은 필요하지 않습니다. 이와 비슷하게 입력 감쇠는 기본 설정에서 Ref. Level의 기능으로 자동 계산됩니다. 마지막으로 레벨 감지기는 기본 설정에서 선택한 Trace(트래이스) 모드와 연결됩니다.

기본 설정에서 자동으로 계산되는 설정은 다음 프로그램 예에서 별표(*)로 표시됩니다.

7.2.1.1 원격 제어 상태 등록 설정하기

```
REM *****
Public Sub SetupStatusReg()

'----- IEEE 488.2 status register -----
```

상세 프로그래밍 예시

```

CALL InstrWrite(analyzer,"*CLS")      'Reset status registers
CALL InstrWrite(analyzer,"*SRE 168")  'Enable Service Request for
    'STAT:OPER-,STAT:QUES- and ESR-Register
CALL InstrWrite(analyzer,"*ESE 61")    'Set event enable bit for:
    'operation complete 'command-, execution-,
    'device dependent- and query error
'----- SCPI status register -----
CALL InstrWrite(analyzer,"STAT:OPER:ENAB 0")
    'Disable OPERation Status reg
CALL InstrWrite(analyzer,"STAT:QUES:ENAB 0")
    'Disable questionable Statusreg
End Sub
REM *****

```

7.2.1.2 측정을 위한 기본 설정

```

REM *****
Public Sub SetupInstrument()

'----- Default setting f the R&S FSV -----
CALL SetupStatusReg    'Configure status registers
CALL InstrWrite(analyzer,"*RST")    'Reset instrument
CALL InstrWrite(analyzer,"SYST:DISP:UPD ON")
    'ON: screen display on
    'OFF: off (improved performance)
CALL InstrWrite(analyzer,"INIT:CONT OFF")
    'Single sweep mode
'----- Frequency setting -----
CALL InstrWrite(analyzer,"FREQUENCY:CENTER 100MHz")
    'Center frequency
CALL InstrWrite(analyzer,"FREQ:SPAN 1 MHz")
    'Span
'----- Level setting -----
CALL InstrWrite(analyzer,"DISP:WIND:TRAC:Y:RLEV -20dBm")
    'Reference level
CALL InstrWrite(analyzer,"INP:ATT 10dB")
    'Input attenuation (*)
'----- Level scaling -----
CALL InstrWrite(analyzer,"DISP:WIND:TRAC:Y:SPAC LOG")
    'Log level axis
CALL InstrWrite(analyzer,"DISP:WIND:TRAC:Y:SCAL 100dB")
    'Level range
CALL InstrWrite(analyzer,"DISP:WIND:TRAC:Y:SCAL:MODE ABS")
    'Absolute scaling
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:UNIT:POW DBM")

```

```

'y meas. unit
'----- Trace and detector setting -----
CALL InstrWrite(analyzer,"DISP:TRAC1:MODE AVER")
'Trace1 average
CALL InstrWrite(analyzer,"AVER:TYPE VID")
'Average mode video; "LIN" for linear
CALL InstrWrite(analyzer,"SWE:COUN 10")
'Sweep count
CALL InstrWrite(analyzer,"DISP:TRAC2 OFF")
'Trace2 blank
CALL InstrWrite(analyzer,"DISP:TRAC3 OFF")
'Trace3 blank
CALL InstrWrite(analyzer,"DISP:TRAC4 OFF")
'Trace4 blank
CALL InstrWrite(analyzer,"DISP:TRAC5 OFF")
'Trace5 blank
CALL InstrWrite(analyzer,"DISP:TRAC6 OFF")
'Trace6 blank
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MATH:STAT OFF")
'Trace difference off
CALL InstrWrite(analyzer,"DET1 RMS")
'Detector Trace1  (*)
CALL InstrWrite(analyzer,"DET2:AUTO ON")
'Detector Trace2  (*)
CALL InstrWrite(analyzer,"DET3:AUTO ON")
'Detector Trace3  (*)
CALL InstrWrite(analyzer,"DET4:AUTO ON")
'Detector Trace4  (*)
CALL InstrWrite(analyzer,"DET5:AUTO ON")
'Detector Trace5  (*)
CALL InstrWrite(analyzer,"DET6:AUTO ON")
'Detector Trace6  (*)
'----- Bandwidths and sweep time -----
CALL InstrWrite(analyzer,"BAND:RES 100KHz")
'Resolution bandwidth (*)
CALL InstrWrite(analyzer,"BAND:VID 1MHz")
'Video bandwidth  (*)
CALL InstrWrite(analyzer,"SWE:TIME 100ms")
'Sweep time  (*)
END SUB

```

7.2.2 Marker 및 델타 Marker 사용하기

Marker 는 Trace(트레이스)에서 포인트를 마크하고, 측정 결과를 읽고, 표시 영역을 빠르게 선택하는 용도로 사용됩니다.

7.2.2.1 Marker 검색 기능, 검색 범위 제한

아래 예는 다음과 같은 특징이 있는 AM 변조 신호(100 MHz) 기반한 것입니다.

반송파 신호 레벨	-30 dBm
AF 주파수	100 kHz
변조도	50 %

Marker 1 과 델타 Marker 2 는 Trace(트레이스)에서 최대 포인트로 설정됩니다. 그런 다음 주파수와 레벨을 읽습니다. 다음 측정에서 장비의 기본 설정을 측정용으로 사용할 수 있습니다(SetupInstrument).

```
REM *****
Public Sub MarkerSearch()
Dim retCount as Long
result$ = Space$(100)
CALL SetupInstrument 'Default Setting
'----- Peak search without search range limits-----
CALL InstrWrite(analyzer,"INIT:CONT OFF")
'Switch to single sweep
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:PEXC 6DB")
'Define peak excursion
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:STAT ON")
'Enable marker 1
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:TRAC 1")
'Set marker 1 to trace 1
CALL InstrWrite(analyzer,"INIT;*WAI") 'Perform sweep with sync
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:MAX;X?;Y?")
'Marker to peak; read frequency and level
CALL InstrRead(analyzer, result$, 100, retCount)
Debug.Print "Marker 1: ";result$
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:DELT2:STAT ON;MAX;MAX:LEFT")
'Activate delta marker 2,
'set to peak and then to next peak left
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:DELT2:X?;Y?")
'Read delta marker 2 frequency and level
result$ = Space$(100)
CALL InstrRead(analyzer, result$, 100, retCount)
```

```

Debug.Print "Delta 2: ";result$
'----- Peak search with search range limit in x direction -----
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:X:SLIM:STAT ON;LEFT _
    0Hz;RIGHT 100.05MHz")
    'Activate search limit,
    'set at right below AF
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:DELT3:STAT ON;MAX;MAX:RIGHT")
    'Activate delta marker 3,
    'set to peak and then to next peak right
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:DELT3:X:REL?::CALC:DELT3:Y?")
    'Read delta marker 3 frequency and level;
    'both must have a value of 0
result$ = Space$(100)
CALL InstrRead(analyzer, result$, 100, retCount)
Print "Delta 3: ";result$
'----- Peak search with search range limit in y direction -----
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:THR:STAT ON")
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:THR -35DBM")
    'Activate threshold and set it above the AF
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:DELT3:STAT ON;MAX;MAX:NEXT")
    'Activate delta marker 3,
    'set to peak and then to next peak
    '=> is not found
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:DELT3:X:REL?::CALC:DELT3:Y?")
    'Query and read delta marker 3
    'frequency and level;
    'both must have a value of 0
result$ = Space$(100)
CALL InstrRead(analyzer, result$, 100, retCount)
Debug.Print "Delta 3: ";result$
'---- Setting center frequency and reference level with markers -----
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK2:FUNC:CENT")
    'Delta marker 2 -> marker and
    'center frequency = marker 2
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK2:FUNC:REF")
    'Ref level = marker 2
CALL InstrWrite(analyzer,"INIT;*WAI")      'Sweep with sync
END SUB
REM *****

```

7.2.2.2 고정 참조 포인트 이용하기

다음 예는 레벨이 -20 dBm 인 신호(100 MHz)에 기반한 것입니다. 따라서 신호의 하모닉스가 200 MHz, 300 MHz 등에 위치합니다. 고품질 신호 소스의 경우 이 하모닉스가 R&S FSV의 동적 영역 밖에 위치할 수 있습니다. 하지만, 하모닉스 제

상세 프로그래밍 예시

거를 측정하려면 하모닉스를 측정할 때 레벨 설정의 민감도를 높여야 합니다. 이 경우 R&S FSV의 RF 입력이 과부하되는 것을 방지할 수 있도록 등급 필터를 이용하여 반송파를 제거하는 작업이 필요할 수 있습니다.

따라서, 레벨 설정이 다른 두 측정이 다음과 같은 예에서 실행됩니다. 먼저 높은 Ref. Level이 반송파 주파수에서 사용되고, 다음으로 낮은 Ref. Level이 세 번째 하모닉의 주파수에서 사용됩니다.

측정을 위한 R&S FSV의 기본 설정("SetupInstrument")이 또한 여기에서 시작점으로 사용되는데, 그 다음부터 측정 적응이 사용됩니다.

```
REM *****
Public Sub MarkerCount()
Dim retCount as Long
CALL SetupInstrument 'Default setting
'----- Defining signal frequency with frequency counter -----
CALL InstrWrite(analyzer,"INIT:CONT OFF")
'Switch to single sweep
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:PEXC 6DB")
'Define peak excursion
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:STAT ON")
'Activate marker 1
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:TRAC 1")
'Set marker 1 to trace 1
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:X 100MHz")
'Set marker 1 to 100 MHz
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:COUNT ON")
'Activate frequency counter
CALL InstrWrite(analyzer,"INIT;*WAI") 'Perform sweep with sync
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:COUNT:FREQ?")
'Query and read measured frequency
result$ = Space$(100)
CALL InstrRead(analyzer, result$, 100, retCount)
Debug.Print "Marker Count Freq: ";result$
END SUB
REM *****
```

7.2.2.3 잡음 및 위상 잡음 측정하기

위상 잡음이 측정될 때 1 Hz 대역폭과 관련된 잡음 전력이 인근 반송파 신호의 전력과 비례하여 설정됩니다. 측정된 주파수와 반송파 주파수 사이에서 일반적으로 사용되는 오프셋은 10 kHz입니다.

잡음이 측정될 때 측정된 절대 레벨은 1 Hz 대역폭과 관련이 있습니다.

상세 프로그래밍 예시

다음 예는 레벨이 -30 dBm 인 신호(100 MHz)에 기반한 것입니다. 오프셋이 10 kHz 인 잡음과 위상 잡음 둘 다를 반송파 신호에서 결정하는 데는 두 개의 Marker 가 사용됩니다.

```
REM *****
Public Sub Noise()
Dim retCount as Long
'----- Default setting of the R&S FSV -----
CALL SetupStatusReg 'Configure status register
CALL InstrWrite(analyzer,"*RST") 'Reset instrument
CALL InstrWrite(analyzer,"INIT:CONT OFF")
'Single sweep mode
'----- Setting the frequency -----
CALL InstrWrite(analyzer,"FREQUENCY:CENTER 100MHz")
'Center frequency
CALL InstrWrite(analyzer,"FREQ:SPAN 100 kHz")
'Span
'----- Setting the level -----
CALL InstrWrite(analyzer,"DISP:WIND:TRAC:Y:RLEV -20dBm")
'Reference level
CALL InstrWrite(analyzer,"INIT;*WAI") 'Perform sweep with sync
'----- Setting the reference point -----
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:PEXC 6DB")
'Define peak excursion
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:STAT ON")
'Activate marker 1
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:TRAC 1")
'Set marker 1 to trace 1
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:MAX")
'Set marker 1 to 100 MHz
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:DELT:FUNC:PNO ON")
'Define reference point for phase noise
'----- Measuring the phase noise -----
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:DELT:X 10kHz")
'Position delta marker
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:DELT:FUNC:PNO:RES?")
'Query and output phase noise result
result$ = Space$(100)
CALL InstrRead(analyzer, result$, 100, retCount)
Debug.Print "Phase Noise [dBc/Hz]: "; result$
'----- Measuring the noise -----
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:X 99.96MHz")
'Position marker 1
CALL InstrWrite(analyzer,"CALC:MARK:FUNC:NOIS:RES?")
'Query and output result
result$ = Space$(100)
```

```
CALL InstrRead(analyzer, result$, 100, retCount)
Print "Noise [dBm/Hz]: "; result$
END SUB
REM *****
```

7.2.3 Trace(트레이스) 데이터 읽기

다음 예에서 기본 설정으로 획득된 Trace(트레이스) 데이터는 장비에서 읽혀지고 화면의 목록에 표시됩니다. 읽기는 처음에는 이진법 형식으로 그 다음에는 ASCII 형식으로 이루어지는데, 한 번은 영역이 0 보다 크고, 또 한번은 영역이 0 입니다.

이진법 형식에서 길이 사양이 있는 메시지의 헤더가 평가되고 X 축 값을 계산하는 데 사용됩니다.

ASCII 형식에서는 레벨값의 목록만 출력됩니다.

이진법 데이터는 3 단계로 읽습니다.

1. 길이 사양의 자리수를 읽습니다.
2. 사양 자체를 읽습니다.
3. Trace(트레이스) 데이터 자체를 읽습니다.

이 과정은 같은 유형의 데이터 유형(예: Visual Basic 에서와 같은 배열)으로 된 구조만 지원하는 프로그래밍 언어를 사용할 경우 반드시 필요합니다. 왜냐하면 헤더와 데이터 섹션의 데이터 유형이 이진법 데이터에서는 서로 다르기 때문입니다.

"VISA"라이브러리에서는 문자열 버퍼를 읽는 매커니즘만 제공됩니다. 데이터를 단일 정밀 값 배열로 전환하려면 문자열 콘텐츠가 해당 유형의 버퍼로 복사되어야 합니다. 다음 예에서는 복사 작업의 작동 시스템 함수가 사용됩니다. 함수 진술이 다음과 같이 모듈(.bas)에 추가되어야 합니다.



배열 크기

측정된 데이터의 배열은 R&S FSV 의 Trace(트레이스) 데이터에 충분한 공간이 제공될 수 있도록 설정됩니다(691 측정 포인트).

```
REM *****
Public Sub ReadTrace()
'----- Creating variables -----
Dim traceData(1400) As Single      'Buffer for floating point binary data
Dim digits As Byte                'Number of characters in
    'length specification
```

상세 프로그래밍 예시

```

Dim traceBytes As Integer      'Len. of trace data in bytes
Dim traceValues As Integer     'No. of meas. values in buff.
Dim BinBuffer as String * 5600 'String buffer for binary data
Dim retCount as Long
asciiResult$ = Space$(28000)   'Buffer for ASCII trace data
result$ = Space$(100)          'Buffer for simple results
startFreq$ = Space$(100)       'Buffer for start frequency
span$ = Space$(100)            'Buffer for span
'----- Default setting of the R&S FSV -----
CALL SetupInstrument           'Default setting
CALL InstrWrite(analyzer,"INIT:CONT OFF")
    'Switch to single sweep
CALL InstrWrite(analyzer,"INIT;*WAI")      'Perform sweep with sync
'----- Defining the frequency range for output -----
CALL InstrWrite(analyzer,"FREQ:START?")     'Read start frequency
CALL InstrRead(analyzer,startFreq$, 100, retCount)
startFreq = Val(startFreq$)
CALL InstrWrite(analyzer,"FREQ:SPAN?")      'Read span
CALL InstrRead(analyzer,span$, 100, retCount)
span = Val(span$)
'----- Reading out in binary format -----
CALL InstrWrite(analyzer, "FORMAT REAL,32")
    'Set binary format
CALL InstrWrite(analyzer, "TRAC1? TRACE1")
    'Read trace 1
CALL InstrRead(analyzer, result$, 2, retCount)
    'Read and store length
digits = Val(Mid$(result$, 2, 1))          'spec. for number of characters
result$ = Space$(100)                      'Reinitialize buffer
CALL InstrRead(analyzer, result$, digits, retCount)
    'Read and store length
traceBytes = Val(Left$(result$, digits))
    'specification
CALL InstrRead(analyzer, BinBuffer, traceBytes, retCount)
    'Read trace data into buffer
CopyMemory traceData(0), ByVal BinBuffer, traceBytes
    'Copy data into float array
'----- Outputting binary data as frequency/level pairs -----
traceValues = traceBytes/4                  'Single precision = 4 bytes
stepsize = span/traceValues                'Calculate frequency step size
For i = 0 To traceValues - 1
Debug.Print "Value["; i; "] = "; startFreq+stepsize*i; ", "; traceData(i)
Next i
'----- Default setting of zero span -----
CALL InstrWrite(analyzer,"FREQ:SPAN 0Hz")
    'Switch to zero span

```

```

CALL InstrWrite(analyzer,"INIT;*WAI")      'Perform sweep with sync
'----- Reading out in ASCII format -----
CALL InstrWrite(analyzer,"FORMAT ASCII")
      'Set ASCII format
CALL InstrWrite(analyzer,"TRAC1? TRACE1")
      'Read and output
CALL InstrRead(analyzer, asciiResult$)
Print "Contents of Tracel: ",asciiResult$  'trace 1
END SUB
REM *****

```

7.2.4 장비 설정 저장 및 로드하기

설정과 측정된 데이터는 저장하고 로드할 수 있습니다. 장비를 기본 설정 또는 시작할 때 어떤 데이터 세트를 로드할지를 지정할 수 있습니다.

7.2.4.1 장비 설정 저장하기

다음 예에서 저장할 설정/측정한 데이터는 처음에 지정되는데, 이 경우 하드웨어 설정만 저장됩니다. 하지만, 다른 설정의 선택 명령은 완전성을 위해 "OFF" 상태로 지정됩니다.

```

REM *****
Public Sub StoreSettings()
'This subroutine selects the settings to be stored and creates the
'data record "TEST1" in the directory C:\R_S\Instr\user. It uses the default
'setting and resets the instrument after the setting is stored.
'----- Default settings of the R&S FSV -----
CALL SetupInstrument
CALL InstrWrite(analyzer,"INIT:CONT OFF")
      'Change to single sweep
CALL InstrWrite(analyzer,"INIT;*WAI")      'Perform sweep with sync
'----- Selection of settings to be stored -----
CALL InstrWrite(analyzer,"MMEM:SEL:HWS ON")
      'Store hardware settings
CALL InstrWrite(analyzer,"MMEM:SEL:TRAC OFF")
      'Do not store any traces
CALL InstrWrite(analyzer,"MMEM:SEL:LIN:ALL OFF")
      'Store only the activated limit lines
'----- Storing on the instrument -----
CALL InstrWrite(analyzer,"MMEM:STOR:STAT 1,'C:\R_S\Instr\user\TEST1'")
'----- Resetting the instrument -----
CALL InstrWrite(analyzer,"*RST")

```

```
END SUB
```

```
REM *****
```

7.2.4.2 장비 설정 로드하기

다음 예에서는 TEST1 데이터(C:\R_S\Instr\user 에 저장됨)가 장비에 로드됩니다.

```
REM *****
Public Sub LoadSettings()
'This subroutine loads the TEST1 data record in the directory
'C:\R_S\Instr\user.
'----- Default setting of the status register -----
CALL SetupStatusReg      'Configure status register
'----- Loading the data record -----
CALL InstrWrite(analyzer,"MMEM:LOAD:STAT 1,'C:\R_S\Instr\user\TEST1'")
'----- Perform measurement using loaded data record -----
CALL InstrWrite(analyzer,"DISP:TRAC1:MODE WRIT")
      'Set trace to Clr/Write
CALL InstrWrite(analyzer,"INIT;*WAI")      'Start sweep
END SUB
REM *****
```

7.2.4.3 시작 호출을 위한 데이터 기록 설정하기

다음 예에서 첫 번째 단계는 R&S FSV 를 기본 상태로 변경하는 것입니다. 다음 단계는 TEST1 데이터 기록(C:\R_S\Instr\user 에 저장됨)이 시작 호출 함수로 선택되는 것입니다. 즉, 데이터 기록이 각*RST 뒤에서 설정되어 장비가 시작하는 시간을 미리 설정합니다. 데모 목적으로*RST 명령이 다시 실행됩니다.

```
REM *****
Public Sub StartupRecallSettings()
'----- Resetting the R&S FSV -----
CALL InstrWrite(analyzer,"*RST")
'----- Default setting of the status register -----
CALL SetupStatusReg      'Configure status register
'----- Selecting the startup recall data record -----
CALL InstrWrite(analyzer,"MMEM:LOAD:AUTO 1,'C:\R_S\Instr\user\TEST1'")
'----- Activating the startup recall data record -----
CALL InstrWrite(analyzer,"*RST")
END SUB
REM *****
```

7.2.5 인쇄 설정 및 시작하기

다음 예에서는 측정 화면 인쇄 시 출력 형식과 출력 기기를 설정하는 방법을 알 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.

1. 인쇄하려는 측정을 설정합니다.
2. 장비에서 사용할 수 있는 출력 기기를 확인합니다.
3. 출력 기기를 선택합니다.
4. 출력 인터페이스를 선택합니다.
5. 출력 형식을 설정합니다.
6. 동기화부터 완료까지 인쇄를 실행합니다.

원하는 설정은 -20 dBm 전력의 100 MHz 신호인 것으로 가정합니다. 또한, 사용 가능한 프린터 목록에서 6 번째 프린터가 원하는 프린터입니다. 처음에는 원하는 프린터로 인쇄되고 다음으로 파일로 출력됩니다.

```
REM *****
Public Sub HCopy()
Dim retCount as Long
Dim SRQWaitTimeout As Long
Dim eventType As Long
Dim eventVi As Long
Dim statusSRQ As Long
DIM Devices(100) as string      'Create buffer for printer name
FOR i = 0 TO 49
    Devices$(i) = Space$(50)    'Preallocate buffer for printer name
NEXT i
'----- Default setting of the R&S FSV -----
CALL SetupStatusReg      'Configure status register
CALL InstrWrite(analyzer,"*RST")      'Reset instrument
CALL InstrWrite(analyzer,"INIT:CONT OFF")
    'Single sweep mode
CALL InstrWrite(analyzer,"SYST:DISP:UPD ON")
    'Screen display on
'----- Measurement settings -----
CALL InstrWrite(analyzer,"FREQ:CENT 100MHz;SPAN 10MHz")
    'Frequency setting
CALL InstrWrite(analyzer,"DISP:TRAC:Y:RLEV -10dBm")
    'Reference level
CALL InstrWrite(analyzer,"INIT;*WAI")      'Perform measurement
'----- Querying the available output devices -----
```

```

CALL InstrWrite(analyzer,"SYST:COMM:PRIN:ENUM:FIRSt?")
    'Read out and display first output device
CALL InstrRead(analyzer,Devices$(0), 50, retCount)
Debug.Print "Printer 0: "+Devices$(0)
For i = 1 to 99
    CALL InstrWrite(analyzer,"SYST:COMM:PRIN:ENUM:NEXT?")
        'Read out next printer name
    CALL InstrRead(analyzer,Devices$(i)
    IF Left$(Devices$(i),2) = "" THEN GOTO SelectDevice
        'Stop at end of list
    Debug.Print "Printer"+Str$(i)+": " Devices$(i)
        'Display printer name
NEXT i
SelectDevice:
'---- Selection of output device, printer language and output interface ----
CALL InstrWrite(analyzer,"SYST:COMM:PRIN:SEL "+ Devices(6))
    'Printer selection #6
CALL InstrWrite(analyzer,"HCOP:DEST 'SYST:COMM:PRIN'")
    'Configuration: "Printout to
    'printer interface"
CALL InstrWrite(analyzer,"HCOP:DEV:LANG GDI")
    'Printers require printer language 'GDI'
'----- Selection of orientation (portrait/landscape) and colour/BW -----
CALL InstrWrite(analyzer,"HCOP:PAGE:ORI PORT")
    'Portrait orientation
CALL InstrWrite(analyzer,"HCOP:DEV:COL OFF")
    'Black-and-white printout
'----- Configuring and starting the printout -----
CALL InstrWrite(analyzer,"HCOP:ITEM:ALL")
    'All screen contents
'CALL InstrWrite(analyzer,"HCOP:ITEM:TRAC:STAT ON")
    'Alternative: only traces
CALL InstrWrite(analyzer,"*CLS")      'Reset status registers
CALL viEnableEvent(vi, VI_EVENT_SERVICE_REQ, VI_QUEUE, 0)
    'Enable the event for service request
CALL InstrWrite(analyzer,"HCOP;*OPC")
    'Start printout
SRQWaitTimeout = 5000      'Allow 5s for completion
    'Now wait for the service request
statusSRQ = viWaitOnEvent(vi, VI_EVENT_SERVICE_REQ, SRQWaitTimeout, _
    eventType, eventVi)
CALL viClose(eventVi)      'Close the context before continuing
CALL viDisableEvent(vi, VI_EVENT_SERVICE_REQ, VI_QUEUE)
    'Disable subsequent events
IF NOT(statusSRQ = 0) THEN CALL Srq      'If SRQ not detected =>
    'Subroutine for evaluation

```

상세 프로그래밍 예시

```

'---- Printout in WMF format (BMP format) to file -----
CALL InstrWrite(analyzer,"HCOP:DEST 'MMEM'")
    'Configuration: "Printout to file"
CALL InstrWrite(analyzer,"HCOP:DEV:LANG WMF")
    'WMF file format
'CALL InstrWrite(analyzer,"HCOP:DEV:LANG BMP")
    'BMP file format
CALL InstrWrite(analyzer,"MMEM:NAME 'C:\R_S\Instr\user\PRINT1.WMF'")
    'Define file name
CALL InstrWrite(analyzer,"*CLS")    'Reset Status registers
CALL viEnableEvent(vi, VI_EVENT_SERVICE_REQ, VI_QUEUE, 0)
    'Enable the event for service request
CALL InstrWrite(analyzer,"HCOP:IMMEDIATE;*OPC")
    'Start printout
SRQWaitTimeout = 5000    'Allow 5s for completion
    ' Now wait for the service request
statusSRQ = viWaitOnEvent(vi, VI_EVENT_SERVICE_REQ, SRQWaitTimeout, _
    eventType, eventVi)
CALL viClose(eventVi)    'Close the context before continuing
CALL viDisableEvent(vi, VI_EVENT_SERVICE_REQ, VI_QUEUE)
    'Disable subsequent events
IF NOT(statusSRQ = 0) THEN CALL Srq    'If SRQ not detected =>
    'Subroutine for evaluation
END SUB
REM *****

```


8 부록

8.1 부록: 프린터 인터페이스

인쇄의 경우 로컬 USB 프린터나 네트워크 프린터를 사용할 수 있습니다. 이 부록에서는 로컬 프린터 설치 방법이 설명되어 있습니다. 네트워크 프린터 설치 방법은 [단원 8.2, "부록: LAN 인터페이스"](#), 페이지 156 에 설명되어 있습니다.



설치 제한

관리자 권한이 있는 사용자만 프린터를 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 [단원 4, "펌웨어 업데이트 및 펌웨어 옵션 설치"](#), 페이지 63 를 참조하십시오.

다음 단계별 도움말에는 마우스와 외부 키보드를 이용한 과정이 설명되어 있습니다. 또한, 장비의 전면 패널을 이용해 로컬 프린터를 설치할 수도 있습니다. 전면 패널을 통한 작동에 대해 자세히 알아보려면 [단원 5, "기본 작동"](#), 페이지 67 를 참조하십시오.

설치 후에는 장비가 프린터 인쇄에 맞게 설정되어야 합니다. 프린터를 선택하고 설정하는 방법은 [단원 3.4.6, "프린터 선택 및 설정하기"](#), 페이지 44 에 설명되어 있습니다.

로컬 프린터 설치하기

로컬 프린터로 USB 프린터만 연결할 수 있습니다. 커넥터에 대한 제한 내용은 [단원 2, "전면 및 후면 패널"](#), 페이지 13 를 참조하십시오.



외부 설치 기기

컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치할 때는 다음 외부 기기 중 하나를 이용할 수 있습니다. LAN, USB 기기(메모리스틱 또는 CD-ROM).


Manual 또는 원격 제어를 통해 로컬 프린터를 설치할 수 있습니다. 다음 도움말의 과정은 원격 데스크톱을 통한 설치입니다. 또한, 프린터 제조사의 안내서에 나온 프린터 설치 방법도 참조하시기 바랍니다.

로컬 프린터를 설치하는 방법


1. 드라이버 설치 시 USB 기기를 이용할 경우 설치를 시작하기 전에 장비에 USB 드라이브를 설치하고 장비에 연결하십시오.
2. 드라이버 설치 시 LAN 연결을 이용하면 설치를 시작하기 전에 해당 네트워크 드라이브를 설치해야 합니다.
3. 전면 패널에 있는 USB 커넥터를 통해 프린터와 R&S FSV 를 연결하십시오. "새 하드웨어 마법사가 발견됨" 대화 상자의 첫 번째 페이지가 표시됩니다.



4. "소프트웨어를 자동으로 설치" 옵션을 선택합니다. 설치 과정이 자동으로 실행되고 설치가 완료되면 대화 상자가 표시됩니다. 15 번째 단계가 진행됩니다. 드라이버 소프트웨어를 찾지 못하면 오류 메시지가 표시됩니다.

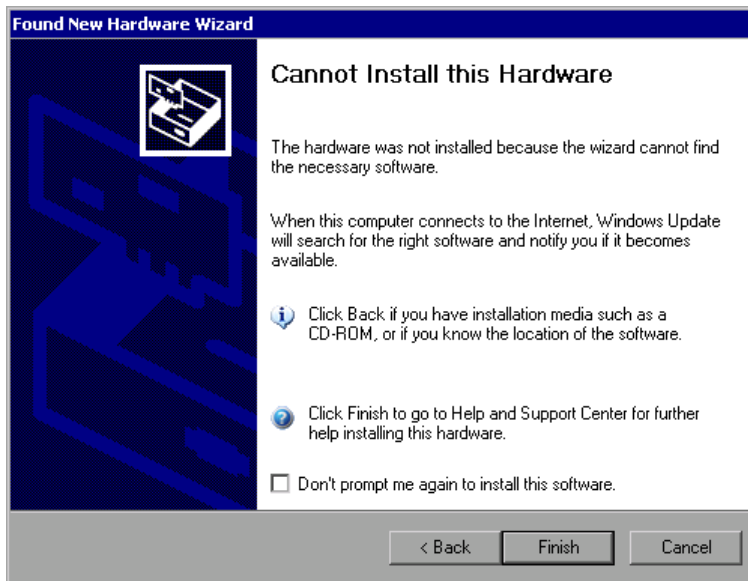


5. "이 소프트웨어를 설치하라는 메시지를 다시 표시하지 않음" 옵션을 선택 해제합니다.
6. "완료"를 클릭합니다.
마법사의 첫 페이지가 다시 표시됩니다.
7. "목록에서 설치" 또는 "특정 위치" 옵션을 선택합니다.
8. "다음"을 클릭합니다.
마법사의 두 번째 페이지가 표시됩니다.

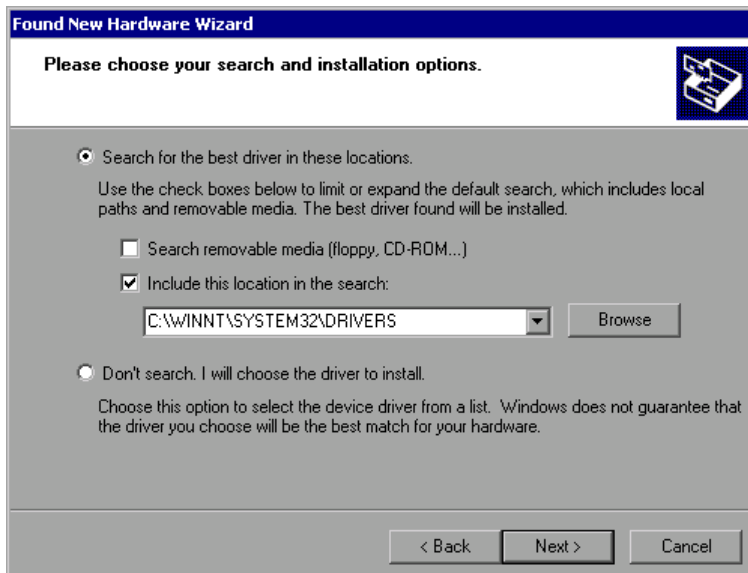

9. CD-ROM 드라이브에 CD 를 넣습니다.
10. "검색에 이 위치 포함" 옵션을 선택합니다.

11. "찾아보기"버튼을 클릭합니다.
폴더 찾기 대화 상자가 표시됩니다.
12. CD-ROM 드라이브에서 프린터 드라이브가 포함된 폴더를 선택합니다.
13. "확인"을 클릭합니다. 선택한 폴더에 드라이버가 포함된 경우에 이 버튼을 활성화합니다.
마법사의 두 번째 페이지가 다시 표시됩니다.
14. "다음"을 클릭합니다.
선택한 폴더에서 프린터 드라이버를 찾고 프린터 드라이버 파일이 c:로 복사됩니다. 설치가 완료된 후 대화 상자가 표시됩니다.

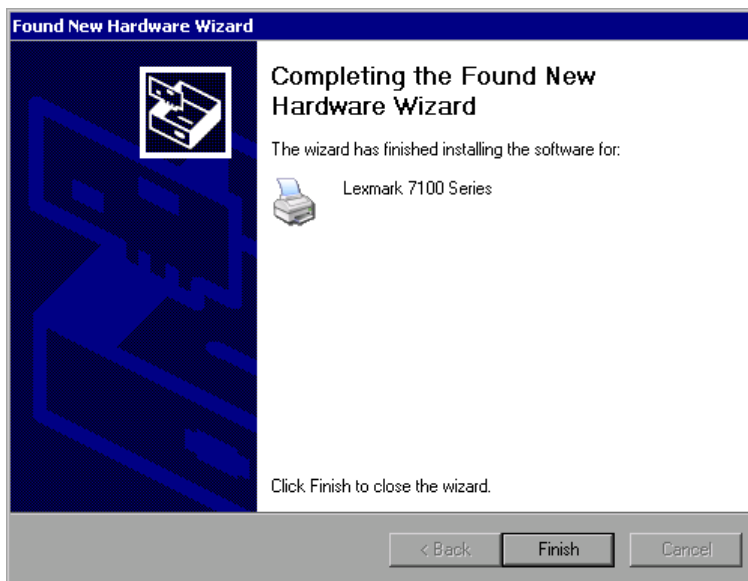

15. "완료"를 클릭하면 설치가 완료됩니다.

8.2 부록: LAN 인터페이스

이 부록에서는 LAN 인터페이스에 대한 추가 정보가 설명되어 있습니다. 장비를 네트워크에 연결하고 네트워크 프로토콜을 설정하는 방법이 [단원 3.6, "네트워크 \(LAN\) 연결 설정하기"](#), 페이지 48에 설명되어 있습니다.



네트워크 제한 및 비밀번호 입력

관리자 권한이 있는 사용자만 LAN 네트워크를 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 [단원 4, "펌웨어 업데이트 및 펌웨어 옵션 설치"](#), 페이지 63 를 참조하십시오.

일부 도움말에서는 사용자 이름과 비밀번호를 입력해야 합니다. 이 과정에서 터치스크린과 온스크린 키보드 또는 마우스와 외부 키보드가 필요합니다 ([단원 5, "기본 작동"](#), 페이지 67 과 [단원 3.2, "USB 기기 연결하기"](#), 페이지 35 참조).

8.2.1 네트워크 설정하기

네트워크 지원이 설치된 후 장비와 다른 컴퓨터 간에 데이터를 교환할 수 있고 네트워크 프린터를 사용할 수 있습니다.

네트워크 작업은 네트워크 리소스에 접속할 수 있는 권한이 있는 경우에만 가능합니다. 일반적인 리소스는 다른 컴퓨터 또는 중앙 프린터의 파일 디렉토리입니다. 승인은 네트워크 또는 서버 관리자로부터 받습니다.

네트워크에서 작업하려면 다음과 같은 관리 및 조치가 필요합니다.

- [단원 8.2.1.1, "컴퓨터 이름 변경하기"](#), 페이지 158
- [단원 8.2.1.2, "도메인 또는 작업 그룹 변경하기"](#), 페이지 158
- [단원 8.2.1.3, "네트워크에 연결되지 않은 장비 작동하기"](#), 페이지 160
- [단원 8.2.1.4, "사용자 생성하기"](#), 페이지 160
- [단원 8.2.1.5, "사용자 비밀번호 변경하기"](#), 페이지 162
- [단원 8.2.1.6, "네트워크에 로그인하기"](#), 페이지 164
- [단원 8.2.1.7, "자동 로그인 시스템"](#), 페이지 164
- [단원 8.2.1.8, "네트워크 드라이브 매핑"](#), 페이지 165
- [단원 8.2.1.9, "네트워크 프린터 설치하기"](#), 페이지 167
- [단원 8.2.1.10, "디렉토리 공유하기\(Microsoft 네트워크에서만 가능\)"](#), 페이지 171

경고**네트워크 연결**

장비를 네트워크에 연결하거나 네트워크를 설정하기 전에 네트워크 관리자에게 문의하십시오(특히 대규모 LAN 설치인 경우 문의 필수). 오류가 발생하면 전체 네트워크에 영향을 줄 수 있습니다.

바이러스가 장비 소프트웨어를 손상시킬 수 있으므로 바이러스 예방 시스템이 갖추지지 않은 네트워크에는 네트워크를 연결하지 마십시오.

장비를 네트워크에 통합하려면 다음과 같은 시스템 속성을 변경하십시오.

- 컴퓨터 이름
- 도메인
- 작업 그룹


8.2.1.1 컴퓨터 이름 변경하기

1. 전면 패널에 있는 SETUP 키를 누릅니다.
2. "General Setup"소프트키를 누릅니다.
3. "네트워크 주소"소프트키를 누릅니다.
하위 메뉴가 표시됩니다.
4. "컴퓨터 이름"소프트키를 누르고 컴퓨터 이름을 입력합니다.
5. 잘못된 이름을 입력하면 상태 행에"범위를 벗어난 메시지"라는 오류가 표시됩니다. 입력 대화 상자가 열린 상태로 유지되고 다시 시작할 수 있습니다.
설정이 정확하고 설정이 저장되면 장비를 다시 시작하라는 메시지가 표시됩니다.
6. 표시된 메시지를 확인("예"버튼)하면 장비가 다시 시작됩니다.


8.2.1.2 도메인 또는 작업 그룹 변경하기**설정 변경하기**

여기에 설명된 것 이외의 설정을 변경하려면 먼저 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

1. "시작"메뉴에서"설정","제어판"을 선택한 다음"시스템"을 선택합니다.
"시스템 속성"대화 상자가 표시됩니다.
2. "컴퓨터 이름"탭을 선택합니다.

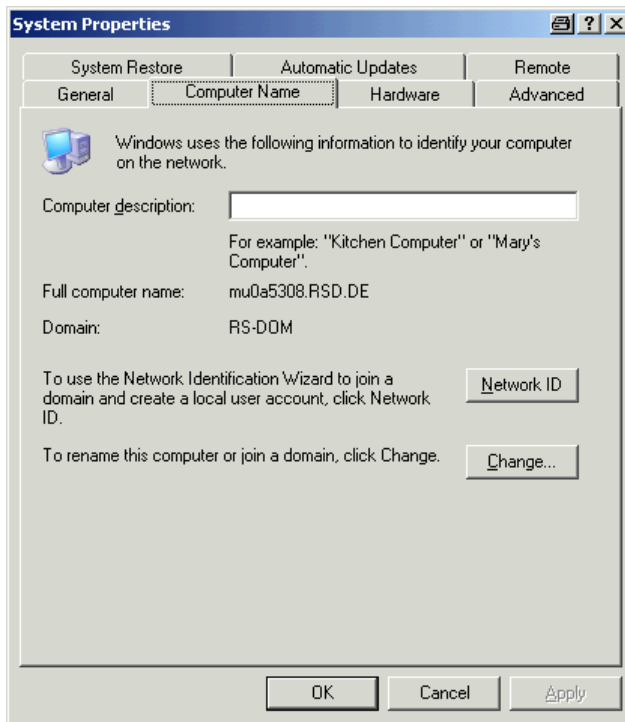

3. "변경"버튼을 클릭합니다.
컴퓨터 이름, 도메인 및 작업 그룹 변경 대화 상자가 표시됩니다.

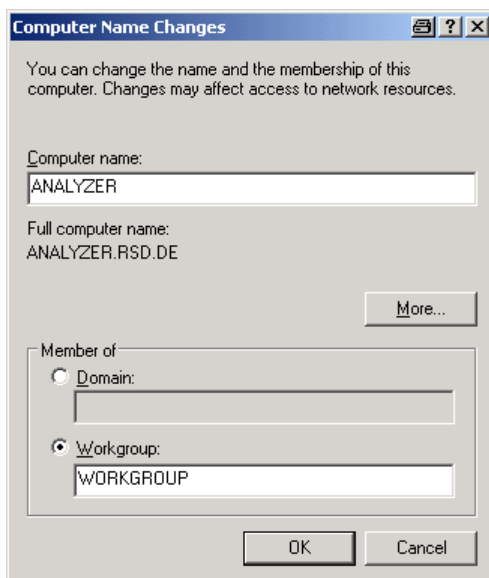

4. "도메인"또는"작업 그룹"을 입력합니다.
5. "확인"을 누르면 변경사항이 확인됩니다.

- 장비를 다시 시작하라는 메시지가 표시되면"예"를 클릭합니다.
Windows 가 시스템을 다시 시작합니다.

8.2.1.3 네트워크에 연결되지 않은 장비 작동하기

일시적으로든 영구적으로든 네트워크에 연결되지 않은 장비를 작동하려면 Windows NT 와는 달리 특별 조치가 필요하지 않습니다. Windows XP 는 네트워크 연결 상의 문제를 자동으로 감지하여 장비가 켜졌을 때 연결을 설정하지 않습니다.


사용자 이름과 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시되지 않으면"자동 로그인 시스템 활성화하기" 페이지 165 에 설명된 대로 진행하십시오.

8.2.1.4 사용자 생성하기


네트워크용 소프트웨어를 설치하면 다음에 장비를 켤 때 오류 메시지가 표시되는데, 네트워크에"instrument"(= Windows XP 자동 로그인용 사용자 ID)라는 이름의 사용자가 없기 때문입니다. 따라서, 일치하는 사용자를 Windows XP 와 네트워크에서 생성해야 하며, 네트워크 비밀번호에 맞게 비밀번호를 설정해야 합니다. 그런 다음 자동 로그인 매커니즘이 비활성화됩니다.

네트워크 관리자는 네트워크에서 새 사용자 생성을 담당합니다. 새 사용자는 장비에서"사용자 계정"마법사를 이용하여 만들 수 있습니다.


- "시작"메뉴에서"설정","제어판"을 선택한 다음"사용자 계정"을 선택합니다.
사용자 관리 마법사는"작업 선택"대화 상자로 시작합니다.

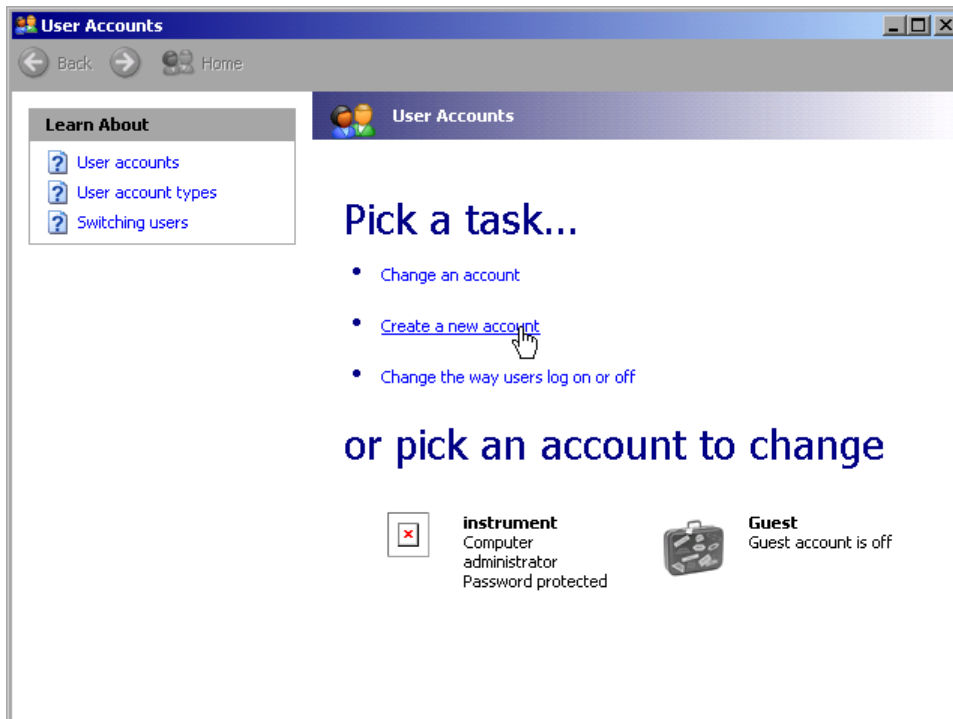

2. "새 계정 만들기"를 클릭합니다.
새 사용자 이름 입력 대화 상자가 표시됩니다.

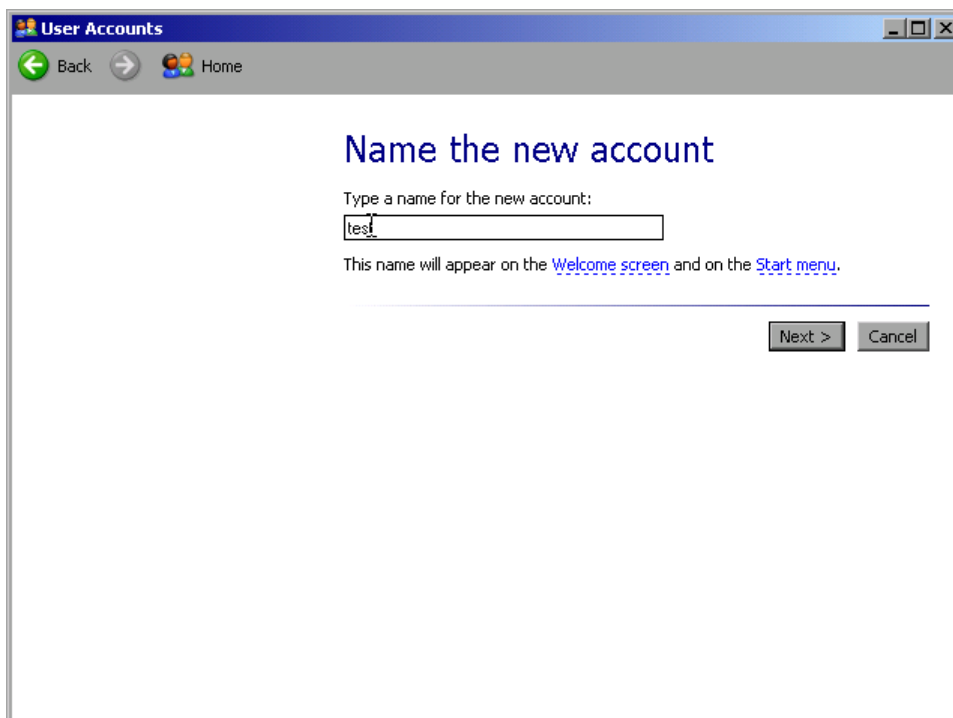

3. 텍스트 입력란에 새 사용자 이름을 입력하고 "다음"을 클릭합니다.
사용자의 권한을 정의하는 "계정 유형 선택" 대화 상자가 표시됩니다.

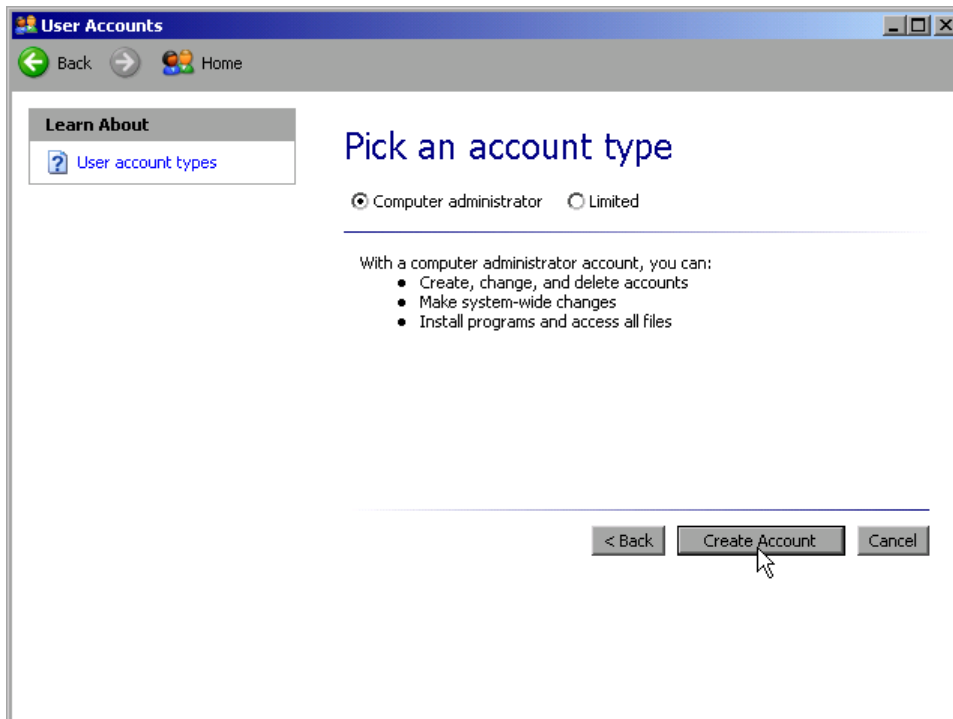

4. 관리자 권한이 있는 계정을 만들려면 "컴퓨터 관리자"를 선택하고 권한이 제한된 계정을 만들려면 "제한"을 선택합니다.


메모: 펌웨어 기능 전체를 사용하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.

5. "계정 만들기"버튼을 클릭합니다.
새 사용자가 생성됩니다.


8.2.1.5 사용자 비밀번호 변경하기

장비에서 새 사용자가 생성되면 네트워크 비밀번호에 맞게 비밀번호를 설정해야 합니다. 이 작업은 "사용자 계정" 마법사를 통해 진행됩니다.


1. "시작"메뉴에서 "설정", "제어판"을 선택한 다음 "사용자 계정"을 선택합니다.
사용자 관리 마법사는 "작업 선택" 대화 상자로 시작합니다.

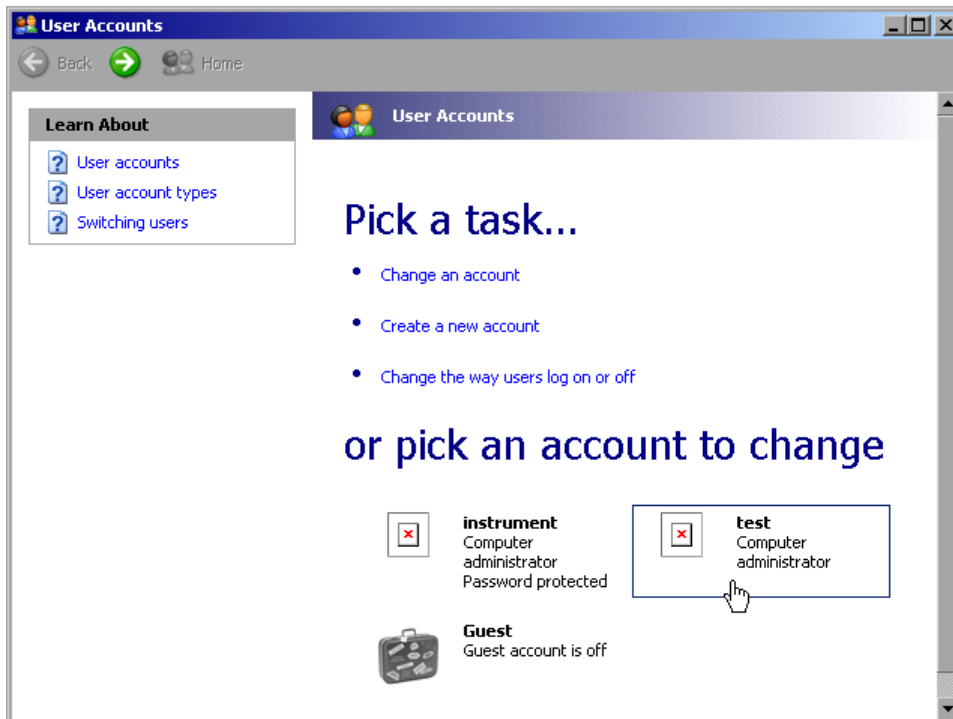

- 원하는 사용자 계정을 클릭합니다(예에서 사용자 "Test"). 원하는 작업을 선택하는 대화 상자가 표시됩니다.

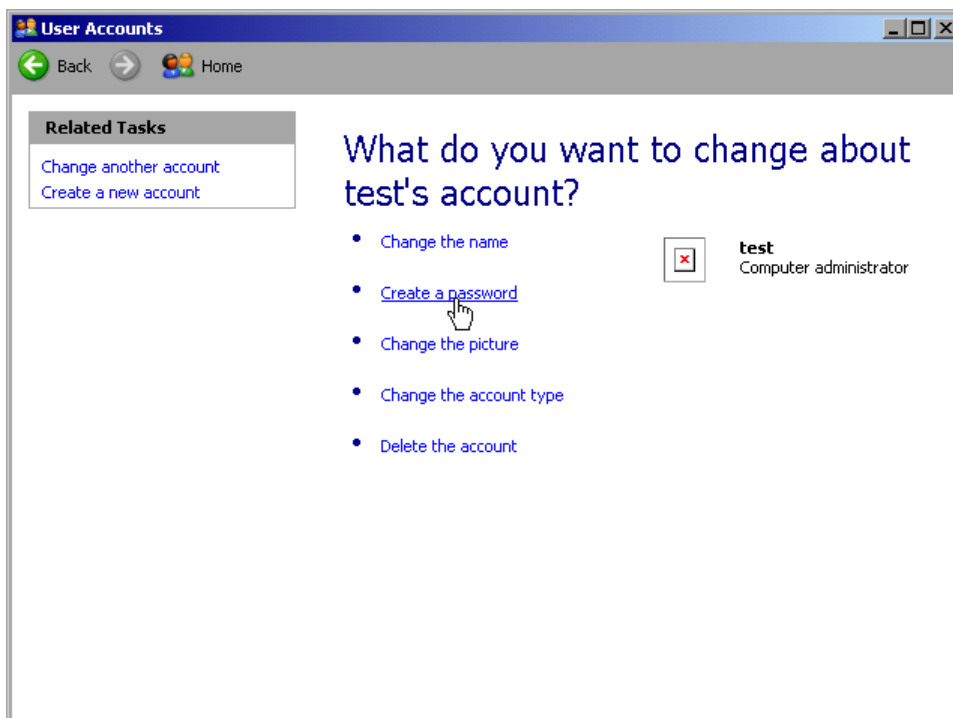

- "비밀번호 만들기"를 클릭합니다. 새 비밀번호 입력 대화 상자가 표시됩니다.

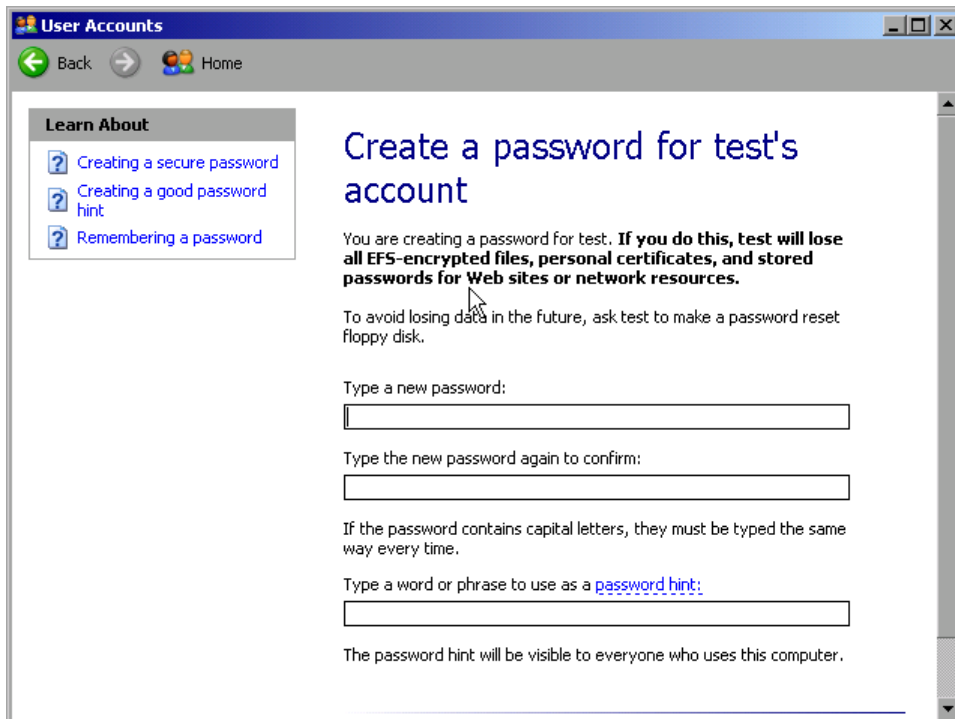

4. 위쪽 입력란에 새 비밀번호를 입력하고 다음 입력란에 똑같이 입력합니다.
5. 페이지 하단에서 "비밀번호 만들기" 버튼을 클릭합니다.
새 비밀번호가 적용됩니다.

8.2.1.6 네트워크에 로그인하기

운영체제에 로그인하는 것과 동시에 네트워크에도 자동으로 로그인 됩니다. 기본 요건으로 Windows XP 와 네트워크의 사용자 이름과 비밀번호가 똑같아야 합니다.

8.2.1.7 자동 로그인 시스템

자동 로그인 구성 비활성화하기

본 장비는 출하 시 Windows XP 에서 자동으로 로그인하는 것으로 설정되어 있습니다. 자동 로그인 시스템을 비활성화하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. "시작"메뉴에서 "실행"을 선택합니다.
"실행"대화 상자가 표시됩니다.
2. C:\R_S\INSTR\USER\NO_AUTOLOGIN.REG 를 명령어로 입력합니다.


3. ENTER 키를 눌러 확인합니다.
자동 로그인 시스템이 비활성화됩니다. 나중에 장비를 켜면 펌웨어가 시작되기 전에 사용자 이름과 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

자동 로그인 시스템 활성화하기

1. "시작"메뉴에서"실행"을 선택합니다.
"실행"대화 상자가 표시됩니다.
2. C:\R_S\INSTR\USER\AUTOLOGIN.REG 를 명령어로 입력합니다.
3. ENTER 키를 눌러 확인합니다.
자동 로그인 시스템이 다시 활성화됩니다. 이 설정은 나중에 장비를 다시 켤 때 적용됩니다.


8.2.1.8 네트워크 드라이브 매핑

1. SAVE/RCL 키를 누릅니다.
2. "파일 관리자"소프트키를 누릅니다.
3. "More"소프트키를 누릅니다.
4. "네트워크 드라이브"소프트키를 누릅니다.
"네트워크 드라이브 매핑"대화 상자가 표시됩니다.

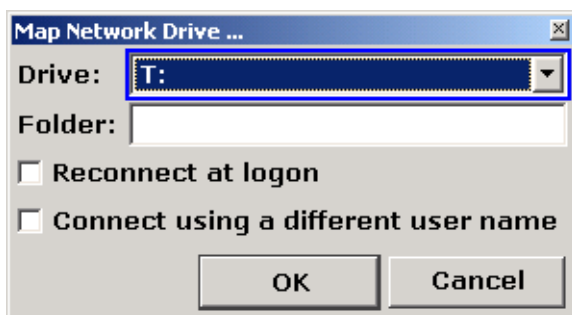

5. "드라이브"목록을 눌러 네트워크 드라이브 목록을 열고 매핑 하려는 드라이브를 선택합니다.
다른 방법:
 - "네트워크 드라이브 매핑"소프트키를 눌러"드라이브"목록에 커서를 놓습니다.
 - ENTER 를 눌러 네트워크 드라이브 목록을 열고 화살표 키를 이용해 매핑 하려는 드라이브를 선택합니다.

6. 장비를 시작할 때마다 자동으로 연결이 설정되게 하려면 "네트워크 드라이브 매핑" 대화 상자에서 "로그인 시 재 연결" 옵션을 선택합니다.
7. 다른 사용자 이름을 이용하여 연결하려면 "다른 사용자 이름을 이용하여 연결" 옵션을 선택합니다.
"네트워크 드라이브 매핑" 대화 상자가 확장되면서 "사용자 이름"과 "비밀번호" 입력란이 표시됩니다.

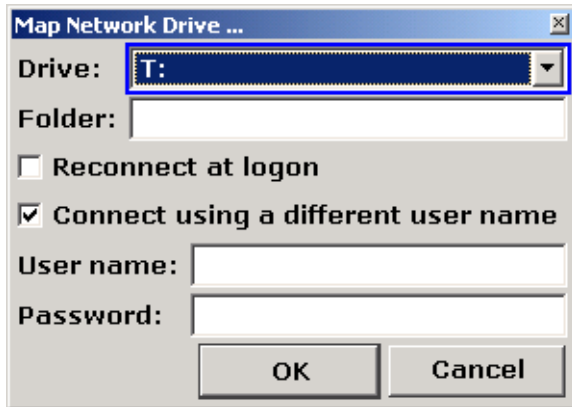

8. 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.
9. "확인"을 눌러 확인합니다.
Explorer 에 드라이브가 표시됩니다.
메모: 접속 승인을 받은 네트워크만 연결됩니다.


네트워크 드라이브 연결 해제하기

1. SAVE/RCL 키를 누릅니다.
2. "파일 관리자" 소프트웨어 키를 누릅니다.
3. "More" 소프트웨어 키를 누릅니다.
4. "네트워크 드라이브" 소프트웨어 키를 누릅니다.
5. "네트워크 드라이브 연결 해제" 소프트웨어 키를 누릅니다.
"네트워크 드라이브 연결 해제" 대화 상자가 표시됩니다.
6. "드라이브" 목록에서 연결 해제하려는 드라이브를 선택합니다.
7. "확인"을 눌러 확인합니다.

8.2.1.9 네트워크 프린터 설치하기

설치 후에는 장비가 프린터 인쇄에 맞게 설정되어야 합니다. 프린터를 선택하고 설정하는 방법은 [단원 3.4.6, "프린터 선택 및 설정하기"](#), 페이지 44 에 설명되어 있습니다.


1. 전면 패널에 있는 PRINT 키를 누릅니다.
2. "프린터 설치"소프트키를 눌러 Windows 에서"프린터 및 팩스"대화 상자를 엽니다.

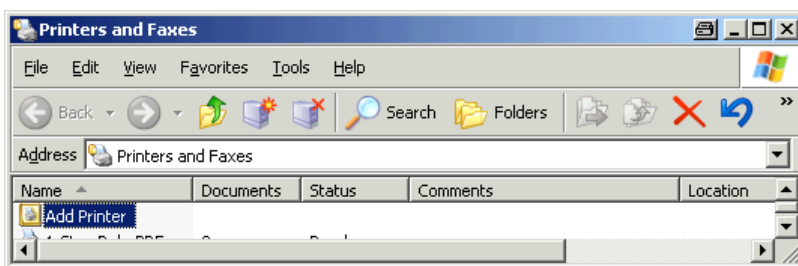


3. "프린터 추가"목록 항목을 선택합니다.
프린터 마법사의 첫 페이지가 표시됩니다.




4. 계속하려면"다음"을 누릅니다.
"로컬 또는 네트워크 프린터"창이 표시됩니다.

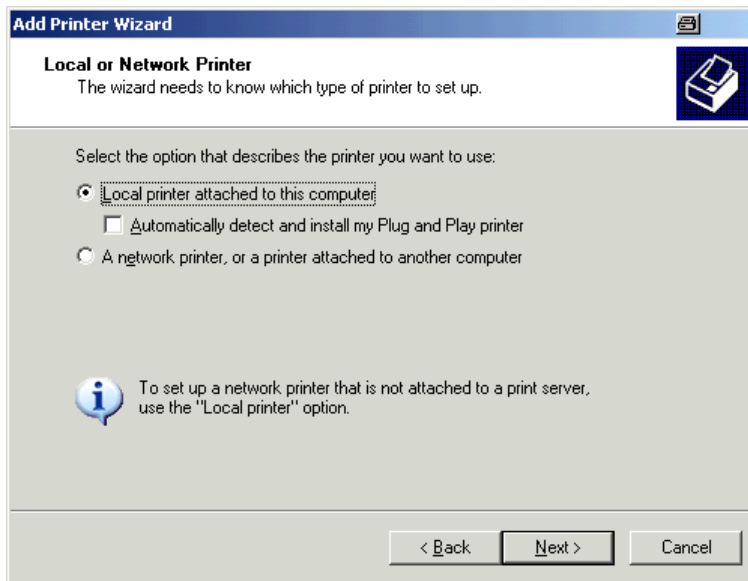

5. "네트워크 프린터 또는 다른 컴퓨터에 연결된 프린터" 옵션을 선택합니다.
6. 계속하려면 "다음"을 누릅니다.
"프린터 지정"창이 표시됩니다.

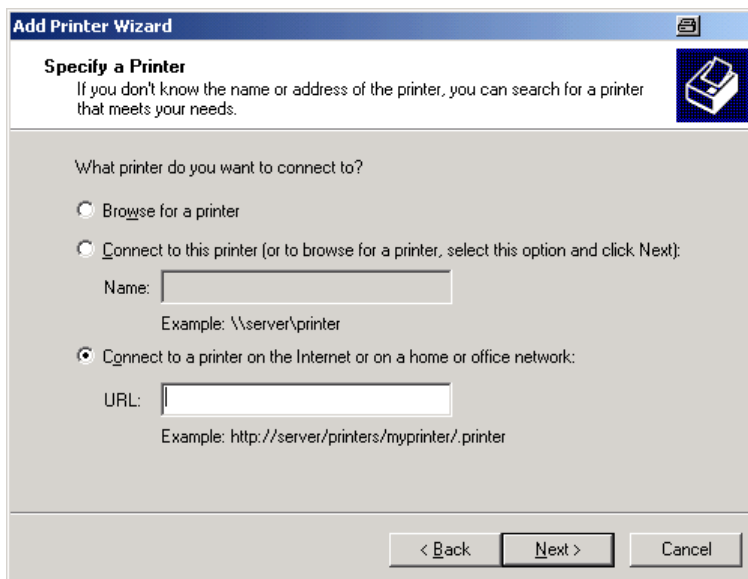

7. 계속하려면 "다음"을 누릅니다.
사용할 수 있는 프린터가 모두 표시됩니다.

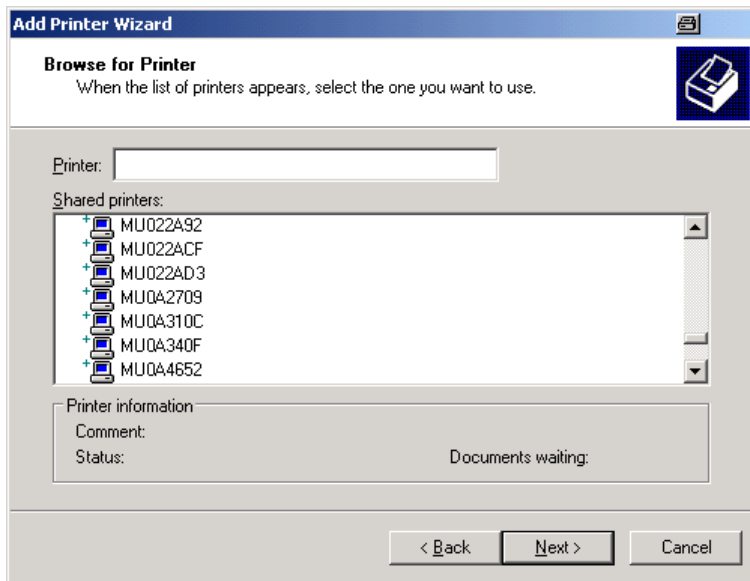


8. 프린터를 선택합니다.

9. 계속하려면 "다음"을 누릅니다.

10. 적절한 프린터 드라이버 설치를 확인하라는 메시지가 표시되면 ENTER 키를 누릅니다.

사용 가능한 프린터 드라이버가 표시됩니다.

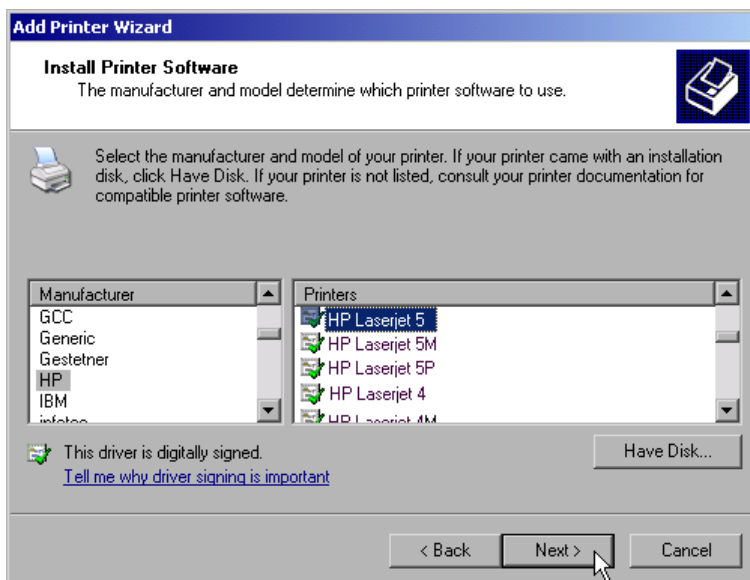

11. "제조사" 목록에서 해당 제조사를 선택합니다.


이 예에서는 HP Laserjet 5 프린터가 네트워크 프린터로 설치되었습니다.

12. "프린터" 목록에서 해당 프린터 드라이버를 선택합니다.


13. 원하는 프린터 유형이 목록에 없다면 해당 드라이버가 아직 설치되지 않은 것입니다. 이 경우에는 "디스크 있음" 버튼을 누릅니다. 해당 프린터 드라이버가 있

는 디스크를 삽입합니다."디스크에서 설치"대화 상자를 닫고("확인"버튼) 원하는 프린터 드라이버를 선택합니다.

14. 계속하려면 "다음"을 누릅니다.
"일반 프린터"창이 표시됩니다.

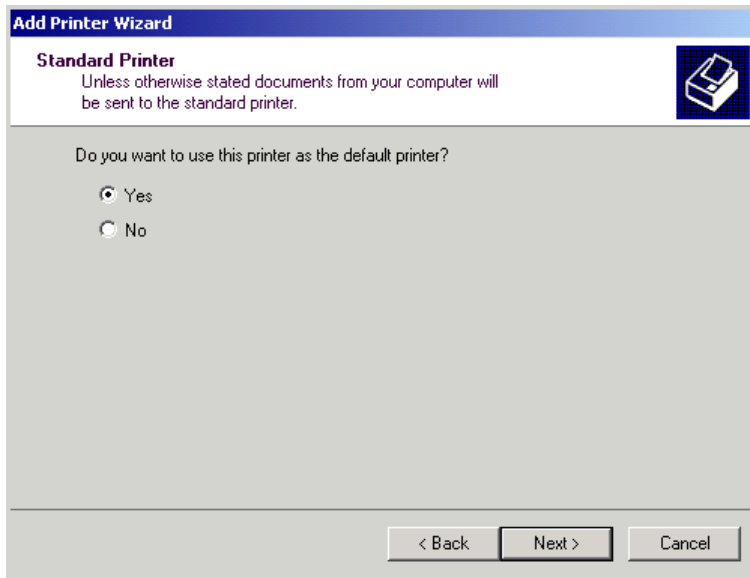

15. 표시된 프린터를 기본 프린터로 설정하려면 "예"를 클릭합니다.
16. 계속하려면 "다음"을 누릅니다.
설치 마법사의 마지막 페이지가 표시됩니다.

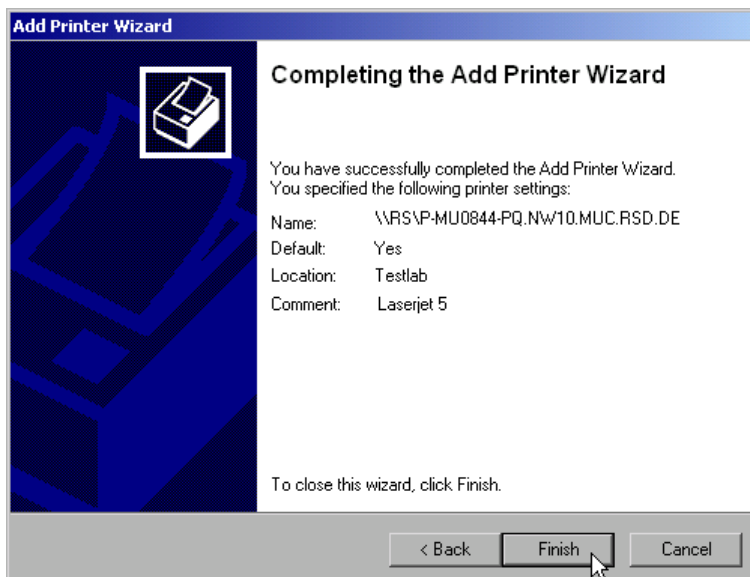


17. "완료"버튼을 누릅니다.

8.2.1.10 디렉토리 공유하기(Microsoft 네트워크에서만 가능)

디렉토리 공유를 이용하면 다른 사용자도 데이터를 이용할 수 있습니다. 이 작업은 Microsoft 네트워크에서만 가능합니다. 파일 또는 디렉토리의 속성 공유하기

1. "시작"메뉴에서"프로그램","보조프로그램"을 선택한 다음"Windows 탐색기"를 선택합니다.
2. 마우스 오른쪽 버튼으로 원하는 폴더를 클릭합니다.
3. 메뉴에서"공유 및 보안"을 선택합니다.
디렉토리 공유 대화 상자가 표시됩니다.

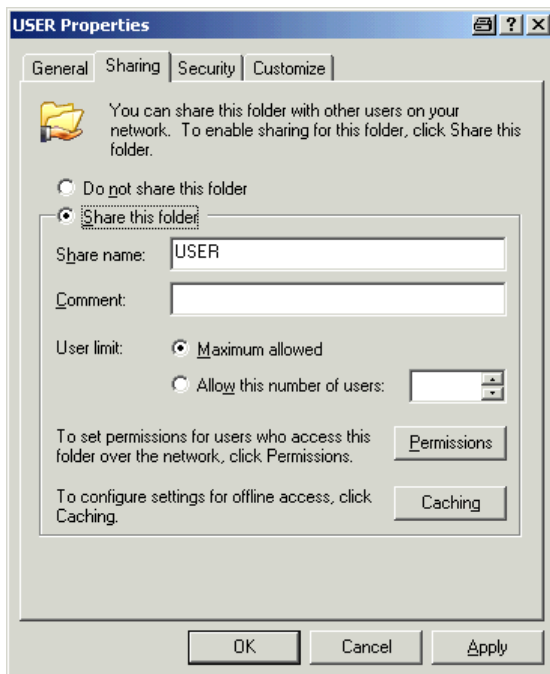

4. "공유"탭을 클릭합니다.
5. "이 폴더 공유"옵션을 선택합니다.
6. 필요 시 다음 설정을 변경합니다.

"공유 이름":	탐색기에서 디렉토리가 표시되는 이름
"메모":	공유 디렉토리에 대한 메모
"사용자 제한":	디렉토리에 동시에 접속할 수 있는 최대 사용자 수

"승인":	사용자 접속 권한(읽기 전용, 읽기 및 쓰기, 전체)
"캐시":	더 빠른 접속을 위해 디렉토리 콘텐츠를 로컬에 저장하는 것

7. 설정을 확인하고 "확인"을 클릭합니다.
드라이브가 설정되고 탐색기에서 디렉토리 기호 아래에 손 그림이 표시됩니다.



8.2.2 XP 원격 데스크톱을 이용한 원격 작업


생산 테스트 및 측정에서 일반적인 요건은 원격 유지관리 및 진단을 위해 T&M 장비를 중앙에서 모니터링하는 것입니다. Windows XP의 원격 데스크톱 소프트웨어가 장착되어 있으면 R&S FSV가 생산 시의 사용 요건을 이상적으로 충족합니다. 원격 작업에서 사용되는 컴퓨터는 여기에서 "컨트롤러"라고 합니다.

- 가상 전면 패널(소프트 전면 패널)을 통해 제어 기능에 액세스하기
- 측정 결과 인쇄는 컨트롤러에서 바로 처리됩니다.
- 측정된 데이터를 컨트롤러의 하드디스크에 저장하기


분석기는 LAN을 통해 연결되는데, 이 경우 Windows XP도 모뎀을 통한 연결을 지원합니다. 이 섹션에는 R&S FSV와 컨트롤러의 원격 데스크톱 클라이언트 설정이 설명되어 있습니다. 모뎀 연결을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Window XP 안내서에 설명되어 있습니다.

8.2.2.1 원격 작업용으로 R&S FSV 설정하기

1. "시작"메뉴에서 "설정"을 선택한 다음 "네트워크 연결"을 선택합니다.
2. "네트워크 연결"대화 상자에서 "로컬 영역 연결"을 선택합니다.
"로컬 영역 연결 상태"대화 상자가 표시됩니다.

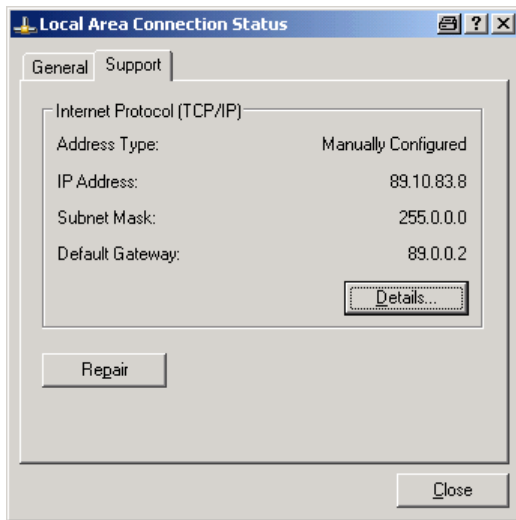

3. "지원" 탭을 클릭합니다.
현재 TCP/IP 설정이 표시됩니다.
4. "주소 유형" 입력란에서 "DHCP에서 할당됨"이 표시되면 다음 단계로 진행합니다. 그렇지 않으면 IP 주소만 확인하고 6 단계로 진행합니다.
5. [단원 3.6.2, "IP 주소 할당하기"](#), 페이지 50에 나온 설명에 따라 TCP/IP 프로토콜에 대한 고정 IP 주소를 생성합니다.
메모: 문제가 발생하지 않도록 고정 IP 주소를 이용합니다.
DHCP 서버가 사용되면 장비를 새로 시작할 때마다 새 IP 주소가 할당됩니다. 이 주소는 먼저 장비에서 결정되어야 합니다. 따라서, DHCP 서버를 이용하는 것은 R&S FSV의 원격 작업에 적합하지 않습니다.
6. "시작" 메뉴에서 "설정", "제어판"을 선택한 다음 "시스템"을 선택합니다.

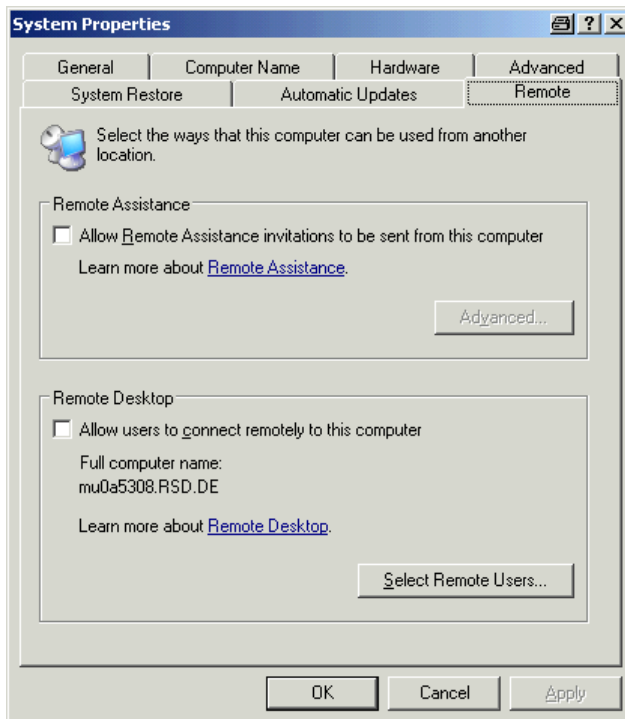

7. "원격"탭을 클릭합니다.
8. "원격 데스크톱"에서 "사용자가 이 컴퓨터에 원격으로 연결할 수 있음"옵션을 선택합니다.
9. 원격 데스크톱을 통해서도 R&S FSV 에 접속할 수 있는 권한을 사용자에게 주려면 "원격 사용자 선택"을 클릭하고 R&S FSV 에서 생성된 사용자를 선택합니다.
메모: 설정이 실행되는 사용자 계정은 자동으로 원격 데스크톱을 사용하는 것으로 설정됩니다.
10. 설정을 확인하고 "확인"을 클릭합니다.
 컨트롤러의 원격 데스크톱 프로그램으로 연결 설정용으로 R&S FSV 이 준비됩니다.

8.2.2.2 컨트롤러 설정하기




원격 데스크톱 클라이언트


Windows XP 에서 원격 데스크톱 클라이언트는 운영체제의 일부이고, "시작 > 프로그램 > 보조프로그램 > 통신 > 원격 데스크톱 연결"을 통해 접속할 수 있습니다.

다른 버전의 Windows 에서는 원격 데스크톱 클라이언트가 부가기능으로 제공됩니다.


1. "시작"메뉴에서 "프로그램 > 보조프로그램 > 통신 > 원격 데스크톱 연결"을 선택합니다.
"원격 데스크톱 연결"대화 상자가 표시됩니다.
2. "옵션 >>"버튼을 클릭합니다.
대화 상자가 펼쳐지면서 설정 데이터가 표시됩니다.

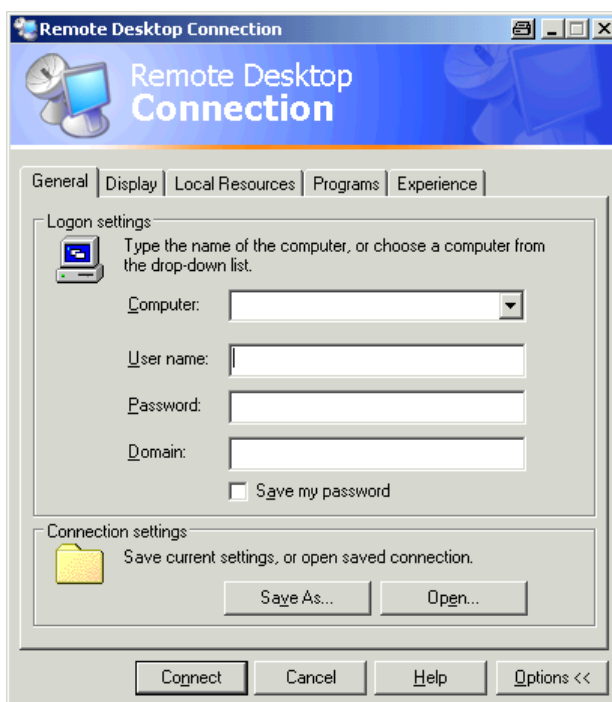


3. "경험"탭을 클릭합니다.
이 탭에 있는 설정이 연결 속도를 선택하고 최적화하는 데 사용됩니다.

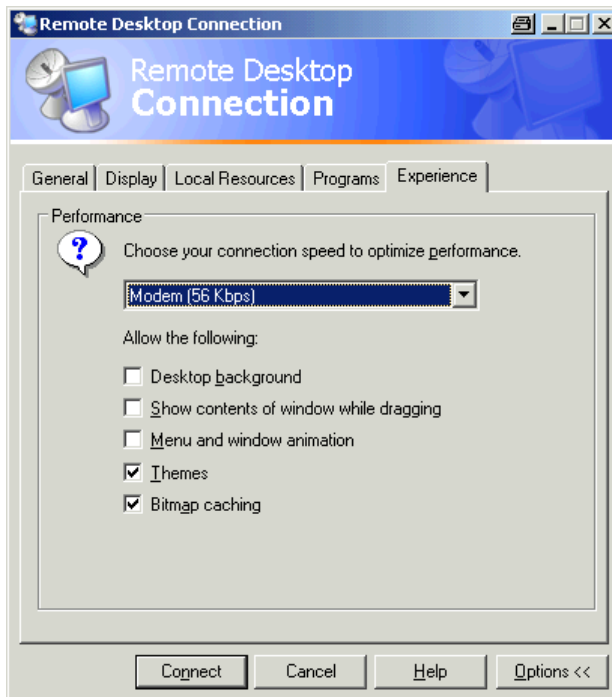

4. 목록에서 적절한 연결(예: LAN (10 Mbps 이상))을 선택합니다. 선택과 연결 전력에 따라 작업이 활성화 또는 비활성화됩니다.
5. "데스크톱 배경", "드래그하는 동안 창 콘텐츠 표시" 및 "메뉴 및 창 애니메이션" 옵션을 비활성화하면 성능이 향상될 수 있습니다.
6. 프린터, 로컬 드라이브 및 시리얼 인터페이스를 이용하려면 "로컬 리소스" 탭을 엽니다.

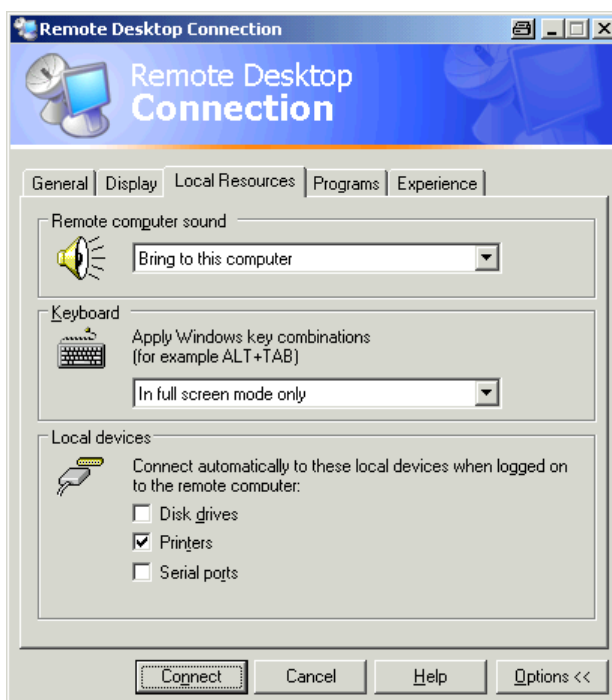

7. R&S FSV 에서 컨트롤러의 드라이브에 액세스하여 컨트롤러에서 R&S FSV 에 설정을 저장할 필요가 있는 경우 "디스크 드라이브" 옵션을 선택합니다.
이렇게 하면 Windows XP 에서 컨트롤러의 드라이브와 이에 상응하는 네트워크 드라이브가 매핑됩니다.
8. R&S FSV 에서 액세스하는 동안 컨트롤러에 연결된 프린터를 사용하려면 "프린터" 옵션을 활성화합니다. 나머지 설정은 변경하지 마십시오.
9. "디스플레이" 탭을 클릭합니다.
R&S FSV 화면을 설정하는 옵션이 표시됩니다.

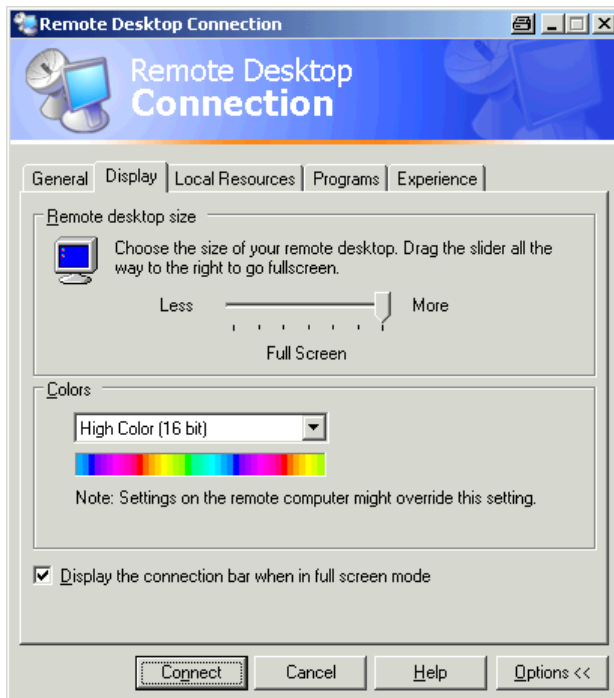


10. "원격 데스크톱 크기"의 경우 원격 PC 의 바탕화면에서 R&S FSV 창의 크기를 설정할 수 있습니다.
11. "색상"에서는 설정을 변경하지 마십시오.
12. "전체화면 모드 시 연결바 표시" 옵션을 선택합니다.
13. 연결바가 활성화되면 R&S FSV 의 네트워크 주소를 보여주는 바가 화면 맨 위에 표시됩니다. 이 바를 이용해 창을 줄이거나, 최소화하거나, 닫을 수 있습니다.
14. 연결바가 비활성화되면 전체화면 모드의 R&S FSV 에서 컨트롤러 데스크톱으로 돌아갈 수 있는 방법은 "연결 해제"를 "시작" 메뉴에서 선택하는 것이 유일합니다.

8.2.3 원격 작업 시작 및 종료하기

R&S FSV 로 연결 설정하기

1. "원격 데스크톱 연결" 대화 상자(페이지 229 단원 8.2.2, "XP 원격 데스크톱을 이용한 원격 작업", 페이지 172 "컨트롤러 설정하기" 참조)에서 "일반" 탭을 엽니다.

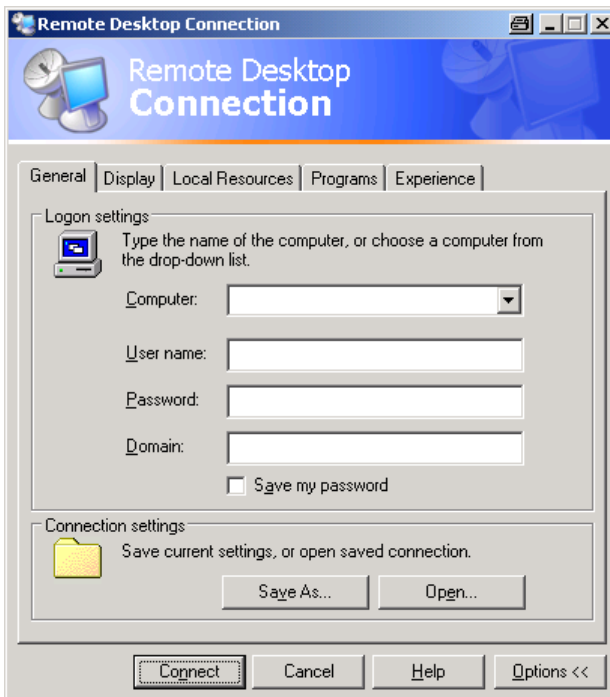


2. "컴퓨터" 입력란에서 R&S FSV의 IP 주소를 입력합니다.
"사용자 이름" 입력란에서 *instrument*를 이용해 관리자로 로그인하거나 *일반 사용자*를 이용해 일반 사용자로 로그인합니다.
"비밀번호" 입력란에서 *894129*를 입력합니다.
(펌웨어 버전 ≤ 1.50, 123456 입력)
3. 나중에 사용할 수 있도록 연결 설정을 저장하는 방법
 - a) "다른 이름으로 저장" 버튼을 클릭합니다.
"다른 이름으로 저장" 대화 상자가 표시됩니다.
 - b) 연결 정보에 대한 이름을 입력합니다(*.RDP).
4. 기존 연결 설정을 로드하는 방법:
 - a) "열기" 버튼을 클릭합니다.
"열기" 대화 상자가 표시됩니다.
 - b) *.RDP 파일을 선택합니다.

5. "연결"버튼을 클릭합니다.
연결이 설정됩니다.
6. "로컬 리소스"탭에서"디스크 드라이브"옵션이 활성화되면 드라이브가 R&S FSV 에서 액세스할 수 있음을 알리는 경고가 표시됩니다.




7. 경고를 확인하고"확인"을 클릭합니다.
몇 분 후에 R&S FSV 화면이 표시됩니다.R&S FSV 응용프로그램이 연결 설정 직후에 화면에 표시되면 종료하고 다시 시작하기가 필요하지 않습니다.
8. 어두운 화면이나 어두운 사각형이 화면 좌측 상단 구석에 나타나면 R&S FSV 를 다시 시작하여 수정된 화면 해상도를 확인해야 합니다.

	<ul style="list-style-type: none"> • 키 조합 ALT+F4 를 누릅니다. • R&S FSV 펌웨어가 종료됩니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. • 바탕화면에서"분석기"아이콘을 더블 클릭합니다.
---	---

펌웨어가 다시 시작한 다음"소프트 전면 패널"이 자동으로 열립니다. 이 패널은 모든 전면 패널 관리 기능과 로타리 노브가 버튼과 매핑 된 사용자 인터페이스입니다.

9. "소프트 전면 패널"을 비활성화 또는 활성화하려면 F6 키를 누릅니다.
연결이 완료되면 R&S FSV 화면이"원격 데스크톱"응용프로그램 창에 표시됩니다.

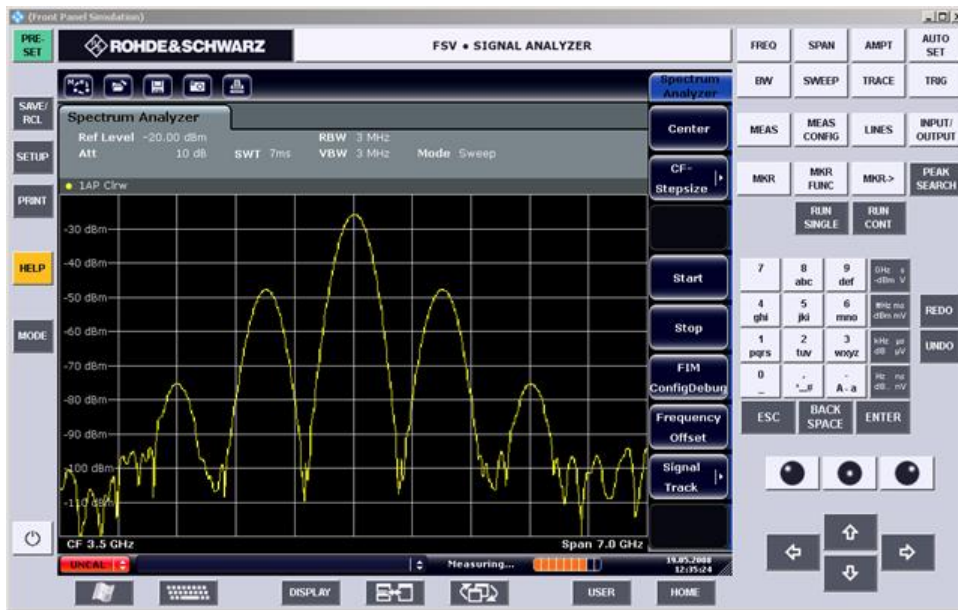

마우스를 이용하여 모든 키와 소프트키를 작동할 수 있습니다. 노브 버튼을 이용하여 로타리 노브 기능을 똑같이 구현할 수 있습니다.

Windows XP"시작"메뉴는"원격 데스크톱"창을 전체 크기로 확장하면 사용할 수 있습니다.

컨트롤러와 연결된 동안 로그인 정보 입력란이 R&S FSV 화면에 표시됩니다.

원격 데스크톱 제어 중단하기

R&S FSV 에서 컨트롤러 또는 사용자가 연결을 종료할 수 있습니다.

1. 컨트롤러에서"원격 데스크톱"창을 닫으십시오.
R&S FSV 로 연결이 종료됩니다.
2. R&S FSV 에서 사용자가 로그인합니다.
그 결과 컨트롤러로의 연결이 종료됩니다. 다른 사용자가 장비 관리 권한을 가졌음을 알리는 메시지가 컨트롤러에 표시됩니다.

R&S FSV 로의 연결 복구하기

위 도움말을 참조하여 R&S FSV 로의 연결을 설정합니다. 연결이 종료된 다음 복구되면 R&S FSV 가 같은 상태로 유지됩니다.

8.2.4 원격 작업을 통해 R&S FSV 비활성화하기

1. R&S FSV 소프트 전면 패널을 클릭하고 키 조합 ALT+F4 를 눌러 응용프로그램을 닫습니다.

2. 키 조합 ALT+F4 를 눌러 데스크톱을 클릭합니다.
원격 작업을 통해 장비를 다시 활성화할 수 없음을 알리고 종료 과정을 계속 진행할지를 묻는 메시지가 표시됩니다.
3. "예"를 누릅니다.
컨트롤러와의 연결이 종료되고 R&S FSV 가 비활성화됩니다.

8.3 RSIB 프로토콜

출하 시 본 장비에는 RSIB 프로토콜이 탑재되어 있습니다. 이 프로토콜을 이용하면 Visual C++ 및 Visual Basic 프로그램 뿐 아니라 2 개의 Windows 응용프로그램인 WinWord 와 Excel 을 통해, 그리고 National Instruments LabView, LabWindows/CVI 및 Agilent VEE 를 통해서도 장비를 제어할 수 있습니다.

RSIB 프로토콜에 대해 자세히 알아보려면 CD 에 있는 작동 매뉴얼을 참조하십시오.

색인

부호

75Ω(항상 라벨) 71

A

AP(Trace(트레이스) 정보) 72

AQT (하드웨어 설정) 70

Att(하드웨어 설정) 69

AUX PORT

커넥터 27

AV (Trace(트레이스) 정보) 72

C

CLRWR (Trace(트레이스) 정보) 72

CNT (Marker 기능) 73

D

DBW (하드웨어 설정) 70

DHCP 50

Dig Out(하드웨어 설정) 70

E

Ext 74

EXREF (상태 표시) 75

EXT TRIGGER

커넥터 24

EX-IQ-BOX 27

F

Frq (항상 라벨) 71

FXD (Marker 기능) 73

G

GATE IN

커넥터 24

GAT(항상 라벨) 71

GPIB 인터페이스

설정 58

커넥터 25

I

IFOVL (상태 표시) 75

IF/VIDEO

커넥터 26

IP 주소

변경 50

원격 데스크톱 61

L

LAN

SETUP 48

커넥터 24

LAN 인터페이스 156

LOUNL (상태 표시) 75

LXI

LAN 설정 57

PING 58

브라우저 인터페이스 55

설정 52

M

MAXH (Trace(트레이스) 정보) 72

MINH (Trace(트레이스) 정보) 72

MI (Trace(트레이스) 정보) 72

More

소프트키 82

MOD (Marker 기능) 73

MONITOR (VGA)

커넥터 24

N

NCor (항상 라벨) 72

Noise Source 제어

커넥터 19

NOI (Marker 기능) 73

O

OCXO

커넥터 25

OVEN (상태 표시) 75

OVLD (상태 표시) 75

P

Pa(항상 라벨) 71

PHN (Marker 기능) 73

PING 58

PK (Trace(트레이스) 정보) 72

Q

QP (Trace(트레이스) 정보) 72

R

RBW(하드웨어 설정) 70

REF IN

커넥터	25		
REF OUT			
커넥터	25		
RM (Trace(트레이스) 정보)	72		
R&S DiglConf	27		
S			
SA (Trace(트레이스) 정보)	72		
Sgl(항상 라벨)	70		
SWT(하드웨어 설정)	69		
T			
Tdf (항상 라벨)	71		
TOI (Marker 기능)	73		
Trace(트레이스)			
불러오기	129		
저장	129		
Trace(트레이스) 정보	72		
Detector 유형	72		
Trace(트레이스) 번호	72		
Tracking Generator			
커넥터	21		
TRG (항상 라벨)	71		
TRIGGER OUTPUT			
커넥터	26		
TRK (Marker 기능)	73		
U			
UNCAL (상태 표시)	75		
Up			
소프트키	82		
USB			
커넥터	26		
V			
VBW(하드웨어 설정)	70		
W			
Windows XP	46		
서비스 팩	47		
액세스	48		
Z			
Zero Span 측정	116		
ㄱ			
강조 영역			
변경	91		
관리자 권한	63		
		ㄴ	
		날짜	
		설정	38
		네트워크	157
		드라이브 연결 해제하기	165
		드라이브 연결하기	165
		디렉토리 공유하기	171
		사용자 비밀번호 변경하기	162
		사용자 생성하기	160
		설정 변경하기	158
		자동 로그인	164
		프린터	167
		ㄷ	
		다이아그램 영역	
		Trace(트레이스) 정보	72
		상태 표시	74
		하드웨어 설정	69
		항상 라벨	70
		다중 신호 측정	109
		대화 상자	
		작업 대상	84
		독립 형 장비	160
		디지털 베이스밴드 인터페이스(B17)	27
		ㄹ	
		랙마운팅	32
		로그인	
		운영체제	48
		로컬 프린터	153
		로타리 노브	80
		ㅁ	
		모드(하드웨어 설정)	70
		문자/숫자 파라미터	86
		문제해결	
		사용자 매뉴얼 참조	74
		미니 소프트웨어 전면 패널	91
		ㅂ	
		바이러스 차단	47
		불러오기	
		저장하기	129
		측정 데이터	129
		비밀번호	
		원격 데스크톱	61

ㅅ

사용자 ID
 원격 데스크톱 61
 사용자 계정 63
 상태 표시 74
 색상
 화면 40
 서비스 팩 47
 설정
 불러오기 129
 자동 로드 130
 장비 설정 128
 설치하기
 네트워크 프린터 167
 로컬 프린터 153
 소프트 전면 패널 91
 미니 91
 소프트키 81
 More 82
 Up 82
 펌웨어 업데이트 63
 숫자 파라미터 85
 시간
 설정 38

ㅇ

아이콘
 툴바 76
 업데이트 63
 업데이트 빈도
 표시 99
 오류 메시지
 사용자 매뉴얼 참조 74
 오프셋(하드웨어 설정) 69
 온라인 도움말
 작업 대상 8
 온스크린 키보드 78
 옵션 65
 라이선스 65
 활성화 65
 외부 믹서
 커넥터 21
 운영체제 46
 로그인 48
 서비스 팩 47
 원격
 DISPlay:THEMe:SElect 99
 원격 데스크톱 59
 원격 작동 59
 원격 제어

Marker 이용하기 137
 RSIB 프로토콜 181
 라이브러리 131
 명령 동기화 137
 명령 보내기 136
 설정 172
 성능 높이기 99
 세션 종료 178
 연결 설정하기 178
 장비 비활성화하기 180
 장비 설정 136
 전체 파라미터 134
 절전 표시 135
 초기화 134
 화면 표시 켜고 끄기 135
 원격 제어 프로그래밍 예시
 Marker 및 델타 Marker 사용하기 142
 Trace(트래이스) 데이터 읽기 146
 기본 설정 변경하기 139
 설정 저장 및 로드하기 148
 인쇄 150
 인터페이스
 LAN 156
 입력
 종료 79
 취소 79
 입력 대화 상자 84
 ㅈ
 자동 로드
 설정 130
 장비 설정
 저장하기 128
 측정 데이터 129
 전원
 커넥터 24
 전환
 기간 값 79
 정현 신호 측정 101
 하모닉스 106
 조정
 터치스크린 39
 조정 모드(하드웨어 설정) 70
 종료 입력 79
 주파수
 참조 38

ㅊ

참조

내부	38	키	
외부	38	BACK	79
참조 주파수		ENTER	79
OCXO	25	ESC/CANCEL	79
초고정밀(옵션 B14)	26	GHz/dBm	79
참조(하드웨어 설정)	69	HOME	82
채널	68	Hz/-dB	79
초고정밀 참조		kHz/dB	79
커넥터	26	REDO	81
취소 입력	79	UNDO	81
측정 데이터		기호	79
불러오기	129	단위	79
장비 설정	129	문자/숫자	79
측정 예시		방향키(위)	80
AM 변조 신호의 AF	114	소수점	79
AM 조정	113	아래쪽 화살표	80
FM 변조 신호의 AF	124	오른쪽 화살표	81
레벨 및 주파수	102	왼쪽 화살표	81
버스트 신호의 전력	116	키보드	
신호 분리하기	109	온스크린	78
신호 잡음 비율	121	≡	
주파수 카운터를 이용한 신호 주파수 ...	104	터치스크린	
첫 번째 및 두 번째 하모닉	106	DISPLAY	17
≡		조정	39
커넥터		테마	
AC 전원	24	표시	98
AF 출력	20	틀바	
AUX PORT	27	아이콘	76
EXT TRIGGER / GATE IN	24	전환	76
GPIB 인터페이스	25	⌘	
IF/VIDEO	26	파라미터	
LAN	24	입력	85, 86
MONITOR (VGA)	24	펌웨어	
Noise Source 제어	19	업데이트	63
OCXO	25	옵션	65
REF IN	25	표시	
REF OUT	25	분리 화면	91
RF 입력 50Ω	19	업데이트 빈도	99
Tracking Generator	21	표	91
TRIGGER OUTPUT	26	확대	94
USB	19, 26	프로브 전력	
외부 믹서	21	커넥터	20
전면 패널	19	프로토콜	
초고정밀 참조	26	RSIB	181
파워 센서	21	프린터	
프로브 전력	20	네트워크 프린터 설치하기	167
컴퓨터 이름		로컬	153
변경	52	로컬 프린터 설치하기	153

선택하기	44
플러그애플레이	153
플러그애플레이 프린터	153

ㅎ

하드웨어 설정	
표시	69
항상 라벨	70
호환 모드(하드웨어 설정)	70
화면	
색상	40
화살표 키	80