

# R&S®ZVH

## Analyseur de câble et d'antenne

### Quick Start Guide



1309.6900.13 – 01

Le Quick Start Guide décrit les modèles et options R&S® ZVH suivants

- R&S ZVH4 (1309.6800.24)
- R&S ZVH8 (1309.6800.28)
- R&S ZVH-K1 (1309.6823.02)
- R&S ZVH-K9 (1309.6852.02)
- R&S ZVH-K14 (1309.7007.02)
- R&S ZVH-K39 (1309.6830.02)
- R&S ZVH-K42 (1309.6846.02)
- R&S ZVH-K45 (1309.6998.02)
- R&S HA-Z240 (1309.6700.02)

Le contenu du présent manuel correspond à la version 1.20 et supérieures du micrologiciel.

© 2011 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG  
Muehldorfstr. 15, 81671 Munich, Allemagne  
Téléphone : +49 89 4129-0  
Télécopie : +49 89 4129-12 164  
Courriel : [info@rohde-schwarz.com](mailto:info@rohde-schwarz.com)  
Internet : <http://www.rohde-schwarz.com>

81671 Munich, Allemagne

Imprimé en Allemagne – Sous réserve de modifications – Les données sans limites de tolérance ne sont pas garanties.

R&S® est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.

Les appellations commerciales sont des marques appartenant à leur propriétaire respectif.

Les abréviations suivantes sont utilisées tout au long de ce manuel :

R&S® ZVH est abrégé en R&S ZVH.

## Consignes fondamentales de sécurité

### **Lisez et respectez impérativement les instructions et consignes de sécurité suivantes**

Dans un souci constant de garantir à nos clients le plus haut niveau de sécurité possible, l'ensemble des usines et des sites du groupe Rohde & Schwarz s'efforce de maintenir les produits du groupe en conformité avec les normes de sécurité les plus récentes. Nos produits ainsi que les accessoires nécessaires sont fabriqués et testés conformément aux directives de sécurité en vigueur. Le respect de ces directives est régulièrement vérifié par notre système d'assurance qualité. Le présent produit a été fabriqué et contrôlé selon le certificat de conformité CE ci-joint et a quitté l'usine en un parfait état de sécurité. Pour le maintenir dans cet état et en garantir une utilisation sans danger, l'utilisateur doit respecter l'ensemble des consignes, remarques de sécurité et avertissements qui se trouvent dans ce manuel. Le groupe Rohde & Schwarz se tient à votre disposition pour toutes questions relatives aux présentes consignes de sécurité.

Il incombe ensuite à l'utilisateur d'employer ce produit de manière appropriée. Le produit est exclusivement destiné à l'utilisation en industrie et en laboratoire et/ou, si cela a été expressément autorisé, également aux travaux extérieurs ; il ne peut en aucun cas être utilisé à des fins pouvant causer des dommages aux personnes ou aux biens. L'exploitation du produit en dehors de son utilisation prévue ou le non-respect des consignes du constructeur se font sous la responsabilité de l'utilisateur. Le constructeur décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit.

L'utilisation conforme du produit est supposée lorsque celui-ci est employé selon les consignes de la documentation produit correspondante, dans la limite de ses performances (voir fiche technique, documentation, consignes de sécurité ci-après). L'utilisation du produit exige des compétences dans le domaine et connaissances de base en anglais. Il faut donc considérer que le produit ne doit être utilisé que par un personnel qualifié ou des personnes formées de manière approfondie et possédant les compétences requises. Si, pour l'utilisation des produits Rohde & Schwarz, l'emploi d'un équipement personnel de protection s'avérait nécessaire, il en serait alors fait mention dans la documentation produit à l'emplacement correspondant. Gardez les consignes fondamentales de sécurité et la documentation produit dans un lieu sûr et transmettez ces documents aux autres utilisateurs.

La stricte observation des consignes de sécurité a pour but d'exclure des blessures ou dommages survenant de tous types de danger. A cet effet, il est nécessaire de lire avec soin et de bien comprendre les consignes de sécurité ci-dessous avant l'utilisation du produit et de les respecter lors de l'utilisation du produit. Toutes les autres consignes de sécurité comme par exemple pour la protection de personnes, qui sont présentées à l'emplacement correspondant de la documentation produit, doivent également être impérativement respectées. Dans les présentes consignes de sécurité, l'ensemble des marchandises commercialisées par le groupe Rohde & Schwarz, notamment les appareils, les installations ainsi que les accessoires, est intitulé « produit ».

### Symbols and safety labels

						
Avis, source générale de danger Se référer à la documentation produit	Risque de choc électrique	Avertissement, surface chaude	Connexion du conducteur de protection	Point de mise à la terre	Point de mise à la masse	Avis : Prudence lors de la manipulation de composants sensibles aux décharges électrostatiques

### Mots de signalisation et significations

Les mots de signalisation suivants sont utilisés dans la documentation produit pour avertir des risques et dangers.

#### **DANGER**

indique une situation dangereuse avec un potentiel de risque élevé, immédiat, qui entraînera la mort ou des blessures graves, si elle n'est pas évitée..

#### **AVERTISSEMENT**

indique une situation dangereuse avec un potentiel de risque moyen qui peut entraîner la mort ou des blessures (graves), si elle n'est pas évitée..

#### **ATTENTION**

indique une situation dangereuse avec un potentiel de risque faible qui est susceptible d'entraîner des blessures légères ou moyennes si elle n'est pas évitée.

#### **AVIS**

indique la possibilité d'une utilisation erronée pouvant endommager le produit.

Dans la documentation produit, est synonyme du terme PRUDENCE.

Ces mots de signalisation correspondent à la définition habituelle utilisée dans l'espace économique européen pour des applications civiles. Des définitions divergentes peuvent cependant exister dans d'autres espaces économiques ou dans le cadre d'applications militaires. Il faut donc veiller à ce que les mots de signalisation décrits ici ne soient utilisés qu'en relation avec la documentation produit correspondante et seulement avec le produit correspondant. L'utilisation des mots de signalisation en relation avec des produits ou des documentations non correspondants peut conduire à des erreurs d'interprétation et par conséquent à des dommages corporels ou matériels.

### Etats et positions de fonctionnement

*L'appareil ne doit être utilisé que dans les états et positions de fonctionnement indiqués par le constructeur. Toute obstruction de la ventilation doit être empêchée. Le non-respect des indications du constructeur peut provoquer des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves pouvant éventuellement entraîner la mort. Pour tous les travaux, les directives locales et/ou nationales de sécurité et de prévention d'accidents doivent être respectées.*

1. Sauf stipulations contraires, les produits Rohde & Schwarz répondent aux exigences ci-après : faire fonctionner le produit avec le fond du boîtier toujours en bas, indice de protection IP 2X, indice de pollution 2, catégorie de surtension 2, utilisation uniquement à l'intérieur, altitude max. 4600 m audessus du niveau de la mer, transport max. 12000 m au-dessus du niveau de la mer, tolérance de  $\pm 10\%$  pour la tension nominale et de  $\pm 5\%$  pour la fréquence nominale.
2. Ne jamais placer le produit sur des dispositifs générant de la chaleur (par exemple radiateurs et ventilateurs à air chaud). La température ambiante ne doit pas dépasser la température maximale spécifiée dans la documentation produit ou dans la fiche technique. Une surchauffe du produit peut provoquer des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves pouvant éventuellement entraîner la mort.

### Sécurité électrique

*Si les consignes relatives la sécurité électrique ne sont pas ou insuffisamment respectées, il peut s'ensuivre des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves pouvant éventuellement entraîner la mort.*

1. Avant chaque mise sous tension du produit, il faut s'assurer que la tension nominale réglée sur le produit correspond à la tension nominale du secteur. Si la tension réglée devait être modifiée, remplacer le fusible du produit si nécessaire.
2. Si l'appareil n'est pas doté d'un interrupteur secteur pour le couper du secteur, le connecteur mâle du câble de branchement est à considérer comme interrupteur. S'assurer dans ce cas que le connecteur secteur soit toujours bien accessible (conformément à la longueur du câble de branchement soit env. 2 m). Les commutateurs fonctionnels ou électroniques ne sont pas adaptés pour couper l'appareil du secteur. Si des appareils sans interrupteur secteur sont intégrés dans des baies ou systèmes, le dispositif d'interruption secteur doit être reporté au niveau du système.
3. Ne jamais utiliser le produit si le câble secteur est endommagé. Vérifier régulièrement le parfait état du câble secteur. Prendre les mesures préventives et dispositions nécessaires pour que le câble secteur ne puisse pas être endommagé et que personne ne puisse subir de préjudice, par exemple en trébuchant sur le câble ou par des chocs électriques.
4. L'utilisation des produits est uniquement autorisée sur des réseaux secteur de type TN/TT protégés par des fusibles, d'une intensité max. de 16 A (pour toute intensité supérieure, consulter le groupe Rohde & Schwarz).

5. Ne jamais brancher le connecteur dans des prises secteur sales ou poussiéreuses. Enfoncer fermement le connecteur jusqu'au bout de la prise. Le non-respect de cette mesure peut provoquer des arcs, incendies et/ou blessures.
6. Ne jamais surcharger les prises, les câbles prolongateurs ou les multiprises, cela pouvant provoquer des incendies ou chocs électriques.
7. En cas de mesures sur les circuits électriques d'une tension efficace > 30 V, prendre les précautions nécessaires pour éviter tout risque (par exemple équipement de mesure approprié, fusibles, limitation de courant, coupe-circuit, isolation, etc.).
8. En cas d'interconnexion avec des équipements informatiques comme par exemple un PC ou un ordinateur industriel, veiller à ce que ces derniers soient conformes aux normes IEC60950-1 / EN60950-1 ou IEC61010-1 / EN 61010-1 en vigueur.
9. Sauf autorisation expresse, il est interdit de retirer le couvercle ou toute autre pièce du boîtier lorsque le produit est en cours de service. Les câbles et composants électriques seraient ainsi accessibles, ce qui peut entraîner des blessures, des incendies ou des dégâts sur le produit.
10. Sur les appareils installés de façon permanente sans fusible ni disjoncteur automatique ni dispositifs de protection similaires intégrés, le circuit d'alimentation doit être sécurisé de sorte que toutes les personnes ayant accès au produit et le produit lui-même soient suffisamment protégés contre tout dommage.
11. Chaque produit doit être protégé de manière appropriée contre les éventuelles surtensions (par exemple dues à un coup de foudre). Sinon les utilisateurs sont exposés à des risques de choc électrique.
12. Ne jamais introduire d'objets non prévus à cet effet dans les ouvertures du boîtier, étant donné que cela peut entraîner des courts-circuits dans le produit et/ou des chocs électriques, incendies ou blessures.
13. Sauf spécification contraire, les produits ne sont pas protégés contre l'infiltration de liquides, voir aussi le paragraphe "Etats et positions de fonctionnement", point 1. Il faut donc protéger les appareils contre l'infiltration de liquides. La non-observation de cette consigne entraînera le risque de choc électrique pour l'utilisateur ou d'endommagement du produit, ce qui peut également mettre les personnes en danger.
14. Avant le nettoyage, débrancher le produit de l'alimentation (par exemple secteur ou pile). Pour le nettoyage des appareils, utiliser un chiffon doux non pelucheux. N'utiliser en aucun cas de produit de nettoyage chimique, tel que de l'alcool, de l'acétone ou un solvant à base de cellulose.

### Fonctionnement

1. L'utilisation des produits exige une formation spécifique ainsi qu'une grande concentration. Il est impératif que les personnes qui utilisent le produit présentent les aptitudes physiques, mentales et psychiques requises ; sinon des dommages corporels ou matériels ne pourront pas être exclus. Le choix du personnel qualifié pour l'utilisation du produit est sous la responsabilité de l'employeur/l'exploitant.

2. Avant de déplacer ou transporter le produit, lire et respecter le paragraphe "Transport".
3. Comme pour tous les biens produits de façon industrielle, l'utilisation de matériaux pouvant causer des allergies (allergènes, comme par exemple le nickel) ne peut être exclue. Si, lors de l'utilisation de produits Rohde & Schwarz, des réactions allergiques surviennent – telles que éruption cutanée, éternuements fréquents, rougeur de la conjonctive ou difficultés respiratoires – il faut immédiatement consulter un médecin pour en clarifier la cause et éviter toute atteinte à la santé.
4. Avant le traitement mécanique et/ou thermique ou le démontage du produit, il faut impérativement observer le paragraphe "Elimination", point 1.
5. Selon les fonctions, certains produits tels que des installations de radiocommunication RF peuvent produire des niveaux élevés de rayonnement électromagnétique. Etant donné la vulnérabilité de l'enfant à naître, les femmes enceintes doivent être protégées par des mesures appropriées. Des porteurs de stimulateurs cardiaques peuvent également être menacés par des rayonnements électromagnétiques. L'employeur/l'exploitant est obligé d'évaluer et de repérer les lieux de travail soumis à un risque particulier d'exposition aux rayonnements et de prévenir tous les dangers éventuels.
6. En cas d'incendie, des matières toxiques (gaz, liquides, etc.) pouvant nuire à la santé peuvent émaner du produit. Il faut donc, en cas d'incendie, prendre des mesures adéquates comme par exemple le port de masques respiratoires et de vêtements de protection.

#### **Réparation et service après-vente**

1. Le produit ne doit être ouvert que par un personnel qualifié et autorisé. Avant de travailler sur le produit ou de l'ouvrir, il faut le couper de la tension d'alimentation ; sinon il y a risque de choc électrique.
2. Les travaux d'ajustement, le remplacement des pièces, la maintenance et la réparation ne doivent être effectués que par des électroniciens qualifiés et autorisés par Rohde & Schwarz. En cas de remplacement de pièces concernant la sécurité (notamment interrupteur secteur, transformateur secteur ou fusibles), celles-ci ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine. Après chaque remplacement de pièces concernant la sécurité, une vérification de sécurité doit être effectuée (contrôle visuel, vérification conducteur de protection, résistance d'isolation, courant de fuite et test de fonctionnement). Cela assure le maintien de la sécurité du produit.

#### **Piles, batteries et accumulateurs/cellules**

*Si les instructions concernant les piles, batteries et accumulateurs/cellules ne sont pas ou insuffisamment respectées, cela peut provoquer des explosions, des incendies et/ou des blessures graves pouvant entraîner la mort. La manipulation de piles, batteries et accumulateurs contenant des électrolytes alcalins (par exemple cellules de lithium) doit être conforme à la norme EN 62133.*

1. Les cellules ne doivent pas être démontées, ouvertes ni réduites en morceaux.
2. Ne jamais exposer les cellules, piles ou batteries à la chaleur ni au feu. Ne pas les stocker dans un endroit où elles sont exposées au rayonnement direct du soleil. Tenir les cellules, piles et batteries au sec. Nettoyer les raccords sales avec un chiffon sec et propre.
3. Ne jamais court-circuiter les cellules, piles ou batteries. Les cellules, piles ou batteries ne doivent pas être gardées dans une boîte ou un tiroir où elles peuvent se court-circuiter mutuellement ou être courtcircuitées par des matériaux conducteurs. Une cellule, pile ou batterie ne doit être retirée de son emballage d'origine que lorsqu'on l'utilise.
4. Les cellules, piles et batteries doivent être inaccessibles aux enfants. Si une cellule, pile ou batterie a été avalée, il faut immédiatement consulter un médecin.
5. Les cellules, piles ou batteries ne doivent pas être exposés à chocs mécaniques de force non admissible.
6. En cas de manque d'étanchéité d'une cellule, le liquide ne doit pas entrer en contact avec la peau ou les yeux. S'il y a contact, rincer abondamment l'endroit concerné à l'eau et consulter un médecin.
7. Il y a danger d'explosion en cas de remplacement ou chargement incorrect des cellules, piles ou batteries qui contiennent des électrolytes alcalins (par exemple cellules de lithium). Remplacer les cellules, piles ou batteries uniquement par le type Rohde & Schwarz correspondant (voir la liste des pièces de rechange) pour maintenir la sécurité du produit.
8. Il faut recycler les cellules, piles ou batteries et il est interdit de les éliminer comme déchets normaux. Les accumulateurs ou piles et batteries qui contiennent du plomb, du mercure ou du cadmium sont des déchets spéciaux. Observer les directives nationales d'élimination et de recyclage.

### Transport

1. Les poignées des produits sont une aide de manipulation exclusivement réservée au transport du produit par des personnes. Il est donc proscrit d'utiliser ces poignées pour attacher le produit à ou sur des moyens de transport, tels que grues, chariots élévateurs, camions etc. Vous êtes responsable de la fixation sûre des produits à ou sur des moyens de transport et de levage appropriés. Observer les consignes de sécurité du constructeur des moyens de transport ou de levage utilisés pour éviter des dommages corporels et des dégâts sur le produit.
2. L'utilisation du produit dans un véhicule se fait sous l'unique responsabilité du conducteur qui doit piloter le véhicule de manière sûre et appropriée. Le constructeur décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de collisions. Ne jamais utiliser le produit dans un véhicule en mouvement si cela pouvait détourner l'attention du conducteur. Sécuriser suffisamment le produit dans le véhicule pour empêcher des blessures ou dommages de tout type en cas d'accident.

**Elimination**

1. Si les produits ou leurs composants sont travaillés mécaniquement et/ou thermiquement au-delà de l'utilisation prévue, des matières dangereuses (poussières contenant des métaux lourds comme par exemple du plomb, du béryllium ou du nickel) peuvent se dégager le cas échéant. Le démontage du produit ne doit donc être effectué que par du personnel qualifié. Le démontage inadéquat peut nuire à la santé. Les directives nationales pour l'élimination des déchets doivent être observées.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Conseils</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Mise en service</b> .....	<b>7</b>
<b>2.1</b>	<b>Déballage du R&amp;S ZVH</b> .....	<b>7</b>
<b>2.2</b>	<b>Aperçu des commandes</b> .....	<b>8</b>
<b>2.3</b>	<b>Configuration du R&amp;S ZVH</b> .....	<b>9</b>
2.3.1	Utilisation de l'adaptateur secteur.....	10
2.3.2	Fonctionnement sur batterie .....	10
<b>2.4</b>	<b>Connecteurs présents sur le R&amp;S ZVH</b> .....	<b>13</b>
2.4.1	Entrée RF.....	13
2.4.2	Sortie du générateur suiveur .....	14
2.4.3	Port de la sonde de puissance .....	14
2.4.4	Jack pour casque d'écoute .....	15
2.4.5	Entrée AUX .....	15
2.4.6	Connecteurs BNC .....	15
2.4.6.1	EXT TRIG / EXT REF .....	16
2.4.6.2	BIAS Port 1 / BIAS Port 2 .....	16
2.4.6.3	Sortie IF / vidéo.....	16
2.4.7	Ports mini USB et LAN .....	17
2.4.8	Dispositif de verrouillage mécanique .....	17
2.4.9	Port DC .....	17
2.4.10	Port USB .....	18
2.4.11	Logement pour carte SD.....	18
<b>2.5</b>	<b>Options de gestion</b> .....	<b>18</b>
2.5.1	Activation d'options .....	18
2.5.2	Vérification des options installées.....	19
2.5.3	Options de gestion à l'aide d'un navigateur Web .....	19
<b>2.6</b>	<b>Configuration du R&amp;S ZVH</b> .....	<b>21</b>
2.6.1	Paramètres matériels.....	21
2.6.2	Configuration du récepteur GPS.....	23
2.6.3	Réglage de la date et de l'heure.....	25
2.6.4	Paramètres régionaux .....	26

2.6.5	Paramètres d'affichage .....	27
2.6.6	Paramètres audio.....	28
2.6.7	Paramètres d'alimentation .....	29
2.6.8	Auto-alignement.....	29
2.6.9	Rétablissement des paramètres d'usine du R&S ZVH.....	30
<b>2.7</b>	<b>Connexion du R&amp;S ZVH à un PC.....</b>	<b>31</b>
2.7.1	Connexion via LAN .....	31
2.7.2	Connexion via un réseau LAN existant.....	34
2.7.3	Connexion via USB.....	34
<b>3</b>	<b>Guide de démarrage rapide .....</b>	<b>36</b>
<b>3.1</b>	<b>Utilisation de l'assistant de mesure.....</b>	<b>36</b>
3.1.1	Définition de sets de mesure .....	36
3.1.2	Téléchargement de sets de mesures .....	37
3.1.3	Exécution de mesures .....	37
3.1.4	Evaluation des résultats.....	38
<b>3.2</b>	<b>Identification des défauts de câble .....</b>	<b>39</b>
<b>3.3</b>	<b>Mesure de transmissions (option R&amp;S ZVH-K39) .....</b>	<b>43</b>
<b>3.4</b>	<b>Utilisation de l'analyseur de spectre (option R&amp;S ZVH-K1) .....</b>	<b>45</b>
3.4.1	Atténuation du signal .....	45
3.4.2	Utilisation du préamplificateur.....	46
3.4.3	Mesure de signaux à onde entretenue .....	47
<b>3.5</b>	<b>Utilisation d'une sonde de puissance (option R&amp;S ZVH-K9) .....</b>	<b>49</b>
3.5.1	Mesure de la puissance à l'aide d'une sonde de puissance.....	49
3.5.2	Mesure de la puissance et de la perte de retour .....	52
<b>3.6</b>	<b>Enregistrement et rappel des résultats et paramètres .....</b>	<b>54</b>
3.6.1	Enregistrement des résultats de mesure.....	54
3.6.2	Rappel de résultats de mesure.....	55

# Brève présentation de la documentation

La documentation du R&S ZVH est subdivisée en plusieurs parties :

## Guide de démarrage rapide

Le Guide de démarrage rapide fournit des informations de base sur les fonctions de l'instrument.

Il traite les thèmes suivants :

- Aperçu de tous les éléments situés en face avant et en face arrière
- Informations de base concernant la procédure de configuration du R&S ZVH
- Informations d'utilisation du R&S ZVH au sein d'un réseau
- Instructions concernant la réalisation de mesures

## Manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation fournit une description détaillée des fonctions de l'instrument

Il traite les thèmes suivants :

- Instructions sur la procédure de configuration et l'utilisation du R&S ZVH dans ses différents modes de fonctionnement
- Instructions concernant la réalisation de mesures avec le R&S ZVH
- Instructions concernant la manière de travailler avec les options et applications logicielles disponibles

## Manuel d'utilisation de la commande à distance

Le manuel logiciel pour le R&S ZVH-K40 fournit une description détaillée de l'option commande à distance.

Il traite les thèmes suivants :

- Introduction au fonctionnement du R&S ZVH via la commande à distance
- Description détaillée des commandes à distance disponibles avec l'application logicielle R&S ZVH-K40.
- Description du système d'indication d'état

## Manuel de service

Le manuel de service fournit des informations sur la maintenance.

Il traite les thèmes suivants :

- Instructions concernant la procédure d'un test de performance
- Instructions concernant la procédure de réparation du R&S ZVH, liste des pièces de rechange incluse
- Plans mécaniques

**Notes de mise à jour**

Les notes de mise à jour décrivent l'installation du micrologiciel, des fonctions nouvelles ou modifiées, les problèmes résolus et les modifications de dernière minute apportées à la documentation. La version du micrologiciel correspondant est indiquée en première page des notes de mise à jour. Les notes relatives à la version en cours sont disponibles sur Internet.

**Site Internet**

Le site Internet : [Analyseur de câble et d'antenne R&S ZVH](#) fournit les informations les plus récentes sur le R&S ZVH. Les manuels les plus récents sont disponibles en tant que fichiers PDF imprimables dans la zone de téléchargement.

Les mises à jour du micrologiciel, y compris les notes de mise à jour correspondantes, les pilotes d'instrument, les fiches techniques actuelles, les notes d'application et les versions d'image peuvent également être téléchargés.

# 1 Conseils

## Certificat de qualité

Chère/cher client(e),

Vous avez décidé d'acheter un produit Rohde & Schwarz.

Le produit que vous venez d'acquérir est fabriqué avec les méthodes les plus modernes actuellement disponibles. Ce produit a été développé, fabriqué et testé conformément aux normes relatives à notre système de gestion de la qualité.

Le système de gestion de la qualité Rohde & Schwarz est certifié conformément à :

DIN EN ISO 9001:2000

DIN EN ISO 14001:2004

## Centre d'assistance technique

### Assistance technique – où et quand vous en avez besoin

Pour une assistance experte rapide concernant un équipement Rohde & Schwarz, veuillez contacter l'un de nos centres d'assistance clientèle. Une équipe d'ingénieurs hautement qualifiés fournit une assistance téléphonique et travaille avec vous pour trouver une solution à votre demande, concernant tout aspect lié au fonctionnement, à la programmation ou aux applications de l'équipement Rohde & Schwarz.

### Informations au goût du jour et mises à niveau

Pour garder votre instrument au goût du jour et pour être informées sur les nouvelles notes d'application associées à votre instrument, veuillez envoyer un e-mail au centre d'assistance clientèle, en y indiquant la désignation de votre appareil et votre souhait. Nous ferons le nécessaire pour que vous obteniez les informations adéquates.

### Europe, Afrique, Moyen-Orient

Téléphone +49 89 4129 12345\*  
[customersupport@rohde-schwarz.com](mailto:customersupport@rohde-schwarz.com)

### Amérique du Nord

Téléphone 1-888-TEST-RSA (1-888-837-8772)  
[customer.support@rsa.rohde-schwarz.com](mailto:customer.support@rsa.rohde-schwarz.com)

### Amérique latine

Téléphone +1-410-910-7988  
[customersupport.la@rohde-schwarz.com](mailto:customersupport.la@rohde-schwarz.com)

### Asie/Pacifique

Téléphone +65 65 13 04 88  
[customersupport.asia@rohde-schwarz.com](mailto:customersupport.asia@rohde-schwarz.com)

\*0,14 euro/mn au sein du réseau téléphonique fixe allemand, prix variables pour le réseau téléphonique mobile et dans les différents pays.

## 2 Mise en service


Ce chapitre décrit la manière de mettre le R&S ZVH pour la première fois en service. Il fournit également les informations sur l'interface utilisateur et les connecteurs du R&S ZVH.

### 2.1 Déballage du R&S ZVH

Le R&S ZVH est livré dans un emballage dédié. Il se compose d'une coque supérieure et d'une coque inférieure. Les deux coques sont maintenues ensemble à l'aide d'une bande.

L'emballage contient tous les accessoires fournis avec l'instrument.

- Enlevez la bande et déballez le R&S ZVH.
- Sortez le R&S ZVH et ses accessoires.
- Retirez la feuille de protection de l'écran.

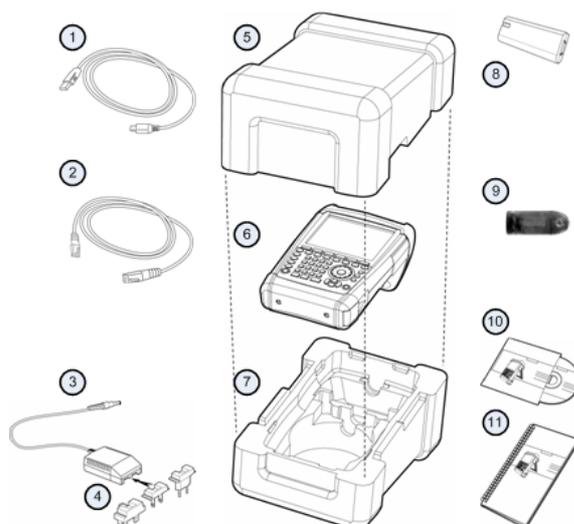

- |    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 1  | Câble USB                          |
| 2  | Câble LAN                          |
| 3  | Adaptateur secteur                 |
| 4  | Prise secteur (spécifique au pays) |
| 5  | Coque supérieure                   |
| 6  | R&S ZVH                            |
| 7  | Coque inférieure                   |
| 8  | Batterie au lithium                |
| 9  | Lecteur de cartes SD               |
| 10 | CD-ROM                             |
| 11 | Guide de démarrage rapide          |

## 2.2 Aperçu des commandes



- 1 Entrée RF (connecteur N)
- 2 Jack pour casque d'écoute
- 3 Connecteurs BNC (derrière le couvercle de protection)
- 4 Ports LAN et mini USB (derrière le couvercle de protection)
- 5 Noms des touches logicielles (sur l'écran)
- 6 Touches logicielles
- 7 Touches de fonction
- 8 Clavier alphanumérique
- 9 Verrou Kensington
- 10 Port DC
- 11 Touche de marche/arrêt
- 12 Touches d'entrée
- 13 Touches d'unité
- 14 Touches de direction
- 15 Touche de présélection
- 16 Sélecteur rotatif
- 17 Touche de capture d'écran
- 18 Touche de configuration
- 19 Ecran
- 20 Logement pour carte SD / port USB (derrière le couvercle de protection)
- 21 Sortie du générateur suiveur (connecteur N)
- 22 Jack pour sonde de puissance

## 2.3 Configuration du R&S ZVH

Le R&S ZVH a été conçu pour le fonctionnement en laboratoire, ainsi que les applications de service et de maintenance sur site.

En fonction de l'environnement, vous pouvez régler l'angle de vision de l'écran et soit le poser à plat, soit le placer debout à l'aide du support se trouvant à l'arrière du R&S ZVH.



Même en le posant à plat, le R&S ZVH est toujours légèrement incliné vers l'avant en raison de la poignée se trouvant en partie supérieure. Cette position offre un angle de vision optimal pour l'écran.

Pour permettre une utilisation aisée depuis l'avant et afin de toujours pouvoir lire l'écran, vous pouvez pivoter vers l'extérieur le support se trouvant à l'arrière du R&S ZVH.

Pour une utilisation sur site ou pour des mesures de service, il est recommandé de tenir l'instrument dans les deux mains. Toutes les commandes sont facilement accessibles. Il est également recommandé d'utiliser la housse de transport R&S HA-Z222 afin de laisser les deux mains libres pour travailler sur l'objet testé (DUT).

Vous pouvez également utiliser la poignée située en partie supérieure du R&S ZVH, par exemple, afin de l'accrocher aux portes d'armoire.

Avant de mettre le R&S ZVH sous tension, vous devez introduire la batterie au lithium, fournie avec l'appareil, dans le compartiment prévu à cette fin. Le compartiment à batterie est situé en bas à droite du R&S ZVH.


(1) Pressez un doigt contre la poignée encastrée, puis poussez le couvercle vers le bas.

(2) Ouvrez le couvercle.

(3) Introduisez la batterie dans le R&S ZVH, aussi loin que possible dans le compartiment, la face arrondie étant orientée vers le haut et la poignée se trouvant côté droit.

(4) Fermez le couvercle.

(5) Poussez le couvercle vers le haut, jusqu'à qu'il s'encliquette complètement en place.

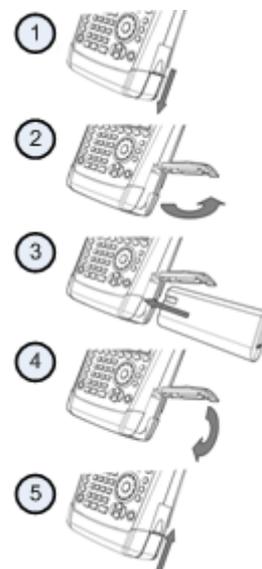

Vous pouvez utiliser le R&S ZVH avec l'adaptateur secteur ou avec la batterie (les deux font partie du volume de livraison).

### 2.3.1 Utilisation de l'adaptateur secteur

Branchez l'adaptateur secteur (R&S HA-Z201) au port DC du R&S ZVH, situé sur le côté gauche du R&S ZVH (1). Veillez à insérer la prise à fond dans le port.

Selon le système dont vous avez besoin, branchez fermement la prise appropriée (2), incluse dans le volume de livraison, à l'adaptateur secteur.

Finalement, branchez la prise à une prise de courant AC.



La plage de tension de l'alimentation électrique AC est comprise entre 100 V et 240 V AC.

Après que le R&S ZVH soit alimenté en courant, vous pouvez le mettre sous tension à l'aide du bouton  situé sur la face avant.

#### AVIS

##### Risque d'endommagement de l'appareil

- Utilisez exclusivement l'alimentation électrique fournie (R&S HA-Z201).
- La tension d'alimentation AC doit être compatible avec la tension spécifiée sur l'unité d'alimentation électrique.
- Branchez l'adaptateur approprié à l'alimentation.

### 2.3.2 Fonctionnement sur batterie

La batterie au lithium a une capacité d'environ 4 Ah et permet un fonctionnement de jusqu'à trois heures lorsqu'il est entièrement chargé.

La durée de fonctionnement réelle dépend de l'état de charge actuel, de la température ambiante et du mode de fonctionnement du R&S ZVH.

Le R&S ZVH indique l'état de charge actuel en haut de la zone d'affichage.



Lorsqu'elle est entièrement chargée, l'icône "batterie" est complètement blanche. A mesure que la batterie perd de l'énergie, l'icône "batterie" perd la couleur blanche, jusqu'à ce qu'elle apparaisse en rouge et commence à clignoter. Lorsque l'icône commence à clignoter, le niveau bas batterie a été atteint. Pour plus d'informations, reportez-vous à "[Paramètres d'alimentation](#)" à la page 29.

Veuillez noter que la batterie n'est pas entièrement chargée lorsqu'elle est expédiée. Pour un fonctionnement sur batterie, vous devrez d'abord la charger.

Pour charger la batterie, branchez l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à "[Utilisation de l'adaptateur secteur](#)" à la page 10.

Le temps de charge est d'environ 2,5 heures lorsque le R&S ZVH est hors tension. S'il est sous tension, le temps de charge est augmenté à environ 3,5 heures, étant donné que le courant de charge est réduit par le courant d'alimentation du R&S ZVH.

Pendant l'utilisation sur le terrain, vous pouvez également charger la batterie à l'aide de l'adaptateur auto R&S HA-Z202 (n° de référence 1309.6117.00). Vous pouvez connecter l'adaptateur auto au port DC correspondant. A l'aide de l'adaptateur auto, vous pouvez charger le R&S ZVH par l'intermédiaire de la prise d'allume-cigare.

Lors du fonctionnement, le R&S ZVH affiche une flèche au sein de l'indicateur d'état de charge batterie, en haut à droite de l'écran, afin d'indiquer que l'appareil est connecté au secteur et en train d'être chargé.



Lorsque la batterie est entièrement chargée, une icône "prise" est affichée en lieu et place de l'icône batterie.



Vous pouvez configurer le R&S ZVH pour une mise hors tension automatique si aucune entrée n'est effectuée après un certain temps. La plage possible s'étend de 0 à 99 minutes. Pour plus d'informations, reportez-vous à "[Paramètres d'affichage](#)" à la page 27.

Dans l'état par défaut, la mise hors tension automatique est inactive.


Une batterie de rechange (R&S FSH-Z206) d'une capacité d'environ 6 Ah et une durée de fonctionnement de 4,5 heures peut être commandée. Le temps de charge pour la batterie de rechange est d'environ 3,5 heures si le R&S ZVH est hors tension, et d'environ 4,5 heures si le R&S ZVH est sous tension.

### Utilisation d'un chargeur de batteries externe

Vous pouvez également utiliser un chargeur de batteries externe (R&S HA-Z203, n° de référence 1309.6123.00) pour charger une batterie de rechange supplémentaire.

Pour charger la batterie en externe, placez la batterie dans le chargeur externe et alimentez ce dernier à l'aide de l'adaptateur secteur.

Une LED orange (CHARGE) située sur le chargeur indique le processus de charge. La LED s'éteint lorsque la batterie est entièrement chargée. En revanche, une LED verte (READY(PRET)) s'allume.

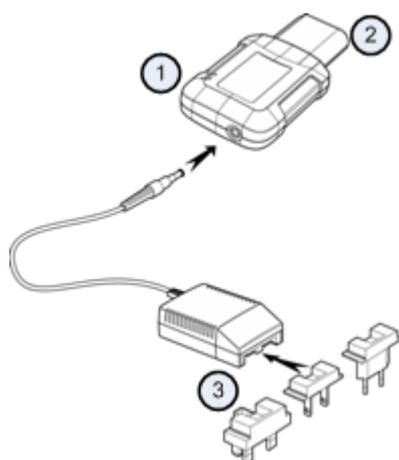

- 1 Chargeur externe R&S HA-Z203
- 2 Batterie au lithium R&S HA-Z204 ou HA-Z206
- 3 Unité d'alimentation électrique R&S Z201 ou adaptateur auto R&S HA-Z202

---

**⚠ AVERTISSEMENT**

Eteignez le R&S ZVH pendant la conduite ou si le moteur est en marche.

L'utilisation du R&S ZVH par le biais de la prise d'allume-cigare pendant la conduite ou lorsque le moteur est en marche est interdite.

---

## 2.4 Connecteurs présents sur le R&S ZVH

Le R&S ZVH est doté de plusieurs connecteurs. Les connecteurs se trouvent en partie supérieure, sur le côté gauche et le côté droit.

### 2.4.1 Entrée RF

L'entrée RF est située en partie supérieure du R&S ZVH.



Branchez un câble ou un objet testé à l'entrée RF à l'aide d'un connecteur N. Utilisez un câble pour connecter l'objet testé au R&S ZVH, si nécessaire. Veillez à ne pas surcharger le R&S ZVH.

La puissance maximale admissible sur l'entrée RF est de 20 dBm (ou 100 mW).

Le R&S ZVH peut être chargé avec une puissance de jusqu'à 30 dBm (ou 1 W) pendant un maximum de trois minutes. Si vous appliquez 1 W pendant une période plus longue, le R&S ZVH peut être détruit.

L'entrée RF est protégée contre les décharges électrostatiques et les impulsions de tension au moyen d'un circuit de limitation.

---

#### **AVERTISSEMENT**

##### **Risque de choc électrique**

Afin d'éviter les chocs électriques, la tension d'entrée DC ne doit jamais dépasser la valeur spécifiée sur le boîtier.

---

---

#### **AVIS**

##### **Risque d'endommagement du R&S ZVH**

Pour éviter d'endommager le condensateur de couplage, l'atténuateur d'entrée ou le mélangeur, la tension d'entrée DC ne doit jamais dépasser la valeur spécifiée dans la fiche technique.

---

## 2.4.2 Sortie du générateur suiveur

La sortie du générateur suiveur est située sur le dessus du R&S ZVH.



La puissance de sortie du générateur suiveur du R&S ZVH est de 0 dBm (valeur nominale).

Avec un atténuateur à plots intégré, vous pouvez réduire la puissance de sortie du générateur suiveur d'un maximum de 40 dB par pas de 1 dB.

### AVIS

#### Risque d'endommagement du R&S ZVH

Pour éviter d'endommager la sortie du générateur suiveur, la tension inverse ne doit pas dépasser la tension indiquée sur le boîtier du R&S ZVH.

## 2.4.3 Port de la sonde de puissance

Le connecteur réservé aux sondes de puissance est situé sur le dessus du R&S ZVH.



Le connecteur est configuré spécialement pour les sondes de puissance. Il est utilisé à la fois pour l'alimentation électrique et le transfert de données via l'interface de la sonde de puissance.

En outre, vous pouvez connecter l'antenne isotrope R&S TS-EMF (n° de référence 1158.9295.13) à ce connecteur.

#### 2.4.4 Jack pour casque d'écoute

Le connecteur de 3,5 mm pour les casques d'écoute est situé sur le dessus du R&S ZVH.



L'impédance interne du connecteur est d'environ 10 ohms.

#### 2.4.5 Entrée AUX

L'entrée AUX est située sur le côté gauche du R&S ZVH, sous un couvercle de protection.



Vous pouvez connecter différents accessoires tels que le récepteur GPS R&S HA-Z240 (n° de référence 1309.6700.02) au connecteur AUX.

#### 2.4.6 Connecteurs BNC

Les connecteurs BNC sont situés sur le côté gauche du R&S ZVH, derrière un couvercle de protection.



Vous pouvez configurer les deux connecteurs BNC pour différentes applications. Les noms des connexions sont gravés à l'intérieur des couvercles de protection.

#### 2.4.6.1 EXT TRIG / EXT REF

Le premier connecteur BNC (supérieur) est destiné à l'application d'un déclencheur externe ou d'un signal de référence externe.

Le déclencheur externe est réservé à la configuration d'entrée. Il contrôle le démarrage de la mesure et doit être sélectionné dans le menu "Balayage". Le seuil du déclencheur est similaire à celui de signaux TTL.

Le signal de référence 10 MHz, que vous pouvez appliquer, est utilisé pour la synchronisation de la fréquence. Le niveau du signal de référence doit être supérieur à 0 dBm. Si l'entrée est configurée pour la référence externe, mais si aucun signal de référence n'est présent, le R&S ZVH affiche dans ce cas un avertissement sur l'écran. Ceci a pour but d'éviter aux utilisateurs d'effectuer une mesure en l'absence de référence valable.

Pour plus d'informations, reportez-vous à "[Configuration du R&S ZVH](#)" à la page 21.

#### 2.4.6.2 BIAS Port 1 / BIAS Port 2

Si vous les utilisez en tant que ports BIAS, les deux connecteurs BNC sont des entrées à courant continu.

Un objet testé peut être alimenté en courant par le biais des entrées à courant continu BIAS Port 1 et BIAS Port 2. Le courant continu est alimenté à l'aide d'un adaptateur secteur approprié (600 mA max. / 50 V max.).

#### 2.4.6.3 Sortie IF / vidéo

Le deuxième connecteur BNC (inférieur) peut être utilisé en tant que sortie de fréquence intermédiaire (21,4 MHz) ou en tant que sortie vidéo.

---

### **AVIS**

#### **Risque d'endommagement du R&S ZVH**

Pour éviter d'endommager la sortie du générateur suiveur, n'appliquez jamais des courants supérieurs à 600 mA ou des tensions supérieures à 20 V aux connecteurs BNC si les connecteurs BNC ne sont pas configurés en tant que ports d'entrée BIAS.

S'ils sont configurés en tant que ports BIAS, n'appliquez jamais des courants supérieurs à 600 mA ou des tensions supérieures à 50 V.

---

### 2.4.7 Ports mini USB et LAN

Les ports mini USB et LAN sont situés sur le côté gauche du R&S ZVH, derrière un couvercle de protection.



Vous pouvez connecter le R&S ZVH à un PC via USB ou LAN et transférer des données dans les deux directions.

Configurez la connexion USB ou LAN via la boîte de dialogue "Configuration instrument". Pour plus d'informations, reportez-vous à "[Configuration du R&S ZVH](#)" à la page 21.

### 2.4.8 Dispositif de verrouillage mécanique

Il est possible de fixer un verrou Kensington au boîtier du R&S ZVH afin de fixer mécaniquement le R&S ZVH sur une station de travail.



### 2.4.9 Port DC

Le port DC est situé sur le côté gauche du R&S ZVH.



Le R&S ZVH est alimenté en courant au moyen d'un transformateur d'alimentation AC/DC par le biais du connecteur DC. Vous pouvez également utiliser le connecteur DC pour charger la batterie.

### 2.4.10 Port USB

Le port USB est situé sur le côté droit du R&S ZVH, derrière un couvercle de protection.

Vous pouvez utiliser l'interface USB pour connecter un stick mémoire et enregistrer des datasets ou des captures d'écran.

### 2.4.11 Logement pour carte SD

Le logement pour carte SD est situé sur le côté droit du R&S ZVH, derrière un couvercle de protection.

## 2.5 Options de gestion

Pour les tâches de mesure spéciales, vous pouvez adapter le R&S ZVH avec différentes options logicielles.

### 2.5.1 Activation d'options

Pour activer les options, vous devez entrer un code. Le code est basé sur le numéro de série unique du R&S ZVH.

- ▶ Appuyez sur la touche SETUP.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Options installées" ("Installed Options").
- ▶ Sélectionnez l'élément "Installer option..." ("Install Option").
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Le R&S ZVH ouvre un champ de saisie permettant d'entrer le code d'option.

- ▶ Entrez le code d'option approprié.
- ▶ Confirmez la saisie avec la touche ENTER.

Si vous avez entré le bon code, le R&S ZVH affiche

**Installation successful !**

Si vous avez entré un code incorrect, le R&S ZVH affiche

**Invalid key code!**

Entrez le code correct.

## 2.5.2 Vérification des options installées

Dans le menu "Setup", le R&S ZVH affiche toutes les options actuellement installées.

- ▶ Appuyez sur la touche SETUP.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Options installées" ("Installed Options").

Le R&S ZVH affiche une liste de l'ensemble des options disponibles et l'état courant de l'option :

- "Installée" ("Installed"): l'option est installée et opérationnelle.
- "Installée mobile" ("Installed Portable"): l'option est installée et opérationnelle, la licence est du type portable.
- "Supprimée : <code option>" ("Removed"): indique que la licence portable a été supprimée du R&S ZVH et est prête à être transférée sur un autre R&S ZVH.

## 2.5.3 Options de gestion à l'aide d'un navigateur Web

Si vous utilisez le R&S ZVH dans un réseau local d'entreprise (LAN), vous pouvez gérer les options du micrologiciel à l'aide d'un navigateur Web (p. ex. Microsoft Internet Explorer ou Mozilla Firefox).

Pour plus d'informations sur la connexion d'un R&S ZVH à un réseau LAN, reportez-vous à "[Connexion du R&S ZVH à un PC](#)" à la page 31.

Après avoir connecté le R&S ZVH, ouvrez votre navigateur Web.

- ▶ Entrez l'adresse IP du R&S ZVH dans la barre d'adresse du navigateur Web.



Le navigateur accède au gestionnaire de licences Rohde & Schwarz. Dans cette partie du gestionnaire de licences, vous pouvez installer et activer des licences sur le R&S ZVH.

Cette page contient trois zones.

- La première zone montre les détails de l'unité connectée, avec l'ID et l'adresse IP de l'unité.

Connected Device		
FSH4	Device ID:	1309.6000K24-900204-nK
FSH4	IP Address:	10.113.10.184
Version: V1.50	Host Name:	localhost

- La deuxième zone fournit la fonctionnalité pour installer et activer les licences.



- Installation de numéros de licence enregistrés et activation de licences

Suivez ce lien si vous avez acheté une licence enregistrée. Les licences enregistrées fonctionnent uniquement en combinaison avec un ID d'unité spécifique.

- Enregistrement de licences, installation de numéros de licence et activation de licences

Suivez ce lien si vous avez acheté une licence non enregistrée. Les licences non enregistrées fonctionnent uniquement en combinaison avec un ID d'unité spécifique.

- Redémarrage de l'unité

Suivez ce lien pour redémarrer le R&S ZVH.



Ouvre une aide en ligne détaillée concernant la rubrique correspondante.

- La troisième zone fournit des conseils sur l'utilisation du gestionnaire de licences si vous déplacez la souris sur l'une des options.

**Help**

**Reboot Device:**

Many devices need to be rebooted, before newly installed license keys can activate the licenses on these devices. Use "Reboot Device" to allow the R&S License Manager to remotely reboot a device, which is accessible via LXI. You will be requested to select the Device ID of the applicable device.

Si vous possédez déjà un ou plusieurs R&S ZVH équipé(s) d'options, vous pouvez également gérer les licences de ces options sur la page Web du gestionnaire de licences.

- ▶ Appuyez sur le bouton .

Le navigateur accède à une autre partie du gestionnaire de licences. Dans cette partie du gestionnaire de licences, vous pouvez gérer les licences déjà installées sur votre R&S ZVH.

Cette page contient deux zones.

- La première zone fournit la fonctionnalité pour gérer les licences déjà installées sur une unité.

**What do you want to do?**

- [Register Licenses](#) 
- [Unregister License](#) 
- [Move Portable License](#) 

- Enregistrement de licences

Suivez ce lien si vous avez acheté une licence non enregistrée. Les licences non enregistrées fonctionnent uniquement en combinaison avec un ID d'unité spécifique.

- Licence non enregistrée

Suivez ce lien si vous avez installé une licence portable. Les licences portables fonctionnent en combinaison avec plusieurs ID d'unité. Cependant, vous devez la désenregistrer sur une unité avant de pouvoir l'utiliser sur une autre.

- Déplacement de licences portables

Suivez ce lien si vous souhaitez déplacer une licence portable. Il est possible de déplacer une licence portable sans désenregistrer la licence.



Ouvre une aide en ligne détaillée concernant la rubrique correspondante.

- La deuxième zone fournit des conseils sur l'utilisation du gestionnaire de licences si vous déplacez la souris sur l'une des options.

Après avoir suivi l'un des liens, suivez les instructions affichées dans le navigateur. Si vous rencontrez des problèmes au cours de la procédure de licence, vous pouvez accéder à tout moment à l'aide en ligne au moyen de l'icône . L'aide en ligne contient une description complète de l'ensemble de la fonctionnalité offerte par le gestionnaire de licences.

## 2.6 Configuration du R&S ZVH

Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", le R&S ZVH permet d'accéder à différents paramètres généraux, qui sont indépendants du mode de fonctionnement du R&S ZVH.

- ▶ Appuyez sur la touche SETUP.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Configuration instrument" ("Instrument Setup").

Le R&S ZVH ouvre la boîte de dialogue correspondante.

- ▶ Sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier à l'aide du sélecteur rotatif ou des touches de direction.

### 2.6.1 Paramètres matériels

Les paramètres matériels concernent des paramètres liés aux matériels internes et connectés.

Hardware	
Auto Accessory Detection	On
Detected Accessory	
BNC 1	Trigger Input
BNC 2	IF Out

#### Utilisation de la détection automatique des accessoires

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Détection auto accessoire" ("Auto Accessory Detection").
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Un menu déroulant, permettant d'activer et désactiver la détection automatique, s'ouvre.



- ▶ Sélectionnez "Activé" ("On") pour activer la détection automatique des accessoires.
- ▶ Confirmez la sélection avec la touche ENTER.

Si le paramètre est activé, le R&S ZVH détecte automatiquement les accessoires connectés au R&S ZVH. L'accessoire correspondant est affiché dans le champ "Accessoire détecté" ("Detected Accessory").

### Configuration des connecteurs BNC

Vous pouvez utiliser les connecteurs BNC pour différentes applications. Pour plus d'informations, reportez-vous à "[Connecteurs BNC](#)" à la page 15.

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "BNC 1".
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Un menu déroulant, permettant de sélectionner la fonction des connecteurs BNC, s'ouvre.



- ▶ Sélectionnez l'application dont vous avez besoin.
- ▶ Confirmez la sélection avec la touche ENTER.

La procédure de configuration du deuxième connecteur BNC est similaire.

- ▶ Au lieu de sélectionner l'élément "BNC 1", sélectionnez l'élément "BNC 2".




### Configuration du bias DC interne

Pour les deux ports, vous pouvez également activer un bias DC interne.

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Bias DC interne" ("Internal DC Bias").
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Un menu déroulant, permettant d'activer et désactiver le bias DC interne, s'ouvre.



Sélectionnez le port pour le bias DC interne.

- ▶ Confirmez la sélection avec la touche ENTER.

La plage de tension s'étend de 12 V à 32 V par pas de 1 V.

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Bias DC interne" ("Internal DC Bias Level (Volt)").
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.



- ▶ Réglez le niveau de bias DC interne, dont vous avez besoin. L'unité est le volt.

**AVIS****Risque d'endommagement de l'objet testé**

Faites attention en utilisant le bias DC, car l'objet testé risque d'être endommagé.

**2.6.2 Configuration du récepteur GPS**

Le R&S ZVH peut localiser votre position exacte si vous l'équipez avec le récepteur GPS HS-Z240 (n° de référence 1309.6700.02).

Pour travailler avec le récepteur GPS, branchez-le à l'entrée AUX.

**Fréquence pilote GPS**

Veillez noter que la fréquence pilote est ajustée automatiquement dès que la fonction Récepteur GPS est activée et en présence d'une connexion fixe avec un nombre suffisant de satellites.

La boîte de dialogue "Configuration instrument" permet d'accéder à tous les paramètres nécessaires pour configurer le récepteur GPS.

GPS	
GPS	Enabled
Show GPS Information	Enabled
Coordinate Format	ddd° mm' ss.sss"
GPS Receiver Connected	Yes
Position Fix	Invalid
Number of Tracked Satellites	0
Signal Quality	Insufficient

En outre, le R&S ZVH montre des informations sur la connexion GPS, telles que le nombre de satellites suivis ou la qualité du signal.

**Activation du récepteur GPS**

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Fonction GPS" ("GPS Function").
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Un menu déroulant, permettant d'activer et désactiver le récepteur GPS, s'ouvre.



- ▶ Sélectionnez l'élément de menu "Activé" ("Enabled") pour activer le récepteur GPS.
- ▶ Confirmez la sélection avec la touche ENTER.

### Affichage des informations GPS

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Montrer info GPS" ("Show GPS Information").
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Un menu déroulant, permettant d'activer et désactiver l'affichage des coordonnées GPS, s'ouvre.



- ▶ Sélectionnez l'élément de menu "Activé" ("Enabled") pour activer le récepteur GPS.
- ▶ Confirmez la sélection avec la touche ENTER.

### Configuration du format des coordonnées

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Format coordonnée" ("Coordinate Format").
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Un menu déroulant, permettant de sélectionner le format des coordonnées, s'ouvre.



- ▶ Sélectionnez le format, qui vous semble le plus confortable, à l'aide du menu déroulant.
- ▶ Confirmez la sélection avec la touche ENTER.

### Affichage des informations GPS

Le R&S ZVH affiche les informations GPS dans une barre bleue située sous les paramètres matériels.

Lorsque la connexion avec un satellite est perdue, la barre passe au rouge et les coordonnées GPS sont affichées entre crochets. Cependant, le R&S ZVH continue d'afficher la dernière position valable.

L'état du verrouillage satellite est affiché dans la barre de titre.

**GPS** dans la barre de titre indique que le récepteur GPS est activé et qu'il existe une connexion fixe avec un nombre suffisant de satellites pour que le récepteur GPS fournisse les coordonnées. La barre d'informations GPS est bleue.



**GPS** dans la barre de titre indique que le récepteur GPS est activé, mais qu'il n'existe pas de connexion fixe avec un satellite. La barre d'informations GPS est rouge. Les coordonnées ne sont pas actualisées.



**GPS** dans la barre de titre indique que le récepteur GPS est activé, mais que le récepteur n'est pas connecté, est connecté de façon incorrecte ou est défectueux. La barre d'informations GPS est rouge. Les coordonnées ne sont pas actualisées.

La barre de titre n'affiche aucun symbole si le récepteur GPS n'est pas activé.

Si le récepteur GPS est connecté et activé lorsque vous démarrez le R&S ZVH, ce dernier demande s'il faut restaurer les coordonnées GPS, qui étaient active juste avant l'arrêt de l'appareil.

### 2.6.3 Réglage de la date et de l'heure

Le R&S ZVH dispose d'une horloge interne, capable de générer un horodateur. Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", vous pouvez régler à la fois la date et l'heure.

Date and Time	
Set Date	14/06/2010
Set Time	16:12:17

#### Réglage de la date

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Régler la date" ("Set Date").
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.
- ▶ Entrez la date souhaitée à l'aide des touches numériques. L'ordre dépend du format de date.



- ▶ Confirmez la saisie avec la touche ENTER.

#### Réglage de l'heure

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Régler le temps" ("Set Time").
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.
- ▶ Entrez l'heure souhaitée à l'aide des touches numériques.



- ▶ Confirmez la saisie avec la touche ENTER.

Après avoir entré l'heure, le R&S ZVH vérifie la validité de l'heure. Si elle n'est pas valable, il règle la prochaine heure valable.

## 2.6.4 Paramètres régionaux

Les paramètres régionaux vous permettent de sélectionner une langue, un format de date et une unité de longueur différents.

Regional	
Language	English
Date Format	dd/mm/yyyy
Length Unit	meter

### Sélection de la langue

Le R&S ZVH met à disposition plusieurs langues pour l'interface utilisateur.

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Language".
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Un menu déroulant s'ouvre pour sélectionner la langue.



- ▶ Sélectionnez l'une des langues à partir du menu déroulant.
- ▶ Confirmez la sélection avec la touche ENTER.

### Réglage du format de date

Le R&S ZVH propose différents formats de date.

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Format date" ("Date Format").
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Un menu déroulant s'ouvre pour sélectionner le format de la date.



- ▶ Sélectionnez le format de date, qui vous semble le plus confortable, à l'aide du menu déroulant.
- ▶ Confirmez la sélection avec la touche ENTER.

### Configuration de l'unité de longueur

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Unité longueur".
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Un menu déroulant s'ouvre pour sélectionner l'unité de longueur.



- ▶ Sélectionnez l'unité de longueur, qui vous semble la plus confortable, à l'aide du menu déroulant.
- ▶ Confirmez la sélection avec la touche ENTER.

## 2.6.5 Paramètres d'affichage

Les paramètres d'affichage configurent l'affichage du R&S ZVH.

Display	
Display Backlight	50 %
Display Color Scheme	Color

Le dispositif d'affichage du R&S ZVH est un écran LCD TFT couleur.

En intérieur, sa luminosité dépend de l'intensité du rétroéclairage. Pour trouver un compromis entre durée de fonctionnement de la batterie et qualité d'affichage de l'écran, réglez l'intensité du rétroéclairage à la luminosité minimale nécessaire.

Pour optimiser l'angle de vision, réglez les paramètres de couleur. Pour obtenir un contraste maximum, l'écran peut être commuté de l'affichage couleur en affichage noir et blanc. Dans des conditions d'éclairage extrêmes, il peut être avantageux de sélectionner un affichage monochrome à contraste élevé.

### Réglage du rétroéclairage du visuel

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Rétroéclairage visuel" ("Display Backlight").
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.
- ▶ Entrez l'intensité du rétroéclairage souhaitée à l'aide des touches numériques.



L'intensité du rétroéclairage est un pourcentage entre 0 % et 100 %, 100 % représentant la luminosité maximale.

- ▶ Confirmez la saisie avec la touche ENTER.

### Sélection de la combinaison de couleurs du visuel

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Combin. coul. visuel" ("Display Color Scheme").
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Un menu déroulant s'ouvre pour sélectionner la combinaison de couleurs.



- ▶ Sélectionnez "Couleur" ("Color") pour régler le visuel en tant qu'écran couleur ou "Noir & blanc" ("Black & White") pour le régler en tant qu'écran monochrome. La combinaison de couleurs, adaptée à l'imprimante, inverse les couleurs.
- ▶ Confirmez la sélection avec la touche ENTER.

## 2.6.6 Paramètres audio

Les paramètres audio concernent le volume du clic de touche et du bip système.

Audio	
Key Click Volume	30 %
System Beeper Volume	30 %

### Réglage du volume du clic de touche

Le volume du clic de touche règle le volume du son que le R&S ZVH produit lorsque vous appuyez sur une touche ou une touche logicielle.

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Volume du clic de touche" ("Key Click Volume").
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.
- ▶ Entrez le volume souhaité à l'aide des touches numériques.



Le volume du clic de touche est un pourcentage entre 0 % et 100 %, 100 % représentant le volume le plus fort.

- ▶ Confirmez la saisie avec la touche ENTER.

### Réglage du volume du bip système

Le volume du bip système règle le volume du bip système du R&S ZVH, utilisé par exemple en cas d'apparition d'une boîte de message.

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Volume du bip système" ("System Beeper Volume").
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.
- ▶ Entrez le volume souhaité à l'aide des touches numériques.



Le volume du bip système est un pourcentage entre 0 % et 100 %, 100 % représentant le volume le plus fort.

- ▶ Confirmez la saisie avec la touche ENTER.

## 2.6.7 Paramètres d'alimentation

Les paramètres d'alimentation indiquent l'état de la source d'alimentation actuelle et la configurent.

Power	
Current Power Source	Battery
Battery Level	24 %
Battery Low Level	20%

### Réglage du niveau bas de la batterie

Lorsque le niveau bas de la batterie est atteint, le symbole "batterie" affiché dans la barre de titre passe au rouge et se met à clignoter.

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Niveau bas de batterie" ("Battery Low Level").
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.
- ▶ A l'aide des touches numériques, entrez le seuil souhaité en pour-cent pour une batterie entièrement chargée.

Battery Low Level	20 %
-------------------	------

- ▶ Confirmez la saisie avec la touche ENTER.

Le niveau actuel de la batterie est affiché dans la ligne "Niveau de batterie" ("Battery Level").

## 2.6.8 Auto-alignement

L'auto-alignement calibre les réglages de l'instrument pour l'analyse de réseau vectoriel. Pendant l'auto-alignement, le R&S FSx génère de nouvelles données de calibrage d'usine et écrase l'ancien calibrage d'usine.

Pour l'auto-alignement, un court-circuit ("Court-circuit"), un circuit ouvert ("Circuit ouvert") et une charge de 50 ohms ("Charge") sont nécessaires. De plus, une connexion transversale doit être établie au moyen d'un câble approprié.

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Auto-alignement" ("Self Alignment").

Self Alignment	
Self Alignment	
Last Alignment Date	07/06/2010

- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Le R&S ZVH lance la procédure d'auto-alignement et affiche une boîte de message d'avertissement.

<b>! Warning !</b>
Self Alignment overwrites the factory calibration data.
Are you sure?
Press YES to continue, press NO to cancel

Si vous appuyez sur "Oui" ("Yes"), l'auto-alignement démarre. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Si vous appuyez sur "Non" ("No"), le R&S ZVH interrompt l'auto-alignement.

## 2.6.9 Rétablissement des paramètres d'usine du R&S ZVH

Vous pouvez soit présélectionner le R&S ZVH, soit rétablir ses paramètres d'usine.

### Présélection du R&S ZVH

La touche de PRESET rétablit la configuration par défaut du R&S ZVH pour le mode de fonctionnement actuellement actif.

Ceci vous permet de définir une nouvelle configuration basée sur des paramètres de mesure définis, sans que les paramètres d'une mesure précédente ne restent involontairement actifs.

- ▶ Appuyez sur la touche PRESET.

### Rétablissement des paramètres d'usine du R&S ZVH

La fonction "Rétablir les paramètres d'usine" restaure les valeurs par défaut, réglées en usine, du R&S ZVH.

Pendant un rétablissement des paramètres d'usine, le R&S ZVH restaure la configuration d'origine. Cette fonction supprime également les datasets personnalisés (lignes de valeur limite, valeurs par défaut, tableaux de canaux, modèles de câbles, etc.). En revanche, elle réinstalle tous les datasets, qui étaient disponibles après la livraison.

## AVIS

### Risque de perte de données


Tous les datasets, que vous avez enregistrés, seront supprimés au cours d'un rétablissement des paramètres d'usine.

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Rétablir paramètres d'usine" ("Reset to Factory Settings").



- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Le R&S ZVH lance la procédure de rétablissement des paramètres d'usine et affiche une boîte de message d'avertissement.

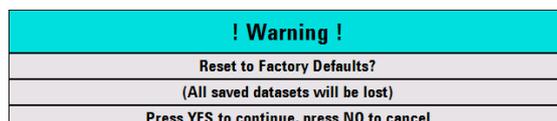

Si vous appuyez sur "Oui" ("Yes"), le R&S ZVH procède au rétablissement des paramètres d'usine. Pendant le redémarrage, il affiche une fenêtre d'information.

Si vous appuyez sur "Non" ("No"), le R&S ZVH interrompt le rétablissement des paramètres d'usine.

## 2.7 Connexion du R&S ZVH à un PC

Le R&S ZVH est livré avec le progiciel R&S ZVHView. Il est destiné à documenter les résultats de mesure, créer des lignes de valeur limite ou des tableaux de canaux, etc., sur votre PC.

Vous pouvez configurer une connexion entre le R&S ZVH et R&S ZVHView, soit via son port LAN, soit via son port mini USB.

Vous devez installer le logiciel R&S ZVHView sur le PC avant que la connexion ne soit réalisée. A cette fin, insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD. A partir du menu "autostart", sélectionnez l'élément R&S ZVHView afin d'installer le logiciel. Suivez les instructions affichées à l'écran.



### Paramètres du pare-feu

Si aucune connexion ne peut être établie entre le logiciel et le R&S ZVH après une configuration réussie, vérifiez les paramètres du pare-feu installé sur votre PC.

### 2.7.1 Connexion via LAN

Vous pouvez connecter le R&S ZVH directement au PC à l'aide du câble LAN fourni avec l'appareil. Le port LAN est situé sur le côté gauche du R&S ZVH, derrière un couvercle de protection. Pour plus d'informations, reportez-vous à "[Ports mini USB et LAN](#)" à la page 17.

Vous pouvez configurer la connexion LAN dans la boîte de dialogue "Instrument Settings".

LAN Port	
MAC Address	00-90-b8-18-81-aa
DHCP	Off
IP Address	10.114.10.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	0.0.0.0

Par défaut, le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est actif sur le R&S ZVH. Celui-ci doit être désactivé pour une connexion directe.

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "DHCP".
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Un menu déroulant s'ouvre pour configurer l'état DHCP.



- ▶ Sélectionnez "Désactivé" ("Off") pour désactiver le protocole DHCP.

### Configuration d'une adresse IP


Pour établir une connexion, l'adresse IP du PC et celle du R&S ZVH doivent être identiques, à l'exception des chiffres venant après le dernier point.

#### Exemple

Adresse IP du PC 172.76.68.30

Adresse IP du R&S ZVH 172.76.68.24

- Identifiez l'adresse IP de votre PC, p. ex. dans la fenêtre Microsoft Propriétés TCP/IP.

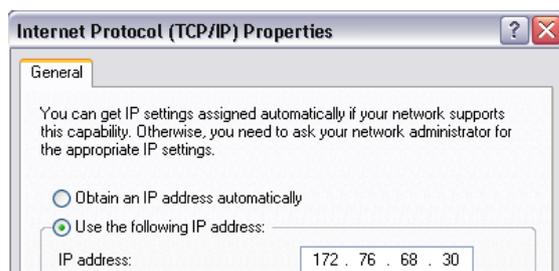

- Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Adresse IP" ("IP Address").
- Appuyez sur la touche ENTER.
- Entrez l'adresse IP du PC à l'aide des touches numériques.




- Confirmez la saisie avec la touche ENTER.

### Configuration du masque de sous-réseau

Vous devez également adapter le masque de sous-réseau du PC à celui du R&S ZVH afin d'établir la connexion.

- Identifiez le masque de sous-réseau de votre PC, p. ex. dans la fenêtre Microsoft Propriétés TCP/IP.

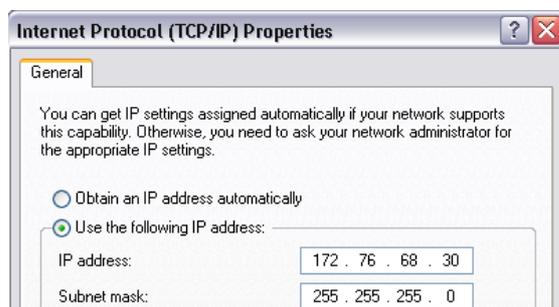

- Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "Masque sous-réseau" ("Subnet Mask").
- Appuyez sur la touche ENTER.

- ▶ Entrez le masque sous-réseau du PC à l'aide des touches numériques.



- ▶ Confirmez la saisie avec la touche ENTER.

### Configuration du logiciel R&S ZVHView

- ▶ Démarrez le R&S ZVHView.
- ▶ Sélectionnez l'onglet "LAN" dans la boîte de dialogue "Instrument Connect".




- ▶ Appuyez sur le bouton "Ajouter" pour créer une nouvelle connexion de réseau.



- ▶ Spécifiez un nom pour la nouvelle connexion de réseau, p. ex. R&S ZVH.
- ▶ Entrez l'adresse IP pour le R&S ZVH (dans ce cas 172.76.68.24)
- ▶ Confirmez la saisie avec le bouton "OK".

La connexion est à présent créée et configurée, et est ajoutée à la liste de configuration IP.

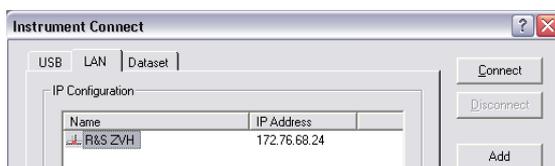

- ▶ Sélectionnez la nouvelle connexion appelée R&S ZVH.
- ▶ Appuyez sur le bouton Connecter pour établir la connexion.

## 2.7.2 Connexion via un réseau LAN existant

Vous pouvez soit reprendre l'adresse IP du R&S ZVH automatiquement à partir du serveur DHCP, soit assigner manuellement une adresse fixe. Avec l'assignation manuelle, une adresse IP et un masque de sous-réseau fixes doivent être assignés au R&S ZVH, comme décrit dans le chapitre relatif à la connexion LAN directe. Ensuite, le logiciel R&S ZVHView doit être configuré, comme décrit, avec l'adresse IP assignée.



### Adresse IP libre

Contactez votre administrateur des systèmes informatiques pour obtenir une adresse IP libre.

Dans les réseaux comportant un serveur DHCP, le protocole DHCP permet une assignation automatique de la configuration réseau au R&S ZVH connecté via câble LAN. Pour ce faire, le protocole DHCP doit être activé sur le R&S ZVH.

DHCP est actif par défaut. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :

- ▶ Dans la boîte de dialogue "Configuration instrument", sélectionnez l'élément "DHCP".
- ▶ Appuyez sur la touche ENTER.

Un menu déroulant s'ouvre pour configurer l'état DHCP.



- ▶ Sélectionnez "Activé" ("On") pour activer le protocole DHCP.

Le R&S ZVH a désormais une adresse IP et un masque de sous-réseau assignés par le serveur DHCP. Cette procédure peut prendre plusieurs secondes.

L'adresse IP et le masque de sous-réseau sont configurés automatiquement dans les entrées de menu correspondantes et ne sont plus accessibles pour l'édition.

Configurez le logiciel R&S ZVHView avec l'adresse IP et le masque de sous-réseau, tels que définis par le serveur DHCP. Pour plus d'informations, reportez-vous à "[Connexion via LAN](#)" à la page 31.

## 2.7.3 Connexion via USB

En guise d'alternative, vous pouvez connecter le R&S ZVH au PC à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil. L'interface mini USB est située sur le côté gauche du R&S ZVH, derrière un couvercle de protection. Pour plus d'informations, reportez-vous à "[Ports mini USB et LAN](#)" à la page 17.

Lorsque vous connectez pour la première fois le R&S ZVH à un ordinateur, l'"Assistant de détection de nouveaux matériels" ("Found New Hardware Wizard") s'incruste sur le moniteur de l'ordinateur.

- ▶ Sélectionnez l'élément "Installer le logiciel automatiquement (recommandé)" ("Install the software automatically (recommended)").
- ▶ Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton "Suivant" ("Next").




### Pilotes USB nécessaires

Veillez noter que vous devez installer le logiciel R&S ZVHView sur le PC. C'est seulement dans ce cas que l'assistant matériel peut trouver les pilotes nécessaires pour la connexion USB.

En cas de succès, l'assistant signale, après quelques secondes, que le logiciel relatif au nouveau matériel a été installé.

- ▶ Terminez l'installation à l'aide du bouton "Terminer" ("Finish").
- ▶ Démarrez R&S ZVHView sur le PC.
- ▶ Sélectionnez l'onglet "USB" dans la boîte de dialogue "Instrument Connect".

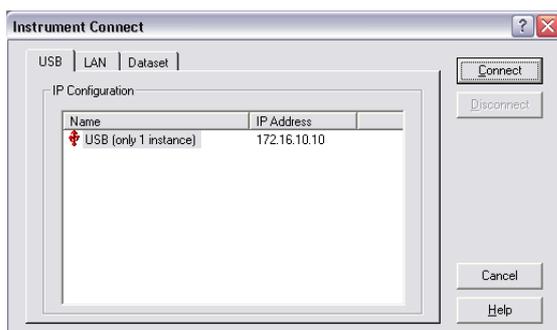

- ▶ Sélectionnez la connexion R&S ZVH.
- ▶ Confirmez la sélection à l'aide du bouton "Connect".



### Adresse IP du R&S ZVH

Le R&S ZVH émule en interne une connexion LAN. L'adresse IP affichée par le R&S ZVHView pour la connexion USB n'est donnée qu'à titre informatif. Sa valeur de 172.16.10.10 est fixe et ne peut être modifiée.

## 3 Guide de démarrage rapide

Ce chapitre donne un bref aperçu des premières étapes de mesures, que vous pouvez effectuer avec le R&S ZVH.

### 3.1 Utilisation de l'assistant de mesure

L'assistant de mesure vous permet de combiner plusieurs configurations de mesure en une séquence de mesures ou un set de mesures. Etant donné que tous les paramètres importants ont été configurés avant la mesure actuelle et ne peuvent être modifiés qu'une fois la procédure de mesure commencée, l'assistant est un bon moyen pour éviter les erreurs et gagner du temps lors de la configuration de mesures.

Ce chapitre fournit des informations de base sur la procédure d'application de la fonctionnalité de l'assistant. Pour un guide plus complet, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation.

Veuillez noter qu'il est nécessaire d'utiliser la fonctionnalité du progiciel R&S ZVHView si vous souhaitez utiliser l'assistant de mesure.

#### 3.1.1 Définition de sets de mesure

Avant de pouvoir commencer l'utilisation de l'assistant de mesure, vous devez définir un set de mesures à l'aide du logiciel R&S ZVHView.

Un set de mesures se compose de plusieurs datasets. Un dataset est un fichier contenant les paramètres d'une configuration R&S ZVH spécifique, p. ex. fréquence, échelle, etc. Pour définir un dataset, configurez le R&S ZVH selon vos besoins et enregistrez la configuration ou utilisez l'un des datasets prédéfinis. Pour plus d'informations sur les datasets, reportez-vous à "[Enregistrement et rappel des résultats et paramètres](#)" à la page 54 et au manuel d'utilisation.

- ▶ Démarrez le logiciel R&S ZVHView.
- ▶ Sélectionnez le "Wizard Set Editor" à l'aide du bouton .

Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vous pouvez

- combiner plusieurs datasets en un set de mesures
  - spécifier des instructions concernant la procédure de mesure
  - définir des caractéristiques de câble
  - définir la méthode de calibrage.
- ▶ Configurez le set de mesures selon vos besoins en ajoutant ou supprimant des datasets, et en ajoutant des instructions pour chaque étape de la mesure.
  - ▶ Enregistrez le set de mesures. Le type de fichier d'un set de mesures est \*.mdf.

### 3.1.2 Téléchargement de sets de mesures

Afin d'exécuter les mesures actuelles, vous devez télécharger le fichier de définition de l'assistant, qui contient le set de mesures relatif au R&S ZVH.

- Sélectionnez la fonction "Wizard Set Control" à l'aide du bouton .

Le logiciel mémorise une copie du set de mesures dans la mémoire du R&S ZVH.


En guise d'alternative, vous pouvez utiliser un stick mémoire ou une carte SD pour accéder à un set de mesures sur le R&S ZVH.

### 3.1.3 Exécution de mesures

Maintenant que le set de mesures est disponible sur le R&S ZVH, vous pouvez commencer l'exécution de mesures.

- Appuyez sur la touche WIZARD.

Le R&S ZVH ouvre la boîte de dialogue "Measurement Wizard".

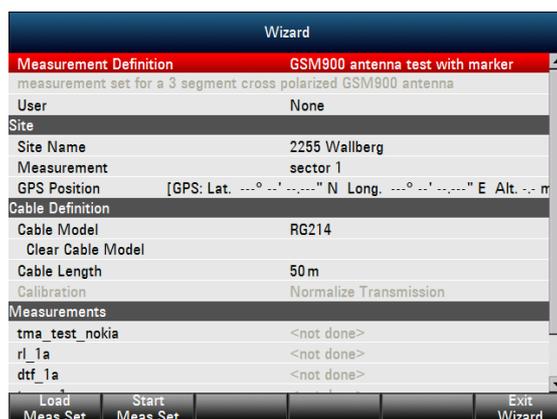

La boîte de dialogue "Measurement Wizard" contient diverses informations sur le set de mesures. Veuillez noter que vous pouvez éditer certains des paramètres figurant dans la boîte de dialogue, p. ex. "Utilisateur" ("User") ou "Nom de site" ("Site Name").

- Appuyez sur la touche logicielle "Charger Set mes" ("Load Meas Set").

Le R&S ZVH ouvre le gestionnaire de fichiers.

- Sélectionnez un set de mesures.

Le R&S ZVH charge le set de mesures et affiche la configuration dans la boîte de dialogue "Measurement Wizard".

- Appuyez sur la touche logicielle "Démarrer Set mes" ("Start Meas Set").

Le R&S ZVH démarre la procédure de mesure en affichant les instructions pour la première mesure.

**Preparing new Measurement**

rl\_+45deg

**Please connect ZVH Port 1 with antenna +45°!**

Le contenu de la boîte de message est identique à celui que vous avez défini pour chaque mesure avec R&S ZVHView.

- ▶ Suivez les instructions affichées dans la boîte de message.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Confirm" ("Continue") pour confirmer la préparation.

Le R&S ZVH démarre automatiquement la mesure et affiche les résultats correspondants.

Veillez noter qu'il n'est pas possible de changer un quelconque paramètre de mesure pendant l'utilisation de l'assistant de mesure. Cependant, la fonctionnalité de marqueurs est disponible.

Maintenant que vous disposez des résultats de la mesure, vous avez plusieurs options :

- continuer avec la mesure suivante
- répéter la mesure actuelle
- interrompre le set de mesures

Après avoir effectué toutes les actions définies dans le set de mesures, enregistrez les résultats.

- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Enregistrer Résultats mes" ("Save Meas Results").

Le R&S ZVH enregistre les résultats dans sa mémoire interne.

Les résultats pour un set de mesures se composent de différents fichiers. Les fichiers sont enregistrés dans un répertoire, qui est nommé d'après le nom de la mesure et le site. La syntaxe est 'sitename\_measurement\_#'.

Chaque fichier présent dans le répertoire contient les résultats d'une mesure individuelle, qui fait partie intégrante du set de mesures.

### 3.1.4 Evaluation des résultats

Avant de pouvoir évaluer les résultats, vous devez retransférer les résultats vers le PC.

Vous pouvez effectuer cela à l'aide du logiciel R&S ZVHView en utilisant "Wizard Result Control" (bouton .

Pour évaluer et interpréter les résultats avec un rapport de mesure, vous devez de nouveau utiliser R&S ZVHView.

- ▶ Sélectionnez le "Report Generator" à l'aide du bouton .

A l'aide de l'éditeur de rapports, vous pouvez créer des rapports de mesure pour le set de mesures complet, ou seulement pour une sélection de datasets. Vous pouvez également analyser davantage les résultats en définissant des marqueurs, etc.


- ▶ Ajoutez les résultats souhaités dans le rapport en plaçant une coche ou en supprimant la coche dans le volet Rapport.
- ▶ Sélectionnez le format de rapport souhaité.
- ▶ Créez le rapport à l'aide du bouton "Save".

## 3.2 Identification des défauts de câble

L'une des tâches de mesure basiques pour le R&S ZVH est de détecter les défauts de câbles à l'aide de la mesure "Distance-to-fault" (DTF).

### Montage de mesure

Le montage de mesure nécessite un R&S ZVH, un câble RF (p. ex. R&S FSH-Z320) et un étalon de calibrage (p. ex. R&S FSH-Z28 ou R&S FSH-Z29).

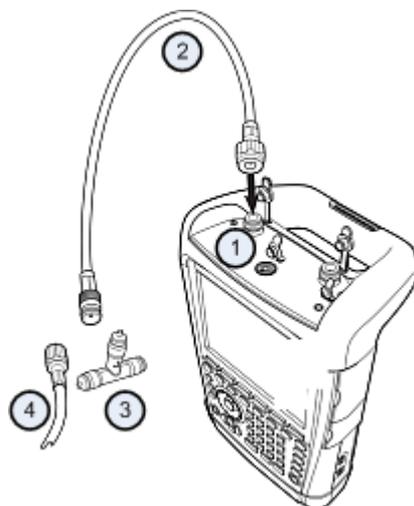

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Entrée RF (port 1)  |
| 2 | Câble RF            |
| 3 | Etalon de calibrage |
| 4 | Câble de test (DUT) |

- ▶ Pour les mesures sur des objets testés (DUT), qui nécessitent une tension d'alimentation externe (p. ex. amplificateurs de puissance), connectez la tension d'alimentation provenant d'une alimentation électrique AC appropriée à l'entrée BIAS PORT 1.
- ▶ Connectez le câble de test RF à l'entrée RF du R&S ZVH.



Vous devriez utiliser le câble de test RF, sous peine de fausser éventuellement les résultats de mesure.

### Démarrage de la mesure

- ▶ Appuyez sur la touche MODE.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Test antenne & câble" ("Antenna & Cable Test").

Par défaut, le R&S ZVH affiche la magnitude de la réflexion (S11). Vous pouvez également mesurer la distance par rapport au défaut, ainsi que la perte / l'affaiblissement de la transmission ou du câble.

- ▶ Appuyez sur la touche MEAS.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Distance au défaut".

Le R&S ZVH démarre la mesure distance au défaut.

### Réglage de la fréquence et de la bande passante

Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devriez régler la fréquence centrale à celle de l'objet testé (DUT) et régler la bande passante de mesure.

- ▶ Appuyez sur la touche FREQ/DIST.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Centre DTF Fréq" ("DTF Center Freq").
- ▶ Entrez la fréquence centrale souhaitée (p. ex. celle de l'antenne à l'autre extrémité du câble) à l'aide des touches numériques.
- ▶ Appuyez sur la touche "SWEEP/BW".
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Meas BW" ("Manual Meas BW").
- ▶ Entrez 100 kHz comme bande passante de mesure.

### Spécification du modèle de câble

Pour effectuer les tests de câbles, vous devez spécifier le type de câble et sa longueur approximative.

- ▶ Appuyez sur la touche MEAS.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Câble Config" ("Cable Config").
- ▶ Sélectionnez l'élément "Modèle Câble" ("Select Cable Model...").

Le R&S ZVH ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner le modèle de câble.



Stat	Name	Size	Date	Time
	\Public			
	5088-HLFR.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	5092-HLFR.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	5128-HLFR.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	5168-HLFR.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	5228-HLFR.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	5328-HLFR.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	5438-HLFR.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	5528-HLFR.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	FLC114-50J.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	FLC12-50J.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	FLC158-50J.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	FLC78-50J.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	HCC12-50J.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	HCC158-50J.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	HCC300-50J.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	HCC78-50J.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	HCF12-50.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57
	HJ12-50.cb1mod	1 kB	23/07/2010	03:57

Free: 13 MB

Select Sort/Show Refresh Exit

- ▶ Sélectionnez le modèle de câble souhaité à partir de la liste de câbles.
- ▶ Confirmez la sélection à l'aide de la touche logicielle "Sélectionner" ("Select").

Le modèle de câble actuellement actif est toujours affiché dans l'en-tête d'affichage.

Vous pouvez également définir de nouveaux modèles de câbles sur le R&S ZVH ou à l'aide du logiciel R&S ZVHView, puis les transférer sur le R&S ZVH. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation.

En plus du modèle de câble, vous devriez également spécifier la distance maximale par rapport à l'extrémité du câble.

- ▶ Appuyez sur la touche **FREQ/DIST**.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Dist Arrêt" ("Stop Dist").
- ▶ Entrez la distance maximum du câble, que vous êtes en train de tester.

La plage s'étend de 3 m (10 ft) à 1 500 m (4921 ft). L'unité dépend des paramètres régionaux. Elle est exprimée soit en mètres, soit en pieds. Pour plus d'informations, reportez-vous à "[Paramètres régionaux](#)" à la page 26.

Le R&S ZVH utilise la longueur de câble pour déterminer la largeur de représentation optimale pour la mesure et pour l'échelle de l'axe horizontal. Pour obtenir des résultats optimaux, le câble devrait être spécifié avec une longueur de 20 % à 50 % supérieure à la longueur de câble réelle.

### Calibrage du montage de mesure

Avant de connecter le câble, vous devriez calibrer le R&S ZVH afin d'obtenir des résultats de mesure optimaux.

Le R&S ZVH met à disposition plusieurs méthodes de calibrage pour les mesures de câbles. Pour plus d'informations sur ces méthodes, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation.

- ▶ Appuyez sur la touche **CAL**.

Le R&S ZVH ouvre un menu contenant toutes les méthodes de calibrage disponibles.

- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Full 1 Port".

Le R&S ZVH vous demande de connecter un court-circuit, un circuit ouvert et une charge au câble de mesure.



- ▶ Connectez fermement le court-circuit, le circuit ouvert et la charge à la sortie du câble.
- ▶ Après chaque étape, poursuivez avec la touche logicielle "Continuer" ("Continue").

Après le calibrage, le R&S ZVH affiche qu'il est calibré en indiquant (CAL).

- ▶ Revissez le câble testé au câble de mesure.



En mode CAT, le R&S ZVH effectue un calibrage sur sa gamme entière. Par conséquent, il est inutile d'effectuer un nouveau calibrage après un changement de la gamme de fréquence ou de la longueur de câble.

Le R&S ZVH enregistre les données de calibrage dans sa mémoire. Ainsi, le calibrage reste valable après un changement de mode de fonctionnement ou après une mise hors tension du R&S ZVH.

Le R&S ZVH affiche à présent les caractéristiques du câble sur la totalité de sa longueur. A l'aide d'un marqueur, vous pouvez facilement détecter la distance par rapport au défaut du câble.

En plus de la mesure de la distance par rapport au défaut, le R&S ZVH permet également d'effectuer une mesure du spectre du câble et une mesure de réflexion, p. ex. pour tester l'adaptation.

### Utilisation de marqueurs

Le R&S ZVH dispose de marqueurs pour lire les niveaux et les fréquences des signaux. Les marqueurs sont toujours positionnés sur la trace. Le niveau et la fréquence sont tous deux affichés au niveau de leurs positions courantes sur l'écran.

- ▶ Appuyez sur la touche MARKER.

Le R&S ZVH active un marqueur et le place sur la valeur maximale de la trace.



Une ligne verticale bleue représente la position du marqueur sur l'axe horizontal (p. ex. la fréquence).

Une ligne horizontale bleue en pointillés représente la position du marqueur sur l'axe vertical (p. ex. le niveau).

Le R&S ZVH affiche les coordonnées de l'ensemble des marqueurs dans un tableau situé au-dessus du diagramme.

### Sélection du format de mesure

Par défaut, le R&S ZVH affiche la magnitude du défaut de câble.

Pour certains affichages de résultats, vous pouvez également sélectionner d'autres formats de mesure.

- ▶ Appuyez sur la touche FORMAT/SPAN.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle, dont la désignation correspond au format de mesure souhaité.

### Mesure de la perte du câble

Outre la distance par rapport au défaut de câble, vous pouvez également être intéressé par la perte que présente le câble sur une plage de fréquence déterminée.

- ▶ Appuyez sur la touche MEAS.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Perte câble" ("Cable Loss").

Le R&S ZVH affiche à présent la quantité de puissance perdue pour une plage de fréquence donnée.

A l'aide de marqueurs, vous pouvez déterminer la magnitude de la perte du câble pour une fréquence donnée.



## 3.3 Mesure de transmissions (option R&S ZVH-K39)

Avec l'option R&S ZVH-K39 (n° de référence 1309.6830.02), vous pouvez réaliser des mesures de transmission (S12).

L'exemple de mesure ci-dessous permet de mesurer les caractéristiques de transmission d'un filtre passe-haut.

### Montage de mesure

Pour mesurer la transmission, connectez l'entrée du filtre à la sortie du générateur et la sortie du filtre à l'entrée RF.

### Réglage de la plage de fréquence

Avant de procéder au calibrage du R&S ZVH, vous devriez définir la plage de fréquence du filtre.

- ▶ Appuyez sur la touche **FREQ/DIST**.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Démarrage" ("Start").  
Entrez 10 MHz comme fréquence de démarrage.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Arrêt" ("Stop").  
Entrez 100 MHz comme fréquence d'arrêt.

### Calibrage de la mesure

Pour les mesures de transmission, vous devez effectuer un calibrage "full 2-port" pour obtenir des résultats optimaux.

- ▶ Appuyez sur la touche **CAL**.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Full 2 Port".  
Le R&S ZVH vous demande de connecter un "circuit ouvert", un "court-circuit" et une "charge" au port 1.
- ▶ Connectez fermement le circuit ouvert, le court-circuit et la charge à la sortie du câble.
- ▶ Après chaque étape, poursuivez avec la touche logicielle "Continuer" ("Continue").
- ▶ Après que le port 1 ait été calibré, le R&S ZVH vous demande d'effectuer une connexion "transversale" sur les deux ports.

Etablissez une connexion transversale ferme sur les deux ports du R&S ZVH.

- ▶ Poursuivez avec la touche logicielle "Continuer" ("Continue").  
Après le calibrage, le R&S ZVH affiche qu'il est calibré en indiquant (CAL).
- ▶ Reconnectez le filtre aux ports du R&S ZVH.

Le R&S ZVH affiche à présent les caractéristiques du filtre passe-haut.



## 3.4 Utilisation de l'analyseur de spectre (option R&S ZVH-K1)

Équipé de l'option R&S ZVH-K1 (n° de référence 1309.6823.02), le R&S ZVH est capable d'effectuer des mesures de spectres.

Ce chapitre donne un bref aperçu des premières étapes de mesures, que vous pouvez effectuer avec le R&S ZVH.

- ▶ Appuyez sur la touche MODE.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Analyseur spectre" ("Spectrum Analyzer").

Le R&S ZVH entre dans le mode analyseur de spectre.

### 3.4.1 Atténuation du signal

Vous pouvez atténuer le signal à un niveau approprié, soit manuellement, soit automatiquement.


En cas d'atténuation automatique, le niveau d'atténuation au niveau de l'entrée RF dépend du niveau de référence actuel. Le R&S ZVH fournit deux moyens d'atténuation automatique.

Pour la sensibilité la plus haute possible, il fournit le mode d'atténuation "Faible bruit auto". Pour l'intermodulation la plus basse possible, il fournit le mode "Faible distorsion auto".

La principale différence entre les deux modes est que le niveau d'atténuation, dans le cas de "Faible distorsion auto", est supérieur de 5 à 10 dB à celui pour "Faible bruit auto". Dans l'état par défaut, "Faible distorsion auto" est actif.

- ▶ Appuyez sur la touche SCALE/AMPT.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Att RF/Amp/Imp".
- ▶ Sélectionnez l'élément de menu "Faible bruit auto" ("Auto Low Distortion") ou "Faible distorsion auto" ("Auto Low Noise").

Le R&S ZVH affiche le niveau d'atténuation courant dans l'aperçu des paramètres matériels (légende "Att.:"). L'élément de menu actuellement actif est affiché sur fond vert.

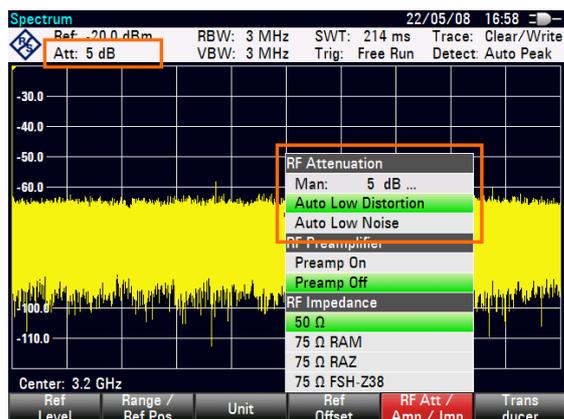

Vous pouvez également régler l'atténuation manuellement. Le R&S ZVH permet une atténuation dans la plage de 0 à 40 dB par pas de 5 dB.

- ▶ Appuyez sur la touche SCALE/AMPT.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Att RF/Amp/Imp".
- ▶ Sélectionnez l'élément de menu "Man: 0 dB".

Le R&S ZVH ouvre un champ de saisie permettant de définir l'atténuation.

Le R&S ZVH propose plusieurs méthodes pour remplir les champs de saisie :

- directement avec les touches numériques
- à l'aide du sélecteur rotatif
- à l'aide des touches de direction

Tandis que vous pouvez entrer tout nombre à l'aide des touches numériques, l'utilisation du sélecteur rotatif ou des touches de direction est liée dans la plupart des cas à un pas de progression donné.

Par exemple, si vous utilisez le sélecteur rotatif pour modifier l'atténuation, le pas de progression est de 5 dB.

- ▶ Entrez l'atténuation souhaitée.

Une nouvelle fois, le R&S ZVH affiche le niveau d'atténuation courant dans l'aperçu des paramètres matériels (légende "Att.:").

### 3.4.2 Utilisation du préamplificateur


Le R&S ZVH est équipé d'un préamplificateur interne pour augmenter la sensibilité. Selon la fréquence, le gain de l'amplificateur s'étend dans une plage comprise entre 15 et 20 dB et augmente la sensibilité de 10 à 15 dB.

Dans le trajet du signal, le préamplificateur vient après l'atténuateur RF et avant le mélangeur d'entrée.

- ▶ Appuyez sur la touche SCALE/AMPT.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Att RF/Amp/Imp".

- Sélectionnez l'élément de menu "Préamp en circuit" ("Preamp On") ou "Préamp hors circuit" ("Preamp Off").

Le R&S ZVH met le préamplificateur en ou hors circuit.

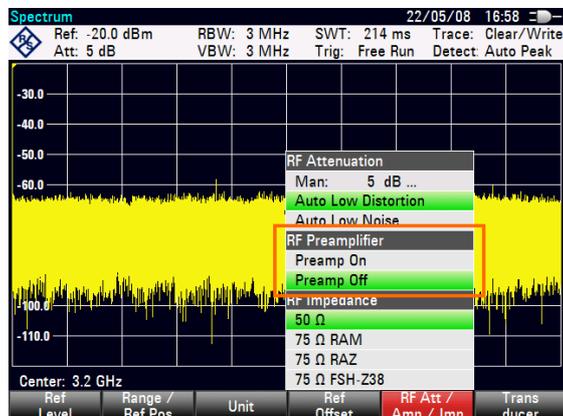

La magnitude de l'amplification dépend du niveau de référence. Cette dépendance par rapport au niveau de référence garantit une plage dynamique optimale.

### 3.4.3 Mesure de signaux à onde entretenue

Une tâche basique des analyseurs de spectre consiste à mesurer le niveau et la fréquence de signaux sinusoïdaux. Les exemples suivants illustrent une manière efficace de réaliser ces mesures.

Un générateur de signaux, p. ex. R&S SMBV, fournit la source du signal.

#### Montage de mesure

Connectez la sortie RF du générateur de mesure à l'entrée RF du R&S ZVH.

Réglages du générateur de mesure :

fréquence : 700 MHz

Niveau : -30 dBm

#### Mesure du niveau

- Appuyez sur la touche PRESET.

Le R&S ZVH est remis à son état par défaut.


Le R&S ZVH affiche le spectre de fréquence sur la totalité de sa plage de fréquence. A 700 MHz, le signal du générateur est affiché en tant que ligne verticale.

Pour analyser le signal du générateur à 700 MHz de façon plus détaillée, réduisez la plage de fréquence.

- Appuyez sur la touche FREQ/DIST.

Le R&S ZVH ouvre un champ de saisie permettant d'entrer la fréquence centrale.

- ▶ Entrez une fréquence centrale de 700 MHz.  
Le signal se trouve maintenant au centre de l'affichage.
- ▶ Appuyez sur la touche FORMAT/SPAN.  
Le R&S ZVH ouvre un champ de saisie permettant de spécifier la plage.
- ▶ Entrez une plage de 10 MHz.  
Le R&S ZVH affiche à présent le signal du générateur avec une résolution supérieure.

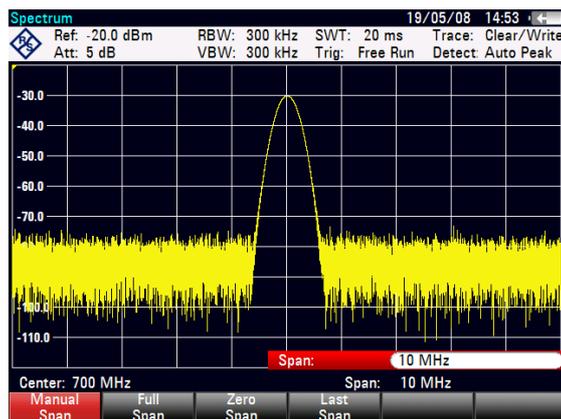

### Réglage du niveau de référence

Le niveau se trouvant en haut du diagramme de mesure est appelé niveau de référence. Pour obtenir la meilleure plage dynamique possible du R&S ZVH, vous devriez utiliser sa pleine plage de niveau. Autrement dit, la valeur maximale du niveau devrait se trouver en haut, ou quasiment en haut, du diagramme de mesure (= niveau de référence).

- ▶ Appuyez sur la touche SCALE/AMPT.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Niveau Réf" ("Ref Level").
- ▶ Entrez un niveau de référence de -30 dBm.

Le R&S ZVH réduit le niveau de référence de 10 dBm.

La valeur maximale de la trace est proche de la valeur d'échelle maximale du diagramme de mesure. L'augmentation du niveau moyen de bruit affiché est minimale. La différence entre le maximum du signal et le bruit affiché (c'est-à-dire la plage dynamique) a en revanche augmenté.


### Mesure de la fréquence

La trace se compose de 631 points de mesure (points de fréquence). Le marqueur est toujours positionné sur l'un de ces points de mesure. Le R&S ZVH calcule la fréquence du marqueur à partir de la fréquence du point de mesure, la fréquence centrale et la plage de fréquence, qui ont été réglées. La résolution des points de mesure et, par conséquent, la précision de la valeur d'affichage de la fréquence de marqueur dépend ainsi de la plage de fréquence, qui a été sélectionnée.

Le R&S ZVH est doté d'un compteur de fréquence permettant d'améliorer la précision d'affichage de la fréquence de marqueur. Il arrête le balayage au niveau de la position du marqueur, compte la fréquence, puis redémarre le balayage.

- ▶ Appuyez sur la touche MARKER.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Fonction Marqueur" ("Marker Function").
- ▶ Sélectionnez l'élément de menu "Compte de fréquence" ("Frequency Counter").

La désignation du marqueur passe de "M" en "C" pour indiquer un compteur de fréquence actif. Lorsque le compteur de fréquence est actif, la résolution de l'affichage de la fréquence est toujours de 1 Hz, quelle que soit la plage. La précision est déterminée par la fréquence pilote interne, ce qui est bien plus précis que la lecture du marqueur orienté pixel.

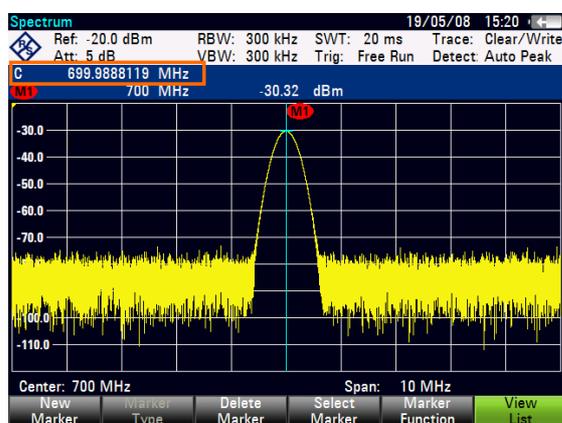

### 3.5 Utilisation d'une sonde de puissance (option R&S ZVH-K9)

Pour des mesures de puissance de haute précision, vous pouvez connecter l'une des sondes de puissance, qui sont disponibles pour le R&S ZVH.

Pour piloter et alimenter la sonde de puissance, connectez-la à l'interface RS-232-C correspondante située sur le dessus du R&S ZVH. Vous pouvez également utiliser l'une des sondes de puissance R&S NRP et la connecter à l'interface USB située sur le côté droit du R&S ZVH.

#### 3.5.1 Mesure de la puissance à l'aide d'une sonde de puissance

Les sondes de puissance R&S FSH-Z1 et R&S FSH-Z18 (spécialement conçues pour une utilisation avec le R&S ZVH) mesurent la puissance dans la plage s'étendant respectivement de 10 MHz à 8 GHz et 18 GHz.

**AVIS****Risque d'endommagement de la sonde de puissance**


En raison de la puissance d'entrée élevée,

- la puissance continue appliquée à l'entrée de la sonde de puissance ne doit pas dépasser 400 mW (26 dBm)
- utilisez un diviseur pour les mesures effectuées sur les transmetteurs de puissance élevée

Cependant, de brèves pointes de puissance  $\leq 10 \mu\text{s}$  jusqu'à 1 W (30 dBm) sont admissibles.

**Montage de mesure**

Connectez le câble de la sonde de puissance à la prise jack correspondante située sur le R&S ZVH.

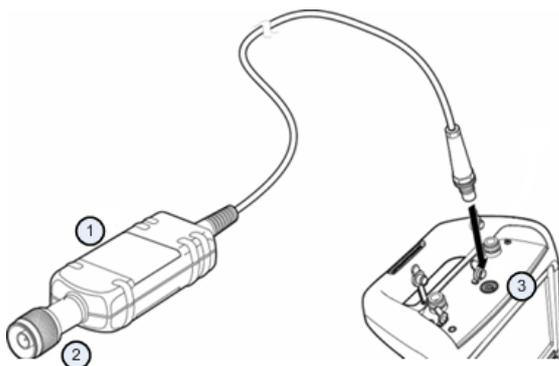

- 1 Sonde de puissance R&S FSH-Z1 ou R&S FSH-Z18
- 2 Connecteur de la sonde de puissance (DUT)
- 3 Jack pour sonde de puissance

**Mesure de la puissance**

- ▶ Appuyez sur la touche MODE.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Mesureur Puissance" ("Power Meter").

Le R&S ZVH commute dans son mode de fonctionnement.

Si le R&S ZVH reconnaît une sonde de puissance, il configure une connexion via l'interface et, après quelques secondes, affiche la puissance mesurée.

Si aucune sonde de puissance n'a été connectée ou si elle n'est pas connectée correctement, le R&S ZVH n'affiche rien.


En présence de problèmes de communication entre le R&S ZVH et la sonde de puissance, le R&S ZVH affiche un message d'erreur, qui indique une cause possible. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation.

### Tarage du zéro de la sonde de puissance

Pour compenser un décalage interne du wattmètre, celui-ci doit être compensé avant de commencer la mesure.

- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Zéro" ("Zero").

Le R&S ZVH vous demande de n'appliquer aucun signal à la sonde de puissance pendant que le tarage du zéro est actif.

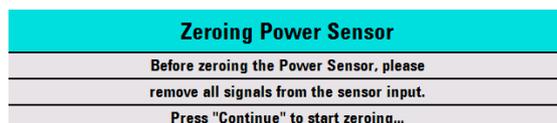


- ▶ Déconnectez la sonde de puissance de toute source de signal.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Continuer" ("Continue") pour démarrer le tarage du zéro.

Le R&S ZVH démarre immédiatement le processus de tarage du zéro. Il vous demande d'attendre la fin du processus.

Après l'exécution du tarage du zéro, le R&S ZVH délivre le message "Tarage à zéro sonde de puissance OK", puis réaffiche le menu à touches logicielles de la sonde de puissance.

- ▶ Connectez le signal testé à la sonde de puissance.

Le R&S ZVH affiche le niveau de puissance mesuré en dBm.

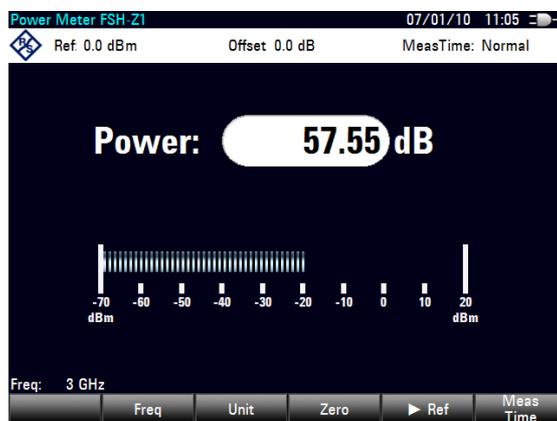

### Entrée de la fréquence

Pour obtenir les meilleurs résultats, entrez également la fréquence du signal testé.

- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Freq".
- ▶ Entrez la fréquence du signal.
- ▶ Confirmez l'entrée avec l'une des touches d'unité.

Le R&S ZVH transfère la nouvelle fréquence à la sonde de puissance, qui corrige ensuite les valeurs mesurées de puissance.

### 3.5.2 Mesure de la puissance et de la perte de retour

A l'aide des sondes de puissance directionnelles R&S FSH-Z14 et R&S ZVH-Z44, vous pouvez mesurer la puissance dans les deux directions.

Lorsque vous connectez la sonde de puissance directionnelle entre la source et la charge, le R&S ZVH mesure la puissance de la source vers la charge (puissance directe) et de la charge vers la source (retour de puissance).

Le rapport entre la puissance directe et le retour de puissance est une mesure de l'adaptation de la charge. Le R&S ZVH l'affiche en tant que perte de retour ou rapport d'onde stationnaire.

Les sondes de puissance pour le R&S ZVH ont un design asymétrique. Par conséquent, elles doivent être insérées dans le montage de mesure de telle manière que la flèche "forward" se trouvant sur la sonde pointe en direction de la charge (= dans la direction du flux de puissance).

En mesurant des puissances élevées, suivez scrupuleusement les instructions suivantes afin d'éviter des dommages corporels ainsi que la destruction de la sonde de puissance.


#### **⚠ ATTENTION**

##### **Risque de brûlures de la peau et d'endommagement de l'instrument**

- Ne dépassez jamais la puissance continue admissible.
- Pour la puissance continue admissible, reportez-vous au diagramme se trouvant à l'arrière de la sonde.
- Coupez l'alimentation RF pour connecter la sonde.
- Vissez les connecteurs RF à fond.

##### **Montage de mesure**

Branchez le câble de la sonde de puissance au jack pour sonde de puissance se trouvant sur le R&S ZVH, puis insérez la sonde de puissance directionnelle entre la source et la charge.

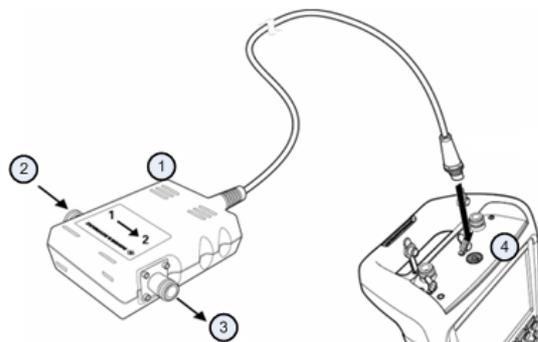

- 1 Sonde de puissance directionnelle R&S FSH-Z14 ou Z44
- 2 Source
- 3 Charge
- 4 Jack pour sonde de puissance

### Mesure de la puissance

- ▶ Appuyez sur la touche MODE.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Mesureur Puissance" ("Power Meter").

Dès que l'instrument reconnaît la sonde de puissance, il affiche dans l'en-tête du diagramme le type de la sonde de puissance directionnelle, qui est connectée. Après quelques secondes, il affiche également la puissance directe et la perte de retour actuellement mesurées au niveau de la charge.


### Tarage du zéro de la sonde de puissance

Avant d'effectuer la mesure de puissance, vous devriez réaliser un tarage du zéro de la sonde de puissance. Pour plus d'informations, reportez-vous à "[Mesure de la puissance à l'aide d'une sonde de puissance](#)" à la page 49.

Après l'exécution du tarage du zéro, le R&S ZVH délivre le message "Tarage à zéro sonde de puissance OK", puis réaffiche le menu à touches logicielles de la sonde de puissance.

- ▶ Connectez la sonde R&S FSH-Z14 ou R&S FSH-Z44 entre la source et la charge.

Le R&S ZVH affiche la puissance directe mesurée en dBm et le rapport d'onde stationnaire (SWR) de la charge.

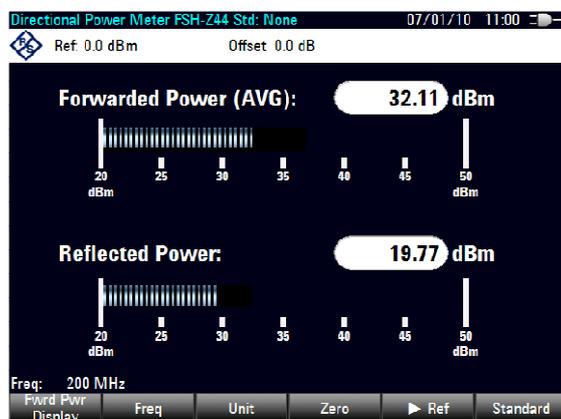

Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devriez également définir la fréquence du signal. Pour plus d'informations, reportez-vous à "[Mesure de la puissance à l'aide d'une sonde de puissance](#)" à la page 49.

## 3.6 Enregistrement et rappel des résultats et paramètres

Le R&S ZVH peut stocker les résultats et les paramètres de mesure dans sa mémoire interne, sur une carte mémoire SD amovible ou sur un stick mémoire via l'interface USB.

Les résultats et les paramètres sont toujours mémorisés ensemble, ce qui permet une interprétation avec contexte lorsqu'ils sont rappelés. Le R&S ZVH est capable de stocker au moins 100 enregistrements de données dans sa mémoire interne, lesquels sont différenciés par leurs noms.

Le R&S ZVH est doté d'un port USB et d'un logement pour carte SD. Pour plus d'informations, reportez-vous à "[Port USB](#)" et "[Logement pour carte SD](#)".

Pour utiliser la carte SD (p. ex. R&S HA-Z231, n° de référence 1309.6217.00), insérez-la dans le logement, jusqu'à percevoir un clic audible. Pour retirer la carte SD, enfoncez-la puis extrayez-la.

### 3.6.1 Enregistrement des résultats de mesure

- ▶ Appuyez sur la touche SAVE/RECALL.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Enregistrer" ("Save").

Le R&S ZVH ouvre la boîte de dialogue du gestionnaire de fichiers.



- 1 Datasets disponibles et structure des dossiers
  - 2 Champ de saisie du nom de dataset
  - 3 Mémoire restante sur le support de données sélectionné
  - 4 Menu à touches logicielles du gestionnaire de fichiers
- ▶ A l'aide des touches numériques, spécifiez un nom pour le dataset, dans le champ de saisie de la boîte de dialogue.

La flèche ▼ déplace le curseur vers la gauche, la flèche ▲ le déplace vers la droite et la touche "Effacement arrière" permet de supprimer un caractère.

Vous pouvez soit

- effacer par surécriture un dataset déjà existant en le sélectionnant parmi les datasets disponibles à l'aide des touches de direction ou
- éditer le nom d'un dataset existant à l'aide des touches de direction et des touches numériques ou
- créer un nouveau dataset en entant un nouveau nom à l'aide des touches numériques.

- ▶ Sélectionnez le support de données que vous souhaitez utiliser.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Enregistrer" ("Save").

Le R&S ZVH enregistre le dataset.

### 3.6.2 Rappel de résultats de mesure

Utilisez la fonction de rappel du R&S ZVH pour consulter des résultats et paramètres de mesure préalablement enregistrés.

- ▶ Appuyez sur la touche SAVE/RECALL.
- ▶ Appuyez sur la touche logicielle "Rappeler" ("Recall").

Une liste de tous les datasets enregistrés s'ouvre.

Si vous souhaitez rappeler des résultats à partir d'une carte SD ou d'un stick USB, sélectionnez-la d'abord afin de visualiser son contenu.

Sélectionnez un dataset dans la liste à l'aide des touches de direction.

- ▶ Confirmez votre sélection à l'aide de la touche logicielle "Rappeler" ("Recall").

# Index alphabétique

Accessoires .....	7	Paramètres audio .....	28
Adaptateur secteur.....	10	Paramètres d'affichage .....	27
Analyseur de spectre .....	45	Paramètres d'alimentation .....	29
Atténuation .....	45	Paramètres matériels.....	21
Atténuation du signal .....	45	Paramètres régionaux.....	26
Auto-alignement.....	29	Port DC.....	17
Batterie (adaptateur auto).....	11	Port de la sonde de puissance.....	14
Batterie (charge).....	10	Port LAN.....	17
Batterie (chargeur externe).....	12	Port USB .....	17, 18
Batterie (de recharge).....	11	Ports BIAS.....	16
Bias DC .....	22	Positionnement.....	9
Combinaison de couleurs.....	27	Préamplificateur.....	46
Commandes .....	8	Présélection.....	30
Connecteurs .....	13	Récepteur GPS.....	23
Connecteurs BNC.....	15	Référence externe .....	16
Configuration .....	22	Rétablissement des paramètres d'usine.....	30
Date et heure.....	25	Rétroéclairage .....	27
Déclencheur externe.....	16	Sonde de puissance .....	49
Détection des accessoires .....	21	directionnelle .....	52
Entrée AUX.....	15, 23	Sonde de puissance directionnelle.....	52
Entrée RF .....	13	Sortie du générateur suiveur.....	14
Faible bruit auto .....	45	Sortie IF.....	16
Faible distorsion auto.....	45	Sortie vidéo.....	16
Format de date .....	26	Support.....	9
Informations GPS .....	24	Tarage du zéro .....	51, 53
Interface utilisateur.....	8	Unité de longueur .....	27
Introduction de la batterie.....	9	Verrou Kensington .....	17
Jack pour casque d'écoute.....	15	Volume	
Langues.....	26	Bip système.....	28
Logement pour carte SD.....	18	Volume du clic de touche.....	28
Niveau bas de batterie .....	29	ZVHView .....	31
Options .....	18		