

Osciloscopio Digital Portátil Agilent U1602A/U1604A

Guía de inicio rápido



Agilent Technologies

Información sobre seguridad

Utilice el producto sólo de la manera indicada por el fabricante. No instale repuestos ni realice modificaciones no autorizadas en el producto. Devuelva el producto a Agilent Technologies o a un centro de reparaciones designado para garantizar que se mantengan las medidas de seguridad.

El Osciloscopio Digital Portátil Agilent modelos U1602A y U1604A cumple con los siguientes estándares.

- IEC 61010-1:2001 / EN61010-1:2001
- Canadá: CSA C22.2 No. 61010-1:2004
- Estados Unidos: UL 61010-1:2004

Términos y Símbolos de Seguridad

ADVERTENCIA

Una nota de **ADVERTENCIA** indica peligro. Informa sobre un procedimiento o práctica operativa que, si no se realiza o cumple en forma correcta, podría causar lesiones o muerte. En caso de encontrar una nota de **ADVERTENCIA**, interrumpa el procedimiento hasta que se hayan comprendido y cumplido las condiciones indicadas.

PRECAUCIÓN

Una nota de **PRECAUCIÓN** indica peligro. Informa sobre un procedimiento o práctica operativa que, si no se realiza o cumple en forma correcta, podría ocasionar daños en el producto o pérdida de información importante. En caso de encontrar una nota de **PRECAUCIÓN**, no continúe hasta que se hayan comprendido y cumplido las condiciones indicadas.

Símbolos



Terminal de Conexión a Tierra



Riesgo de electrochoque



PRECAUCIÓN
(consulte la información de seguridad en el manual)



Equipotencialidad



corriente directa y corriente alterna



Corriente directa



Doble aislamiento



Precaución: superficie caliente

CAT III

Protección de sobretensión de Categoría III

Información sobre seguridad

ADVERTENCIA

Prevención de incendio o daño:

- Utilice sólo el adaptador de CA y los cables de prueba designados que se incluyen con el producto.
- Observe todas las clasificaciones y marcas del instrumento antes de conectarlo.
- Al realizar la medida, asegúrese de que los grados de seguridad y de funcionamiento del instrumento y de accesorios están utilizados.



Voltaje de Entrada Máximo

- Entrada CH1 y CH2 directo (Sonda 1:1) — 300 V CAT III
- Entrada CH1 y CH2 vía Sonda 1:10 — 600 V CAT III
- Entrada CH1 y CH2 vía Sonda 1:100 — 600 V CAT III
- Entrada del Medidor — 300 V CAT III, 600 V CAT II
- Entrada del osciloscopio — 300 V CAT III
- Las clasificaciones de voltaje son V_{rms} (50 Hz – 60 Hz) para onda sinusoidal de CA y VCC para aplicaciones CC.



Voltaje Flotante Máximo

- Desde cualquier terminal a tierra - 600 V_{rms} CAT III (hasta 400 Hz)
- Conecte la sonda o los cables de prueba al instrumento antes de conectar cualquier circuito activo para su verificación. Antes de desconectarlos del instrumento, retire las sondas o los cables de prueba del circuito activo.
- No conecte el cable a tierra a voltajes mayores a los 42 V_{peak} (30 V_{rms}) desde la conexión a tierra.

- No exponga el circuito ni utilice el instrumento sin su cubierta o mientras recibe alimentación eléctrica.
- No utilice conectores de metal expuesto, tipo BNC o tipo banana; utilice solamente las sondas, cables de prueba y adaptadores de voltaje aislados que se incluyen con el producto.
- No debe haber voltaje cuando se está midiendo la resistencia o capacitancia en el modo medidor.
- No utilice el instrumento si no funciona en forma adecuada. Llévelo a un técnico calificado para que lo examine.
- No utilice el instrumento en ambientes mojados o húmedos.
- No utilice el instrumento en cualquier entorno con riesgo de explosión.
- Mantenga la superficie del instrumento siempre limpia y seca.

PRECAUCIÓN

Prevención de descarga electrostática

- La descarga electrostática (ESD) puede ocasionar daño a los componentes en el instrumento y sus accesorios.
- Seleccione un local de trabajo libre de estática cuando instale o remueva algún equipo sensible.
- Manipule los componentes sensibles lo menos posible. No permita que los componentes entren en contacto con ninguna clavija de conector expuesta.
- Use una bolsa o contenedor de protección contra descargas electrostáticas para transportar y almacenar los componentes sensibles.
- La batería (opcional) debe reciclarse o desecharse en forma apropiada.


Tabla de Contenidos

| | |
|---|----|
| Información sobre seguridad | 1 |
| Introducción | 4 |
| El Panel Frontal de un vistazo | 4 |
| Introducción | |
| • Contenido del Paquete | 5 |
| • Cargar la Batería | 6 |
| • Encender el Osciloscopio Portátil | 6 |
| • Restablecer Configuraciones de Fábrica | 6 |
| • Realice una calibración automática | 6 |
| • Configurar Fecha y Hora | 6 |
| • Configurar Apagado Automático | 7 |
| • Seleccionar el Idioma de Ayuda Rápida | 7 |
| • Ajustar Contraste de Pantalla | 7 |
| • Compensación de la Sonda | 7 |
| Pantalla de Imagen del Osciloscopio | 8 |
| Configuración de Conexión del Osciloscopio | 9 |
| Configuración de Conexión del Medidor | 10 |
| Medición de Cursor | 11 |
| Configuración Guardar/Recuperar y Forma de onda | 12 |
| Disparador de Señal | 12 |
| Mediciones Automáticas | 14 |
| Registro de Datos | 14 |
| Ayuda Rápida | 14 |
| Características de Rendimiento | 15 |

Introducción

Esta Guía de inicio rápido brinda información básica, funciones de panel frontal y especificaciones generales de los Osciloscopios Digitales Portátiles Agilent serie U1600A. La serie U1600A tiene una pantalla a color LCD de 4.5 pulgadas que es capaz de distinguir claramente las formas de ondas de 2 canales. Esta serie U1600A ofrece una herramienta de solución de problemas de alto rendimiento en aplicaciones de servicio, depuración y desarrollo. Los modelos U1602A y U1604A vienen con un ancho de banda de 20 Mhz y 40 Mhz respectivamente. Ambos modelos tienen una frecuencia de muestreo en tiempo real de hasta 200 MSa/s en canales duales. El multímetro digital True RMS con 6000 números de resolución incorporado también incluye funciones de selección automática de rango que les permite a los usuarios realizar operaciones de medición precisas y rápidas inclusive de voltajes, resistencia y medición auxiliar. Los usuarios pueden utilizar las funciones matemáticas de Doble Onda (DWM) y Transformada Rápida de Fourier (FFT) (en U1604A) para realizar un rápido análisis de forma de onda tanto en dominio de tiempo como de frecuencia. Además, la serie U1600A también ofrece una función de registro de datos para todas las mediciones realizadas, a fin de que los usuarios puedan consolidar una secuencia de puntos de datos para su registro.

El Panel Frontal de un vistazo

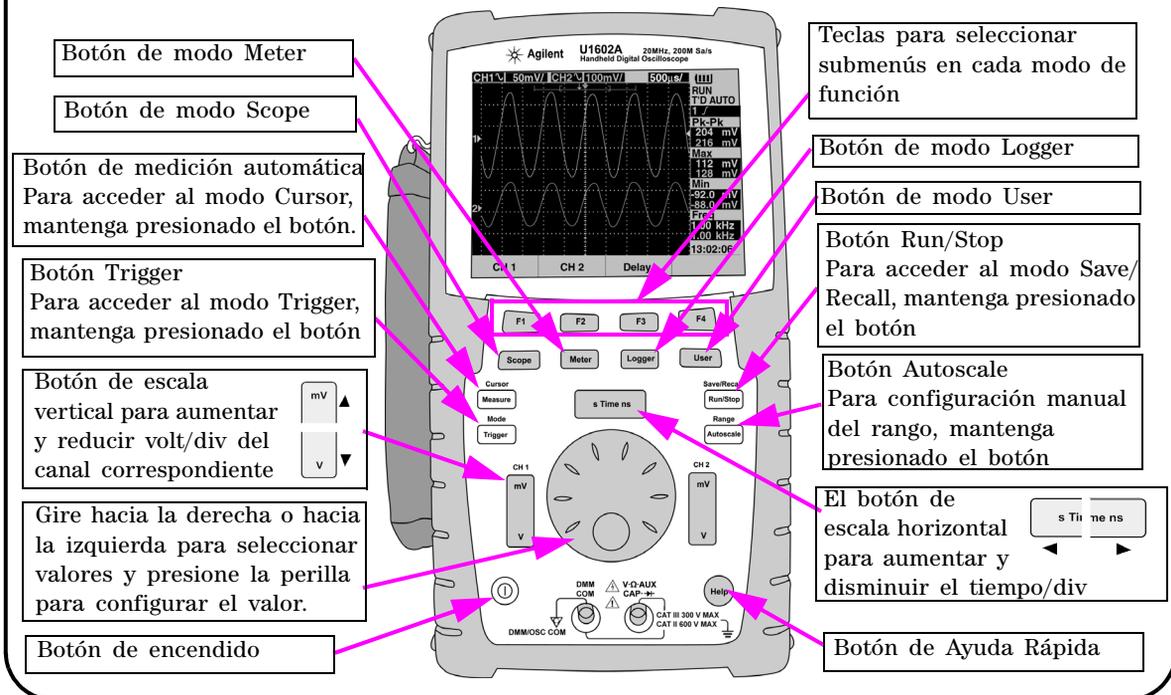


Introducción

Contenido del Paquete

Revise y verifique los siguientes elementos si realizó una compra de un U1602A o U1604A estándar, y de cualquier accesorio opcional que pueda haber adquirido.


Elementos estándar y accesorios

1. Osciloscopio Digital Portátil
2. Cable de Alimentación
3. Paquete de baterías Ni-MH 7.2 V
4. Adaptador de CA
5. Sonda (1:1) CAT III 300 V
6. Sonda (10:1) CAT III 600 V
7. Cables de Prueba
8. Pinza de conexión a tierra
9. Pinzas de Gancho
10. Pinzas de conexión medianas
11. Cable USB
12. Guía de Inicio Rápido
13. CD-ROM de referencia de producto

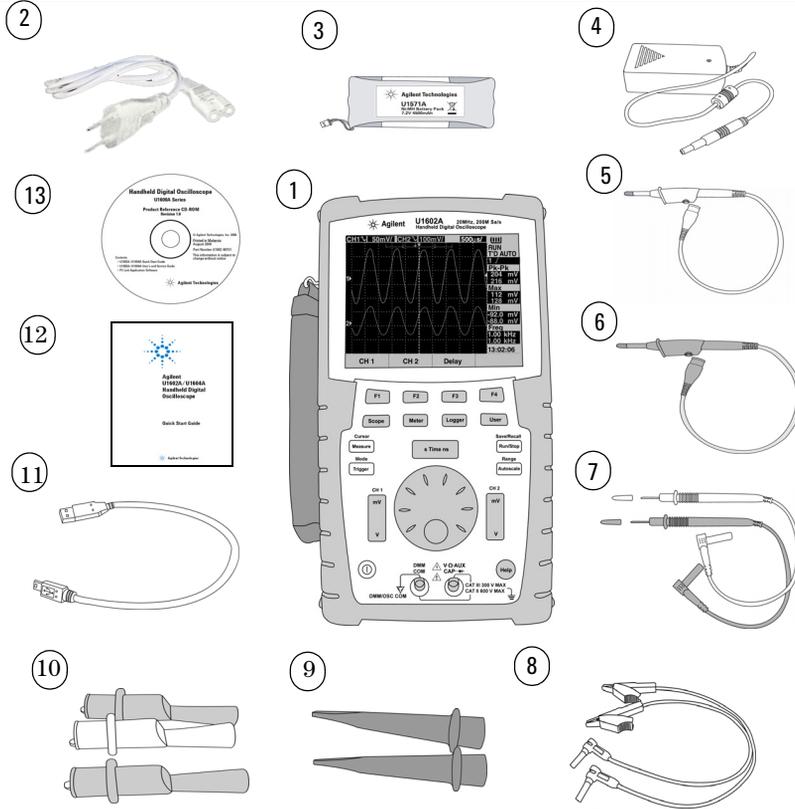

Accesorios Opcionales

1. Estuche blando
2. Sonda (100:1) CAT III 600 V e pinza de conexión a tierra

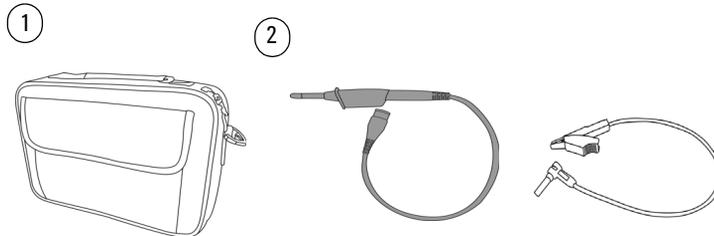

Cargar la Batería

Una vez adquirido el producto, debe cargar la batería por 25 horas aproximadamente hasta que ésta quede completamente cargada, utilizando el adaptador de CA de Agilent designado. Asegúrese de que tiene el cable alimentación correcto. El adaptador de CA convierte rangos de voltaje de línea de entrada de 100 VCA a 240 VCA en voltajes de salida de 12 VCC.



Entrada: 100 V – 240 VCA
Salida: 12 VCC, 2 A,
50/60 Hz

Encender el Osciloscopio Portátil



Pare encenderlo o apagarlo, mantenga presionado el botón de encendido. Una auto-prueba básica se ejecutará automáticamente al encenderse. Se muestra la última configuración establecida para el osciloscopio.

Restablecer Configuraciones de Fábrica

Para restaurar las configuraciones de fábrica:

| | |
|-------------------------|--|
| Save/Recall Run/Stop | Abra el menú Save/Recall manteniendo presionado el botón |
| F1 | Abra el menú Save/Recall Setup |
| F4 | Seleccione el menú MORE de la página 1/4 |
| F1 | Restablezca configuraciones de fábrica |
| F1 | Presione para "Restore OK?" |

Realice una calibración automática

Para asegurarse de que el osciloscopio está funcionando en forma apropiada, realice una calibración automática. Antes de continuar con los pasos posteriores, asegúrese de que el osciloscopio pase la calibración automática.

| | |
|------|--|
| User | Abra el menú User |
| F4 | Abra el menú Utility |
| F4 | Seleccione el menú MORE de la página 3/4 |
| F1 | Comenzar Calibración automática |



Desconecte todas las conexiones de medidores y sondas de la terminal de entrada antes de comenzar la calibración automática.

Configurar Fecha y Hora

| | |
|------|--|
| User | Abra el menú User |
| F4 | Abra el menú Utility |
| F4 | Seleccione el menú MORE de la página 2/4 |
| F1 | Seleccione el formato de fecha MM/DD/AA o AA/MM/DD |
| F2 | Seleccione establecer fecha para Año, Mes, Día, Hora, Minuto o Segundo |
| | Gire el interruptor para configurar la presentación de la fecha |

Configurar Apagado Automático

| | |
|------|---|
| User | Abra el menú User |
| F4 | Abra el menú Utility |
| F4 | Seleccione el menú MORE de la página 1/4 |
| F1 | Seleccione el tiempo de preferencia (5 min/10 min/30 min/1 hr/2 hrs/4 hrs) o desactive la función apagado automático. |

Seleccionar el Idioma de Ayuda Rápida

| | |
|------|---|
| User | Abra el menú User |
| F4 | Abra el menú Utility |
| F4 | Seleccione el menú MORE de la página 1/4 |
| F2 | Seleccione el idioma de la pantalla (inglés, francés, italiano, portugués, alemán, español, coreano, japonés, chino tradicional o chino simplificado) |

Ajustar Contraste de Pantalla

| | |
|---|--|
| User | Abra el menú User |
| F1 | Abra el menú Display |
| F4 | Seleccione el menú MORE de la página 1/2 |
| F2 | Presione una vez para liberar el valor de contraste fijado |
|  | Gire el interruptor hacia la derecha para reducir el brillo (los valores de contraste aumentan del 0 al 100) y viceversa |
| F2 | Presione una vez para fijar el valor de contraste |


Compensación de la Sonda

Para compensar la característica de sonda al canal del osciloscopio, realice un ajuste de sonda. Este paso debe realizarse cuando una sonda pasiva se agrega al canal de entrada por primera vez. Conecte la sonda pasiva al canal 2 y el contacto de sonda al canal 1 para obtener una señal de entrada de 3 Vp-p con 1 kHz.


| | |
|------|--|
| User | Abra el menú User |
| F4 | Abra el menú Utility |
| F4 | Seleccione el menú MORE de la página 3/4 |
| F2 | Ingrese la calibración de sonda |
| F1 | Seleccione atenuación de sonda |
| F4 | Presione para ajustar la sonda |



Condensador de ajuste

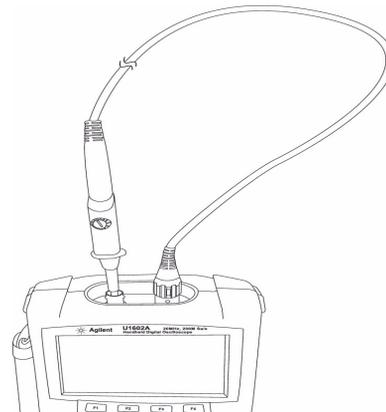

Asegúrese de que la forma del pulso de presentación esté compensada en forma apropiada. En caso contrario, configure el condensador de ajuste para obtener una onda lo más cuadrada posible.

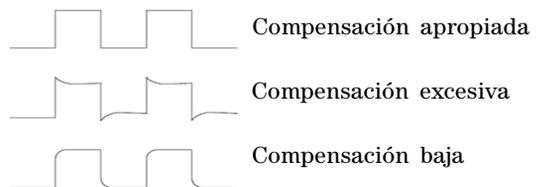

Pantalla de Imagen del Osciloscopio

Básicamente los osciloscopios digitales portátiles Agilent U1602A y U1604A ofrecen una imagen color LCD de 320×240 que poseen dos pantallas principales.

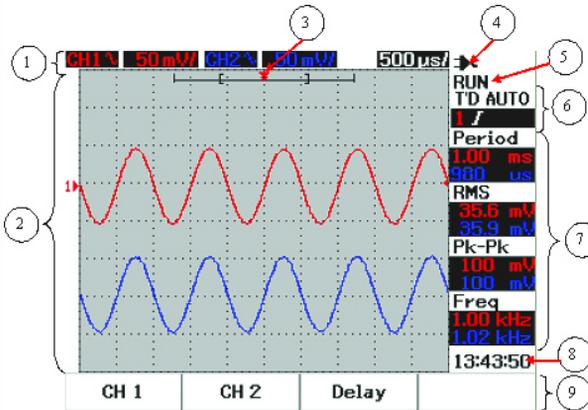


Figura 1 Pantalla del Osciloscopio

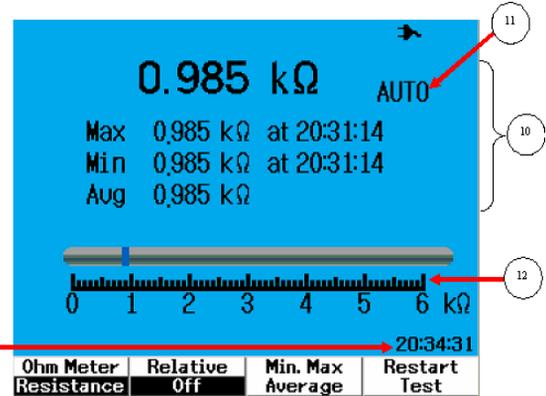


Figura 2 Pantalla del Multímetro

Tabla 1 Descripciones de la pantalla principal del osciloscopio digital portátil

| No. | Descripción / Función |
|-----|---|
| 1 | Muestra el estado del canal 1 y canal 2 en volt/div y en tiempo/div |
| 2 | Muestra la forma de onda de entrada desde el canal 1 y canal 2 |
| 3 | Dispara la posición en la ventana |
| 4 | Muestra la condición o estado de la batería, desde carga total hasta agotada. Indica la conectividad de CA para carga de batería |
| 5 | Muestra el estado de adquisición de señal |
| 6 | Muestra el modo disparador de señal y el estado del disparador |
| 7 | Muestra los valores resultantes de la medición automática |
| 8 | Muestra la hora |
| 9 | Muestra el menú de funciones al presionar los botones y las teclas rápidas correspondientes |
| 10 | Muestra el valor de medición numérico en el modo Meter |
| 11 | Indica que el medidor está en modo de rango automático |
| 12 | Muestra gráfico de barra análogo para valor de medición |

Scope

Configuración de Conexión del Osciloscopio

Conecte el osciloscopio en canales simples o duales, usando sondas como se muestra en la figura 3.

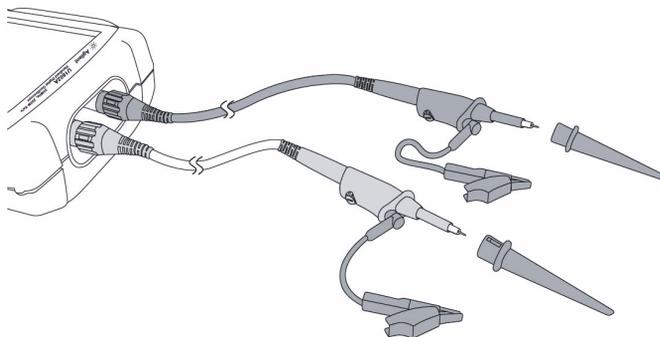


Figura 3 Conexión para medición de osciloscopio

Tabla 2 Descripción de funciones del menú osciloscopio

| Menú Scope | Submenú | Descripción |
|--|----------------------|--|
| CH1 / CH2 MORE página 1/2 | On/Off | Activar o desactivar la forma de onda para canal 1 y canal 2 |
| | Coupling | Para seleccionar el canal de acoplamiento: CC: Para mostrar tanto el componente de CA como de CC de la forma de onda de entrada CA: El voltaje de compensación CC se eliminará de la forma de onda de entrada, sólo se mostrará el componente de CA. GND: La señal de entrada se pone a tierra. |
| | Position | Para ajustar la posición a tierra de referencia, gire el interruptor hacia la derecha para aumentar la posición positiva y viceversa Para establecer la posición, presione el interruptor giratorio |
| CH1 / CH2 MORE página 2/2 | Probe | Selecciona la atenuación de sonda 1X, 10X o 100X |
| | Invert | Activa o desactiva la función de inversión de forma de onda |
| | Position to 0 | Restablezca la posición de tierra de referencia a cero volt |

Meter

Configuración de Conexión del Medidor

Los osciloscopios U1602A y U1604A ofrecen herramientas de medición poderosas con alta precisión, clasificación automática fuerte en verdadero RMS con imágenes de gráficos de barra análogas. Ingrese al modo Meter para seleccionar su medición de preferencia en Volt Meter, Ohm Meter y Auxiliary Meter. Consulte la figura 4 para la conexión en modo medidor.

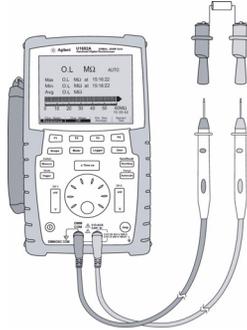


Figura 4 Conexión para el medidor

NOTA

El rango automático se configura de modo predeterminado para todas las mediciones de voltajes y resistencias. Para modificar el rango de medición en forma manual, presione el botón de Autoscale para habilitar la clasificación manual y seleccione el rango preferido presionando el mismo botón. Para habilitar la función de rango automático, mantenga presionado el botón hasta que emita un sonido.

Tabla 3 Descripción de funciones del menú medidor

| Menú Meter | Submenú | Relativo | Mín. Máx. Promedio | Reiniciar Prueba |
|------------|---------------------------|----------|--------------------|------------------|
| Volt Meter | DC | √ | √ | √ |
| | AC+DC | √ | √ | √ |
| | AC | √ | √ | √ |
| Ohm Meter | Resistance | √ | √ | √ |
| | Diode Test | | | |
| | Continuity | | √ | √ |
| | Capacitance | √ | | |
| Aux Meter | Temperature Meter (°C/°F) | √ | √ | √ |
| | Ampere Meter (AC/DC) | √ | √ | √ |
| | Humidity Meter (%RH) | √ | √ | √ |
| | Pressure Meter (psi/kPa) | √ | √ | √ |

Cursor

Measure

Medición de Cursor

Utilice la función Cursor para obtener una medición correcta y precisa en voltaje y tiempo de cualquier punto deseado de una forma de onda. Para acceder al modo Cursor, mantenga presionado el botón Measure. Para orientar el cursor en una forma de onda, utilice el interruptor giratorio para mover el cursor horizontal o vertical y presione el interruptor para establecer la posición del cursor.

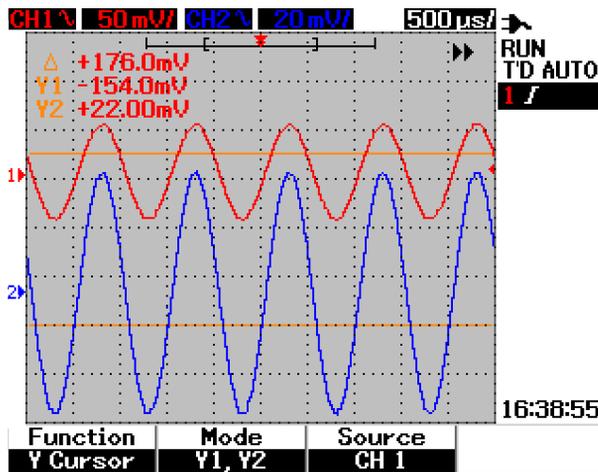


Figura 5 Pantalla de medición de cursor

Tabla 4 Descripción de funciones del menú cursor

| Menú Cursor | Submenú | Descripción |
|-------------|----------|--|
| Cursor | Function | Desactivar o seleccionar el tipo de medición de cursor: Cursor X: Para medir cualquier punto en la base de tiempo con un cursor paralelo al eje vertical Cursor Y: Para medir cualquier punto en nivel de voltaje con un cursor paralelo al eje horizontal |
| | Mode | Seleccione el cursor X1, X2 o X1+X2 para función de cursor X Seleccione el cursor Y1, Y2, o Y1+Y2 para la función del cursor Y |
| | Source | Seleccione canal 1, canal 2 o Math para medición de cursor |

Pantalla de la medición del cursor

- La primera lectura es el valor que surge como diferencia entre los cursores X1 y X2 o entre Y1 y Y2.
- Para cursores X, los cursores X muestran valores (voltios o amperes) y tiempo relativo al punto de disparo de los cursores para la fuente seleccionada de forma de onda.
- Para el cursor Y, los cursores Y muestran valores (voltios o amperes) para la fuente seleccionada de forma de onda.

Save/Recall

Run/Stop

Configuración Guardar/Recuperar y Forma de onda

Para acceder al modo Save/Recall, mantenga presionado el botón Run/Stop. Esta función le permite guardar hasta 10 formas de onda y configuraciones en la memoria interna de la unidad o en un dispositivo de memoria flash externo USB (opcional).

Tabla 5 Descripción de funciones del menú guardar y recuperar

| Situación | Submenú | Descripción |
|--------------------------------|--------------------|--|
| Memoria flash USB no conectada | Save/Load Setup | Guardar o recuperar configuraciones |
| | Save/Load Waveform | Guardar o cargar forma de onda |
| | Erase Setup | Eliminar las configuraciones almacenadas |
| | Erase Waveform | Eliminar la forma de onda almacenada |
| Memoria Flash USB conectada | Save | Guardar la forma de onda o las configuraciones |
| | Recall | Descargar la forma de onda o las configuraciones desde el dispositivo de memoria USB |
| | Erase | Eliminar archivo guardado |
| | Clear Waveform | Elimina la forma de onda cargada y las configuraciones que se muestran en pantalla |

Trigger

Disparador de Señal

La función de disparador de señal intenta obtener una imagen estable y representativa de la señal a partir de una señal inestable. Esta función le indica al osciloscopio cuando comenzar a adquirir datos para mostrar una forma de onda sobre la base del tipo de disparador seleccionado. Para ingresar al menú disparador, presione el botón Trigger.

Tabla 6 Descripción de funciones del menú disparador

| Menú Disparador | Submenú | | Descripción |
|-----------------|-----------------|----------|---|
| Edge Trigger | More página 1/2 | Source | Seleccionar el canal de origen 1 o 2 para disparar |
| | | Slope | Seleccionar una pendiente ascendente o descendente |
| | More página 2/2 | Coupling | Seleccionar un acoplamiento de entrada a CC, CA, HF-Rej (Rechazo de Frecuencia Alta), LF-Rej (Rechazo de Frecuencia Baja) o Noise-Rej (Rechazo de Ruido) |
| | | Level | Establecer el nivel del disparador para Manual, TTL, ECL o Establecer al 50%. Para ajuste manual, cambie el nivel del disparador girando el interruptor giratorio |

| Menú Disparador | Submenú | | Descripción |
|------------------------|------------------------|----------------------|--|
| Pattern Trigger | More página 1/3 | Input 1 Logic | Seleccionar lógica de entrada 1 como CH1 High o Low y H2 High o Low |
| | | Input 1 Level | Establecer el nivel del disparador en manual, TTL, ECL o Establecer al 50%. Para ajuste manual, cambie el nivel del disparador girando el interruptor giratorio |
| | More página 2/3 | Input 2 Logic | Seleccionar lógica de entrada 2 como CH1 High o Low y H2 High o Low |
| | | Input 2 Level | Establecer el nivel del disparador en manual, TTL, ECL o Establecer al 50%. Para ajuste manual, cambie el nivel del disparador girando el interruptor giratorio |
| | More página 3/3 | Gate | Para establecer una puerta lógica AND, OR, NAND o NOR |
| | | Condition | Seleccionar una condición de disparador Shorter, Longer, Between o Non-Between, de un valor establecido. Para establecer el valor del disparador, gire y presione el interruptor giratorio |
| Pulse Trigger | More página 1/2 | Source | Seleccionar el canal de origen 1 o 2 para disparar |
| | | Level | Establecer el nivel del disparador en manual, TTL, ECL o Establecer al 50%. Para ajuste manual, cambie el nivel del disparador girando el interruptor giratorio |
| | More página 2/2 | Polarity | Establecer polaridad positiva o negativa |
| | | Condition | Seleccionar una condición de disparador Shorter, Longer, Between o Non-Between, de un valor establecido. Para establecer el valor del disparador, gire y presione el interruptor giratorio |
| Video Trigger | More página 1/2 | Standard | Para seleccionar un tipo de señal de vídeo: 625/PAL, SECAM o 525/NTSC |
| | | Source | Seleccionar el canal de origen 1 o 2 para disparar |
| | More página 2/2 | Even/Odd | Seleccionar el disparador para el campo impar o par de la señal de video |
| | | Line | Configurar el número de línea para la imagen de la señal |

Measure

Mediciones Automáticas

Se puede acceder a las siguientes mediciones automáticas al presionar el botón Measure. Se pueden seleccionar hasta cuatro menús de medición con 22 opciones de medición al girar el interruptor giratorio. Puede activar la tecla programable y presionar el interruptor giratorio para establecer el tipo de medición.

Tabla 7 Lista de opciones de medición automática

| Mediciones de Tiempo | Mediciones de Voltaje | Fase y Retraso | Preshoot y Overshoot |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• +Duty• -Duty• Frecuencia• Período• Tiempo de Ascenso• Tiempo de Descenso• +Ancho• -Ancho | <ul style="list-style-type: none">• Media• Media del Ciclo• Amplitud• Base• Máximo• Mínimo• Pico a Pico• RMS• Superior | <ul style="list-style-type: none">• Fase• Retraso | <ul style="list-style-type: none">• Preshoot• +Overshoot• -Overshoot |

Logger

Registro de Datos

El registro de datos funciona como un grabador para registrar y graficar la tendencia de señal de entrada. Esta función es aplicable a todos las mediciones de medidor lo que incluye medición de medidor, ohm, y auxiliar. Se define al tamaño de registro de la pantalla como profundidad de memoria de la forma de onda. Consulte la Tabla 3 para ver las funciones y operaciones que se ofrecen para el registro de datos.

Help

Ayuda Rápida

El osciloscopio posee un sistema de Ayuda Rápida incorporada que brinda asistencia para cada botón de panel frontal y tecla programable. Para ver la ayuda rápida para cada función, presione el botón Help, y gire el interruptor giratorio hacia la derecha para pasar a la siguiente página. Presione el botón Help nuevamente para salir del modo ayuda. Para ver la ayuda rápida en otros idiomas, ingrese al modo Utility en el Menú User. Presione F2 en la página 1/3 para seleccionar un idioma.

Consulte las Guía de Usuario y de Servicio de los modelos U1602A y U1604A para obtener más información sobre el producto. Toda la documentación y software del producto se incluye en el CD-ROM.

Características de Rendimiento

| Características de Rendimiento | U1602A | U1604A |
|--|--|---|
| Ancho de Banda | 20 MHz | 40 MHz |
| Máxima Frecuencia de Muestreo en Tiempo Real | 200 MSa/s | |
| Canales | 2 | |
| Profundidad de Memoria | 125 kbytes por canal | |
| Pantalla | LCD de 4.5 pulgadas en color | |
| Resolución vertical | 8 bits | |
| Sensibilidad vertical | 5 mV/div a 100 V/div (sonda 1:1) 50 mV/div a 1 V/div (sonda 10:1) 500 mV/div a 10 kV/div (sonda 100:1) | |
| Zoom Vertical | Expansión vertical | |
| Rango base de tiempo | 50 ns/div a 50 s/div | 10 ns/div a 50 s/div |
| Acoplamiento de entrada | CC, CA, Tierra | |
| Multímetro True RMS | 6000 números de resolución para funciones de multímetro: <ul style="list-style-type: none"> • Medidor de Voltios: medición VCC, VAC y VCC+VAC • Ohmímetro: Medición de resistencia, comprobación de diodos, continuidad, y capacitancia • Medidor Auxiliar: Medición de Temperatura, Amperes, Humedad, y Presión | |
| FFT | No disponible | Rectangular, Hanning, Hamming, Black-Harris |
| Matemáticas de Doble Forma de Onda | CH1+CH2, CH1-CH2, CH2-CH1 | |
| Modos de adquisición | Normal, Promedio, Pico | |
| Modos Disparador | Extremo, Pulso, Patrón, Video | |
| Modos Cursor | Voltaje (Cursor Y), Tiempo (cursor X) | |
| Modos de Barrido | Automático, Normal, Disparo único | |
| Mediciones Automáticas | Mediciones de Voltaje: Pico a pico, Máximo, Mínimo, Amplitud, Superior, Base, Media, Media del ciclo, RMS (CC), Preshoot, +Overshoot, -Overshoot Mediciones de tiempo: Frecuencia, Período, +Ancho, -Ancho, Tiempo de Ascenso, Tiempo de Descenso, Fase, Retraso | |

Características de Rendimiento

| | |
|---------------------|---|
| Registro de Datos | <p>Escala vertical automática y compresión de tiempo con un máximo de 250 puntos de tamaño de registro.</p> <p>Registro de datos para medición de voltajes, ohm y auxiliar en puntos de datos máximos, mínimos y promedios.</p> |
| Interfaz E/S con PC | USB 2.0 de alta velocidad |

Características Generales

| | |
|---------------------|---|
| Tamaño Físico | 13.8 cm ancho × 24.1 cm alto × 6.6 cm profundidad |
| Peso | 1.5 kg |
| Garantía | 3 años |
| Tipo de batería: | Agilent U1571A, Batería Ni-MH , 7.2 V |
| Seguridad Eléctrica | <p>IEC 61010-1:2001 / EN61010-1:2001</p> <p>Canadá: CSA C22.2 No. 61010-1:2004</p> <p>Estados Unidos: UL 61010-1:2004</p> |

Características Ambientales

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de operación: | 0 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 70 °C |
| Altitud de operación | 2000 metros |

www.agilent.com

Contacto

Para obtener asistencia de servicios, garantía y soporte técnico, llámenos a los siguientes números telefónicos:

Estados Unidos:

(tel) 800.829 4444 (fax) 800.829 4433

Canadá:

(tel) 877 894 4414 (fax) 800 746 4866

China:

(tel) 800 810 0189 (fax) 800 820 2816

Europa:

(tel) 31 20 547 2111

Japón:

(tel) (81) 426 56 7832 (fax) (81) 426 56
7840

Corea:

(tel) (080) 769 0800 (fax) (080) 769 0900

América Latina:

(tel) (305) 269 7500

Taiwán:

(tel) 0800 047 866 (fax) 0800 286 331

Otros países del Pacífico Asiático:

(tel) (65) 6375 8100 (fax) (65) 6755 0042

O visite el sitio web mundial de Agilent en:
www.agilent.com/find/assist

Las especificaciones y descripciones de los productos de este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2006-2009

Impreso en Malasia

Tercera edición: 29 de Diciembre de 2009

U1602-90042



Agilent Technologies