



デジマチックハイトゲージ

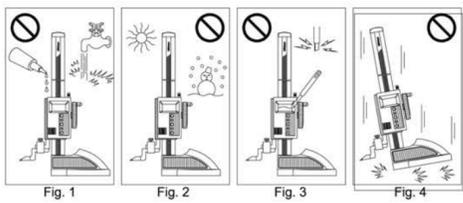

安全に関するご注意
商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。

重要
本器を購入後初めて使用されるときは、油を染み込ませた柔らかい布などで本器に塗られている防錆油を拭き取り、さらに同種の電池を本器にセットしてからご使用ください。

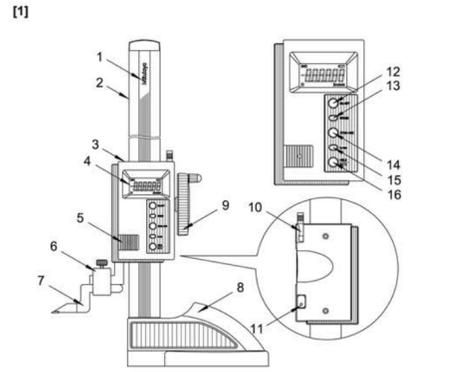

①各部の名称と機能
①メインスケール Assy ②本尺 ③スライド ④表示部 ⑤電池蓋
⑥スライダクランプ ⑦スライダ ⑧ベース ⑨送りハンドル ⑩クランプ
⑪出力コネクタ ⑫電源ON/OFFスイッチ ⑬送りハンドル ⑭クランプ

②ご使用の前に
(2.1) 電池の交換について
出荷の際には、電池がセットされておりません。左図の要領で電池(SR44)をセットしてください。

重要
電池を交換した後は、必ず絶対原点設定を行ってください。原点を設定しないと、エラー(最小桁"0")が表示されます。

(2.2) 絶対原点の設定
電源を入れた後、基準としたい面にスクライバを当て、ORIGINスイッチを1秒以上押し続けてください。

(2.3) スライダを動かす
重要
クランプレバーを必ずゆるめてから動かしてください。

(2.4) ケガキについて
スライダのクランプを確実に締めスライダを固定し、同一方向にけがきを行うようにしてください。

(3) 比較測定(INC)と絶対値測定(ABS)
比較測定(INC)を行うには、次のようにします。

(4) 表示値のホールドと測定データ出力
HOLD/DATEAスイッチを押すと表示値がホールドされます(H表示が点灯)。

(5) エラーメッセージと対策
(5.1) "Err C"および表示のちらつき
スケール表面が汚れた場合に発生します。

(5.2) 最小桁"0"表示
スライダを高速で動かしている状態ですが、測定に影響ありません。




(5.3) 表示
電池の電圧が低下しています。直ちに電池交換を行ってください。

(6) 仕様
電源: SR44(酸化銀電池)1個
最小表示量: 0.01mm

(7) CEマーキング
本器は以下の規格に対して適合しています。

(8) 特別付属品
接続ケーブル: パーツNo.905338(1m), No.905409(2m)

(9) データフォーマット
(10) コネクタピン配列
(11) タイミングチャート

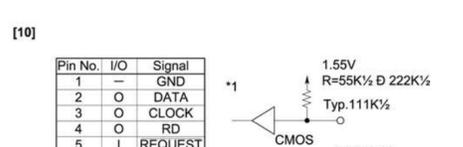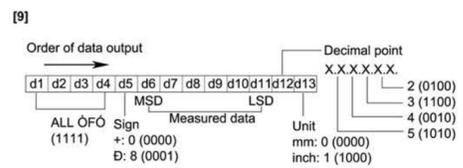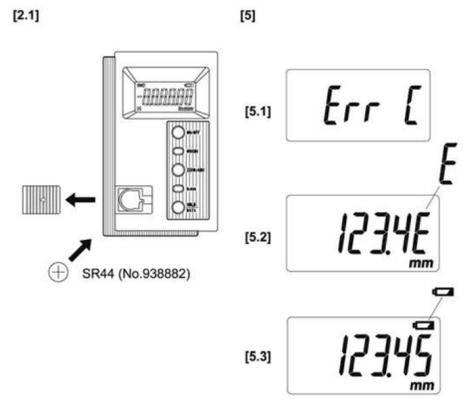

*Activated when using HOLD/DATEA button.

T1: Depends on the instrument connected
110µs* T2=140µs (TYP: 122µs)

T2: Depends on the instrument connected
110µs* T3=140µs (TYP: 122µs)

T3: Depends on the instrument connected
230µs* T4=260µs (TYP: 244µs)

T4: Depends on the instrument connected

T5: Depends on the instrument connected

Digimatic Höhenmessgerät HDS

Um die Sicherheit des Bedienungspersonals zu gewährleisten, müssen bei Gebrauch dieses Gerätes die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Hinweise und Spezifikationen befolgt werden.

Wichtig
Bei versehentlichem Verschluss der Batterie muss sofort ein Arzt aufgesucht werden.

Wichtig
Nach dem Kauf und vor dem ersten Gebrauch des Höhenmessgeräts muss das Rostschutzöl mit einem weichen, leicht in Öl getränktem Tuch abgewischt werden.

Wichtig
Das Höhenmessgerät darf nicht an Orten eingesetzt werden, an denen es Öl, Wasser, Staub, direkter Sonneneinstrahlung oder Heißluftströmen ausgesetzt ist.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Wichtig
Die Batterie muss sofort nach dem Gebrauch des Höhenmessgeräts ausgetauscht werden.

Medidor de alturas digital HDS

Para garantizar la seguridad del operador, utilice el equipo de acuerdo con las directrices y especificaciones proporcionadas en este Manual del usuario.

Precauciones de seguridad
Si por accidente se ingeriera la batería, consulte de inmediato con un médico.

Precauciones de seguridad
Después de comprar este Medidor de Alturas después de su compra, elimine el aceite anti óxido que la recubre con un paño suave humedecido en aceite.

Precauciones de seguridad
No utilice el medidor en lugares en los que esté expuesto al aceite, agua, polvo, luz directa del sol o a corrientes de aire caliente.

Precauciones de seguridad
No precise la escala fuera del rango de temperaturas de 0 a 40 °C para mediciones de precisión.

Precauciones de seguridad
No sujete la parte superior de la columna del medidor cuando lo transporte o lo emplee en una superficie superficial.

Precauciones de seguridad
No aplique un voltaje externo al Medidor de Alturas, tal como una pluma eléctrica.

Precauciones de seguridad
No aplique una fuerza excesiva sobre el medidor ni lo deje caer.

Precauciones de seguridad
No cambie ni desmonte la batería. Puede cortocircuitarse.

Precauciones de seguridad
No use interruptores ORIGIN (Origen) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores ZER0/ABS (Cero/Abs) (cambia entre medición incremental y absoluto).

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Precauciones de seguridad
No use interruptores HOLD/DATA (Mantener/Datos) para configurar origen absoluto.

Digimatic Hoogtemeter HDS

Om de veiligheid van gebruikers te garanderen, dient men dit instrument te gebruiken in overeenstemming met de instructies en specificaties in deze gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsmaatregelen
Indien per ongeluk de batterij wordt ingeslikt, dient men per omgaande een arts te raadplegen.

Veiligheidsmaatregelen
Na de aankoop en vóór het eerste gebruik van het hoogtemeter, moet u de roestwerende olie die de kolom bedekt met een zachte, met olie vochtig gemaakte doek.

Veiligheidsmaatregelen
Gebruik de meter niet op locaties waar hij wordt blootgesteld aan olie, water, stof, direct zonlicht of hete lucht.

Veiligheidsmaatregelen
Gebruik de meter niet voor precisie metingen buiten het temperatuurbereik van 0°C tot 40°C.

Veiligheidsmaatregelen
Neem de bovenkant van de kolom van de meter vast, wanneer u hem verplaatst of gebruikt op een vlakke plaat.

Veiligheidsmaatregelen
Gebruik uitsluitend SR44 batterijen (zilveroxide knoopcel).

Veiligheidsmaatregelen
Laad de batterij niet op en haal hem niet uit elkaar. Dit kan kortsluiting veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen
Wanneer de meter langer dan drie maanden niet wordt gebruikt, dient u de batterij uit de meter te halen om hem te bewaren.

Veiligheidsmaatregelen
De meetinstrumenten batterijen worden alleen gebruikt om de functies en de werking van het meetinstrument te controleren.

Veiligheidsmaatregelen
De batterij wordt vóór verzending niet geïnstalleerd.

Digimatic 高度計 HDS

為保護操作員的安全，請遵照本用戶手冊內的指示和規格使用該儀器。

安全警告
如果不小心吞入電池，請立即求醫。

安全警告
在購買後首次使用高度計時，請用浸濕了油的軟布從儀器上擦去防銹油。

安全警告
請勿在 0°C 到 40°C 的溫度範圍之外使用高度計，用於精密測量時，周圍溫度必須盡可能維持在 20°C 並且波動最小。

安全警告
在運輸或在一個圖樣室上使用它時請勿拿住高度計立柱的頂端，因為這可能會對測量精度產生不利影響。

安全警告
若要清潔立柱、底座、對線計或顯示面板，請使用浸過酒精的不會發毛的布或紙巾來擦拭。

安全警告
絕對不能對高度計使用外接電池，把它用作電動雕刻筆。這樣做會造成問題。


安全警告
請勿對高度計只是為了用於檢驗卡鉗功能和性能之目的，因此它或許不能達到規定電池的壽命。

安全警告
請勿對高度計使用過度的外力或跌落之。除了在更換電池時需要打開電池蓋之外，不要拆卸對線計。(圖4)

安全警告
在更換電池時，請用手握住滑塊免得高度計跌落。



Digimatic Height Gage HDS

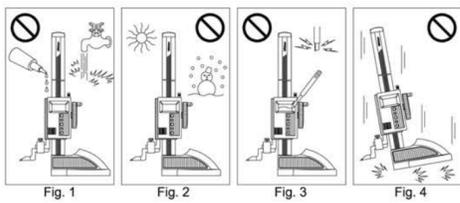


Safety precautions (GB)
To ensure operator safety, use this instrument in conformance with the directions and specifications given in this User's Manual.







WARNING ⚠ The tip of the scriber on this Height Gage is sharp. Handle it with care so as not to scratch yourself.

IMPORTANT

- When using the Height Gage for the first time after purchase, wipe away the rust preventive oil off the gage with a soft cloth dampened with oil.
- Do not use the gage at sites where it will be exposed to oil, water, dust, direct sunlight or blow of hot air. (Fig. 1, Fig. 2)
- Do not use the gage outside the temperature range of 0°C to 40°C. For precision measurements, the ambient temperature must be maintained as close to 20°C as possible with minimum fluctuation.
- Do not hold the top of the column of the gage when transporting or using it on a surface plane. This could adversely affect the measuring accuracy.
- To clean the column, base, scriber or display panel, wipe it using a lint-free cloth or paper towel soaked in alcohol. Do not use an organic solvent such as thinner.
- Absolutely do not apply an external voltage to the Height Gage, by such as an electric engraver. It may cause a trouble. (Fig. 3)
- Use only an SR44 battery (button-type silver oxide cell).
- Do not charge or disassemble the battery. It may be short circuited. If the gage is not in use for more than three months, remove the battery from the gage for safe keeping. The battery could leak and cause damage to the gage.
- The supplied batteries are used only for the purpose of checking the functions and performance of the caliper, therefore it may not satisfy the specified battery life.
- Do not apply excessive force to the gage or drop it. Do not disassemble the gage except to remove the battery cover when replacing the battery. (Fig. 4)
- When pressing switches, hold the slider with your hand not to fall the Height gage.

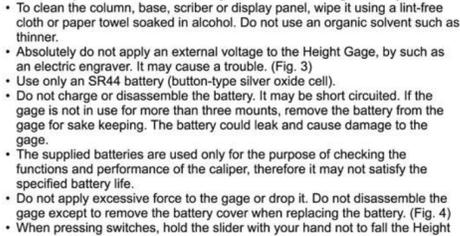

- [1] Name of each part**
- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1 Main scale | 2 Beam | 3 Slider |
| 4 Display | 5 Battery compartment lid | 6 Scriber clamp |
| 7 Scriber | 8 Base | 9 Slider feeder |
| 10 Slider clamp | 11 Output connector | 12 Power ON/OFF switch |
| 13 ORIGIN switch (for setting absolute origin) | 14 ZERO/ABS switch (toggles between incremental and absolute measurement) | 15 in/mm switch |
| 16 HOLD/DATA switch | | |

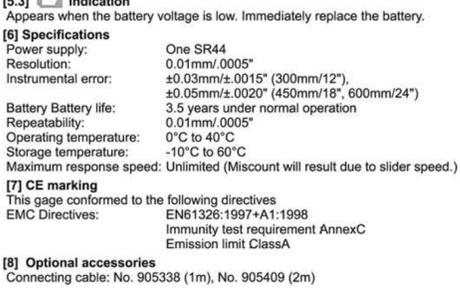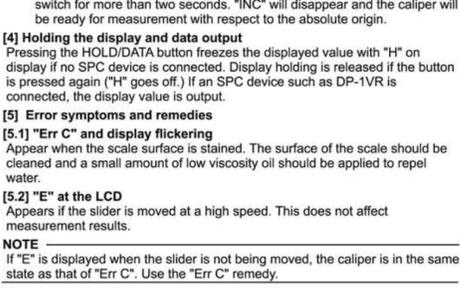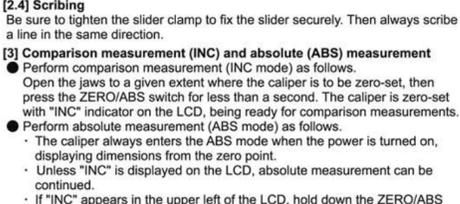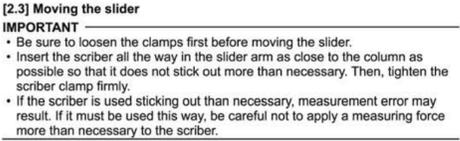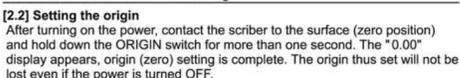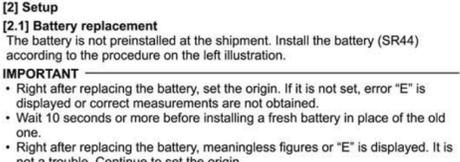

Trusquin Digimatic HDS


Précautions de sécurité (F)
Pour garantir la sécurité de l'opérateur, utilisez cet instrument en conformité avec les directives et spécifications données dans le présent Manuel de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT ⚠ En cas d'ingestion accidentelle de la pile, consultez immédiatement un médecin.








AVERTISSEMENT ⚠ Le bout de la pointe à tracer de ce trusquin est pointu. Manipulez-la avec prudence de façon à ne pas vous griffer.

IMPORTANT

- Lorsque vous utilisez pour la première fois le trusquin après l'achat, essayez l'huile de protection contre la rouille à l'aide d'un chiffon doux humidifié d'huile.
- N'utilisez pas le trusquin sur des sites où elle risque d'être exposée à l'huile, à l'eau, à la poussière, aux rayons directs du soleil ou à une ventilation d'air chaud (Fig. 1, Fig. 2).
- N'utilisez pas le trusquin hors de la plage de températures de 0 à 40°C. Pour obtenir des mesures de précision, la température ambiante doit être maintenue aussi près que possible de 20°C avec le minimum de fluctuation.
- N'utilisez pas le trusquin par le sommet de la colonne pour le transporter ou lorsque vous l'utilisez sur une plaque de surface. Ceci pourrait affecter de manière néfaste la précision de mesure.
- Pour nettoyer la colonne, la base, la pointe à tracer ou le panneau d'affichage, essayez-les à l'aide d'un chiffon sans peluches ou d'une serviette en papier imbibés d'alcool. N'utilisez pas de solvants organiques tels que du diluant.
- Il est absolument interdit d'appliquer sur le trusquin une tension extérieure, fournie par exemple par un graveur électrique. Ceci pourrait entraîner des problèmes (Fig. 3).
- Utilisez exclusivement une pile SR44 (pile bouton à l'oxyde d'argent).
- Ne chargez pas et ne démontez pas la pile. Elle pourrait être mise en court-circuit. Si le trusquin n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, retirez la pile du trusquin pour le préserver. La pile pourrait fuir et entraîner une détérioration de la jaque.
- Les piles fournies ne sont utilisées que dans le but de vérifier les fonctions et les performances, par conséquent elles peuvent ne pas répondre à la longévité spécifiée.
- N'appliquez pas d'efforts excessifs sur le trusquin et ne le faites pas tomber. Ne démontez pas le trusquin sauf pour retirer le couvercle lors du remplacement de la pile (Fig. 4).
- Lorsque vous appuyez sur les boutons, tenez le coulisseau de la main pour empêcher le trusquin de hauteur de tomber.

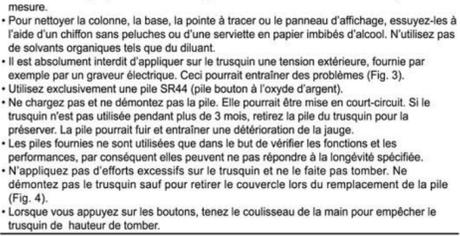

- [1] Nomenclature**
- | | | |
|---|--|----------------------------------|
| 1 Règle principale | 2 Colonne | 3 Coulisseau |
| 4 Afficheur | 5 Couverture du compartiment pile | 6 Etrier |
| 7 Pointe à tracer | 8 Base | 9 Molette d'avance du coulisseau |
| 10 Briolet du coulisseau | 11 Connecteur de sortie | 12 Interrupteur MARCHE/ARRET |
| 13 Bouton d'ORIGINE (pour le réglage de l'origine ABSolu) | 14 Bouton ZERO/ABS (bascule entre les mesures incrémentales et ABSolu) | 15 Bouton pousces/mm |
| 16 HOLD/DATA | | |

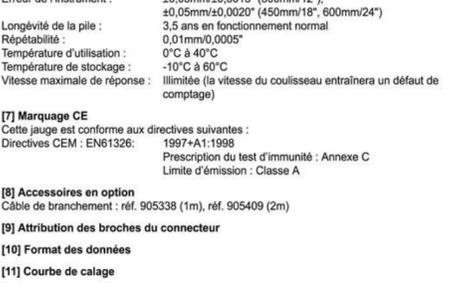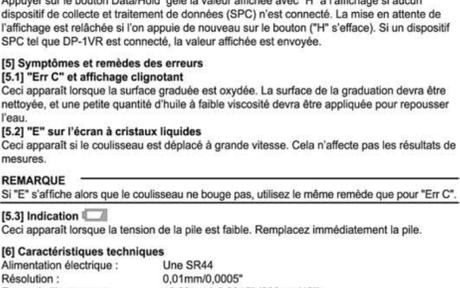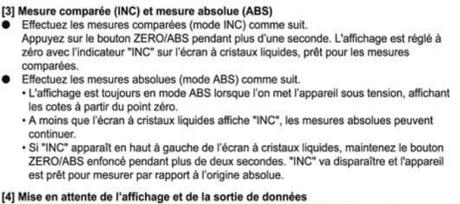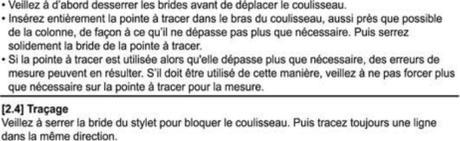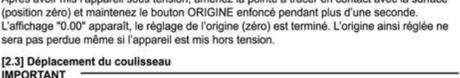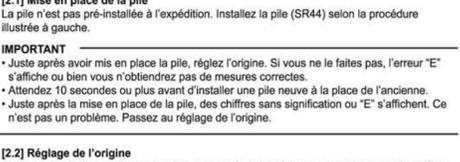

Truschino Digimatic modello HDS


Precauzioni per la sicurezza (I)
Per garantire la sicurezza dell'operatore, utilizzare lo strumento in conformità alle direttive e alle specifiche contenute nel manuale d'uso.

ATTENZIONE ⚠ Se si ingerisce accidentalmente la batteria, consultare immediatamente un medico.






ATTENZIONE ⚠ La punta per tracciare del misuratore di altezze è affilata. Maneggiarla con cura per non graffiarsi.

IMPORTANTE

- Quando, dopo l'acquisto, si utilizza per la prima volta il misuratore di altezze, eliminare l'olio protettivo antiruggine con un panno morbido.
- N'utilizzare il misuratore in ambienti esposti a olio, acqua, luce solare diretta o getti di aria calda. (Fig. 1, Fig. 2)
- Non utilizzare il misuratore a temperature comprese tra 0°C e 40°C. Per ottenere misurazioni di precisione, è necessario operare con una temperatura ambiente il più vicina possibile ai 20°C con oscillazioni minime.
- Non impugnare la parte superiore della colonna dello strumento durante il trasporto o l'utilizzo su una superficie piana. Ciò potrebbe ridurre la precisione di misurazione.
- Per pulire la colonna, la punta per tracciare o il pannello del display, utilizzare un panno privo di pelucchi o un telo di carta. Non utilizzare solventi organici.
- Non fornire tensione esterna al misuratore di altezze come normalmente avviene con un incisore elettrico. Ciò potrebbe causare un guasto. (Fig. 3)
- Utilizzare esclusivamente una pila SR44 (all'ossido di argento del tipo a bottoni).
- Non caricare o smontare la batteria. Potrebbe essere messa in cortocircuito. Se non si utilizza il misuratore per più di tre mesi, rimuovere per precauzione la batteria dal misuratore. La batteria potrebbe perdere danneggiando il misuratore.
- Le batterie fornite vengono utilizzate solamente per controllare le funzioni e le prestazioni della pila, quindi potrebbero non avere le prestazioni specificate.
- Non applicare una forza eccessiva al misuratore o lasciarlo cadere. Non smontare il misuratore se non per rimuovere il coperchio della batteria o necessario sostituirlo. (Fig. 4)
- Quando si premono gli interruttori, bloccare l'elemento flottante con le mani per non fare cadere il misuratore di altezze.

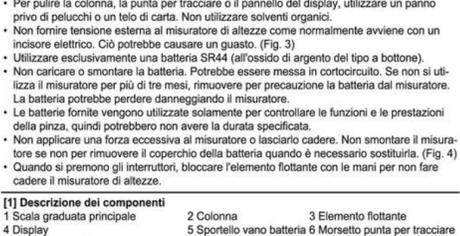

- [1] Descrizione dei componenti**
- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| 1 Scala graduata principale | 2 Colonna | 3 Elemento flottante |
| 4 Display | 5 Sportello vano batteria | 6 Morsetto punta per tracciare |
| 7 Punta per tracciare | 8 Basamento | 9 Manopola elemento flottante |
| 10 Morsetto elemento flottante | 11 Connettore di uscita | |
| 12 Interruttore ON/OFF (accensione/spegnimento) | 13 Interruttore ORIGIN (per impostare l'origine assoluta) | |
| 14 Interruttore ZERO/ABS (permette di passare dalla misurazione incrementale a quella metrica) | 15 Interruttore in/mm (pollici/millimetri) | |
| 16 Interruttore HOLD/DATA | | |

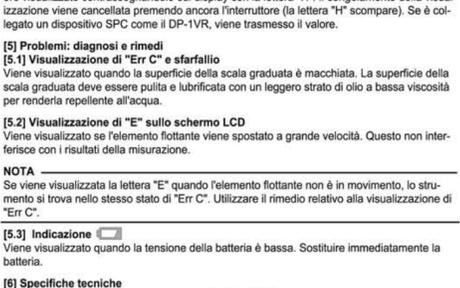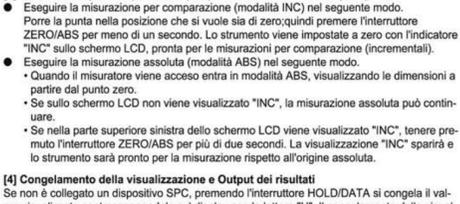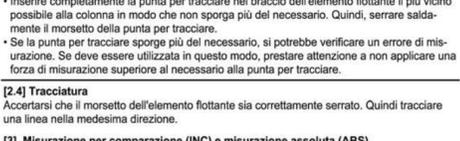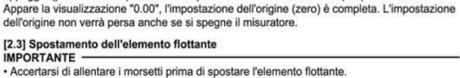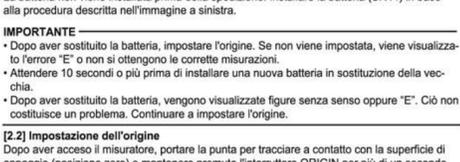

Digimatic höjdmätare HDS


Säkerhetsåtgärder (S)
För att säkerställa operatörens säkerhet, använd detta verktyg i enlighet med de riktlinjer och specifikationer som ges i denna Bruksanvisning.

Varning ⚠ Om batteriet sväljs av missata, konsultera omedelbart en läkare.






Varning ⚠ Ritsålen på denna höjdmätare är vass. Hantera den försiktigt så att du inte river dig.

VIKTIGT

- När du använder höjdmätaren för första gången efter inköp, torka bort rostskyddsolja från mätaren med en mjuk utsläktad trasa.
- Använd inte mätaren på platser där den kommer att utsättas för olja, smuts, direkt solljus eller vattendång. (Fig. 1, Fig. 2)
- För precisionsmätningar, använd inte mätaren vid temperaturer lägre än 0°C eller högre än 40°C. Den omgivande temperaturen måste bibehållas så nära 20°C som möjligt med en minimal fluktuation.
- Håll inte vid mätarkolonnens topp vid transport eller användande på en ytplatta. Detta kan ha en negativ effekt på mätningens exaktitet.
- För att rengöra kolonnen, basen, ritsålen eller displaypanelen, torka dem med en luddr trasa eller pappershanduk dräkt i alkohol. Använd inte organiska lösningsmedel såsom tinning.
- Tillförlid aldrig extern spänning till höjdmätaren, genom sådant som en elektrisk gravör. Det kan orsaka skador på mätaren. (Fig. 3)
- Använd enbart ett SR44 batteri (knapptryk silveroxid cell).
- Ladda inte eller montera isär batteriet. Det kan kostas. Om mätaren inte används på mer än tre månader, ta bort batteriet från mätaren för säkert förvar. Batteriet kan läcka och orsaka skador på mätaren.
- De tillhandatagna batterierna används enbart för att kontrollera mätarens funktioner och prestanda, därför är det möjligt att de inte uppfyller det specificerade batterilivet.
- Tagga inte eller överdriv kraft på mätaren. Ta inte isär mätaren förutom för att ta bort batterihöljet vid batteribyte. (Fig. 4)
- När du trycker på strömbrytaren, håll sidan med handen så att höjdmätaren inte faller.

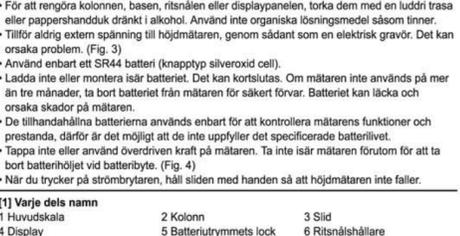

- [1] Varje dels namn**
- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1 Huvudskala | 2 Kolonn | 3 Sid |
| 4 Display | 5 Batteriutrymets lock | 6 Ritsålnålållare |
| 7 Ritsål | 8 Bas | 9 Slidmätare |
| 10 Slidållning | 11 Kontakt för utdata | 12 AV/PÅ strömbrytare |
| 13 NOLL/PUNKTS- (ORIGIN) knapp (för inställning av absolut nollpunkt) | 14 NOLLA/ABS-knapp (växlar mellan inkrementell och absolut mätning) | 15 in/mm-knapp |
| 16 HÅLL/DATA-knapp | | |

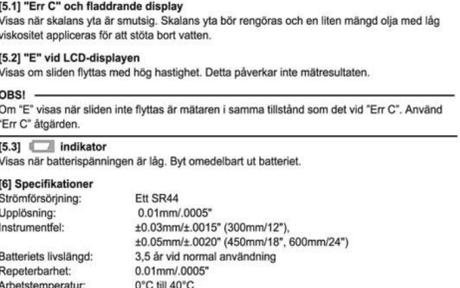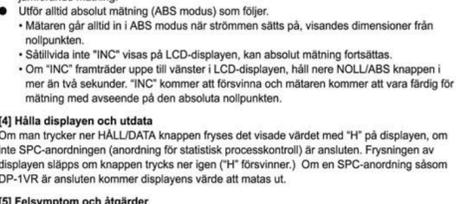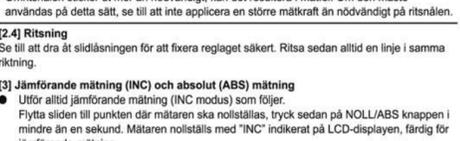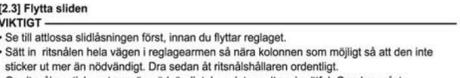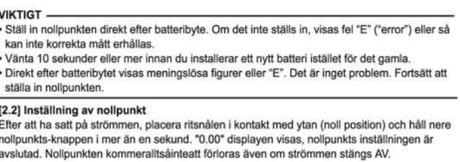

Digimatic 높이 게이지 HDS


안전에 관한 주의 사항 (한)
성품의 사용에 있어서 기재된 사항, 기능, 사용상의 주의에 따라 사용하여 주십시오. 그 이외로 사용하던 안전을 해칠 위험성이 있습니다.

경고 ⚠ 만약, 건전지를 삼킨 경우, 곧 바로 의사와 상담하여 주십시오.

경고 ⚠ 본 기기의 스크라이버 선단은 날카롭게 가공되어 있습니다. 신체에 상처를 입지 않도록 취급하여 실본 주의하여 주시기 바랍니다.

중요

- 본 기기를 처음 구입하여 사용할 때에는 기기를 주식 부드러운 천등으로 도포되어 방청유등은 닦아내고, 동봉한 건전지를 본 기기에 세트하고 나서 사용하여 주십시오.
- 정확성, 풀, 먼지등의 영향을 직접받는 장소에서의 사용은 피하여 주십시오. ※ 1
- 적사 환경, 뜨거운 바람등의 영향을 직접받는 장소에서의 사용은 피하여 주십시오. ※ 2
- 주변 온도는 0°C~40°C의 범위에서 사용하여 주십시오. 정밀 측정시에는 측정 장소의 온도를 20°C로 유지하고, 기온적인편 온도 변화가 적어야 합니다.
- 운반 및, 정비상에서의 측정, 이동시, 칼럼의 최상부를 만지지 않아 주십시오. 정도에 음의 영향을 미칠 수 있습니다. 정반상의 측정, 이동 시에는 베이스를 잡고 이동하여 주십시오.
- 어미지, 베이스, 스크라이버, 표시 패널의 오염은 보수러기가 되지 않는 친이나, 종으로 알코올을 도포하여 닦아 냅니다. 신나등의 유기 용제는 사용하지 않아 주십시오.
- 전기 펜 등으로 번화 기입등, 화이트 게이지의 외부에서 전입을 가하는 것들은 절대로 피하여 주십시오. (Fig. 3)
- Använd enbart ett SR44 batteri (knapptryk silveroxid cell).
- Ladda inte eller montera isär batteriet. Det kan kostas. Om mätaren inte används på mer än tre månader, ta bort batteriet från mätaren för säkert förvar. Batteriet kan läcka och orsaka skador på mätaren.
- De tillhandatagna batterierna används enbart för att kontrollera mätarens funktioner och prestanda, därför är det möjligt att de inte uppfyller det specificerade batterilivet.
- Tagga inte eller överdriv kraft på mätaren. Ta inte isär mätaren förutom för att ta bort batterihöljet vid batteribyte. (Fig. 4)
- När du trycker på strömbrytaren, håll sidan med handen så att höjdmätaren inte faller.

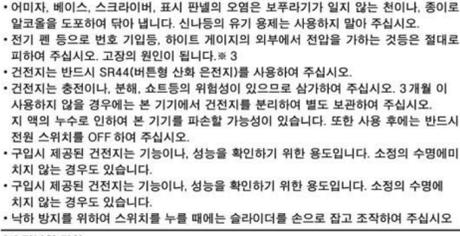

- [1] 각부의 명칭**
- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 어미지 | 2 범 | 3 슬라이더 |
| 4 표시부 | 5 건전지 뚜껑 | 6 스크라이버 클램프 |
| 7 스크라이버 | 8 베이스 | 9 이동 핸들 |
| 10 클램프 | 11 출력 콘넥터 | 12 전원 ON/OFF 스위치 |
| 13 ORIGIN 스위치 (절대 원점을 설정합니다.) | 14 ZERO/ABS 스위치 (비교측정과 절대측정을 전환합니다.) | 15 (수출 사양만) 16 HOLD/DATA 스위치 |

