

사용 설명서

Agilent Technologies
E3633A와 E3634A
DC 전원공급기



Agilent Technologies

인쇄
제2판, 2000년 10월

신판은 설명서의 완전한 개정판입니다. 개정판들 사이에 간행되는 개신본에는 설명서에 덧붙여야 할 추가 사항이나 변경된 사항 등이 수록될 수 있습니다. 이 페이지에 있는 날짜는 신판이 발행될 때에만 변경됩니다.

상표
Windows, Windows 95와 Windows NT는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

증명서
Agilent Technologies사는 이 제품이 공장에서 선적할 때 발행된 사양을 따르고 있음을 증명합니다. 또한 Agilent Technologies는, 교정 계측을 미국 국내 표준 사무국, 사무국의 교정 기관이 허용하는 정도 까지, 또 다른 국제 표준기구 회원에 의한 교정 기관의 규정 하에 수행하고 있음을 증명합니다.

보증
이 Agilent Technologies 계측기는, 선적일로부터 3년 동안 부품 및 사용상의 결함에 대해 보증합니다. 이 제품이 다른 Agilent Technologies 제품과 결합될(또는 일부가 될) 경우 제품에 대한 보증기간과 조건이 해지될 수 있습니다. 보증기간 동안 Agilent Technologies는 결합이 있는 것으로 판명된 제품에 대해 임의로 수리하거나 교체해 줍니다. 보증 기간은 제품의 인도일이나 Agilent Technologies가 설치하는 경우 설치일부터 시작합니다.

보증에 의한 서비스
보증 서비스나 수리를 받으려면, Agilent Technologies가 지정한 서비스 센터에 이 제품의 서비스를 의뢰하면 됩니다. 구매자는 운송비를 Agilent Technologies에게 선불하여야 하며, 구매자에게 제품을 반

송할 경우 운송비는 Agilent Technologies가 지불할 것입니다. 그러나 다른 나라에서는 Agilent Technologies에 수리나 교체를 의뢰하는 경우, 제품에 대한 제반 운송비, 관세, 세금 등을 구매자가 부담하여야 합니다.

보증 한계

위에서 말한 보증은 구매자 공급 소프트웨어 또는 인터페이스, 권한 밖의 수정 또는 오용, 제품에 대한 환경 사양 외에, 작동 또는 유지 등 구매자의 부적당하거나 부적절한 유지보수로 인해 발생하는 결함에는 적용되지 않습니다.

이 제품에 있는 회로의 설계 및 이행에 대한 책임은 구매자에게만 있습니다. Agilent Technologies는 구매자의 회로 조작이나 회로 조작에 의한 제품의 오용으로 인한 보증은 않습니다.

또한, Agilent Technologies는 구매자의 회로나 구매자가 제공하는 제품의 결함의 결과로서 발생되는 피해에 대해서는 보증하지 않습니다.

현지 법률이 허용하는 한
Agilent Technologies는 서면이전, 구두이전 이 제품에 관련된 어떠한 다른 명시적이거나 암시작은 보증을 하지 않으며, 특수 목적이나 만족스러운 품질을 위한 매매 및 적용에 대한 암시적인 보증에 대해서는 특히 책임지지 않습니다.

호주와 뉴질랜드 지역에서의 거래: 본 문서에 수록된, 법률이 허용하는 한 적용되는 보증 조건은 본 제품의 판매에 적용되는 의무적인 법률적 권리(법률적 권리)를 배제, 제한 또는 수정할 수 없으며 그러한 권리에 부가되는 조건입니다.

베타적인 배상

현지 법률이 허용하는 한 여기서 제공되는 배상은 구매자에게 유일하고 베타적인 배상입니다. Agilent Technologies는 계약, 불법 행위 또는 어떤 다른 법률적인 이론에 근거한다 해도 직접, 간접, 특별, 우연 또는 필연적인 손해(이익이나

데이터 손실 포함)에 대해서는 일체 책임지지 않습니다.

통고

본 문서에 수록된 사항은 통지 없이 변경될 수 있습니다.

현지 법률이 허용하는 한
Agilent Technologies는 상업성 및 특정 목적의 용도 등에 대한 암시적 보증을 포함한, 본서와 관련된 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다.

현지 법률이 허용하는 한 Agilent Technologies는 본서에 수록된 오류 또는 본서의 제작, 실행 또는 사용과 연관된 우발적이거나 부수적인 피해에 대해서는 책임을 지지 않습니다. 본서의 어떠한 부분도

Agilent Technologies의 사전 서면 동의 없이 복사, 개작 또는 다른 언어로 번역될 수 없습니다.

권한의 제한

소프트웨어와 설명서는 완전히 사적인 비용으로 개발되었습니다. 이것들은 DFARS 252.227-7013(1988년 10월), DFARS 252.211-7015(1991년 5월) 또는 DRARS 252.227-

7014(1995년 6월)에 정의된 바와 같이 "상업용 컴퓨터 소프트웨어", 또는 FAR2.101(a)에 정의된 바와 같은 "상업용 품목", 또는 FAR 52.227-19(1987년 6월)에 정의된 바와 같은 "제한된 컴퓨터 소프트웨어"(기타 동등한 레벨의 정부 기관 규제 또는 계약 항목) 중 해당되는 규정에 의해 공급되고 라이선스됩니다. 구매자는 관련 제품에 대해 해당 FAR 또는 DFARS 조항 또는 Agilent Technologies 표준 소프트웨어 계약서의 조항에 따라 제공된 소프트웨어와 설명서에 대한 권리만을 갖습니다.

안전 사항

대체 부품을 설치하거나 승인 없이 제품을 수정하지 마십시오. 안전 기능이 확실히 유지될 수 있도록 하기 위해서는, 수리가 필요한 경우 제품을 Agilent Technologies Sales 및 Service Office로 보내십시오.

안전 관련 기호

경고

부상이나 사망을 초래할 수 있는 절차, 실행 또는 상태 등에 대한 주의를 요합니다.

주의

장비에 손상을 입히거나 데이터의 영구 유실을 야기시킬 수 있는 절차, 실행 또는 상태 등에 대한 주의를 요합니다.



어어드 접지 기호.



세시 접지 기호



인체 부상이나 제품에 대한 손상을 예방하기 위한 특정 경고 및 주의 정보는 설명서를 참조하십시오.

위험한 전압이 있을 수 있습니다.

경고

사용자가 내부 부품을 수리할 수 없습니다. 전문 수리요원에게 수리를 의뢰하십시오.

경고

화재 예방을 위해서 퓨즈는 지정된 종류의 정격 퓨즈로만 교체하십시오.

Agilent E3633A와 Agilent E3634A는 GPIB와 RS-232 인터페이스가 내장된 고성능 200 와트 단일 출력 2중 범위 프로그램 가능한 DC 전원공급기입니다. 이 전원공급기에는 벤치탑 기능 및 시스템 기능이 결합되어 있어서, 사용자에게 설계 및 테스트 요구 사항에 대한 다양한 해결 방안을 제시합니다.

편리한 벤치탑 기능


- 단일 출력 2중 범위
- 사용하기 간편한 조정 노브
- 고화질 진공 형광 디스플레이
- 고정밀도 및 고설정능
- 원격 전압 감지
- 과전압 및 과전류 방지
- 출력 ON/OFF
- 뛰어난 부하 및 라인 레귤레이션과 낮은 리플 및 잡음
- 작동 상태 저장
- 미끄럼 방지 다리가 부착된 견고한 휴대형 케이스
- 전면과 후면 출력 단자
- 디스플레이에서 오류 메시지 검색과 스크롤

다양한 시스템 기능

- GPIB(IEEE-488)와 RS-232 인터페이스가 기본으로 장착
- SCPI(프로그래밍 가능한 계측기의 표준 명령) 호환성
- 전면판에서 간편하게 입출력 상태 구성
- 내부 조정이 필요하지 않는 소프트웨어 교정

Agilent E3633A와 Agilent E3634A DC 전원공급기

전면판

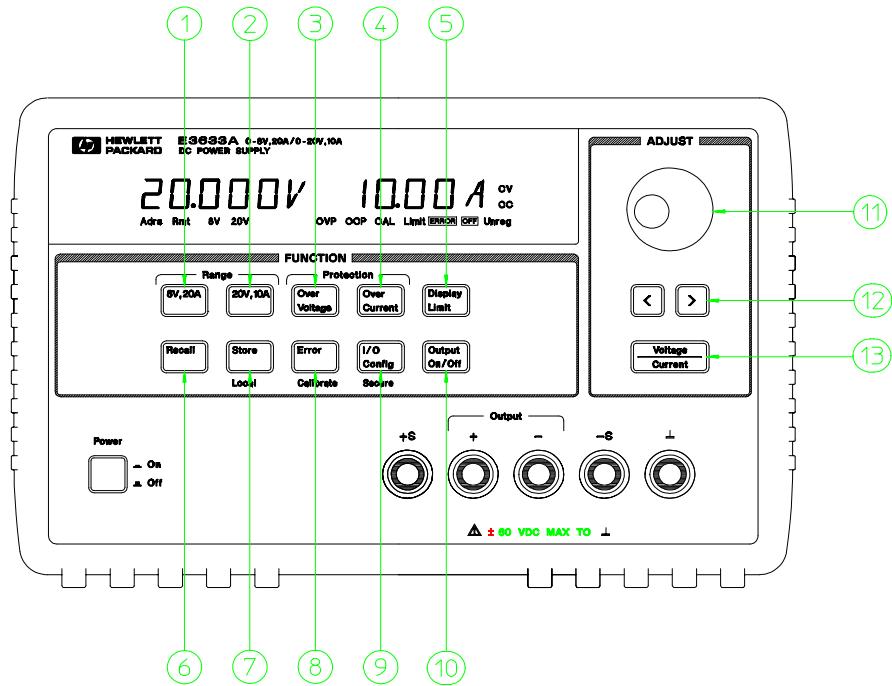

- | | | | |
|----------|---|-----------|----------------|
| 1 | 8V/20A 범위 선택 키(E3633A)
25V/7A 범위 선택 키(E3634A) | 7 | 동작 상태 저장/로컬 키 |
| 2 | 20V/10A 범위 선택 키(E3633A)
50V/4A 범위 선택 키(E3634A) | 8 | 오류 보기/교정 키 |
| 3 | 과전압 방지 키 | 9 | I/O 구성/보호 기능 키 |
| 4 | 과전류 방지 키 | 10 | 출력 On/Off 키 |
| 5 | 출력 제한값 설정 키 | 11 | 조정 노브 |
| 6 | 동작 상태 복귀 키 | 12 | 조정 자리 선택 키 |
| | | 13 | 전압/전류 조정 선택 키 |

- 1 8V/20A* 또는 25V/7A** 출력 범위 선택 키:** 8V/20A 또는 25V/7A 출력 범위를 선택하며 8V/20A 또는 25V/7A의 정격 출력력을 공급합니다.
- 2 20V/10A* 또는 50V/4A** 출력 범위 선택 키:** 20V/10A 또는 50V/4A 출력 범위를 선택하며 20V/10A 또는 50V/4A의 정격 출력력을 공급합니다.
- 3 과전압 방지 키:** 과전압 방지 기능을 가동하거나 가동중단하고, 트립 전압 레벨을 설정하며 과전압 상태를 소거합니다.
- 4 과전류 방지 키:** 과전류 방지 기능을 가동하거나 가동중단하고, 트립 전류 레벨을 설정하며 과전류 상태를 소거합니다.
- 5 출력 제한값 설정 키:** 디스플레이에 전압 및 전류 제한치를 표시하며, 노브를 사용하여 전압 및 전류 제한치를 설정할 수 있습니다.
- 6 동작 상태 복귀 키:** 사전에 저장한 동작 상태를 "1", "2", 또는 "3"의 위치로부터 복귀시킵니다.
- 7 동작 상태 저장/로컬 키¹:** 동작 상태를 "1", "2", 또는 "3"의 위치에 저장하거나 전원공급기를 원격 인터페이스 모드에서 로컬 모드로 복귀시킵니다.
- 8 오류 보기/교정 키²:** 작동, 자체 시험(self-test) 및 교정 중 발생하는 오류 코드를 표시하거나 교정 모드를 작동합니다(교정을 수행하기 전에 전원공급기를 보안해제해야 합니다). 교정의 자세한 설명은 **서비스 지침서**를 참조하십시오.
- 9 I/O 구성/보호 기능 키³:** 전원공급기를 원격 인터페이스용으로 구성하거나 교정을 위해 전원공급기를 보안 또는 보안해제 합니다. 전원공급기 보안 및 보안해제의 자세한 방법은 **서비스 지침서**를 참조하십시오.
- 10 출력 On/Off 키:** 전원공급기 출력을 시작하거나 중지합니다. 이 키는 두 개의 상태 사이를 토글(toggle) 합니다.
- 11 조정 노브:** 시계방향이나 반시계방향으로 돌리면 깜박이는 자리수의 값이 증가하거나 감소됩니다.
- 12 조정 자리 선택 키:** 깜박이는 자리수를 오른쪽이나 왼쪽으로 이동시킵니다.
- 13 전압/전류 조정 선택 키:** 노브의 기능을 전압 조정용 혹은 전류 조정용으로 선택합니다.

¹이 키는 전원공급기가 원격 인터페이스 모드에 있는 경우 "로컬" 키로 사용할 수 있습니다.


²전원공급기를 켈 때 이 키를 누르고 있으면 "교정 모드"를 선택할 수 있습니다.

³전원공급기가 교정 모드에 있을 때 이 키를 "보안" 또는 "보안 해제" 키로 사용할 수 있습니다.

전면판 전압 및 전류 설정

다음과 같은 방법으로 전면판에서 전압과 전류를 설정할 수 있습니다.

전압 또는 전류의 표시값 또는 제한값을 변경하기 위해서는 전압/전류 조정 선택 키, 조정 자리 선택 키 및 조정 노브를 사용하십시오.

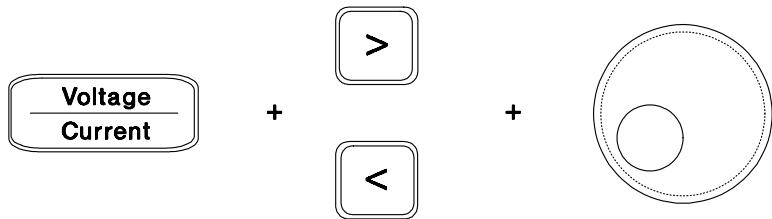


- 1 전원공급기를 켜 후 출력 범위 선택 키를 사용하여 원하는 범위를 선택합니다.
- 2 **Display Limit** 키를 눌러 디스플레이에 출력 제한 값을 표시하도록 합니다.
- 3 조정 자리 선택 키를 사용하여 깜박이는 자리수를 원하는 위치로 이동시키고 조정 노브를 돌려 깜박이는 자리의 값을 원하는 전압으로 변경시킵니다. 디스플레이 제한 시간이 경과하면 **Display Limit** 키를 다시 한 번 누릅니다.
- 4 **Voltage Current** 키를 눌러 전류 조정 모드로 노브를 선택합니다.
- 5 조정 자리 선택 키를 이용하여 깜박이는 자리수를 원하는 위치로 이동시키고 조정 노브를 돌려 깜박이는 자리의 값을 원하는 전류 제한 값으로 설정합니다.
- 6 **Output On/Off** 키를 눌러 출력을 시작합니다. 디스플레이는 약 5초후 출력 감시 모드로 자동 변환되거나 **Output On/Off** 키를 다시 한 번 누르면 즉시 출력 모니터 모드로 변환됩니다.

참고

모든 전면판 키와 조정 노브는 원격 인터페이스 명령을 보낸 후에는 작동되지 않습니다. 전면판 키와 조정 노브가 작동되도록 하려면 Agilent E3633A와 Agilent E3634A는 "로컬" 모드에 있어야 합니다.


디스플레이 표시기

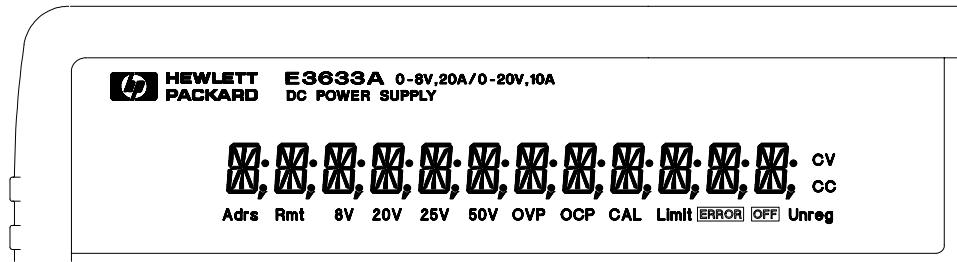

- Adrs** 전원공급기가 원격 인터페이스를 통해 수화 또는 송화하기 위해 어드레스 됩니다.
- Rmt** 전원공급기가 원격 인터페이스 모드에 있습니다.
- 8V** 8V/20A 출력 범위가 선택되었음을 나타냅니다(Agilent E3633A 모델).
- 20V** 20V/10A 출력 범위가 선택되었음을 나타냅니다(Agilent E3633A 모델).
- 25V** 25V/7A 출력 범위가 선택되었음을 나타냅니다(Agilent E3634A 모델).
- 50V** 50V/4A 출력 범위가 선택되었음을 나타냅니다(Agilent E3634A 모델).
- OVP** 표시기가 켜져있을 때 과전압 방지 기능이 가동됨을 나타냅니다. 표시기가 깜박이면 과전압 방지 기능 회로가 전원 공급기의 출력을 중단시킵니다.
- OCP** 표시기가 켜져있을 때 과전류 방지 기능이 가동됨을 나타냅니다. 표시기가 깜박이면 과전류 방지 기능 회로가 전원 공급기의 출력을 중단시킵니다.
- CAL** 전원공급기가 교정 모드에 있습니다.
- Limit** 디스플레이에 전압과 전류 제한치가 표시됩니다.
- ERROR** 하드웨어 또는 원격 인터페이스 명령 오류가 검출되고, 또한 오류 비트가 소거되지 않았습니다.
- OFF** 전원공급기의 출력이 모두 중지됩니다(자세한 설명은 52 페이지 참조).
- Unreg** 출력이 비조정 상태입니다(출력은 CV도, CC도 아닙니다).
- CV** 출력이 정전압 모드에 있습니다.
- CC** 출력이 정전류 모드에 있습니다.

디스플레이 표시기를 확인하려면 전원공급기를 절 때 **Display** 키를 누르면 됩니다.

후면판

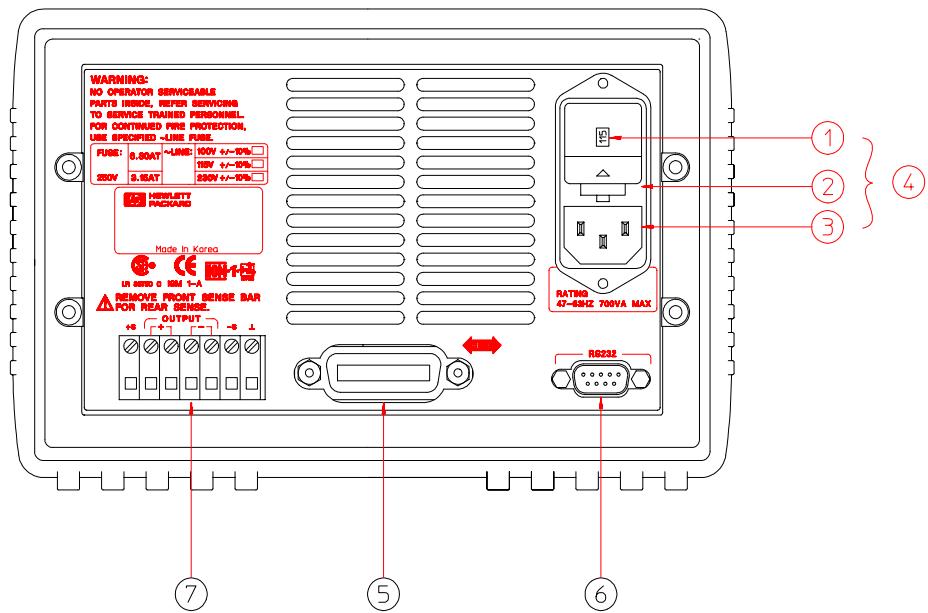

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 입력 전압 설정 | 5 GPIB(IEEE-488) 인터페이스 커넥터 |
| 2 입력 전원 퓨즈 고정기 어셈블리 | 6 RS-232 인터페이스 커넥터 |
| 3 AC 소켓 | |
| 4 입력 전원 모듈 | 7 후면 출력 단자 |

전면판 **I/O Config** 키를 사용하면 다음을 할 수 있습니다.

- GPIB 또는 RS-232 인터페이스 선택(제 3 장 참조)
- GPIB 버스 어드레스 설정(제 3 장 참조)
- RS-232 전송률(baud rate) 및 패리티 설정(제 3 장 참조)

내용 설명(요약)

제품 정보 제 1 장에는 전원공급기의 일반적인 설명이 들어 있습니다. 이 장에는 또한 전원공급기 점검, AC 전원 연결 및 입력 전압의 선택에 관한 설명도 들어 있습니다.

초기 운영 제 2 장에서는 전원공급기의 정격 출력과 전면판 운용으로부터 적절히 동작하는지를 확인합니다.

전면판 운용 제 3 장에서는 전면판 키의 사용과 전면판에서 전원공급기를 작동시키는 방법에 관해 자세히 설명합니다. 이 장에서는 또한 원격 인터페이스를 위한 전원공급기의 구성 방법을 설명하고 교정 기능에 대해 간단히 소개합니다.

원격 인터페이스 참조 제 4 장에는 원격 인터페이스를 통하여 전원공급기를 프로그래밍하는 데 도움이 되는 참조 정보가 들어 있습니다. 이 장은 또한 전원공급기의 상태보고(status reporting)를 위한 프로그램 방법도 설명합니다.

오류 메시지 제 5 장에는 전원공급기 사용중 나타날 수 있는 오류 메시지가 열거되어 있습니다. 열거된 각 메시지에는 문제를 진단하게 해결하는 데 도움이 되는 정보가 들어 있습니다.

응용프로그램 제 6 장에는 사용자의 응용프로그램을 위하여 프로그램을 개발하는 데 도움이 되는 몇 개의 원격 인터페이스 응용프로그램이 수록되어 있습니다.

자습서 제 7 장에서는 선형 전원공급기의 기초적인 운용에 대해 설명하고 Agilent E3633A와 Agilent E3634A 전원공급기의 운용과 사용에 관해 자세히 설명합니다.

사양 제 8 장에는 전원공급기의 사양이 열거되어 있습니다.

전원 공급기의 운용에 관한 의문 사항은 가까운 애질런트 테크놀로지스 영업 사무실로 문의하십시오.

Agilent E3633A와 Agilent E3634A가 구매 후 3년 안에 고장인 경우 무상으로 수리하거나 교체해 드립니다. 가까운 애질런트 테크놀로지스 영업 사무실로 문의하십시오.

목차

목차

제 1 장 제품 정보

안전 고려사항.....	14
안전 규칙 및 전자파 장애(EMC) 요구 사항	14
옵션 및 부속품	15
옵션	15
부속품.....	15
제품 설명	16
설치	19
초기 검사	19
냉각 및 설치 장소	19
입력 전원 요구 사항	22
입력 전원 코드.....	22
입력 전압 선택.....	22

제 2 장 초기 운용

예비적 검사	27
전원 공급시 점검 절차.....	28
출력 검사	29
출력 전압 검사.....	29
출력 전류 검사.....	30

제 3 장 전면판 운용

전면판 운용 개요	35
정전압 운용	36
정전류 운용	38
동작 상태 저장 및 호출	40
과전압 방지 프로그래밍	42
OVP 레벨 설정과 OVP 회로 작동.....	42
OVP 운용 점검	43
과전압 조건 소거.....	43
과전류 방지 프로그래밍	46
OCP 레벨 설정과 OCP 회로 작동.....	46
OCP 운용 점검	47
과전류 조건 소거.....	47
전면 및 후면 단자에서 원격 전압 감지	49
CV 레귤레이션	49
출력 정격	49
출력 잡음	49
안정성.....	50

원격 전압 감지 연결	50
후면판에서 원격 전압 감지	51
출력 중지	52
외부 릴레이를 사용한 출력 중지	53
노브 고정(잠금)	53
시스템 관련 운용	54
자체 시험(self-test)	54
오류 상태	55
디스플레이 조정	56
펌웨어(Firmware) 개정 조회	57
SCPI 언어 버전 조회	57
원격 인터페이스 구성	58
원격 인터페이스 선택	58
GPIB 어드레스	59
전송률(baud rate) 선택(RS-232)	59
페리티 선택(RS-232)	59
GPIB 어드레스 설정 방법	60
전송률과 페리티 설정 방법(RS-232)	61
GPIB 인터페이스 구성	63
RS-232 인터페이스 구성	64
RS-232 인터페이스 구성 개요	64
RS-232 데이터 프레임 포맷	64
컴퓨터 또는 단말기에 연결	65
DTR/DSR 핸드쉐이크 프로토콜	66
RS-232 문제 해결	67
교정 개요	68
교정 보안	68
교정 횟수	72
교정 메시지	72

제 4 장 원격 인터페이스 참조

SCPI 명령 요약	75
간소화된 프로그래밍 개요	80
APPLy 명령 사용	80
Low-level 명령 사용	80
조회 응답 읽기	81
트리거 소스 선택	81
전원공급기 프로그래밍 범위	82

APPLY 명령 사용	83
출력 설정 및 운용 명령	84
트리거링 명령	91
트리거 소스 선택	91
트리거링 명령	93
시스템 관련 명령	94
교정 명령	98
RS-232 인터페이스 명령	101
SCPI 상태 레지스터	102
Event 레지스터란?	102
Enable 레지스터란?	102
SCPI 상태 시스템	103
Questionable Status 레지스터	104
Standard Event 레지스터	105
Status Byte 레지스터	106
서비스 요청(SRQ)과 Serial POLL 사용	107
Status Byte를 읽기 위한 *STB? 사용	108
메시지 사용가능 비트(MAV) 사용	108
SRQ를 사용한 버스 컨트롤러 인터럽트	108
일련의 명령이 완료되는 시기 결정	109
데이터가 출력 버퍼에 있을 때 신호보내기 위한 *OPC 사용	109
상태 보고 명령	110
SCPI 언어 소개	113
이 설명서에서 사용되는 명령 형식	114
명령 분리자(Command Separators)	115
MIN 및 MAX 매개변수 사용	115
매개변수 설정값 조회	116
SCPI 명령 터미네이터	116
IEEE-488.2 공통 명령	116
SCPI 매개변수 유형	117
진행중인 출력 중단	118
SCPI 준수(SCPI Conformance) 정보	119
IEEE-488 준수(IEEE-488 Conformance) 정보	122

제 5 장 오류 메시지

실행 오류	125
자체 시험(Self-Test) 오류	130
교정 오류	131

목차**제 6 장 응용프로그램**

C/C++용 예제 프로그램.....	135
Excel 97용 예제 프로그램	139

제 7 장 자습서

Agilent E3633A와 Agilent E3634A 운용의 개요.....	147
출력 특성.....	149
레귤레이션되지 않는 상태.....	151
불필요한 신호.....	151
부하 연결.....	153
출력 격리	153
다중 부하	153
원격 전압 감지	154
부하 고려사항.....	155
전압 및 전류 범위 확장.....	157
직렬 연결	157
병렬 연결	157
원격 프로그래밍.....	158
신뢰성	160

제 8 장 사양

성능 사양.....	163
보충 특성.....	165

제품 정보

제품 정보

이 사용 설명서는 Agilent E3633A와 Agilent E3634A DC 전원공급기에 관한 것입니다. 따로 명시하지 않는 한 이 설명서의 정보는 두 모델에 모두 적용됩니다.

이 장에서는 전원공급기의 일반적인 사항을 설명합니다. 또한 초기 검사, 벤치와 백운용을 위한 설치 장소 및 냉각 방법과, 입력 전압 선택 및 전원공급기를 AC 전원에 연결하는 방법에 관해서도 설명합니다.

안전 고려사항

이 전원공급기는 안전 등급 1의 계측기입니다. 즉, 보호 어어드 단자가 있음을 의미합니다. 이 단자는 3선 접지 콘센트로 전원 공급원을 통해 어어드 접지에 연결되어야 합니다.

설치 또는 운용 전에 전원공급기를 점검하고 안전 표시와 지시에 대해 이 설명서를 검토하십시오. 특정 절차에 대한 안전 사항은 이 설명서의 해당 항목에 있습니다. 또한 일반적인 안전 사항은 이 설명서의 앞부분에 있는 "안전 사항"도 참조하시기 바랍니다.

안전 규칙 및 전자파 장애(EMC) 요구 사항

이 전원공급기는 다음과 같은 안전 규칙 및 EMC(전자파 장애) 요구 사항을 준수하여 설계되었습니다.

- IEC 1010-1(1990)/EN 61010-1(1993) +A2(1995): 측정, 제어 및 실험실 사용을 위한 전기 장비에 대한 안전 요구 사항
- CSA C22.2 No. 1010.1-92: 측정, 제어 및 실험실 사용을 위한 전기 장비에 대한 안전 요구 사항
- EN 50082-1(1992):
 - IEC 1000-4-2(1995): 정전기 방전 요구 사항
 - IEC 1000-4-3(1995): 방사된 전자기장 요구 사항
 - IEC 1000-4-4(1995): 전기적 고속 변이/돌발 요구 사항
- EN61000-4-5(1995): 서지 요구 사항
- EN61000-4-6(1995): 전도된 라디오 주파수 교란 억제 요구 사항
- EN61000-4-8(1993): 자기장 요구 사항
- EN61000-4-11(1994): 전압 순간적 강하, 단락, 중단 및 바(var) 요구 사항
- Low Voltage Directive 73/23/EEC
- EMC Directive 89/336/EEC

- EN 55011(1991) Group 1, Class A/CISPR 11(1990): 산업, 과학 및 의료
(ISM) 무선-주파수 장비의 무선 간섭 특성에 대한 제한과 방법

옵션 및 부속품

옵션

옵션 "OE3"과 "OE9"는 공장에서 선택된 입력 전압을 결정합니다. 표준은 115 Vac $\pm 10\%$, 47–63 Hz 입력 전압용으로 구성되었습니다. 입력 전압 설정의 변경에 관해 자세히 알려면 이 장의 22 페이지 "입력 전압 선택"을 참조하십시오.

옵션	내용
OE3	230 Vac $\pm 10\%$, 47–63 Hz 입력 전압
OE9	100 Vac $\pm 10\%$, 47–63 Hz 입력 전압
1CM	랙 장착 키트(Agilent 부품 번호 5063-9243)
910	추가 설명서 세트(전원공급기를 주문할 때 선택한 언어와 동일한 언어의 매뉴얼 세트)*

부속품

아래에 나열된 부속품은 전원공급기를 구매할 때, 또는 별도로 가까운 애질런트 테크놀로지스 영업 사무실에 주문하면 됩니다.

Agilent No.	내용
10833A	GPIB 케이블, 1 m (3.3 ft.)
10833B	GPIB 케이블, 2 m (6.6 ft.)
34398A	RS-232, 9 핀 (f) 대 9핀(f), 2.5 m (8.2 ft.) 케이블 및 9 핀 (m) 대 25 핀 (f) 어댑터
34399A	RS-232 어댑터 키트(어댑터 4개 포함): PC 또는 프린터용 9 핀 (m) 대 25 핀 (m) PC 또는 프린터용 9 핀 (m) 대 25 핀 (f) 모뎀용 9 핀 (m) 대 25 핀 (m) 모뎀용 9 핀 (m) 대 9 핀 (m)

*영문판 사용 설명서와 서비스 지침서 세트를 별도로 주문하려면, Agilent 부품 번호 E3634-90000으로 주문하십시오.

제품 설명

Agilent E3633A와 Agilent E3634A 전원공급기 DC의 특징은 전원 시스템 어플리케이션에 유용한 프로그래밍 기능과 선형 전원공급기의 성능을 결합한 데 있습니다. 전원공급기는 전면판에서 직접 또는 GPIB와 RS-232 인터페이스를 통해 원격으로 프로그래밍 할 수 있습니다. 이 전원공급기에는 두 가지 출력 범위가 있으며, 낮은 전류에서 높은 전압을 또는 낮은 전압에서 높은 전류를 사용할 수 있습니다. 필요한 출력 범위는 전면판 또는 원격 인터페이스를 통해 선택할 수 있습니다.

동작 특성은 다음과 같습니다.

- 단일 출력의 이중 범위: 8V/20A와 20V/10A(Agilent E3633A),
25V/7A와 50V/4A(Agilent E3634A)
- 정전압(CV) 또는 정전류(CC) 운용
- 과전압 방지(OVP)와 과전류 방지(OCP)
- 사용자 정의 동작 상태를 위한 세 개의 저장 위치(1에서 3까지)
- 자동 동작 개시 자체 시험(self-test)
- 전면판 또는 후면판 단자에서 부하 전압을 위한 원격 감지(remote sensing)
- 전면판 또는 원격 인터페이스를 통한 사용자 교정

전면판 운용은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 사용이 용이한 노브 조절
- 출력 범위 선택
- OVP와 OCP 기능의 인에이블과 디스에이블
- OVP와 OCP 트립 레벨의 설정
- OVP와 OCP 조건의 소거
- 전압과 전류 제한값의 설정 및 디스플레이
- 동작 상태의 저장과 복귀
- 전원공급기를 원격 인터페이스 모드에서 로컬 모드로 복귀
- 디스플레이에서 오류 메시지 검색/스크롤
- 교정 보안 코드의 변경을 포함한 전원공급기의 교정
- 원격 인터페이스를 위한 전원공급기의 구성
- 출력의 인에이블과 디스에이블

원격 인터페이스를 통해 작동될 경우 전원공급기는 수화자와 송화자 모두 될 수 있습니다. 외부 제어장치를 사용하면 전원공급기의 출력을 설정하고 GPIB 또는 RS-232를 통해 상태 데이터를 리드백(readback) 할 수 있으며 다음 사항을 제어 할 수 있습니다.

- 전압 및 전류 프로그래밍
- 전압 및 전류 리드백 (readback)
- 현재 상태 및 저장된 상태의 리드백
- 프로그래밍 명령문 오류 검출
- 완전한 자체 시험(Self-test)


전면판 VFD(진공 형광 디스플레이)에는 다음과 같은 것이 표시됩니다.

- 출력 전압과 전류의 실제 값 디스플레이(미터 모드)
- 또는 전압과 전류의 제한값 디스플레이(제한 모드)
- 표시기로 동작 상태 점검
- 오류 코드(메시지)로 오류 유형 점검

전원공급기 출력과 새시 접지는 전면판의 바인딩 포스트와 후면 출력 단자로 연결 됩니다.

경고


새시로부터의 ± 60 Vdc보다 높게 전원공급기 출력을 부동시키면 작업자가 감전의 위험에 노출됩니다. (+) 출력을 (+) 감지에, (-) 출력을 (-) 감지 단자에 연결하기 위해 절연이 되지 않은 금속 단락 바를 사용하는 경우 ± 60 Vdc 이상으로 출력을 부동시키지 마십시오.

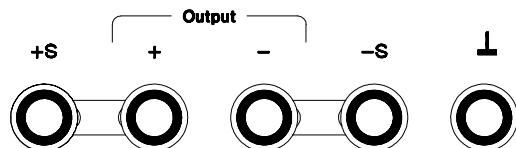

⚠
Float voltage $+\pm 60$ Vdc Max to \perp
(shorting conductors without insulation)

경고

출력은 절연된 도체를 사용하거나 작업자가 절연되지 않은 출력 도체에 접근하는 것을 방지하는 경우 최대 ± 240 Vdc로 부동될 수 있습니다. 모든 절연 도선은 공급되는 전압에 적절하여야 합니다.

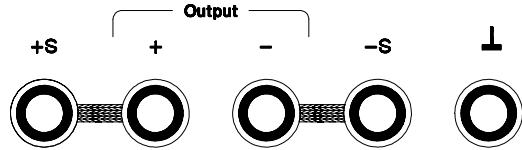

**Float voltage $+\/-240$ Vdc Max to \perp
(Insulated shorting conductors)**

전원공급기는 탈착식 3선 접지형 입력 전원 코드와 함께 제공됩니다. AC 라인 퓨즈는 탈착식으로 후면판에 있습니다. 전원공급기는 전면판에서 직접 교정하거나 교정 명령을 사용하여 GPIB 또는 RS-232 인터페이스를 통해 컨트롤러에서 교정할 수 있습니다. 교정 인자(Correction factor)는 **비휘발성** 메모리에 저장되며 출력 설정시 사용됩니다. 전면판이나 컨트롤러에서 교정하면 윗 덮개를 벗기거나 시스템 캐비닛에서 전원공급기를 꺼내지 않아도 됩니다. "보안" 교정 방지 기능을 사용하면 승인없이 교정하지 못하도록 할 수 있습니다.

설치

초기 검사

전원공급기를 인수할 때 운반 도중 발생할 수 있는 손상이 있는지 검사하십시오. 손상이 있으면 즉시 운송사와 가까운 Agilent 영업 사무소에 연락하십시오. 이 설명서의 앞부분에는 보증에 관한 내용이 들어 있습니다.

차후에 전원공급기를 애질런트 테크놀로지스로 반송할 경우에 대비하여 원래의 포장 자재를 보관하십시오. 수리를 위해 전원공급기를 반송할 경우 소유자와 모델 번호를 적은 꼬리표를 부착하십시오. 또한 문제점을 간략히 적어 주십시오.

기계적 검사

파손된 키나 노브가 없는지, 캐비닛과 패널 표면에 눌린 자국이나 스크래치가 없는지, 디스플레이가 스크래치되거나 금이 가지 않았는지 확인합니다.

전기적 검사

제 2 장에서는 검사가 성공적으로 완료된 경우 전원공급기가 그 사양에 따라 높은 레벨의 신뢰성으로 작동하는지 확인할 수 있는 초기 운용 절차를 설명합니다. 자세한 전기적 확인 절차는 서비스 지침서에 들어 있습니다.

냉각 및 설치 장소

냉각

전원공급기는 0°C ~ 40°C의 온도 범위에서는 성능의 손실없이 작동되며, 40°C ~ 55°C에서는 출력 전류가 감소합니다. 팬은 공기를 후면판에서 빨아들여 측면으로 배기함으로써 전원공급기를 냉각시킵니다. Agilent 랙 장착 키트를 사용하면 공기의 흐름이 방해받지 않습니다.


랜치 운용

전원공급기는 공기가 적절히 흐르도록 전원공급기의 후면과 양 측면에 충분한 공간이 있는 장소에 설치하여야 합니다. 랙을 장착하려면 고무 범퍼를 떼어내야 합니다.


랙 장착

전원공급기는 세 가지의 랙 장착 키트 중 하나를 사용하여 표준 19 인치 랙 캐비닛에 장착할 수 있습니다. 단일 계측기를 위한 랙 장착 키트는 옵션 1CM(P/N 5063-9243)입니다. 각 랙 장착 키트에는 설치 설명서와 하드웨어가 포함되어 있습니다. 같은 크기의 Agilent System II 계측기도 Agilent E3633 또는 Agilent E3634A 전원공급기 옆에 장착될 수 있습니다.


전원공급기에 랙을 장착하기 전에 전면 및 후면 범퍼를 제거합니다.

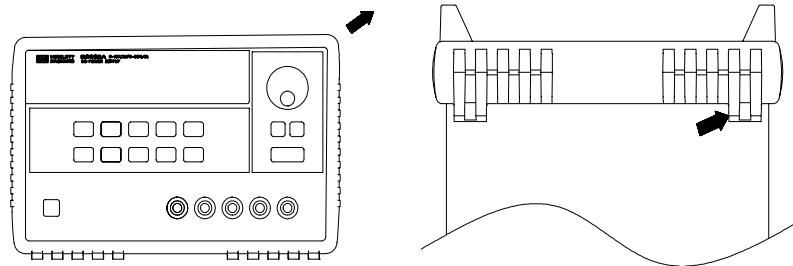


고무 범퍼를 제거하려면 범퍼의 모서리를 잡아 당겨 빼면 됩니다.

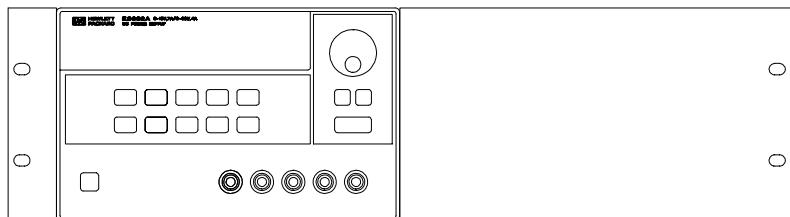

단일 계측기를 랙에 장착하려면 어댑터 키트 5063-9243을 주문하십시오.

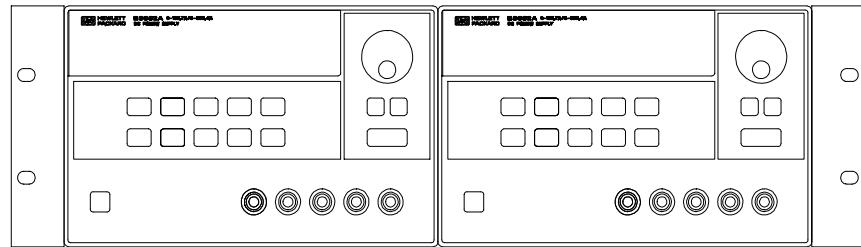

두 개의 계측기를 나란히 랙에 장착하려면 연결 잠금 키트 5061-9694와 플랜지 키트 5063-9214를 주문하십시오.

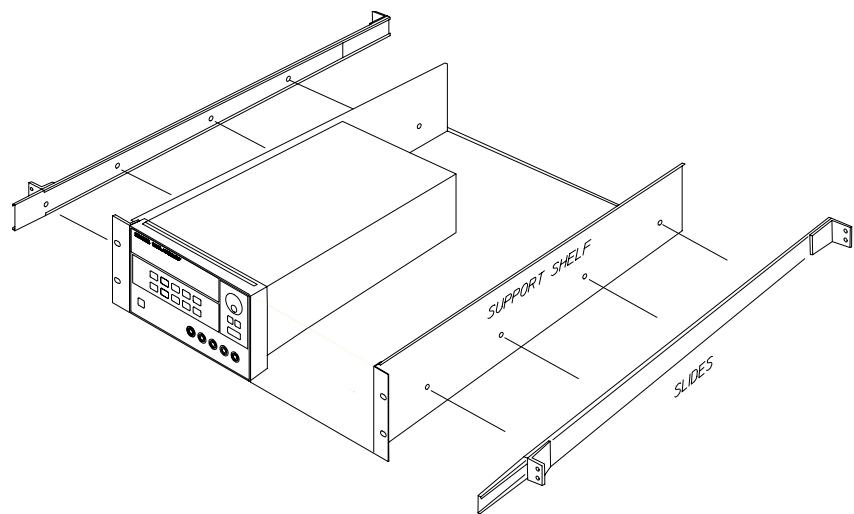

슬라이딩 지지 선반에 하나 또는 두 개의 계측기를 설치하려면 선반 5063-9256과 슬라이드 키트 1494-0015를 주문하십시오.

입력 전원 요구 사항

전원공급기는 공칭 100 V, 115 V 또는 230 V용, 단상 AC 전원, 47 ~ 63 Hz에서 작동시킬 수 있습니다. 후면판에 있는 표시를 보면 공장출하시 전원공급기에 설정한 공칭 입력 전압을 알 수 있습니다. 필요한 경우 다음 페이지에 있는 설명에 따라 입력 전압을 변경시킬 수 있습니다.


입력 전원 코드

전원공급기는 공장 출하시 지역에 맞는 입력 전원 코드가 제공됩니다. 잘못된 입력 전원 코드가 들어 있으면 가까운 Agilent 영업 및 서비스 사무실에 연락하십시오. 전원공급기에는 3선 접지형 전원 코드가 함께 들어 있는데, 3번째 도체가 접지용입니다. 전원공급기는 입력 전원 코드가 적절한 콘센트에 꼽혀야 접지됩니다. 본체를 적절하게 접지 연결하지 않은 상태에서는 전원공급기를 작동하지 마십시오.


입력 전압 선택

두 개의 부품 즉, 후면판의 입력 전압 선택기와 입력 전원 모듈에 있는 입력 전원 퓨즈를 조정하면 입력 전압을 변경할 수 있습니다. 입력 전력을 변경하려면 다음과 같이 하면 됩니다.


1 전원 코드를 뽑습니다. 후면판에서 일자 드라이버로 퓨즈 고정기 어셈블리를 빼냅니다.

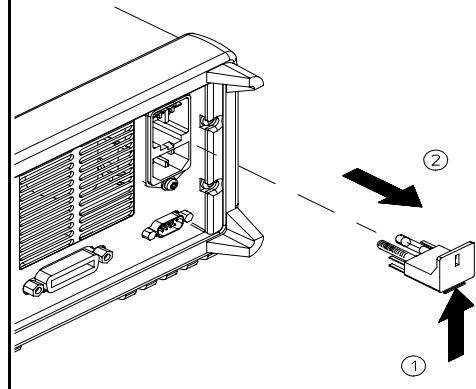


2 정확한 입력 전압 퓨즈를 끼웁니다. 입력 전원 모듈에서 입력 전압 선택기를 빼냅니다.

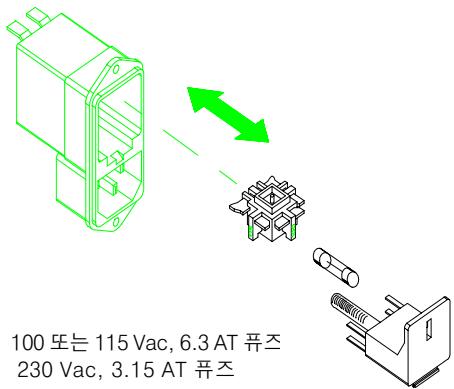

3 원하는 전압이 나타날 때까지 입력 전압 선택기를 돌립니다.

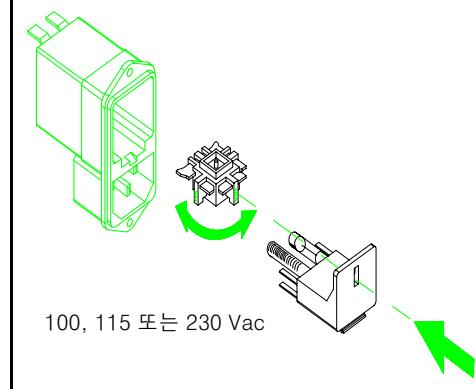

4 후면판에 입력 전압 선택기와 퓨즈 고정기 를 다시 끼웁니다.

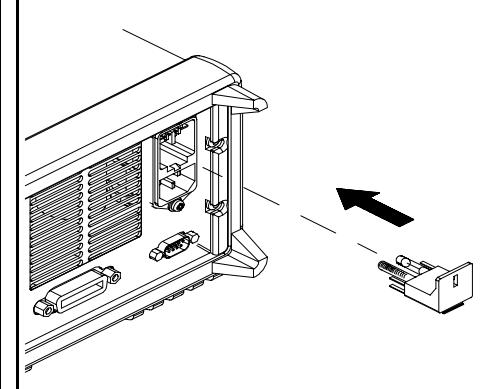

제 1 장 제품 정보
입력 전원 요구 사항

초기 운용

초기 운용

이 장에서는 3가지 기본적인 시험을 다릅니다. 전원공급시 점검 절차는 내부 마이크로프로세서를 점검하고 사용자로 하여금 디스플레이를 육안으로 점검할 수 있게 하는 자체 시험(self-test)이 포함됩니다. 출력 검사는 전원공급기가 정격 출력을 발생시키고 전면판의 운용에 정확히 응답하는지를 확인할 수 있습니다. 완벽한 성능 및 검증시험에 관해서는 서비스 지침서를 참조하십시오.

운용 전에 수행되어야 하는 특정 점검 사항에 대해서 주의가 필요하므로 이 장은 경험이 풍부한 사용자나 경험이 없는 사용자 모두에게 해당됩니다.

이 장 전체를 통하여 눌러야 하는 키는 좌측 여백에 표시하였습니다.

예비적 검사

전원공급기를 사용하기 위해서 다음 단계를 확인하십시오.

1 공급된 품목의 목록을 점검합니다.

다음과 같은 품목이 전원공급기와 함께 공급되었는지 확인합니다. 공급되지 않은 품목이 있으면 가까운 애질런트 테크놀러지스 영업 사무실로 연락하십시오.

- 현지 사용을 위한 전원 코드 하나
- 사용 설명서
- 서비스 지침서
- 교정 증명서

2 후면판에서 입력 전압을 확인합니다.

전원공급기의 입력 전압은 공장출하시 해당 국가에서 사용하는 값으로 설정됩니다. 맞지 않는 경우에는 전압 설정값을 변경시키십시오. 설정값은 100, 115 또는 230 Vac입니다.

3 올바른 입력 전원 퓨즈가 장착되어 있는지 확인합니다.

전원공급기의 퓨즈는 공장출하시 입력 전압에 맞게 장착됩니다. 100 또는 115 Vac 운용 시에는 6.3 AT 퓨즈를 사용하여야 합니다. 230 Vac 운용시에는 3.15 AT 퓨즈를 사용하여야 합니다.

4 입력 전원 코드를 연결하고 전원공급기를 켭니다.

전원공급기를 켜면 전면판 디스플레이가 동작하며 전원공급시 자체 시험(power-on self-test)이 자동으로 수행됩니다.

입력 전압 또는 입력 전원 퓨즈를 변경 또는 교환할 필요가 있으면 제 1 장, 22 페이지의 "입력 전압 선택"을 참조하십시오.

6.3 AT 퓨즈를 교체하려면, Agilent 부품번호 2110-1030을 주문하십시오.

3.15 AT 퓨즈를 교체하려면, Agilent 부품번호 2110-1031을 주문하십시오.

전원 공급시 점검 절차

전원공급시 자체 시험(power-on self-test)에는 내부 마이크로프로세서를 점검하고 사용자로 하여금 디스플레이를 육안으로 점검하게 하는 자동 자체 시험(self-test)이 포함됩니다. 전면판의 전원 스위치를 on으로 누르면 디스플레이에서 다음과 같은 순서를 볼 수 있습니다.

- 1 계측기가 전원 공급시 자체 점검을 하는 동안 전면판 디스플레이가 잠깐 켜집니다. 전원 공급시 표시등이 모두 켜진 상태의 디스플레이를 보려면 전원공급기를 켤 때 **Display Limit** 키를 누르고 있어야 합니다.
- 2 그 다음 GPIB 어드레스 또는 RS-232도 약 1초 동안 디스플레이됩니다.

ADDR 05 { 또는 RS-232 }

전원공급기는 공장출하시 원격 인터페이스 구성을 위해 GPIB 어드레스가 "5"로 설정됩니다. 이번이 처음으로 전원공급기를 켜는 것이 아닐 경우 다른 인터페이스 (RS-232)나 다른 GPIB 어드레스가 나타날 수 있습니다.

원격 인터페이스 구성을 변경할 필요가 있으면 제 3 장, 58 페이지의 "원격 인터페이스 구성"을 참조하십시오.

- 3 "8V"^{*} 또는 "25V"^{**}, "OVP", "OCP"와 "OFF" 표시기가 켜집니다. 다른 표시기는 모두 꺼집니다.

전원공급기는 전원공급/재설정(power-on/reset) 상태로 됩니다; 출력이 중지됩니다(**OFF** 표시기가 켜집니다); 8V/20A^{*} 또는 25V/7A^{**} 범위가 선택됩니다(**8V**^{*} 또는 **25V**^{**} 표시기가 켜집니다). 노브는 전압 조정용으로 선택됩니다. **OVP**와 **OCP** 표시기도 켜짐에 유의하십시오.

Output
On/Off

- 4 출력을 시작합니다.

OFF 표시기는 꺼지고 **8V**^{*} 또는 **25V**^{**}, **OVP**, **OCP**와 **CV** 표시기가 켜집니다. 노브를 돌려서 깜박이는 자리의 값을 변경할 수 있습니다. 디스플레이가 미터 모드에 있음에 유의하십시오. "미터 모드"에서는 디스플레이에 실제 출력 전압과 전류가 표시됩니다.

참고

전원공급시 자체 시험(power-on self-test)을 하는 동안 전원공급기에 오류가 발생하면 **ERROR** 표시기가 켜집니다. 자세한 사항은 제 5 장, 123 페이지의 "오류 메시지"를 참조하십시오.

^{*}Agilent E3633A 모델용 ^{**}Agilent E3634A 모델용

출력 검사

다음 절차에서는 전원공급기가 정격 출력을 발생시키고 전면판의 운용에 정확히 응답하는지를 확인합니다. 완벽한 성능 및 확인 시험에 관해서는 서비스 지침서를 참조하십시오.

각 단계마다 좌측 여백에 표시된 키를 사용하십시오.

출력 전압 검사

아래의 단계는 부하가 없는 상태에서 기본적인 전압 기능을 확인합니다.



1 전원공급기를 켭니다.

전원공급기는 전원공급/재설정(power-on/reset) 상태로 됩니다; 모든 출력은 중지됩니다(**OFF** 표시기가 켜집니다). 8V/20A* 또는 25V/7A** 범위가 선택됩니다(**8V*** 또는 **25V**** 표시기가 켜집니다); 노브는 전압 조정용으로 선택됩니다.



2 출력을 시작합니다.

OFF 표시기는 꺼지고 **8V*** 또는 **25V****, **OVP**, **OCP**와 **CV** 표시기가 켜집니다. 노브를 돌려서 깜박이는 자리의 값을 변경할 수 있습니다. 디스플레이에는 미터 모드에 있음에 유의하십시오. "미터 모드"에서는 디스플레이에 실제 출력 전압과 전류가 표시됩니다.



3 전면판 전압계가 8V/20A* 또는 25V/7A** 범위의 노브 조정에 대해 정확히 응답하는지 점검합니다.

노브를 시계방향이나 반시계방향으로 돌려 전압계가 노브 조정에 응답하고 전류계는 거의 0을 가리키는지 점검합니다.



4 전압이 0에서부터 최고 정격치까지 조정되는지 확인합니다.

전압계가 0 볼트를 가리킬 때까지 노브를 조정한 다음, 전압계가 "**8.0** 볼트"* 또는 "**25.0** 볼트"**를 가리킬 때까지 다시 노브를 조정합니다.

¹전압을 설정할 때 깜박이는 자리를 우측이나 좌측으로 이동시키려면 조정자리 선택키를 사용하면 됩니다.

*Agilent E3633A 모델용 **Agilent E3634A 모델용

출력 전류 검사

아래에 설명하는 단계에서는 해당 공급기의 출력을 단락시킨 상태에서 기본적인 전류 기능을 점검합니다.



1 전원공급기를 켭니다.

전원공급기는 전원공급/재설정(power-on/reset) 상태로 됩니다; 모든 출력은 중지됩니다(**OFF** 표시기가 켜집니다); 8V/20A* 또는 25V/7A** 범위가 선택됩니다 (**8V*** 또는 **25V**** 표시기가 켜집니다); 노브는 전압 조정용으로 선택됩니다.

2 절연된 시험 도선으로 (+)와 (-) 출력 단자를 단락시킵니다.

충분한 크기의 전선을 사용하여 최고 전류를 취급합니다(제 7 장, 153 페이지의 "표 7-1. 전선 정격"을 참조하십시오).



3 출력을 시작합니다.

OFF 표시기는 꺼지고 **8V*** 또는 **25V****, **OVP**와 **OCP** 표시기가 켜집니다. 시험 도선의 저항값에 따라 **CV** 또는 **CC** 표시기가 켜집니다. 노브를 돌려서 깜박이는 자리의 값을 변경할 수 있습니다. 디스플레이가 미터 모드에 있음에 유의하십시오. "미터 모드"에서는 디스플레이에 실제 출력 전압과 전류가 표시됩니다.



4 전압 제한값을 1.0 볼트로 조정합니다.

디스플레이를 제한 모드로 설정합니다(**Limit** 표시기가 깜박입니다). 확실한 CC 운용을 위해 전압 한계를 1.0 볼트로 조정합니다. **CC** 표시기가 켜집니다. 정상 모드로 되돌아가려면 **Display Limit** 키를 다시 한 번 눌러 몇 초 동안 디스플레이를 시간 종료 시킵니다.



5 노브를 전류 조정용으로 설정하여 전면판 전류계가 노브 조정에 올바로 응답하는지 점검합니다.

디스플레이가 미터 모드에 있으면 노브를 시계방향이나 반시계방향으로 돌립니다 (**Limit** 표시기가 꺼집니다). 전류계가 노브 조정에 응답하며 전압계가 거의 0을 가리키는지 확인합니다(실제로 시험 도선에 의한 전압 강하가 전압계에 나타납니다).

*Agilent E3633A 모델용 **Agilent E3634A 모델용



6 전류가 0에서 최고 정격치까지 조정되는지 점검합니다.

전류계가 0 amp를 가리킬 때까지 노브를 조정한 다음, 전류계가 20.0 amps* 또는 7.0 amps**를 가리킬 때까지 다시 노브를 조정합니다.

7 전원공급기를 끄고 출력에서 단락을 제거합니다.

2

¹전류를 설정할 때 깜박이는 자리를 좌우로 이동시키려면 조정자리 선택키를 사용하면 됩니다.

참고

출력 검사 과정에서 오류가 탐지되면 **ERROR** 표시기가 켜집니다. 자세한 사항은 제 5 장, 123 페이지의 "오류 메시지"를 참조하십시오.

*Agilent E3633A 모델용 **Agilent E3634A 모델용

제 2 장 초기 운용
출력 검사

전면판 운용

전면판 운용

이제까지 전원공급기를 설치하고 초기 운용을 수행하는 방법을 배웠습니다. 초기 운용을 하는 동안 기본적인 전압과 전류 기능을 점검하는 방법을 배우면서 전면판 운용에 관해 간단하게 익혔습니다. 이 장에서는 전면판 키의 사용과 전원공급기 운용을 수행하는 데 이 키들이 어떻게 사용되는지에 대해 자세히 설명하도록 하겠습니다.

- 전면판 운용 개요, 35 페이지
- 정전압 운용, 36 페이지
- 정전류 운용, 38 페이지
- 동작 상태 저장 및 호출, 40 페이지
- 과전압 방지 프로그래밍, 42 페이지
- 과전류 방지 프로그래밍, 46 페이지
- 전면 및 후면 단자에서 원격 전압 감지, 49 페이지
- 출력 중지, 52 페이지
- 외부 릴레이를 사용한 출력 중지, 53 페이지
- 노브 고정(잠금), 53 페이지
- 시스템 관련 운용, 54 페이지
- 원격 인터페이스 구성, 58 페이지
- GPIB 인터페이스 구성, 63 페이지
- RS-232 인터페이스 구성, 64 페이지
- 교정 개요, 68 페이지부터

이 장 전체를 통하여 눌러야 할 키는 좌측 여백에 표시되어 있습니다.

참고

전면판 운용 중 오류가 발생하면 제 5 장, 123 페이지의 "오류 메시지"를 참조하십시오.

전면판 운용 개요

아래의 항목에서는 전원공급기를 작동하기 전에 전면판 키의 개요를 설명하도록 하겠습니다.

- 전원공급기는 전면판 운용 모드로 구성되어 공장에서 출하됩니다. 전원이 공급되면 전원공급기는 자동적으로 전면판 운용 모드로 설정됩니다. 이 모드에 있어야 전면판 키를 사용할 수 있습니다. 전원공급기가 원격 운용 모드에 있는 경우 전면판 잠금 명령을 보내지 않았을 때에는 **Store Local** 키를 누르면 언제라도 전면판 운용 모드로 되돌아 갈 수 있습니다. 전면판 운용 모드에서 원격 운용 모드 또는 원격 운용 모드에서 전면판 운용 모드로 전환해도 출력 매개변수에는 아무런 변화가 없습니다.
- 전원공급기에는 두 가지 출력 범위가 있습니다. 이러한 특성을 사용하면 낮은 전류에서 높은 전압을, 또는 낮은 전압에서 높은 전류를 얻을 수 있습니다. 원하는 출력 범위는 전면판에서 또는 원격 인터페이스를 통해 선택됩니다. Agilent E3633A는 **8V** 또는 **20V**, Agilent E3634A는 **25V** 또는 **50V** 표시기가 현재 선택된 범위를 나타냅니다.
- **Display Limit** 키를 누르면 (**Limit** 표시기가 깜박입니다) 전원공급기의 모드는 제한 모드로 변경되어 현재 제한값이 디스플레이됩니다. 또한 이 모드에서 노브를 사용하면 제한값이 변하는 것을 관찰할 수 있습니다. **Display Limit** 키를 다시 한 번 누르거나 수(몇)초가 지나면 디스플레이에는 미터 모드로 복귀됩니다(**Limit** 표시기가 꺼집니다). 이 모드에서는 실제 출력 전압과 전류가 디스플레이됩니다.
- 전면판에서 **Output On/Off** 키를 사용하여 전원공급기의 출력을 시작하거나 중지시킬 수 있습니다. 전원공급기의 출력이 꺼지면 **OFF** 표시기가 켜지고 출력은 중지됩니다.
- 디스플레이에는 전원공급기의 현재 작동 상태가 표시기로 나타나며 사용자에게 오류 코드를 알려주기도 합니다. 예를 들어, 전원공급기가 8V/20A* 또는 25V/7A** 범위에서 CV 모드로 작동 중이고 전면판으로 제어되면 **CV와 8V*** 또는 **25V**** 표시기가 켜집니다. 그러나 전원공급기가 원격 제어되는 경우 **Rmt** 표시기도 켜지며, 전원공급기가 GPIB 인터페이스를 통해 어드레스되는 경우 **Adrs** 표시기도 켜집니다. 자세한 사항은 5 페이지의 "디스플레이 표시기"를 참조하십시오.

*Agilent E3633A 모델용

**Agilent E3634A 모델용

정전압 운용

전원공급기를 정전압(CV) 운용하기 위해서 다음과 같이 진행합니다.

• 전면판 운용

1 원하는 출력 단자에 부하를 연결합니다.

입력 전원을 켜지 않은 상태에서 (+)와 (-) 출력 단자에 부하를 연결합니다.



2 전원공급기를 켭니다.

전원공급기는 전원공급/재설정(power-on/reset) 상태로 됩니다; 출력은 중지됩니다(**OFF** 표시기가 켜집니다); 8V/20A^{*} 또는 25V/7A^{**} 범위가 선택됩니다(**8V**^{*} 또는 **25V**^{**} 표시기가 켜집니다); 노브는 전압 조정용으로 선택됩니다.

20V/10A^{*} 또는 50V/4A^{**} 범위에서 전원공급기를 동작시키려면 다음 단계로 진행하기 전에 **20V,10A**^{*} 또는 **50V,4A**^{**} 키를 눌러야 합니다. **20V**^{*} 또는 **50V**^{**} 표시기가 켜집니다.



3 디스플레이를 제한 모드로 설정합니다.

디스플레이가 제한 모드에 있음을 나타내는 **Limit** 표시기가 깜박이는 것에 주목하십시오. 디스플레이가 제한 모드인 경우, 선택된 전원공급기의 전압 및 전류 제한 값을 볼 수 있습니다.

정전압 모드에서는 미터 모드와 제한 모드 사이의 전압값은 동일하지만 전류값은 동일하지 않습니다. 또한 디스플레이의 모드가 미터 모드인 경우 노브를 조정할 때 전류 제한값의 변화를 볼 수 없습니다. 정전압 모드 운용시 노브를 조정할 때마다 전류 제한값이 변하는 것을 보려면 디스플레이를 "제한" 모드로 설정해야 합니다.



4 노브를 조정하여 원하는 전류 제한값을 설정합니다.

Limit 표시기가 계속 깜박이는지 점검합니다. 노브를 전류 조정용으로 설정합니다. 전류계의 두번째 자리가 깜박입니다. 깜박이는 숫자의 자리는 조정자리 선택키를 사용하여 변경할 수 있으며 노브를 돌려 깜박이는 숫자를 조정할 수 있습니다. 노브를 조정하여 원하는 전류 제한값을 설정합니다.

¹전류를 설정할 때 조정자리 선택키를 사용하면 깜박이는 자리를 좌우로 이동시킬 수 있습니다.

*Agilent E3633A 모델용 **Agilent E3634A 모델용



5 노브를 조정하여 원하는 출력 전압값을 설정합니다.

Limit 표시기가 계속 깜박이는지 점검합니다. 노브를 전압 조정용으로 설정합니다. 전압계의 두번째 자리가 깜박입니다. 조정 자리 선택키를 사용하여 깜박이는 숫자의 자리를 변경하고 노브를 조정하여 원하는 출력 전압값을 설정합니다.



6 미터 모드로 복귀합니다.

Display Limit 키를 누르거나 몇(수)초가 지나면 디스플레이는 미터 모드로 복귀됩니다. **Limit** 표시기가 꺼지고 디스플레이가 "OUTPUT OFF" 메시지를 나타냄에 주의하십시오.



7 출력을 시작합니다.

OFF 표시기가 꺼지고 **8V*** (또는 **25V****) 또는 **20V*** (또는 **50V****), **OVP**, **OCP** 및 **CV** 표시기가 켜집니다. 디스플레이는 미터 모드에 있음에 주의하십시오. 미터 모드에서 디스플레이는 실제 출력 전압과 전류를 나타냅니다.

OVP와 **OCP** 표시기의 자세한 설명은 42 페이지와 46 페이지에서 시작하는 "과전압 방지 프로그래밍"과 "과전류 방지 프로그래밍"을 참조하십시오.

8 전원공급기가 정전압 모드에 있는지 확인합니다.

전원공급기를 정전압(CV) 모드에서 작동시킬 경우 **CV** 표시기가 켜지는지 확인합니다. **CC** 표시기가 켜지면 더 높은 전류 제한값을 선택해야 합니다.

3

참고

실제 CV 운용중 부하가 변경되어 전류 제한값이 초과되는 경우 전원공급기는 사전설정한 전류 제한값의 정전류 모드로 자동 전환되며 출력 전압이 비례적으로 떨어집니다.

• 원격 인터페이스 운용:

CURRent {<current>} MIN MAX	전류 설정
VOLTage {<voltage>} MIN MAX	전압 설정
OUTPut ON	출력 시작

¹전압을 설정할 때 조정자리 선택키를 사용하면 깜박이는 자리를 좌우로 이동시킬 수 있습니다.

*Agilent E3633A 모델용 **Agilent E3634A 모델용

정전류 운용

전원공급기를 정전류(CC) 운용하기 위해서 다음과 같이 진행합니다.

• 전면판 운용

1 출력 단자에 부하를 연결합니다.

입력 전원을 켜지 않은 상태에서 (+)와 (-) 출력 단자에 부하를 연결합니다.



2 전원공급기를 켭니다.

전원공급기는 전원공급/재설정(power-on/reset) 상태로 됩니다; 출력은 중지됩니다 (**OFF** 표시기가 켜집니다); 8V/20A^{*} 또는 25V/7A^{**} 범위가 선택됩니다(**8V*** 또는 **25V**** 표시기가 켜집니다); 노브는 전압 제어용으로 선택됩니다.

전원공급기를 20V/10A^{*} 또는 50V/4A^{**} 범위로 작동하려면 다음 단계로 진행하기 전에 **20V,10A*** 또는 **50V,4A**** 키를 누르십시오. **20V*** 또는 **50V**** 표시기가 켜집니다.



3 디스플레이를 제한 모드로 설정합니다.

디스플레이가 제한 모드에 있음을 나타내는 **Limit** 표시기가 깜박이는 것에 주목하십시오. 디스플레이가 제한 모드인 경우, 선택한 공급기의 전압 및 전류 제한값을 볼 수 있습니다.

정전류 모드에서는 미터 모드와 제한 모드 사이의 전류값은 동일하지만 전압값은 동일하지 않습니다. 또한 디스플레이의 모드가 미터 모드인 경우 노브를 조정할 때 전압 제한값의 변화를 볼 수 없습니다. 정전류 모드 운용시 노브를 조정할 때마다 전압 제한값이 변하는 것을 보려면 디스플레이를 "제한" 모드로 설정해야 합니다.



4 노브를 조정하여 원하는 전압 제한값으로 설정합니다.

Limit 표시가 계속 깜박이며 전압계의 두번째 자리가 깜박여 노브를 전압 조정용으로 선택하였는지 점검합니다. 깜박이는 숫자의 자리는 조정 자리 키를 사용하여 변경할 수 있으며 노브를 돌려 깜박이는 숫자를 조정할 수 있습니다. 노브를 조정하여 원하는 전압 제한값을 설정합니다.

¹전압을 설정할 때 조정자리 선택키를 사용하면 깜박이는 자리를 좌우로 이동시킬 수 있습니다.

*Agilent E3633A 모델용 **Agilent E3634A 모델용



5 노브를 조정하여 원하는 출력 전류값을 설정합니다.

Limit 표시가 계속 깜박이는지 점검합니다. 노브를 전류 조정용으로 설정합니다. 전류계의 두번째 자리가 깜박입니다. 조정자리 선택키를 사용하여 깜박이는 숫자의 자리를 변경하고 노브를 조정하여 원하는 출력 전류값을 설정합니다.



6 미터 모드로 복귀합니다.

Display Limit 키를 누르거나 몇 초가 지나면 디스플레이는 미터 모드로 복귀됩니다.
Limit 표시기가 꺼지고 디스플레이에 "OUTPUT OFF" 메시지가 표시됨에 주의하십시오.



7 출력을 시작합니다.

OFF 표시기가 꺼지고 **8V*** (또는 **25V****) 또는 **20V*** (또는 **50V****), **OVP**, **OCP** 및 **CC** 표시기가 켜집니다. 디스플레이는 미터 모드에 있음에 주의하십시오. 미터 모드에서 디스플레이는 실제 출력 전압과 전류를 나타냅니다.

OVP와 **OCP** 표시기의 자세한 설명은 42 페이지와 46 페이지에서 시작하는 "과전압 방지 프로그래밍"과 "과전류 방지 프로그래밍"을 참조하십시오.

3

8 전원공급기가 정전류 모드에 있는지 확인합니다.

전원공급기를 정전류(CC) 모드에서 작동시킬 경우 **CC** 표시기가 켜지는지 확인합니다. **CV** 표시기가 켜지면 더 높은 전압 제한값을 선택해야 합니다.

참고

실제 CC 운용중 부하가 변경되어 전압 제한값이 초과되는 경우 전원공급기는 사전설정한 전압 제한값의 정전압 모드로 자동 전환되며 출력 전류가 비례적으로 떨어집니다.

• 원격 인터페이스 운용:

VOLTage {<voltage>} MIN MAX	전압 설정
CURRent {<current>} MIN MAX	전류 설정
OUTPut ON	출력 시작

¹전류를 설정할 때 조정자리 선택키를 사용하면 깜박이는 자리를 좌우로 이동시킬 수 있습니다.

*Agilent E3633A 모델용 **Agilent E3634A 모델용

동작 상태 저장 및 호출

서로 다른 동작 상태를 세 개까지 비휘발성 메모리에 저장할 수 있습니다. 이 기능은 전면판에서 단지 키를 눌러서 전체적인 계측기 구성을 쉽게 호출할 수 있게 합니다.

각 메모리는 공장출하시 전원공급/재설정 상태로 저장되어 있습니다. 전원공급/재설정 상태에 대한 자세한 설명은 제 4 장의 96 페이지에서 시작하는 *RST 명령을 참조하십시오. 다음의 단계는 동작 상태의 저장과 호출 방법을 보여 줍니다.

• **전면판 운용:**

1 원하는 동작 상태로 전원공급기를 설정합니다.

저장 기능은 출력 범위 선택, 전압과 전류 제한값, 출력 on/off 상태, OVP와 OCP on/off 상태 및 OVP와 OCP 트립 레벨을 "기억"합니다.

2 저장 모드를 켭니다.

동작 상태를 저장하기 위해 세 개의 메모리 위치(1, 2, 3으로 번호부여)를 사용할 수 있습니다. 동작 상태는 비휘발성 메모리에 저장되며 호출하면 다시 기억됩니다.

STORE 1

약 3초 동안 이 메시지가 디스플레이에 나타납니다.



3 메모리 위치 "3"에 동작 상태를 저장합니다.

노브를 우측으로 돌려 메모리 위치 3을 지정합니다.

STORE 3

저장 작업을 취소시키려면 디스플레이가 복원될 때까지 약 3초 이상 기다리거나 **Store** 키를 제외한 다른 기능 키를 누르면 됩니다. 전원공급기는 정상적인 작동 모드로 되돌아가며 눌러진 키의 기능으로 동작합니다. 동작 상태를 저장합니다.

Store

4 동작 상태를 저장합니다.

동작 상태가 이제 저장되었습니다. 저장된 상태를 호출하려면 다음 단계를 진행합니다.

DONE

Recall

5 호출 모드를 켭니다.

호출 모드에 메모리 위치 "1"이 디스플레이됩니다.

RECALL 1

3

약 3초 동안 이 메시지가 디스플레이에 나타납니다.



6 저장된 동작 상태를 호출합니다.

노브를 우측으로 돌려 디스플레이된 저장 위치를 3으로 변경시킵니다.

RECALL 3

이 메시지가 나온 후 3초 안에 Recall 키를 누르지 않으면 전원공급기는 본래의 작동 모드로 되돌아가고 메모리에서는 원하는 계측기 상태 3을 호출하지 않습니다.

Recall

7 동작 상태를 복원합니다.

이제 전원공급기는 앞의 단계에서 저장된 상태와 같은 상태로 구성되어 있어야 합니다.

DONE

약 1초 동안 이 메시지가 디스플레이에 나타납니다.

• 원격 인터페이스 운용:

*SAV {1 | 2 | 3} 동작 상태를 특정 위치에 저장합니다.

*RCL {1 | 2 | 3} 앞에서 저장한 상태를 특정 위치로부터 호출합니다.

과전압 방지 프로그래밍

과전압 방지는 프로그램된 방지 레벨보다 큰 특정 값으로 출력 전압이 도달하는 것을 방지합니다. 트립 레벨이 3 볼트와 같거나 그 이상으로 설정된 경우 내부 SCR을 통한 출력의 단락에 의해 또는 트립 레벨이 3 볼트 미만으로 설정된 경우 출력을 1 볼트로 프로그래밍하게 됩니다.

아래의 단계에서는 OVP 트립 레벨을 설정하는 방법, OVP 동작을 점검하는 방법 및 과전압 조건 소거 방법이 설명됩니다.

- 전면판 운용:

OVP 레벨 설정과 OVP 회로 작동



1 전원공급기를 켭니다.

전원공급기는 전원공급/재설정(power-on/reset) 상태가 됩니다. 출력은 중지됩니다(OFF 표시기가 켜집니다). 8V/20A* 또는 25V/7A** 범위가 선택됩니다(8V* 또는 25V** 표시기가 켜집니다). 노브가 전압 조정용으로 선택됩니다.



2 출력을 시작합니다.

OFF 표시기가 꺼지고 디스플레이는 미터 모드로 변환됩니다.



3 OVP 메뉴를 입력하고 트립 레벨을 설정합니다.

LEVEL 22.0V (E3633A)

LEVEL 55.0V (E3634A)

OVP 메뉴를 입력하면 디스플레이에서 위와 같은 메시지를 볼 수 있습니다. 노브를 조정하여 원하는 OVP 트립 레벨을 설정하십시오.

트립 레벨은 1.0 볼트 미만으로는 설정할 수 없습니다.



4 OVP 회로를 작동시킵니다.

OVP ON

Over Voltage 키를 누르면 위와 같은 메시지를 볼 수 있습니다.

*Agilent E3633A 모델용 **Agilent E3634A 모델용



5 OVP 메뉴를 종료합니다.

CHANGED

잠시동안 "CHANGED"라는 메시지가 강조되어 새로운 OVP 트립 레벨이 유효함을 나타냅니다. OVP 설정값이 변경되지 않은 경우 "NO CHANGE"가 디스플레이 됩니다. 전원공급기는 OVP 메뉴를 종료하고 디스플레이는 미터 모드로 복귀됩니다. **OVP** 표시기가 켜지는지 점검하십시오.

3

OVP 운용 점검

OVP 운용을 점검하려면 출력 전압을 거의 트립 포인트까지 상승시킵니다. 그 다음 OVP 회로가 트립될 때까지 노브를 돌려 아주 조금씩 출력을 증가시킵니다. 이렇게 하면 전원공급기 출력이 거의 0까지 하강하고 **OVP** 표시기가 깜빡이며 **CC** 표시기가 켜집니다. 또한 "OVP TRIPPED"라는 메시지가 디스플레이에 나타납니다.

과전압 조건 소거

OVP 조건이 발생하면("OVP TRIPPED" 메시지가 디스플레이에 나타나면) OVP 표시기가 깜빡입니다. 이 조건이 배터리와 같은 외부 전압원에 의해 발생한 경우 우선 외부 전압원을 단선합니다. 출력 전압 레벨을 조정하거나 OVP 트립 레벨을 조정하여 과전압 조건을 소거합니다.

과전압 조건을 소거한 후 정상 모드 운영으로 되돌아가는 방법은 아래와 같습니다. 아래의 단계에서 몇 초 후 디스플레이가 시간 종료되면 디스플레이는 "OVP TRIPPED"로 되돌아갑니다.

- 출력 전압 레벨 조정



- 1 출력 전압 레벨을 낮춥니다.

Display Limit 키를 누른 후 출력 전압 레벨을 OVP 트립 포인트 아래로 낮춥니다. **OVP**와 **Limit** 표시기가 깜빡입니다.



- 2 소거 모드로 변환시킵니다.

OVP CLEAR

Over Voltage 키를 두 번 눌러 OVP CLEAR 모드로 변환합니다. 디스플레이에 "OVP ON" 메시지가 나타납니다. 디스플레이에 위와 같은 메시지가 나타날 때까지 노브를 오른쪽으로 돌립니다.



3 과전압 조건을 소거하고 이 메뉴를 종료합니다.

이제 **Over Voltage** 키를 다시 한 번 누르면 잠시 동안 "DONE" 메시지가 디스플레이되고 OVP 표시기가 더 이상 깜박이지 않습니다. 출력은 미터 모드로 복귀됩니다.

• OVP 트립 레벨 조정



1 OVP 트립 레벨을 상승시킵니다.

Over Voltage 키를 누르고 노브를 돌려 OVP 트립 레벨을 상승시킵니다.



2 OVP CLEAR 모드로 전환합니다.

OVP CLEAR

Over Voltage 키를 눌러 OVP CLEAR 모드로 전환합니다. 디스플레이에 "OVP ON" 메시지가 나타납니다. 디스플레이에 위와 같은 메시지가 나타날 때까지 노브를 오른쪽으로 돌립니다.



3 과전압 조건을 소거하고 이 메뉴를 종료합니다.

이제 **Over Voltage** 키를 다시 한 번 누르면 일초동안 "DONE" 메시지가 표시되고 OVP 표시기가 깜박이지 않습니다. 출력은 미터 모드로 되돌아갑니다.

• 원격 인터페이스 운용:

VOLT:PROT {<voltage>} | MIN | MAX} OVP 레벨을 설정합니다.

VOLT:PROT:STAT {OFF | ON} OVP 회로를 작동중단 또는 작동시킵니다.

VOLT:PROT:CLE 트립된 OVP 회로를 소거합니다.

참고

전원공급기의 OVP 회로에는 과전압 조건이 발생할 때마다 전원공급기의 출력을 효과적으로 단락시키는 크로우바 SCR이 있습니다. 배터리와 같은 외부 전압원이 출력을 통해 연결되고 과전압 조건이 발생하면 SCR에 연속적으로 큰 전류가 흐르게 됩니다. 이렇게 되면 전원공급기가 손상될 수 있습니다. 이러한 문제를 방지하기 위해 다음 페이지의 그림 3-1과 같이 다이오드를 출력과 직렬로 연결하여야 합니다.

3

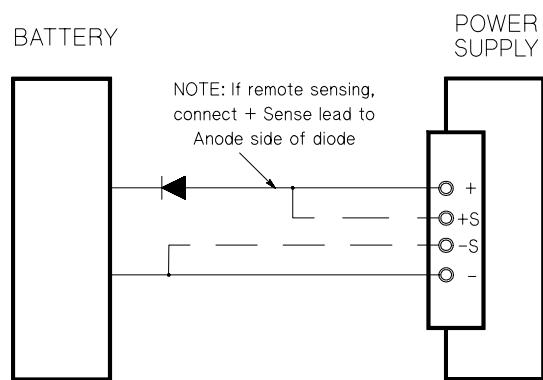


그림 3-1. 배터리 충전을 위해 권장되는 보호 회로

과전류 방지 프로그래밍

과전류 방지는 프로그램된 방지 레벨보다 큰 출력 전류가 흐르는 것을 방지합니다. 이는 출력 전류를 0으로 프로그래밍함으로서 이루어집니다.

다음 단계에서는 OCP 트립 레벨을 설정하는 방법, OCP 동작을 점검하는 방법 및 과전류 조건 소거 방법이 설명됩니다.

- 전면판 운용:

OCP 레벨 설정과 OCP 회로 작동



1 전원공급기를 켭니다.

전원공급기는 전원공급/재설정(power-on/reset) 상태가 됩니다. 출력은 중지됩니다(Off 표시기가 켜집니다). 8V/20A* 또는 25V/7A** 범위가 선택됩니다(8V* 또는 25V** 표시기가 켜집니다). 노브가 전압 조정용으로 선택됩니다.



2 출력을 시작합니다.

Off 표시기가 꺼지고 디스플레이는 미터 모드로 변환됩니다.



3 OCP 메뉴를 입력하고 트립 레벨을 설정합니다.

LEVEL 22.0 A (E3633A)

LEVEL 7.5 A (E3634A)

OCP 메뉴를 입력하면 디스플레이에서 위와 같은 메시지를 볼 수 있습니다. 노브를 조정하여 원하는 OCP 트립 레벨을 설정하십시오.



4 OCP 회로를 작동시킵니다.

OCP ON

Over Current 키를 누르면 위와 같은 메시지를 볼 수 있습니다.

*Agilent E3633A 모델용 **Agilent E3634A 모델용



5 OCP 메뉴를 종료합니다.

CHANGED

잠시 동안 "CHANGED"라는 메시지가 강조되어 새로운 OCP 트립 레벨이 유효함을 나타냅니다. OCP 설정값이 변경되지 않은 경우 "NO CHANGE"가 디스플레이 됩니다. 전원공급기는 OCP 메뉴를 종료하고 디스플레이는 미터 모드로 복귀됩니다. **OCP** 표시기가 켜지는지 점검하십시오.

3

OCP 운용 점검

OCP 운용을 점검하려면 출력 전류를 거의 트립 포인트까지 상승시킵니다. 그 다음 OCP 회로가 트립될 때까지 노브를 돌려 아주 조금씩 출력을 증가시킵니다. 이렇게 하면 전원공급기 출력 전류가 거의 0까지 하강하며 **OCP** 표시기가 깜박입니다. 또한 "OCP TRIPPED"라는 메시지가 디스플레이에 나타납니다.

과전류 조건 소거

OCP 조건이 발생하면("OCP TRIPPED" 메시지가 디스플레이에 나타나면) OCP 표시기가 깜박입니다. 이 조건이 배터리와 같은 외부 전압원에 의해 발생한 경우 우선 외부 전압원을 단선합니다. 출력 전류 레벨을 조정하거나 OCP 트립 레벨을 조정하여 과전류 조건을 소거합니다.

과전류 조건을 소거한 후 정상 모드 운영으로 되돌아가는 방법은 아래와 같습니다. 아래의 단계에서 약 몇 초 후 디스플레이의 시간이 종료되면 디스플레이는 "OCP TRIPPED"로 되돌아갑니다.

- 출력 전류 레벨 조정



1 출력 전류 레벨을 낮춥니다.

Display Limit 키를 누른 후 **Voltage Current** 키를 눌러 전류 제어로 노브를 설정한 다음 출력 전류 레벨을 OCP 트립 포인트 아래로 낮춥니다.



2 소거 모드로 변환시킵니다.

OCP CLEAR

Over Current 키를 두 번 눌러 OCP CLEAR 모드로 변환합니다. 디스플레이에 "OCP ON" 메시지가 나타납니다. 디스플레이에 위와 같은 메시지가 나타날 때까지 노브를 오른쪽으로 돌립니다.



3 과전류 조건을 소거하고 이 메뉴를 종료합니다.

이제 **Over Current** 키를 다시 한 번 누르면 잠시 동안 "DONE" 메시지가 디스플레이되고 OCP 표시기가 더 이상 깜박이지 않습니다. 출력은 미터 모드로 복귀됩니다. 노브를 전류 제어를 위해 선택합니다.

전원공급기가 정전류(CC) 모드에서 운영됩니다.

• OCP 트립 레벨 조정



1 OCP 트립 레벨을 상승시킵니다.

Over Current 키를 누르고 노브를 돌려 OCP 트립 레벨을 상승시킵니다.



2 OCP CLEAR 모드로 전환합니다.

OCP CLEAR

키를 눌러 OCP CLEAR 모드로 전환합니다. 디스플레이에 "OCP ON" 메시지가 나타납니다. 디스플레이에 위와 같은 메시지가 나타날 때까지 노브를 오른쪽으로 돌립니다.



3 과전류 조건을 소거하고 이 메뉴를 종료합니다.

이제 **Over Current** 키를 다시 한 번 누르면 일초동안 "DONE" 메시지가 표시되고 OCP 표시기가 깜박이지 않습니다. 출력은 미터 모드로 되돌아갑니다.

• 원격 인터페이스 운용:

CURR:PROT {<current> | MIN | MAX} OCP 레벨을 설정합니다.

CURR:PROT:STAT {OFF | ON} OCP 회로를 작동중단 또는 작동시킵니다.

CURR:PROT:CLE 트립된 OCP 회로를 소거합니다.

전면 및 후면 단자에서 원격 전압 감지

원격 전압 감지는 부하에서의 레귤레이션을 유지하고 전원공급기와 부하 사이의 리드선에서 전압이 강하함에 따라 발생할 수 있는 레귤레이션의 감소를 줄이기 위해 사용됩니다.

원격 전압 감지를 위해 전원공급기를 연결하면 전압은 전원공급기 출력 단자가 아닌 부하에서 감지됩니다. 이렇게 하면 전원공급기는 긴 리드선을 사용함으로써 응용프로그램에 발생하는 전압 강하를 자동으로 보상할 뿐만 아니라 전압을 부하에서 바로 정밀하게 리드백(readback) 합니다.

전원공급기가 원격 감지를 위해 연결되면 OVP 회로는 출력 단자가 아닌 감지 포인트(부하)에서 전압을 감지합니다.

3

CV 레귤레이션

제 8 장의 전압 부하 레귤레이션 사양은 전원공급기의 출력 단자에서의 사양입니다. 원격 감지를 할 때는 부하 전류의 변동 때문에 플러스 감지 포인트와 (+) 출력 단자 사이에 발생하는 각각의 1 V 하강에 대해 이 사양에 5 mV를 추가하십시오. 감지 리드선은 전원공급기 피드백 경로의 일부이므로 감지 리드선의 저항을 0.5Ω 또는 그 이하로 유지하여 위에 명시한 수행이 이루어지도록 하십시오.

출력 정격

제 8 장의 정격 출력 전압과 전류 사양은 전원공급기의 출력 단자에서의 사양입니다. 원격 감지를 할 때는 부하 리드선에서 강하하는 모든 전압은 최대 출력 전압을 계산할 수 있도록 부하 전압에 가산되어야 합니다. 최대 출력 전압이 초과되면 성능 사양이 보장되지 않습니다. 전원공급기에서의 과잉 수요 때문에 전원공급기가 레귤레이션 능력을 상실하면 **Unreg** 표시기가 켜져 출력이 조정되지 않음을 나타냅니다.

출력 잡음

감지 리드선에서 포착된 잡음도 전원공급기의 출력에 나타나며 전압 부하 레귤레이션에 악영향을 미칩니다. 감지 리드선을 고아서 외부 잡음 포착을 최소화시키고 이 리드선을 부하 리드선과 병렬로 근접하게 연결하십시오. 잡음이 심한 환경에서는 감지 리드선을 차폐하여야 할 경우도 있습니다. 차폐물은 전원공급기 쪽에서만 접지하도록 하십시오. 차폐물을 감지 도체의 일부로 사용하지 마십시오.

안정성

부하 리드선 길이가 길고 부하가 큰 용량성일 경우, 원격 감지시 리드와 부하가 전압 피드백 루프내의 LC 필터로 작용할 수 있습니다. 이러한 필터에 의해 발생하는 추가 위상 변화는 전원공급기의 안정성을 감소시켜 과도 응답이 불량해지거나 루프가 불안정하게 될 수 있습니다. 심각한 경우 요동을 발생시킬 수도 있습니다. 이러한 가능성을 최소화하려면 부하 리드선을 가능한 한 짧게 유지하고 서로 꼬십시오. 감지 리드선은 전원공급기의 프로그래밍 피드백 루프의 일부이기 때문에 원격 감지 운용 중 우발적으로 감지 또는 부하 리드선이 단선되면 여러가지 바람직하지 않은 현상이 발생합니다. 연결을 단단히, 영구적으로 하십시오.

원격 전압 감지 연결

전원공급기 감지와 출력 단자 사이의 연결을 제거하고, 차폐 2선 케이블을 사용하여 그림 3-2와 같이 전원공급기 감지 단자를 부하에 연결해야 합니다. Shield(차폐)선 자체를 감지선으로 사용하지 말고, 감지선 한쪽 끝을 연결하지 않은 상태로 놓아두지 마십시오. 감지 도선 차폐의 한쪽 끝을 새시 접지(\perp)에만 연결합니다. 감지 도선을 연결하지 않으면 전원공급기 출력 전압이 부하 도선에서 감소합니다. 감지 도선을 부하에 연결할 때 극성에 주의하십시오.

로컬 전압 감지 연결의 경우 (+)와 (-) 감지 단자를 (+)와 (-) 출력 단자에 각각 연결해야 합니다.

참고

전면판이나 후면판 단자에서 원격 전압 감지 연결을 하는 경우 반대(전면 또는 후면)쪽 단자에서의 부하와 감지 도선에 대한 모든 연결을 단선해야 합니다. 전면과 후면 단자에서 동시에 감지 연결을 하면 안됩니다. 전원공급기가 심각하게 손상될 수 있습니다.

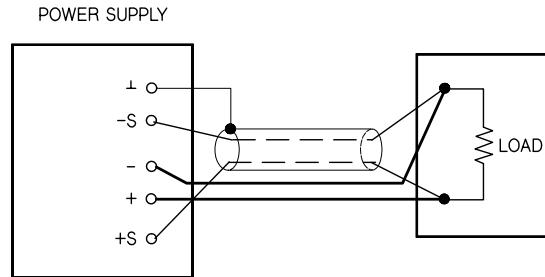


그림 3-2. 원격 전압 감지 연결

후면판에서 원격 전압 감지

부하에서 후면 출력 전압을 감지할 수 있는 전원공급기의 후면에서도 외부 감지 단자를 사용할 수 있으므로, 부하 배선의 임피던스 손실을 보상할 수 있습니다. 전면판 바인딩 포스트는 후면 출력 단자와 병렬입니다.

후면 출력 단자에는 AWG 22에서 AWG 10까지의 도선 크기를 사용할 수 있습니다.

출력에서의 불안정성을 최소화하려면 부하 도선을 가능한 한 짧게 유지하고 도선을 단단히 묶거나 꼬아 인더턴스를 최소화합니다.

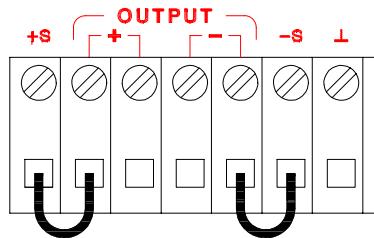


그림 3-3. 후면 로컬 감지 연결

참고

후면 로컬 전압 감지 연결의 경우 우선 전면 단락 막대를 제거하고 그림 3-3과 같이 감지 전선을 연결해야 합니다.

출력 중지

전원공급기의 출력은 전면판에서 중지하거나 시작할 수 있습니다.

전원공급기가 "Off" 상태에 있으면 **OFF** 표시기가 켜지고 출력이 중지됩니다. 전원공급기가 "On" 상태로 복귀하면 **OFF** 표시기가 꺼집니다. 출력이 중지되면 전압 값은 0V가 되고 전류값을 0.02 amps가 됩니다.

출력 상태는 휘발성 메모리에 저장됩니다; 전원공급기의 전원을 끄거나 원격 인터페이스 재설정(reset)을 하면 출력이 항상 중지됩니다.

출력이 중지되어도 범위 선택키, 조정 노브, 조정자리 선택키 및 조정 선택키는 계속 작동합니다. 디스플레이가 미터 모드일 경우 노브를 돌리면 디스플레이에서 출력 전압 및 전류 설정값이 변하는 것을 볼 수 없습니다. 출력 중지 상태에서, 설정값의 변화를 보거나 점검하려면 디스플레이가 제한 모드에 있어야 합니다.

- **전면판 운용:**

Output On/Off 키를 누르면 출력을 중지시킬 수 있습니다. 이 키를 누르면 출력이 "Off"와 "On" 상태 사이에서 교대로 전환됩니다.

- **원격 인터페이스 운용:**

OUTP {OFF | ON} 출력을 중지 또는 시작합니다.

외부 릴레이를 사용한 출력 중지

전원공급기의 출력이 꺼졌을 때 출력을 0 볼트와 0.02 암페어로 출력을 설정함으로써 이것을 구현할 수 있습니다. 이렇게 하면 실제로 출력을 단선하지 않고도 0V 출력 전압을 만들 수 있습니다. 출력을 단선하려면 외부 릴레이를 출력과 부하 사이에 연결하여야 합니다. 낮은 참 또는 높은 참의 TTL 신호가 외부 릴레이를 조정하도록 제공됩니다. 이 신호는 원격 명령 OUTPut : RELay {OFF | ON}으로만 조정할 수 있습니다. TTL 출력은 RS-232 커넥터 핀 1과 0에서 사용할 수 있습니다.

OUTPut : RELay 상태가 "ON"이면 핀 1의 TTL 출력은 높으며(4.5 V), 핀 9의 출력은 낮습니다(0.5 V). OUTPut : RELay 상태가 "OFF"이면 출력 레벨은 반대가 됩니다.

참고

RS-232 커넥터의 핀 1 또는 핀 9의 TTL 출력은 두 개의 점퍼를 전원공급기 내부에 설치한 후에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 지침서를 참조하십시오.

참고

전원공급기를 외부 릴레이 조정 신호로 구성한 경우 RS-232 인터페이스를 사용하지 마십시오. RS-232 회로의 내부 부품이 손상될 수 있습니다.

노브 고정(잠금)

실험중 또는 부재중에 설정값이 실수로 변경됨을 방지하기 위해 조정 노브를 잠글 수 있습니다. 노브를 잠그려면 깜박이는 자리가 없어질 때까지 조정 자리 선택 키 **<** 또는 **>** 를 사용하여 깜박이는 자리를 오른쪽이나 왼쪽으로 이동합니다.

노브와 전면판 키는 원격 인터페이스 모드인 경우 작동중단됨에 주의하십시오.

시스템 관련 운용

이 항에서는 자체 시험(self-test), 오류 상황 및 전면판 디스플레이 조정 등을 설명합니다. 여기에서 설명하는 사항들은 전원공급기 설정과는 직접 관련은 없지만 전원공급기를 작동하는 데 있어 중요한 사항들입니다.

자체 시험(self-test)

전원공급시 자체 시험(power-on self-test)은 전원공급기를 켜면 자동으로 수행됩니다. 이 시험은 전원공급기가 제대로 작동하는지를 확인합니다. 이 시험은 아래에 설명되는 완전한 자체 시험(complete self-test)의 일부로서 포함되는 광범위한 시험은 수행하지 않습니다. 전원공급시 자체 시험(power-on self-test)이 제대로 되지 않으면 **ERROR** 표시기가 켜집니다.

- 완전한 자체 시험(complete self-test)은 일련의 시험을 실행하며 약 2초가 소요됩니다. 모든 시험에 통과하면 전원공급기의 작동을 높이 신뢰할 수 있습니다.
- 완전한 자체 시험(complete self-test)이 성공적으로 진행되면 전면판에 "PASS"가 표시됩니다. 자체 시험(self-test)에서 실패하면 "FAIL"이 표시되고 **ERROR** 표시기가 켜집니다. 수리받기 위하여 전원공급기를 애질런트 테크놀로지스로 반송해야 할 경우 서비스 지침서를 참조하십시오.

- **전면판 운용:**

완전한 전면판 자체 시험을 수행하려면 전원공급기를 켤 때 경고음이 길게 울릴 때 까지 **Recall** 키를 누릅니다. 경고음이 울린 후 키에서 손을 떼면 자체 시험이 시작됩니다.

- **원격 인터페이스 운용:**

*TST?

완전한 자체 시험(complete self-test)에서 통과하면 "0"이 나타나며 실패하면 "1"로 나타납니다.

오류 상태

전면판의 **ERROR** 표시기가 켜지면 명령문이나 하드웨어에서 하나 이상의 오류가 검출된 것입니다. 최고 20개까지의 오류를 전원공급기의 오류 대기열에 저장할 수 있습니다. 전체 오류 목록은 제 5 장, 123 페이지의 "오류 메시지"를 참조하십시오.

- 오류는 선입선출(FIFO) 순서로 검색됩니다. 첫번째로 나타나는 오류는 맨처음 저장되었던 오류입니다. 원격 인터페이스를 통해 읽으면 오류가 지워집니다. 사용자가 대기열에서 오류를 모두 읽으면 **ERROR** 표시기가 꺼집니다. 오류가 발생할 때마다 전원공급기에서 한 번씩 빼 소리가 납니다.
- 전원공급기를 원격 인터페이스를 통해 작동시킬 때 오류가 20개 이상 발생하면 대기열에 저장된 마지막 오류(최근의 오류)가 -350, "Too many errors"로 대체됩니다. 사용자가 대기열에서 오류를 제거하기 전까지는 더 이상 오류가 저장되지 않습니다. 오류가 하나도 발생하지 않았을 때 오류 대기열을 읽으면 전원공급기는 원격 인터페이스에서 +0, "No error", 또는 전면판에서 "NO ERRORS"로 응답합니다.
- 전원공급기의 전원을 끄거나 *CLS(상태 초기) 명령이 실행된 후에 오류 대기열이 지워집니다. *RST(재설정) 명령으로는 오류 대기열이 지워지지 않습니다.

• 전면판 운용:

전원공급기가 원격 운용 모드에 있으면 **Store Local** (**Local**) 키를 눌러 전면판 운용 모드로 복귀시킵니다.

3 : ERR -10 2

ERROR 표시기가 켜지면 **Error** 키를 눌러 오류를 확인합니다. 노브를 사용하여 오류 번호를 스크롤합니다. **>** 키를 눌러 오류 메시지의 문자를 봅니다. **<** 또는 **>** 키를 눌러 디스플레이 문자 스크롤 속도를 증가시키거나 감소시킵니다. 이 메뉴를 종료하거나 디스플레이가 약 30초 후 시간 종료되면 모든 오류가 지워집니다.

• 원격 인터페이스 운용:

SYSTem:ERRor?

오류 대기열에서 오류를 하나 읽어 소거합니다.

오류의 형식은 다음과 같습니다(오류 문자열에는 80자까지 들어갈 수 있습니다).

-102, "Syntax error"

디스플레이 조정

보안 목적으로 사용자가 전면판 디스플레이를 끌 수 있습니다. 또한 원격 인터페이스에서 최대 12자까지의 메시지를 전면판에 표시할 수 있습니다.

- 디스플레이는 원격 인터페이스에서만 작동/작동중단될 수 있습니다.
- 디스플레이가 꺼지면 출력은 디스플레이에 나타나지 않으며, **ERROR** 표시기를 제외한 모든 표시기가 꺼집니다. 디스플레이를 꺼도 전면판 운용에는 영향이 없습니다.
- 디스플레이의 On/Off 상태는 휘발성 메모리에 저장됩니다. 전원공급기의 전원을 끄거나, 원격 인터페이스에서 재설정(reset) 한 후, 또는 원격 모드에서 로컬 모드로 복귀된 후에는 디스플레이가 항상 작동됩니다.
- 원격 인터페이스에서 명령을 보내서 전면판에 메시지를 디스플레이할 수 있습니다. 전원공급기는 최대 12자의 메시지를 표시할 수 있습니다. 그 이상의 문자는 나타나지 않습니다. 쉼표, 마침표 및 세미콜론은 앞 문자와 함께 한자리를 차지하며, 개별 문자로 간주되지 않습니다. 메시지가 디스플레이 되면 출력은 디스플레이에 나타나지 않습니다.
- 원격 인터페이스에서 디스플레이로 보낸 메시지는 디스플레이 On/Off 상태에 우선하여 표시되며, 이것은 디스플레이가 Off된 경우에도 메시지를 표시할 수 있음을 의미합니다.
- 디스플레이의 On/Off 상태는 사용자가 로컬(전면판) 모드로 복귀할 때 자동으로 On됩니다.  (Local) 키를 누르면 원격 인터페이스에서 로컬 상태로 복귀합니다.

• 원격 인터페이스 운용

DISP {OFF | ON}

디스플레이를 작동중단/
작동시킵니다.

DISP:TEXT <quoted string>

인용부호 안에 들어 있는 문자열을
표시합니다.

DISP:TEXT:CLE

디스플레이된 메시지를 지웁니다.

아래의 명령문은 애질런트 테크놀로지스 컨트롤러로부터 전면판에 메시지를 디스플레이하는 방법을 보여줍니다.

"DISP:TEXT 'HELLO' "

펌웨어(Firmware) 개정 조회

전원공급기에는 다양한 내부 시스템을 제어하는 세 개의 마이크로프로세서가 있습니다. 사용자는 각 마이크로프로세서에 어떤 펌웨어 개정본이 설치되었는지를 전원공급기에 조회할 수 있습니다.

- 원격 인터페이스에서만 펌웨어 개정본을 조회할 수 있습니다.
- 전원공급기는 쉼표로 분리되는 네 개의 필드로 나타내는데, 네번째 필드의 세 개의 숫자가 개정본 코드입니다. 첫번째 숫자는 메인 프로세서에 대한 펌웨어 개정 번호이며, 두번째 숫자는 입출력 프로세서, 세번째 숫자는 전면판 프로세서에 대한 것입니다.

• 원격 인터페이스 운용:

* IDN?

"HEWLETT-PACKARD,E3633A,0,X.X-X.X-X.X" (E3633A)

"HEWLETT-PACKARD,E3634A,0,X.X-X.X-X.X" (E3634A)를
되돌립니다.

문자열 변수의 dimension 크기는 적어도 40자 이상이어야 합니다.

SCPI 언어 버전 조회

전원공급기는 최신 버전의 SCPI(프로그래밍 계측기를 위한 표준 명령) 규칙과 규정을 준수합니다. 원격 인터페이스에서 명령을 보내면 전원공급기가 준수하는 SCPI 버전을 알 수 있습니다.

SCPI 버전은 원격 인터페이스에서만 조회할 수 있습니다.

• 원격 인터페이스 운용:

SYST:VERS?

SCPI 버전 조회

"YYYY.V" 형식으로 문자열이 나타납니다. 여기서 "Y's"는 버전의 연도를,
"V"는 그 해의 버전 번호를 나타냅니다(예를 들면 1996.0).

원격 인터페이스 구성

원격 인터페이스를 통해 전원공급기를 작동시키려면 우선 원격 인터페이스에 맞게 전원공급기를 구성하여야 합니다. 여기서는 원격 인터페이스 구성을 설명합니다. 원격 인터페이스를 통한 전원공급기의 프로그래밍에 관한 사항은 제 4 장, 73 페이지의 "원격 인터페이스 참조"를 참조하십시오.

원격 인터페이스 선택

전원공급기는 공장출하시 후면판에 GPIB(IEEE-488) 인터페이스 및 RS-232 인터페이스가 함께 설치됩니다. 한 번에 하나의 인터페이스만 사용할 수 있습니다. 전원공급기는 공장출하시 GPIB 인터페이스가 선택됩니다.

원격 인터페이스의 선택은 전면판에서만 가능합니다.

- 인터페이스 선택사항은 비휘발성 메모리에 저장되며, 전원공급기의 전원을 끄거나 원격 인터페이스가 재설정(reset)된 후에도 변경되지 않습니다.
- GPIB 인터페이스를 선택할 경우 전원공급기에 대한 고유 어드레스를 선택하여야 합니다. 현재 선택된 어드레스는 전원공급기를 켜 때 잠깐동안 전면판에 디스플레이됩니다.¹
- GPIB 버스 컨트롤러에는 자체 어드레스가 있습니다. 인터페이스 버스의 계측기를 위한 버스 컨트롤러의 어드레스를 사용하면 안됩니다. 애질런트 테크놀로지스 컨트롤러에는 대개 어드레스 "21"이 사용됩니다.
- RS-232 인터페이스를 사용하는 경우 사용할 전송율(baud rate)과 패리티(parity)를 선택하여야 합니다. 이 인터페이스를 선택한 경우 전원공급기를 켜 때 "RS-232"가 잠깐동안 전면판에 디스플레이됩니다.²

¹GPIB 인터페이스를 통해 전원공급기와 컴퓨터를 연결하는 방법에 관해서는 63 페이지의 "GPIB 인터페이스 구성"을 참조하십시오.

²RS-232 인터페이스를 통해 전원공급기와 컴퓨터를 연결하는 방법에 관해서는 64 페이지의 "RS-232 인터페이스 구성"을 참조하십시오.

GPIB 어드레스

GPIB(IEEE-488) 인터페이스의 각 디바이스에는 고유 어드레스가 있어야 합니다. 전원공급기의 어드레스는 0에서 30 사이에 있는 임의의 값으로 설정할 수 있습니다. 현재의 어드레스는 전원공급기를 켰 때 전면판에 잠깐동안 디스플레이됩니다. 전원공급기는 공장출하시 어드레스가 "05"로 설정됩니다.

GPIB 어드레스는 전면판에서만 설정할 수 있습니다.

- 어드레스는 비휘발성 메모리에 저장되며 전원공급기의 전원을 끄거나 원격 인터페이스가 재설정(reset)된 후에도 변경되지 않습니다.
- GPIB 버스 컨트롤러에는 자체의 어드레스가 있습니다. 인터페이스 버스의 계측기를 위한 버스 컨트롤러의 어드레스를 사용하면 안됩니다. 애질런트 테크놀로지스 컨트롤러에는 대개 어드레스 "21"이 사용됩니다.

전송율(baud rate) 선택(RS-232)

RS-232 운용에 맞게 6가지의 전송율 중 하나를 선택할 수 있습니다. 전원공급기는 공장출하시 9600 baud로 설정됩니다.

전송율(baud rate)은 전면판에서만 설정할 수 있습니다.

- 300, 600, 1200, 2400, 4800 또는 9600 baud 중 하나를 선택합니다. 공장출하시 설정값은 9600 baud입니다.
- 전송율 선택사항은 비휘발성 메모리에 저장되며, 전원공급기의 전원을 끄거나 원격 인터페이스가 재설정(reset)된 후에도 변경되지 않습니다.

패리티 선택(RS-232)

RS-232 운용에 맞게 패리티를 선택할 수 있습니다. 전원공급기는 공장출하시 패리티없는 8 데이터 비트로 구성됩니다.

패리티는 전면판에서만 설정할 수 있습니다.

- **None**(8 data bits, 공장 설정값), Even(7 data bits), Odd(7 data bits) 중 하나를 선택합니다. 패리티를 설정할 때 데이터 비트 수는 간접적으로 설정됩니다.
- 패리티 선택사항은 비휘발성 메모리에 저장되며, 전원공급기의 전원을 끄거나 원격 인터페이스가 재설정(reset)된 후에도 변경되지 않습니다.

GPIB 어드레스 설정 방법

GPIB 인터페이스로 전원공급기를 구성하는 방법은 다음과 같습니다.



- 1 원격 구성 모드를 끱니다.

GPIB / 488

전원공급기가 공장 출하시의 설정값에서 변경되지 않았다면 위와 같은 메시지가 전면판 디스플레이에 나타납니다. "RS-232"가 나타나면 노브를 우측으로 돌려 "GPIB/488"을 선택합니다.



- 2 GPIB 어드레스 설정 모드로 이동합니다.

ADDR 05

전원공급기는 공장출하시 어드레스가 "05"로 설정됩니다. 기정값 설정에서 변경된 경우 다른 GPIB 어드레스가 나타날 수도 있음에 주의하십시오.



- 3 노브를 돌려 GPIB 어드레스를 변경합니다.

노브를 우측이나 좌측으로 돌리면 디스플레이된 어드레스가 변경됩니다.



- 4 변경된 어드레스를 저장하고 I/O 구성 모드를 끁니다.

CHANGE SAVED

어드레스는 비휘발성 메모리에 저장되며 전원공급기의 전원을 끄거나 원격 인터페이스가 재설정(reset)된 후에도 변경되지 않습니다. 전원공급기에 변경사항이 이제 유효함을 알리는 메시지가 나타납니다. GPIB 어드레스가 변경되지 않은 경우 "NO CHANGE"라는 메시지가 1초 동안 디스플레이됩니다.

참고

변경없이 I/O 구성 모드를 종료하려면 "NO CHANGE" 메시지가 디스플레이될 때까지 "I/O Config" 키를 누르면 됩니다.

전송율과 패리티 설정 방법(RS-232)

RS-232 인터페이스에 대해 전원공급기를 구성하는 절차는 다음과 같습니다.



- 1 원격 구성 모드를 켭니다.

GPIB / 488

전원공급기가 공장 출하시의 설정값에서 변경되지 않았다면 위와 같은 메시지가 디스플레이됩니다.

이전에 원격 인터페이스 선택을 RS-232로 변경한 경우에는 "RS-232" 메시지가 디스플레이됩니다.

3



- 2 RS-232 인터페이스를 선택합니다.

RS-232

노브를 좌측으로 돌리면 RS-232 인터페이스를 선택할 수 있습니다.



- 3 RS-232 인터페이스 설정 모드로 이동하고 전송율을 선택합니다.

9600 BAUD

전원공급기는 공장출하시 전송율이 9600으로 설정됩니다. 노브를 우측이나 좌측으로 돌리면 다음 전송율 중 하나를 선택할 수 있습니다: 300, 600, 1200, 2400, 4800 또는 9600 baud.



- 4 전송율의 변경사항을 저장하고 패리티를 선택합니다.

NONE 8 BITS

전원공급기는 공장출하시 패리티없는 8 데이터 비트로 구성됩니다. 노브를 우측이나 좌측으로 돌려 None 8 Bits, Odd 7 Bits, Even 7 Bits 중 하나를 선택합니다. 패리티를 설정할 때 데이터 비트 수는 간접적으로 설정됩니다.

I/O
Config

5 변경사항을 저장하고 I/O 구성 모드를 끕니다.

CHANGE SAVED

RS-232의 전송율과 패리티의 선택 정보는 비휘발성 메모리에 저장되며 전원공급기의 전원을 끄거나 원격 인터페이스가 재설정(reset)된 후에도 변경되지 않습니다. 전원공급기에 변경사항이 이제 유효함을 알리는 메시지가 나타납니다. 전송율과 패리티가 변경되지 않은 경우 "NO CHANGE"라는 메시지가 1초 동안 디스플레이됩니다.

참고

변경없이 I/O 구성 모드를 종료하려면 "NO CHANGE" 메시지가 디스플레이될 때까지 "I/O Config" 키를 누르면 됩니다.

GPIB 인터페이스 구성

후면판에 있는 GPIB 커넥터를 사용하면 전원공급기를 컴퓨터나 기타 GPIB 장치에 연결할 수 있습니다. 제 1 장에 애질런트 테크놀로지스가 공급하는 케이블 목록이 나와 있습니다. GPIB 시스템은 다음 규칙만 준수한다면 어떤 구성(성형, 선형 또는 둘 다)으로도 연결할 수 있습니다.

- 컴퓨터를 포함하여 전체 장치의 수가 15개 이하이어야 함.
- 사용되는 케이블의 전체 길이는 연결된 장치수 곱하기 2미터 한 것이, 최장 20 미터를 넘지 않아야 함.

참고

IEEE-488에 따르면 개별 케이블의 길이가 4 미터를 넘으면 주의를 기울어야 합니다.

3

한 개의 GPIB 커넥터 위에는 커넥터를 3개 이하로만 쌓아야 합니다. 커넥터가 모두 잘 장착되고 잠금 나사로 단단히 조여져 있는지 확인합니다.

RS-232 인터페이스 구성

후면판에 있는 9 핀(DB-9) 직렬 커넥터를 사용하여 전원공급기를 RS-232 인터페이스에 연결시킵니다. 전원공급기는 DTE(Data Terminal Equipment) 장치로 구성되어 있습니다. RS-232 인터페이스를 통한 모든 통신에 대해 전원공급기에는 두 개의 핸드쉐이크 회선, 즉, DTR(Data Terminal Ready, on pin 4)와 DSR(Data Set Ready, on pin 6)이 사용됩니다.

다음은 RS-232 인터페이스를 통해 전원공급기를 사용하는 데 도움이 되는 정보를 설명합니다. RS-232에 대한 프로그래밍 명령은 101 페이지에서 설명합니다.

RS-232 인터페이스 구성 개요

다음 매개변수들을 사용하여 RS-232 인터페이스를 구성합니다. 전면판의 **I/O Config** 키를 사용하여 전송율, 패리티 및 데이터 비트 수를 선택합니다(전면판에서 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 59 페이지를 참조하십시오).

- 전송율: 300, 600, 1200, 2400, 4800 또는 9600 baud(공장 설정값)
- 패리티 및 데이터 비트: **None/8 Data bits**(공장 설정값)
Even/7 Data bits 또는
Odd/7 Data bits
- 시작 비트 수: **1 비트**(고정값)
- 정지 비트 수: **2 비트**(고정값)

RS-232 데이터 프레임 포맷

하나의 문자 프레임은 하나의 문자를 구성하기 위해 전송된 모든 비트들로 구성됩니다. 프레임은 시작 비트에서 마지막 정지 비트까지의 문자들로 정의됩니다. 프레임 내에서 전송율, 데이터 비트 수 및 패리티 유형을 선택할 수 있습니다. 전원공급기는 7과 8 데이터 비트에 대해 다음과 같은 프레임 포맷을 사용합니다.

PARITY = EVEN, ODD	Start Bit	7 Data Bits	Parity Bit	Stop Bit	Stop Bit	...
PARITY = NONE	Start Bit	8 Data Bits		Stop Bit	Stop Bit	

컴퓨터 또는 단말기에 연결


전원공급기를 컴퓨터나 단말기에 연결하기 위해서는 알맞은 인터페이스 케이블이 있어야 합니다. 대부분의 컴퓨터 및 단말기는 DTE(*Data Terminal Equipment*) 장치입니다. 전원공급기 또한 DTE 장치이기 때문에 DTE-DTE 인터페이스 케이블을 사용하여야 합니다. 이 케이블들은 공모뎀(null-modem), 모뎀 일리미네이터 또는 크로스오버 케이블이라고도 합니다.

인터페이스 케이블의 양쪽 끝에는 알맞은 커넥터가 있어야 하고, 내부 배선에 하자가 없어야 합니다. 커넥터에는 일반적으로 한 개의 "수" 핀(male pin) 또는 "암" 핀(female pin)으로 구성된 9 핀(DB-9 커넥터)이나 25 핀(DB-25 커넥터)이 있습니다. 수 커넥터의 핀은 커넥터 셀 내부에 있으며 암 커넥터의 구멍도 커넥터 셀 내부에 있습니다.


구성에 맞는 케이블을 찾을 수 없는 경우 배선 어댑터를 사용해야 합니다. DTE간 케이블을 사용하고 있으면 어댑터가 "직선통과형"(straight-through)인지 확인합니다. 통상 어댑터에는 암수 변환기(gender changer), 공모뎀 어댑터, DB-9와 DB-25간 어댑터 등이 포함됩니다.

대부분의 컴퓨터나 단말기에 전원공급기를 연결하는 방법에 대해서는 아래의 케이블 및 어댑터 디아어그램을 참조하십시오. 구성이 설명한 것과 다른 경우에는 Agilent 34399A 어댑터 키트를 주문하여 사용하십시오. 이 키트에는 다른 컴퓨터, 단말기 및 모뎀에 연결할 수 있는 어댑터들이 들어 있습니다. 어댑터 키트에는 설명서와 핀 다이어그램이 제공됩니다.

DB-9 직렬 연결: 컴퓨터나 단말기에 수 커넥터가 있는 9 핀 직렬 포트가 있으면 Agilent 34398A 케이블 키트에 포함된 공모뎀 케이블을 사용합니다. 이 케이블의 양쪽 끝에는 9 핀 암 커넥터가 있습니다. 케이블 핀 다이어그램은 다음과 같습니다.

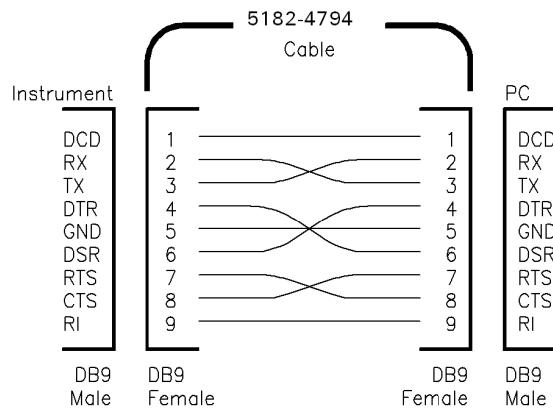

DB-25 직렬 연결: 컴퓨터나 단말기에 수 커넥터가 있는 25 핀 직렬 포트가 있으면, Agilent 34398A 케이블 키트에 포함된 공모뎀 케이블과 25 핀 어댑터를 사용합니다. 케이블 및 어댑터 핀 다이어그램은 다음과 같습니다.

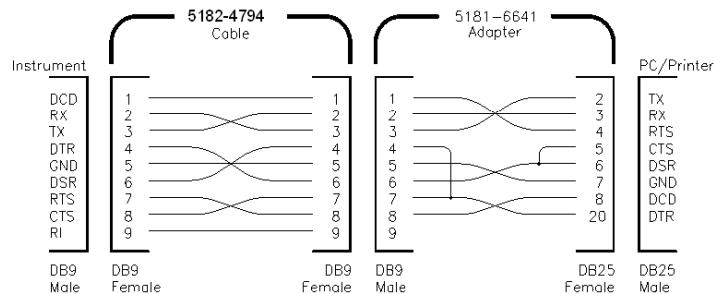

DTR/DSR 핸드쉐이크(Handshake) 프로토콜

전원공급기는 DTE (*Data Terminal Equipment*) 장치로 구성되며, RS-232 인터페이스의 DTR (*Data Terminal Ready*) 와 DSR (*Data Set Ready*) 회선을 사용하여 핸드쉐이크합니다. 전원공급기는 DTR 회선을 사용하여 홀드오프 신호를 전송합니다. 전원공급기가 인터페이스에서 데이터를 받아들이기 전에 DTR 회선은 참(True)이어야 합니다. 전원공급기에 DTR 회선이 거짓(False)으로 설정되면 데이터는 10자 내로 끝나야 합니다.

DTR/DSR 핸드쉐이크를 작동중단하려면 DTR 회선을 연결하지 말고 DSR 회선을 논리값 참에 연결시켜야 합니다. DTR/DSR 핸드쉐이크를 작동중단하면 보다 느린 전송율을 선택하여 데이터가 올바르게 전송되도록 하여야 합니다.

전원공급기는 아래와 같은 경우 DTR 회선을 거짓으로 설정합니다.

- 1 전원공급기는 입력 버퍼가 가득 찼을 경우(약 100자가 수신되었을 때), DTR 회선을 거짓으로 설정합니다(RS-232 커넥터의 핀 4). 충분한 문자가 입력 버퍼에서 제거되어 공간이 확보되고 다음 두번째 경우(다음 참조)에 해당되지 않는다면 전원공급기는 DTR 회선을 참으로 설정합니다.
- 2 전원공급기는 인터페이스를 통해 "말하기"를 원하고(이것은 전원공급기가 조회를 처리했음을 의미) <new line> 메시지 터미네이터를 수신했을 때 DTR 회선을 거짓으로 설정합니다. 이것은 어느 한 조회가 일단 전원공급기로 전송되면 버스 컨트롤러는 그 이상의 데이터를 전송하기 전에 응답을 읽어야 함을 의미합니다. 또한 이것은 <new line>이 명령 문자열을 종료시켜야 함을 의미하기도 합니다. 응답이 출력된 후 위의 첫번째 경우(위 참조)에 해당되지 않는다면 전원공급기는 DTR 회선을 다시 참으로 설정합니다.

전원공급기는 버스 컨트롤러가 인터페이스를 통해 데이터를 받아들일 준비가 되는 시기를 알 수 있도록 DSR 회선을 감시합니다. 전원공급기는 각 문자가 전송되기 전에 DSR 회선(RS-232 커넥터의 핀 6)을 감시합니다. DSR 회선이 거짓이면 출력이 일시 중단됩니다. DSR 회선이 참이 되면 전송이 다시 시작됩니다.

전원공급기는 출력이 일시 중단되는 동안 DTR 회선을 거짓으로 유지합니다. 인터페이스 교착 상태(deadlock)는 전원공급기가 전송을 완료할 수 있도록 제어기가 DSR 회선에 참을 요구할 때까지 존재합니다. <Ctrl-C> 문자를 보내면 인터페이스 교착 상태를 깰 수 있는데, 이것은 진행중인 작업을 지우고 요구된 출력을 무시합니다(이것은 IEEE-488 장치의 소거 조치(device clear)와 같습니다).

전원공급기가 DTR을 거짓으로 유지하는 동안 전원공급기가 <Ctrl-C> 문자를 확실히 인식하기 위해서는 버스 컨트롤러가 먼저 DSR을 거짓으로 설정하여야 합니다.

RS-232 문제 해결

RS-232 인터페이스를 통하여 통신하는데 문제가 있는 경우 점검하여야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 도움이 더 필요하면 컴퓨터에 제공된 책자들을 참조하십시오.

- 전원공급기와 컴퓨터가 동일한 전송율, 패리티 및 데이터 비트 수로 구성되어 있는지 확인합니다. 컴퓨터는 1개의 시작 비트와 2개의 정지 비트로 설정되어 있어야 합니다(전원공급기에서는 이 값들이 고정되어 있습니다).
- SYSTem:REMote 명령을 실행하여 전원공급기를 원격 모드에 놓아야 합니다.
- 올바른 인터페이스 케이블과 어댑터를 연결시켰는지를 확인합니다. 케이블이 시스템에 맞는 커넥터가 있어도 내부 배선이 잘못될 수 있습니다. Agilent 34398A 케이블 키트는 전원공급기를 대부분의 컴퓨터나 단말기에 연결시키는 데 사용할 수 있습니다.
- 인터페이스 케이블을 컴퓨터의 올바른 직렬 포트(COM1, COM2 등)에 연결시켰는지 확인합니다.

교정 개요

다음은 전원공급기의 교정 기능에 대한 개요를 설명합니다. 교정 절차에 대한 자세한 내용은 서비스 지침서를 참조하십시오.

교정 보안

우발적으로나 허가 받지 않은 상태에서 전원공급기를 교정할 수 없도록 하기 위해 보안 코드를 입력할 수 있습니다. 전원공급기는 공장출하시 보안이 설정되어 있습니다. 전원공급기를 교정하기 전에 정확한 보안 코드를 입력하여 보안을 해제하여야 합니다.

- 보안 코드는 전원공급기가 공장에서 출하될 때 "HP003633"^{*}이나 "HP003634"^{**}로 설정됩니다. 보안 코드는 비휘발성 메모리에 저장되며, 전원공급기의 전원을 끄거나 원격 인터페이스가 재설정(reset)된 후에도 변경되지 않습니다.
- 원격 인터페이스에서 전원공급기를 보안시키기 위해 아래에 있는 것처럼 보안 코드에는 최대 12 자로 된 문자숫자식(alphanumeric) 기호가 들어갈 수 있습니다. 첫번째 글자는 문자여야 하지만, 나머지 기호는 문자나 숫자가 모두 가능합니다. 12자를 모두 사용할 필요는 없지만 첫자는 문자여야 합니다.

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (12자)

- 전면판에서 보안을 해제할 수 있도록 전원공급기를 원격 인터페이스에서 보안 시키려면, 아래와 같이 8자 형식을 사용합니다. 처음 2자는 "H P"여야 하고 나머지는 숫자여야 합니다. 마지막 6자만이 전면판에서 인식되지만 8자가 모두 필요합니다.

전면판에서 전원공급기의 보안을 해제하려면, 다음 페이지에서처럼 "H P"를 생략하고 나머지 숫자들을 입력합니다

H P _ _ _ _ _ (8자)

보안 코드를 잊었으면 전원공급기 내부에 점퍼를 추가하여 보안 기능을 가동중단시킨 후, 새 코드를 입력하면 됩니다. 자세한 사항은 서비스 지침서를 참조하십시오.

교정을 위한 보안 해제: 사용자는 교정을 위하여 전면판에서 또는 원격 인터페이스를 통해 전원공급기의 보안을 해제시켜야 합니다.

전원공급기는 공장출하시 보안되어 있으며, 보안 코드는 "HP003633"^{*}이나 "HP003634"^{**}로 설정됩니다.

^{*}Agilent E3633A 모델용

^{**}Agilent E3634A 모델용

• 전면판 운용

SECURED

전원공급기가 보안된 경우 전원공급기를 켰 때 **Error** (Calibrate) 키를 5초 동안 누르면 위의 메시지를 1초 동안 볼 수 있습니다. 전원공급기의 보안을 해제하려면 교정 모드에서 "CAL MODE" 메시지가 디스플레이된 후 **I/O Config** (Secure) 키를 누르고 노브와 조정자리 선택키를 사용하여 보안 코드를 입력한 후 **I/O Config** (Secure) 키를 누릅니다.

000000 CODE

3

변경사항을 저장하기 위해 **I/O Config** (Secure) 키를 누르면 보안 코드가 정확한 경우 아래와 같은 메시지가 나타납니다. 보안 해제의 설정은 비휘발성 메모리에 저장되어 전원공급기의 전원을 끄거나 원격 인터페이스가 재설정(reset)되어도 변경되지 않습니다. 교정 모드에서 나가려면 전원을 껐다가 켜면 됩니다.

UNSECURED

보안 코드가 부정확한 경우, 전원공급기는 잠깐 동안 "INVALID" 메시지를 디스플레이하고 정확한 코드를 입력할 수 있도록 코드 입력 모드로 복귀합니다.

• 원격 인터페이스 운용:

CAL:SEC:STAT {OFF|ON},<code> 전원공급기를 보안 또는 보안해제합니다. 전원공급기의 보안을 해제하려면 보안시 사용한 것과 동일한 코드를 사용하여 위의 명령을 보내야 합니다. 예를 들면,

"CAL:SEC:STAT OFF, HP003633" (E3633A) 또는
"CAL:SEC:STAT OFF, HP003634" (E3634A)

교정 방지를 위한 보안: 사용자는 우발적인 교정에 대비하여 전면판에서 또는 원격 인터페이스를 통해 전원공급기를 보안시킬 수 있습니다. 전원공급기는 공장출하시 보안되어 있으며, 보안 코드는 "HP003633"**이나 "HP003634"**로 설정됩니다.

전원공급기를 보안하기 전에 68 페이지의 보안 코드 규칙을 읽어야 합니다.

• 전면판 운용:

UNSECURED

*Agilent E3633A 모델용 **Agilent E3634A 모델용

전원공급기가 보안 해제된 경우, 전원공급기를 켰 때 **[Error Calibrate]** (Calibrate) 키를 5초 동안 누르면 위의 메시지를 1초 동안 볼 수 있습니다. 전원공급기를 보안시키려면 교정 모드에서 "CAL MODE" 메시지가 디스플레이 된 후 **[I/O Config Secure]** (Secure) 키를 누르고 조정 노브와 조정자리 선택키를 사용하여 보안 코드를 입력한 후 **[I/O Config Secure]** (Secure) 키를 누릅니다.

아래와 같이 "HP"는 생략하고 나머지 숫자를 입력하여야 합니다.

000000 CODE

변경사항을 저장하기 위해 **[I/O Config Secure]** (Secure) 키를 누르면 아래와 같은 디스플레이가 나타납니다. 보안 설정은 비휘발성 메모리에 저장되어 전원공급기의 전원을 끄거나 원격 인터페이스가 재설정(reset)되어도 변경되지 않습니다. 교정 모드에서 나가려면 전원을 껐다가 켜면 됩니다.

SECURED

• 원격 인터페이스 운용:

CAL:SEC:STAT {OFF|ON},<code> 전원공급기를 보안 또는 보안해제합니다.

전원공급기를 보안시키려면 보안해제에 사용된 것과 동일한 코드를 사용하여 위의 명령을 보내야 합니다. 예를 들면,

"CAL:SEC:STAT ON, HP003633" (E3633A) 또는

"CAL:SEC:STAT ON, HP003634" (E3634A)

보안 코드 변경: 보안 코드를 변경하려면 먼저 전원공급기의 보안을 해제한 뒤 새 코드를 입력하여야 합니다.

전원 공급기를 보안하기 전에 68 페이지의 보안 코드 규칙을 읽어야 합니다.

• 전면판 운용:

보안 코드를 변경할 경우, 우선 전원공급기가 보안 해제되었는지 확인합니다. "CAL MODE" 메시지가 디스플레이 된 후 **[I/O Config Secure]** (Secure) 키를 누르고 조정 노브와 조정자리 선택키를 사용하여 새로운 보안 코드를 입력한 후 **[I/O Config Secure]** (Secure) 키를 누릅니다.

전면판에서 코드를 변경하면 원격 인터페이스에 필요한 코드도 변경됩니다.

• 원격 인터페이스 운용:

CAL:SEC:CODE <new code>

보안 코드를 변경합니다.

*Agilent E3633A 모델용

**Agilent E3634A 모델용

제 3 장 전면판 운용 교정 개요

보안 코드를 변경하려면 우선 기존의 보안 코드를 사용하여 전원공급기의 보안을 해제한 다음 새로운 코드를 입력합니다. 예를 들면,

"CAL:SEC:STAT OFF, HP003633*" 또는 "HP003634**" 기존의 코드로
보안해제

"CAL:SEC:CODE ZZ001443"

새로운 코드
입력

"CAL:SEC:STAT ON, ZZ001443"

새로운 코드로
보안

3

*Agilent E3633A 모델용 **Agilent E3634A 모델용

교정 횟수

전원공급기가 교정된 횟수를 알 수 있습니다. 전원공급기는 공장출하시 이미 교정되어 있습니다. 전원공급기를 수령할 때 횟수를 읽어 그 초기값을 알아둡니다.

교정 횟수 기능은 원격 인터페이스에서만 실행될 수 있습니다.

- 교정 횟수는 비휘발성 메모리에 저장되며, 전원공급기의 전원을 끄거나 원격 인터페이스가 재설정(reset) 된 후에도 변경되지 않습니다.
- 교정 횟수는 최대 32,767회까지 증가하였다가 0으로 되돌아 갑니다. 값은 각 교정 포인트마다 1씩 증가하므로 완전한 교정이 한 번 이루어지면 숫자는 5씩 늘어납니다.

• 원격 인터페이스 운용:

CAL:COUN?

교정 횟수를 질의합니다.

교정 메시지

교정 메시지 기능을 사용하여 전원공급기에 대한 교정 정보를 기록할 수 있습니다. 예를 들면, 마지막 교정일, 다음 교정 예정일, 전원공급기 일련번호, 또는 새로운 교정을 위해 연락할 사람의 이름과 전화번호 같은 정보도 저장할 수 있습니다.

원격 인터페이스에서만 교정 메시지로 정보를 기록하고 읽을 수 있습니다.

- 교정 메시지를 보내기 전에 전원공급기의 보안을 해제하여야 합니다.
- 교정 메시지는 최대 40자까지입니다.
- 교정 메시지는 비휘발성 메모리에 저장되며, 전원공급기의 전원을 끄거나 원격 인터페이스가 재설정(reset) 된 후에도 변경되지 않습니다.

• 원격 인터페이스 운용:

CAL:STR <quoted string>

교정 메시지를 저장합니다.

다음 명령 문자열은 교정 메시지를 저장하는 방법을 알려줍니다.

"CAL:STR 'CAL 12-05-98'"

원격 인터페이스 참조

원격 인터페이스 참조

- SCPI 명령 요약, 75 페이지
- 간소화된 프로그래밍 개요, 80 페이지
- **APPLy** 명령 사용, 83 페이지
- 출력 설정 및 운용 명령, 84 페이지
- 트리거링 명령, 91 페이지
- 시스템 관련 명령, 94 페이지
- 교정 명령, 98 페이지
- RS-232 인터페이스 명령, 101 페이지
- SCPI 상태 레지스터, 102 페이지
- 상태 보고 명령, 110 페이지
- SCPI 언어 소개, 113 페이지
- 진행중인 출력 중단, 118 페이지
- SCPI 준수(SCPI Conformance) 정보, 119 페이지
- IEEE-488 준수(IEEE-488 Conformance) 정보, 122 페이지



SCPI 언어를 처음 사용하는 경우, 전원공급기를 프로그래밍하기 전에 이 언어에 익숙해지기 위해서 위의 항들을 참조할 수도 있습니다.

SCPI 명령 요약

이 항에서는 원격 인터페이스를 통해 전원공급기를 프로그래밍하는 데 사용할 수 있는 SCPI(프로그래밍 계측기를 위한 표준 명령) 명령을 요약하여 설명합니다. 각 명령에 대한 자세한 내용은 이 장의 뒤에 나오는 항들을 참조하십시오.

이 설명서에서는 SCPI 명령문에 전체적으로 다음 규약들이 사용됩니다.

- 대괄호([])는 생략가능한 키워드나 매개변수를 나타냅니다.
- 중괄호({ })는 명령 문자열 내의 매개변수를 나타냅니다.
- 각괄호(<>)는 <> 안에 들어있는 매개변수를 하나의 값이나 코드로 대체해야 함을 나타냅니다.
- 수직선(|)은 여러 개의 매개변수들을 구분합니다.



SCPI를 처음 사용하는 경우 113 페이지를 참조하십시오.

4

출력 설정 및 측정 명령

```
APPLY {<voltage>|DEF|MIN|MAX}[,{<current>|DEF|MIN|MAX}]
APPLY?
[SOURce:]  

    CURREnt[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]{<current>|MIN|MAX|UP|DOWN}
    CURREnt[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]? [MIN|MAX]
    CURREnt[:LEVel][:IMMediate]:STEP[:INCRement]
        {<numeric value> | DEFault}
    CURREnt[:LEVel][:IMMediate]:STEP[:INCRement]? {DEFault}
    CURREnt[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude] {<current>|MIN|MAX}
    CURREnt[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude]? [MIN|MAX]
    CURREnt:PROTection[:LEVel] {<current>|MIN|MAX}
    CURREnt:PROTection[:LEVel]? {MIN|MAX}
    CURREnt:PROTection:STATE {0|1|OFF|ON}
    CURREnt:PROTection:STATE?
    CURREnt:PROTection:TRIPped?
    CURREnt:PROTection:CLEar
    VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]
        {<voltage>|MIN|MAX|UP|DOWN}
    VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]? [MIN|MAX]
    VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:STEP[:INCRement]
        {<numeric value>|DEFault}
    VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:STEP[:INCRement]? {DEFault}
    VOLTage[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude] {<voltage>|MIN|MAX}
    VOLTage[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude]? [MIN|MAX]
    VOLTage:PROTection[:LEVel] {<voltage>|MIN|MAX}
    VOLTage:PROTection[:LEVel]? {MIN|MAX}
    VOLTage:PROTection:STATE {0|1|OFF|ON}
    VOLTage:PROTection:STATE?
    VOLTage:PROTection:TRIPped?
    VOLTage:PROTection:CLEar
    VOLTage:RANGE {P8V*|P20V*|P25V**|P50V**|LOW|HIGH}
    VOLTage:RANGE?
```

MEASure
 :CURREnt[:DC]?
 [:VOLTage][:DC]?

*Agilent E3633A 모델용

**Agilent E3634A 모델용

트리거링 명령

```
INITiate[ :IMMediate]
TRIGger[ :SEQuence]
  :DELay {<seconds> | MIN | MAX}
  :DELay?
  :SOURce {BUS | IMM}
  :SOURce?
*TRG
```

시스템 관련 명령

```
DISPlay[ :WINDOW]
  [:STATe] {OFF | ON}
  [:STATe]?
  :TEXT[ :DATA] <quoted string>
  :TEXT[ :DATA]?
  :TEXT:CLEar
SYSTem
  :BEEPer[:IMMediate]
  :ERRor?
  :VERSion?
OUTPut
  :RELay[:STATe] {OFF | ON}
  :RELay[:STATe]?
  [:STATe] {OFF | ON}
  [:STATe]?

*IDN?
*RST
*TST?
*SAV {1 | 2 | 3}
*RCL {1 | 2 | 3}
```

교정 명령

```
CALibration
  :COUNT?
  :CURRent[ :DATA] <numeric value>
  :CURRent:LEVel {MIN|MID|MAX}
  :CURRent:PROTection
  :DAC:ERRor
  :SECure:CODE <new code>
  :SECure:STATe {OFF|ON},<code>
  :SECure:STATe?
  :STRing <quoted string>
  :STRing?
  :VOLTage[ :DATA] <numeric value>
  :VOLTage:LEVel {MIN|MID|MAX}
  :VOLTage:PROTection
```

상태 보고 명령

```
STATus:QUEStionable
  :CONDITION?
  [ :EVENT]?
    :ENABLE <enable value>
    :ENABLE?

SYSTem:ERRor?
*CLS
*ESE <enable value>
*ESE?
*ESR?
*OPC
*OPC?
*PSC {0|1}
*PSC?
*SRE <enable value>
*SRE?
*STB?
*WAI
```

RS-232 인터페이스 명령

SYSTem
:LOCal
:REMote
:RWLock

IEEE-488.2 공통 명령

*CLS
*ESR?
*ESE <enable value>
*ESE?
*IDN?
*OPC
*OPC?
*PSC {0|1}
*PSC?
*RST
*SAV {1|2|3}
*RCL {1|2|3}
*STB?
*SRE <enable value>
*SRE?
*TRG
*TST?
*WAI

4

간소화된 프로그래밍 개요

이 항에서는 원격 인터페이스를 통하여 전원공급기를 프로그래밍하는 데 사용되는 기본 기법들을 소개합니다. 이 항은 단지 개요에 불과하며, 사용자가 자신의 응용 프로그램을 작성하는 데 필요한 자세한 내용은 제공하지 않습니다. 보다 자세한 설명과 예에 관해서는 이 장의 나머지 부분과 제 6 장 "응용프로그램"을 참조하십시오. 또한 명령 문자열 출력 및 데이터 입력에 관한 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공되는 프로그래밍 참조 설명서를 참조하십시오.

APPLy 명령 사용

APPLy 명령은 원격 인터페이스를 통하여 전원공급기를 프로그래밍하는 가장 간단한 방법을 제공합니다. 예를 들어, 컴퓨터에서 실행되는 다음 명령문은 전원공급기를 3V, 1A로 설정합니다.

"APPL 3.0, 1.0"

Low-level 명령 사용

APPLy 명령은 전원공급기를 프로그래밍하는 가장 간단한 방법을 제공하지만, Low-level 명령을 사용하면 보다 융통성 있게 각각의 매개변수를 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 컴퓨터에서 실행되는 다음 명령문들은 전원공급기를 3V, 1A로 설정합니다.

"VOLT 3.0"

출력 전압을 3.0 V로 설정합니다.

"CURR 1.0"

출력 전류를 1.0 A로 설정합니다.

조회 응답 읽기

조회 명령들("?"로 끝나는 명령들)만이 전원공급기에서 응답 메시지를 전송하도록 지시합니다. 조회 결과 출력값이나 내부 계측기 설정값들이 표시됩니다. 예를 들어, 컴퓨터에서 실행되는 아래의 명령문들은 전원공급기의 오류 대기열을 읽고 가장 최근의 오류를 인쇄합니다.

dimension statement	문자열 배열의 크기를 정합니다(80개 요소).
"SYST:ERR?"	오류 대기열을 읽습니다.
bus enter statement	오류 문자열을 컴퓨터에 입력합니다.
print statement	오류 문자열을 인쇄합니다.

트리거 소스 선택

전원공급기는 트리거 소스로서 "버스"(소프트웨어) 트리거 또는 즉시 내부 트리거를 받아들입니다. 기정값으로 "BUS" 트리거 소스가 선택됩니다. 전원공급기가 즉시 내부 트리거를 사용하도록 하려면 "IMMEDIATE"를 선택하여야 합니다. 예를 들어, 컴퓨터에서 실행되는 다음 명령문들은 전원공급기를 3 V/1 A의 출력으로 즉시 설정합니다.

"VOLT:TRIG 3.0"	트리거된 전압 레벨을 3.0 V로 설정합니다.
"CURR:TRIG 1.0"	트리거된 전류 레벨을 1.0 A로 설정합니다.
"TRIG:SOUR IMM"	즉시 트리거를 소스로서 선택합니다.
"INIT"	트리거 시스템이 시작되도록 합니다.

전원공급기 프로그래밍 범위

SOURCE 부시스템에는 값을 프로그래밍하기 위한 매개변수가 필요합니다. 매개변수에 대해 사용할 수 있는 프로그래밍 값은 원하는 전원공급기의 출력 범위에 따라 달라집니다. 아래의 표에는 사용할 수 있는 프로그래밍 값과 MINimum, MAXimum, DEFault 및 Agilent E3633A와 Agilent E3634A 전원공급기의 재설정 값이 나와 있습니다.

전원공급기를 프로그래밍할 때 이 표를 참조하여 매개변수를 식별하십시오.

표 4-1. Agilent E3633A 프로그래밍 범위

		0 ~ 8V/20A 범위	0 ~ 20V/10A 범위
전압	프로그래밍 범위	0 V ~ 8.24 V	0 V ~ 20.60 V
	최대값(Max)	8.24 V	20.60 V
	최소값(Min)	0 V	0 V
	기본값(DEF)	0 V	0 V
	*RST 값	0 V	
전류	프로그래밍 범위	0 A ~ 20.60 A	0 A ~ 10.30 A
	최대값(Max)	20.60 A	10.30 A
	최소값(Min)	0 A	0 A
	기본값(DEF)	20 A	10 A
	*RST 값	20.00 A	

표 4-2. Agilent E3634A 프로그래밍 범위

		0 ~ 25V/7A 범위	0 ~ 50V/4A 범위
전압	프로그래밍 범위	0 V ~ 25.75V	0 V ~ 51.5 V
	최대값(Max)	25.75 V	51.5 V
	최소값(Min)	0 V	0 V
	기본값(DEF)	0 V	0 V
	*RST 값	0 V	
전류	프로그래밍 범위	0 A ~ 7.21 A	0 A ~ 4.12 A
	최대값(Max)	7.21 A	4.12 A
	최소값(Min)	0 A	0 A
	기본값(DEF)	7.0 A	4.0 A
	*RST 값	7.00 A	

APPLy 명령 사용

APPLy 명령은 원격 인터페이스를 통해 전원공급기를 프로그래밍할 수 있는 가장 간단한 방법을 제공합니다. 하나의 명령으로 출력 전압 및 전류를 선택할 수 있습니다.

APPLy {<voltage>} | DEF | MIN | MAX}[,{<current>} | DEF | MIN | MAX}]

이 명령은 VOLTage 및 CURRent 명령이 조합된 것입니다. 새로 프로그램된 값이 현재 선택된 범위 안에 있는 한 전압과 전류값은 명령이 실행되자마자 수행됩니다.

APPLy 명령은 프로그램된 값이 현재 선택된 범위 안에서 유효한 경우에만 전원공급기의 출력을 새롭게 프로그램된 값으로 변경합니다. 프로그램된 값이 선택된 범위 안에서 유효하지 않으면 실행 오류가 발생할 수 있습니다.

전압과 전류의 매개변수를 위한 특정 값 자리에 "MINimum", "MAXimum" 또는 "DEFault"를 사용할 수도 있습니다. MIN은 "0" 볼트와 "0" 암페어를 선택합니다. MAX는 선택한 범위 중 가장 높은 값을 선택합니다.

전압과 전류의 기본값은 현재 선택한 범위에 관계 없이 "0" 볼트와 "20"^{*} 또는 "7"^{**} 암페어입니다. 매개변수의 자세한 설명은 Agilent E3633A 모델은 표 4-1 을, Agilent E3634A 모델은 표 4-2를 참조하십시오.

APPLy 명령의 매개변수를 하나만 지정하면 전원공급기는 이 매개변수를 전압 설정값으로 간주합니다.

4

APPLy?

이 명령은 전원공급기의 현재 전압과 전류 설정값을 조회하고 인용기호가 있는 문자열을 결과로서 되돌려줍니다. 전압과 전류는 아래 예의 문자열과 같은 순서로 복귀됩니다(인용부호는 문자열의 일부로서 나타납니다).

"8.00000,20.00000"^{*} 또는 "25.00000,7.00000"^{**}

위의 문자열에서 처음 숫자 8.00000은 전압 설정값이며 두번째 숫자 20.00000은 전류 설정값입니다.

*Agilent E3633A 모델용

**Agilent E3634A 모델용

출력 설정 및 운용 명령

여기에서는 전원공급기를 프로그램하는 데 사용되는 Low-level 명령을 설명합니다. APPLy 명령이 전원공급기를 프로그램하는 가장 간단한 방법을 제공한다면 Low-level 출력 설정 명령은 개별 매개변수를 변경할 수 있도록 보다 많은 융통성을 제공합니다.

CURRent {<current>}|MINimum|MAXimum|UP|DOWN}

이 명령은 전원공급기의 즉시 전류 레벨을 프로그램합니다. 즉시 레벨은 출력 단자의 전류 값입니다.

CURRent 명령은 현재 선택된 출력 범위에 관계 없이 전원공급기의 출력을 새로 프로그램된 값으로 변경합니다.

전류 매개변수를 위한 위한 특정 값에 "MINimum" 또는 "MAXimum"을 사용할 수 있습니다. MIN은 "0" 암페어라는 가장 낮은 전류 값을 선택합니다. MAX는 선택된 범위에 허용되는 가장 높은 전류 값을 선택합니다.

또한 이 명령은 "UP"과 "DOWN" 매개변수를 사용하여 미리 정한 양 만큼 즉시 전류 레벨을 증가시키거나 감소시킵니다. CURR:STEP 명령은 증가 또는 감소되는 양을 설정합니다. 새로운 충분 설정값은 최소 또는 최고 정격 전류가 초과되면 실행 오류 -222(Data out of range)를 초래할 수 있음에 유의하십시오.

CURRent의 예

다음 프로그램 세그먼트를 보면 CURR:STEP 명령으로 출력 전류를 증가시키거나 감소시키기 위해 CURR UP 또는 CURR DOWN 명령을 사용하는 방법을 알 수 있습니다.

"CURR:STEP 0.01"	단계 크기를 0.01A로 설정합니다.
"CURR UP"	출력 전류를 증가시킵니다.
"CURR:STEP 0.02"	단계 크기를 0.02A로 설정합니다.
"CURR DOWN"	출력 전류를 감소시킵니다.

CURRent? [MINimum | MAXimum]

이 조회 명령은 현재 프로그램된 전원공급기의 전류 레벨을 표시합니다. CURR? MAX와 CURR? MIN은 선택한 범위에서 프로그램할 수 있는 최대 및 최소 전류 레벨을 표시합니다.

CURRent:STEP {<numeric value>}|DEFault}

이 명령은 CURRent UP과 CURRent DOWN 명령으로 프로그래밍할 전류의 단계 크기를 설정합니다. 앞 페이지의 예를 참조하십시오.

단계 크기를 최소 설정능으로 설정하려면 단계 크기를 "DEFault"로 설정하십시오. 단계 크기의 최소 설정능은 각각 약 0.32 mA(E3633A)와 0.13mA(E3634A)입니다. CURR:STEP? DEF는 계측기의 최소 설정능을 표시합니다. 즉시 전류 레벨은 단계 크기의 값에 따라 증가하기도 하고 감소하기도 합니다. 예를 들어 단계 크기가 0.01이면 출력 전류가 10 mA씩 증가하거나 감소합니다.

이 명령은 전원공급기를 허용된 최소 설정능으로 프로그램할 때 유용합니다.
*RST에서 단계 크기는 최소 설정능의 값입니다.

CURRent:STEP? {DEFault}

이 조회 명령은 현재 지정된 단계 크기의 값을 표시합니다. 표시되는 매개변수는 숫자 값입니다. "Default"는 암페어 단위로 단계 크기의 최소 설정능을 제공합니다.

CURRent:TRIGgered {<current>}|MINimum|MAXimum}

이 명령은 대기 중인 트리거 전류 레벨을 프로그램합니다. 대기 중인 트리거 전류 레벨은 트리거가 발생하면 출력 단자로 전송되는 저장된 값입니다. 대기 중인 트리거 레벨은 후속 CURRent 명령의 영향을 받지 않습니다.

CURRent:TRIGgered? [MINimum | MAXimum]

이 조회 명령은 현재 프로그램되어 있는 트리거 전류 레벨을 표시합니다. 트리거 레벨이 프로그램되지 않은 경우, CURRent 레벨이 표시됩니다. CURR:TRIG? MAX와 CURR:TRIG? MIN은 각각 프로그램할 수 있는 최대 및 최소 트리거 전류 레벨을 표시합니다.

CURRent:PROTection {<current>}|MINimum|MAXimum}

이 명령은 과전류 방지(OCP) 회로가 트립되는 전류 레벨을 설정합니다. 최고 출력 전류가 OCP 레벨을 초과하면 출력 전류는 0으로 프로그램됩니다. Questionable Status 레지스터 "OC" 비트가 설정됩니다(103 페이지 참조). 과전류 조건은 OCP 트립을 초래한 조건이 제거되면 CURR:PROT:CLE 명령으로 소거할 수 있습니다.

CURRent:PROTection? {MINimum|MAXimum}

이 조회 명령은 현재 프로그램되어 있는 과전류 방지 트립 레벨을 표시합니다. CURR:PROT? MAX와 CURR:PROT? MIN은 프로그램할 수 있는 최대 및 최소 과전류 트립 레벨을 표시합니다.

CURRent:PROTection:STATE {0|1|OFF|ON}

이 명령은 전원 공급기의 과전류 방지 기능을 가동하거나 가동 중단합니다. 과전류 조건은 OCP 트립을 초래한 조건이 제거되면 CURR:PROT:CLE 명령으로 소거할 수 있습니다. *RST에서 이 값은 "ON"으로 설정됩니다.

CURRent:PROTection:STATE?

이 조회 명령은 과전류 방지 기능의 상태를 표시합니다. 표시되는 매개변수는 "0" (OFF) 또는 "1" (ON)입니다.

CURRent:PROTection:TRIPPed?

이 조회 명령은 과전류 방지 회로가 트립되어 소거되지 않으면 "1"을 표시하고, 트립되지 않았으면 "0"을 표시합니다.

CURRent:PROTection:CLEar

이 명령은 과전류 방지 회로를 소거시킵니다. 이 명령 후 출력 전류는 과전류 방지가 트립되기 전의 상태로 복구되고 OCP 트립 레벨은 현재 프로그램된 값이 그대로 유지됩니다. 이 명령을 전송하기 전에 출력 전류를 트립 OCP 포인트 아래로 내리거나 OCP 트립 레벨을 출력 설정값 이상으로 올리십시오. 이 명령을 진행하기 전에 외부 원인에 의한 과전류 조건을 제거해야 합니다.

VOLTage {< voltage >} |MINimum|MAXimum|UP|DOWN}

이 명령은 전원공급기의 즉시 전압 레벨을 프로그램합니다. 즉시 레벨은 출력 단자
의 전압 값입니다.

VOLTage 명령은 현재 선택된 출력 범위에 관계 없이 전원공급기의 출력을 새로
프로그래밍된 값으로 변경합니다.

전압 매개변수를 위한 특정 값에 "MINimum" 또는 "MAXimum"을 사용할 수 있습
니다. MIN은 "0" 볼트라는 가장 낮은 전압 값을 선택합니다. MAX는 선택된 범위에
허용되는 가장 높은 전압 값을 선택합니다.

또한 이 명령은 "UP"과 "DOWN"을 사용하여 미리 정한 양 만큼 즉시 전압 레벨을 증
가시키거나 감소시킵니다. VOLT:STEP 명령은 증가 또는 감소되는 양을 설정
합니다. 새로운 충분 설정값이 최소 또는 최고 정격 전압을 초과하면 실행 오류 –
222(Data out of range)를 초래할 수 있음에 유의하십시오.

VOLTage의 예

다음 프로그램 세그먼트를 보면 VOLT:STEP 명령으로 출력 전압을 증가시키거
나 감소시키기 위해 VOLT UP 또는 VOLT DOWN 명령을 사용하는 방법을 알 수
있습니다.

"VOLT:STEP 0.01"	단계 크기를 0.01V로 설정합니다.
"VOLT UP"	출력 전압을 증가시킵니다.
"VOLT:STEP 0.02"	단계 크기를 0.02V로 설정합니다.
"VOLT DOWN"	출력 전압을 감소시킵니다.

4

VOLTage? [MINimum | MAXimum]

이 조회 명령은 현재 프로그램된 전원공급기의 전압 레벨을 표시합니다. VOLT?
MAX와 VOLT? MIN은 선택한 범위에서 프로그램할 수 있는 최대 또는 최소 전압
레벨을 표시합니다.

VOLTage:STEP {<numeric value>}|DEFault}

이 명령은 VOLT UP과 VOLT DOWN 명령으로 프로그래밍할 전압의 단계 크기를 설정합니다. 앞 페이지의 예를 참조하십시오.

단계 크기를 최소 설정능으로 설정하려면 단계 크기를 "DEFault"로 설정하십시오. 단계 크기의 최소 설정능은 각각 약 0.36 mV(E3633A)와 0.95mV(E3634A)입니다. VOLT:STEP? DEF는 계측기의 최소 설정능을 표시합니다. 즉시 전압 레벨은 단계 크기의 값에 따라 증가하기도 하고 감소하기도 합니다. 예를 들어 단계 크기가 0.01이면 출력 전압이 10 mV씩 증가하거나 감소합니다.

이 명령은 전원공급기를 허용된 최소 설정능으로 프로그램할 때 유용합니다. *RST에서 단계 크기는 최소 설정능의 값입니다.

VOLTage:STEP? {DEFault}

이 조회 명령은 현재 지정된 단계 크기의 값을 표시합니다. 표시되는 매개변수는 숫자 값입니다. "Default"는 볼트 단위로 단계 크기의 최소 설정능을 제공합니다.

VOLTage:TRIGgered {<voltage>}| MINimum | MAXimum

이 명령은 대기 중인 트리거 전압 레벨을 프로그램합니다. 대기 중인 트리거 전압 레벨은 트리거가 발생하면 출력 단자로 전송되는 저장된 값입니다. 대기 중인 트리거 레벨은 후속 VOLTage 명령의 영향을 받지 않습니다.

VOLTage:TRIGgered? [MINimum | MAXimum]

이 조회 명령은 현재 프로그램되어 있는 트리거 전압 레벨을 표시합니다. 트리거 레벨이 프로그램되지 않은 경우 VOLT 레벨이 표시됩니다. VOLT:TRIG? MAX와 VOLT:TRIG? MIN은 프로그램할 수 있는 최대 및 최소 트리거 전압 레벨을 표시합니다.

VOLTage:PROTection {<voltage>}|MINimum|MAXimum

이 명령은 과전압 방지(OVP) 회로가 트립되는 전압 레벨을 설정합니다. 최고 출력 전압이 OVP 레벨을 초과하면, 전원 공급 출력은 내부 SCR에 의해 저장됩니다. Questionable Status 레지스터 "OV" 비트가 설정됩니다(103 페이지 참조). 과전압 조건은 OVP 트립을 초래한 조건이 제거되면 VOLT:PROT:CLE 명령으로 소거할 수 있습니다.

VOLTage:PROTection? {MINimum|MAXimum}

이 조회 명령은 현재 프로그램되어 있는 과전압 방지 트립 레벨을 표시합니다. VOLT:PROT? MAX와 VOLT:PROT? MIN은 프로그램할 수 있는 최대 및 최소 과전압 트립 레벨을 표시합니다.

VOLTage:PROTection:STATe {0|1|OFF|ON}

이 명령은 전원공급기의 과전압 방지 기능을 가동하거나 가동중단합니다. 과전압 조건은 OVP 트립을 초래한 조건이 제거되면 VOLT:PROT:CLE 명령으로 소거할 수 있습니다. *RST에서 이 값은 "ON"으로 설정됩니다.

VOLTage:PROTection:STATe?

이 조회 명령은 과전압 방지 기능의 상태를 표시합니다. 표시되는 매개변수는 "0"(OFF) 또는 "1"(ON)입니다.

VOLTage:PROTection:TRIPped?

이 조회 명령은 과전압 방지 회로가 트립되어 소거되지 않으면 "1"을 표시하고 트립되지 않았으면 "0"을 표시합니다.

VOLTage:PROTection:CLEar

이 명령은 과전압 방지 회로를 소거시킵니다. 이 명령 후 출력 전압은 과전압 방지가 트립되기 전의 상태로 복구되고 OVP 트립 레벨은 현재 프로그램된 값이 그대로 유지됩니다. 이 명령을 전송하기 전에 출력 전압을 트립 OVP 포인트 아래로 내리거나 OVP 트립 레벨을 출력 설정값 이상으로 올리십시오. 이 명령을 진행하기 전에 외부 원인에 의한 과전압 조건을 제거해야 합니다.

4

VOLTage:RANGe {P8V|P20V||LOW|HIGH} (E3633A 모델용) 또는 {P25V|P50V|LOW|HIGH} (E3634A 모델용)

이 명령은 식별자에 의해 프로그램되는 출력 범위를 선택합니다. 예를 들어, 8V/20A* 범위가 선택되면 최대로 프로그램할 수 있는 전압과 전류는 8.24 볼트와 20.60 암페어로 제한됩니다. 20V/10A* 범위가 선택되면 최대로 프로그램할 수 있는 전압과 전류는 20.60 볼트와 10.30 암페어로 제한됩니다. Agilent E3634A 모델의 자세한 프로그래밍 범위는 82 페이지를 참조하십시오. "P20V"* 또는 "HIGH"는 20V/10A* 범위의 식별자이고 "P8V"* 또는 "LOW"는 8V/20A* 범위의 식별자입니다.
RST에서는 8V/20A 또는 25V/7A** 범위가 선택됩니다.

*Agilent E3633A 모델용 **Agilent E3634A 모델용

VOLTage:RANGe?

이 조회 명령은 현재 선택된 범위를 표시합니다. 표시되는 매개변수는 Agilent E3633A의 경우 "P20V"(HIGH) 또는 "P8V"(LOW)이고, Agilent E3634A의 경우 "P50V"(HIGH) 또는 "P25V"(LOW)입니다.

MEASure:CURRent?

이 명령은 전원공급기 내부의 전류 감지 저항에서 측정된 전류를 조회합니다.

MEASure[:VOLTage]?

이 명령은 전원공급기의 감지 단자에서 측정된 전압을 조회합니다.

트리거링 명령

전원공급기의 트리거링 시스템을 사용하면 트리거 소스를 선택하고 트리거를 삽입하여 트리거를 받을 때 전압과 전류를 변경할 수 있습니다. 전원공급기의 트리거링은 다단계 과정으로 이루어집니다.

- 우선, 전원공급기가 트리거를 받아들일 소스를 지정하여야 합니다. 전원공급기는 원격 인터페이스로부터 버스(소프트웨어) 트리거나 즉시 트리거를 받아들입니다.
- 그 다음, 지정된 트리거 소스에서 트리거를 인지하는 시간과 해당 출력이 변하기 시작하는 시간 사이의 시간 지연을 설정할 수 있습니다. 시간 지연은 버스 트리거 소스에 대해서만 유효합니다.
- 마지막으로, INITiate 명령을 입력하여야 합니다. IMMEDIATE 소스를 선택하면 선택된 출력은 트리거된 레벨로 즉시 설정됩니다. 그러나 트리거 소스가 버스인 경우 전원공급기는 그룹 실행 트리거(Group Execute Trigger:GET)나 *TRG 명령을 수신한 후 트리거된 레벨로 설정됩니다.

트리거 소스 선택

전원공급기가 트리거를 받아들일 소스를 지정하여야 합니다. 트리거 소스는 휘발성 메모리에 저장되며, 즉 전원공급기가 꺼지거나 원격 인터페이스가 재설정(reset)되면 소스가 버스로 설정됩니다.

4

버스(소프트웨어) 트리거링

- 버스 트리거 소스를 선택하려면 다음 명령을 보냅니다.
`TRIG:SOUR BUS`
- 버스 소스를 선택한 후 원격 인터페이스(GPIB 또는 RS-232)에서 전원공급기를 트리거하려면 *TRG(트리거) 명령을 보냅니다. *TRG를 보내면 시간 지연이 있는 경우, 지정된 시간 지연후 트리거 동작이 시작됩니다.
- IEEE-488 그룹 실행 트리거(Group Execute Trigger:GET) 메시지를 보내면서 GPIB 인터페이스에서 전원공급기를 트리거할 수도 있습니다. 다음 명령은 애질런트 테크놀로지스 컨트롤러에서 GET를 보내는 방법을 보여줍니다.

`TRIGGER 705 (group execute trigger)`

- 버스 소스를 선택할 때 동기화되도록 하려면 *WAI(대기) 명령을 보냅니다.
*WAI 명령이 실행되면 전원공급기는 추가의 명령을 실행하기 전에 대기중인 모든 작업이 완료될 때까지 기다립니다. 예를 들어, 다음과 같은 명령 문자열은 첫 번째 트리거가 받아들여져서 두번째 트리거가 인식되기 전에 실행되도록 합니다.

TRIG:SOUR BUS;*TRG;*WAI;*TRG;*WAI

- 명령이 실행되면 *OPC?(실행 완료 조회) 명령이나 *OPC(실행 완료) 명령을 사용하여 실행 완료 시기를 표시할 수 있습니다. 실행이 완료되면 *OPC? 명령은 결과값 "1"을 출력 버퍼로 보냅니다. *OPC 명령은 실행이 완료되면 Standard Event 레지스터에 "OPC" 비트(비트 0)를 설정합니다.

즉시 트리거링

- 즉시 트리거 소스를 선택하려면 다음 명령을 보냅니다.

TRIG:SOUR IMM

- IMMEDIATE를 트리거 소스로 선택하면 INITiate 명령은 즉시 VOLT:TRIG 또는 CURR:TRIG 값을 VOLT 또는 CURR 값으로 전달합니다. 어떤 시간 지연도 무시됩니다.

트리거링 명령

INITiate

이 명령은 트리거 시스템이 시작되도록 합니다. 이 명령은 트리거 소스가 immediate인 경우 전체 트리거 사이클을 한번 완료시키며, 트리거 소스가 버스인 경우 트리거 부시스템(Subsystem)이 시작하도록 합니다.

TRIGger:DELay {<seconds>} | MINimum | MAXimum}

지정된 트리거 소스에서 이벤트를 인지하는 시간과 전원공급기 출력에서 해당 트리거 활동을 시작하는 시간 사이의 시간 지연을 설정합니다. 0에서 3600 초 사이에서 선택합니다. MIN = 0 초이고, MAX = 3600 초입니다. *RST 명령은 이 값을 0 초로 설정합니다.

TRIGger:DELay?

트리거 지연 시간을 조회합니다.

TRIGger:SOURce {BUS | IMMEDIATE}

이 명령은 전원공급기가 트리거를 받아들일 소스를 선택합니다. 전원공급기는 버스(소프트웨어) 트리거를 받아들이거나 내부 immediate 트리거를 받아들입니다. *RST에서는 버스 트리거 소스가 선택됩니다.

4

TRIGger:SOURce?

현재의 트리거 소스를 조회합니다. 그 결과 "BUS" 또는 "IMM"이 표시됩니다.

***TRG**

버스(소프트웨어) 트리거를 소스로 선택한 (TRIG:SOUR BUS) 트리거 부시스템 (Subsystem)에 트리거를 발생시킵니다. 이 명령은 그룹 실행 트리거(Group Execute Trigger:GET) 명령과 같은 효과가 있습니다. RS-232 운용의 경우, 우선 SYST:REM 명령을 보내 전원공급기가 원격 인터페이스 모드에 있도록 하여야 합니다.

시스템 관련 명령

DISPlay {OFF | ON}

이 명령은 전면판 디스플레이를 끄거나 켭니다. 디스플레이가 꺼지면 출력이 디스플레이로 전달되지 않고 **ERROR** 표시기를 제외한 모든 표시기가 작동중단됩니다. 로컬 모드로 복귀되면 디스플레이 상태가 자동으로 켜집니다. **Store Local** (Local) 키를 누르면 원격 인터페이스에서 로컬 상태로 복귀됩니다.

DISPlay?

이 명령은 전면판 디스플레이 설정상태를 조회합니다. "0"(꺼짐)이나 "1"(켜짐)이 표시됩니다.

DISPlay:TEXT <quoted string>

이 명령은 전면판에 메시지를 표시합니다. 전원공급기는 메시지를 최대 12자까지 디스플레이합니다. 그 이상의 문자들은 절단됩니다. 쉼표, 마침표 및 세미콜론은 앞 문자와 디스플레이 공간을 공유하며 개별 문자로 간주되지 않습니다.

DISPlay:TEXT?

이 명령은 전면판에 보내진 메시지를 조회한 후 인용부호의 문자열은 표시합니다.

DISPlay:TEXT:CLEar

전면판에 표시된 메시지를 지웁니다.

OUTPut {OFF | ON}

이 명령은 전원공급기의 출력을 시작하거나 중지시킵니다. 출력이 중지되면 전압 값은 0 V가 되며 전류 값은 1 mA가 됩니다. *RST에서는 출력 상태가 OFF입니다.

OUTPut?

이 명령은 전원공급기의 출력 상태를 조회합니다. 표시되는 값은 "0"(OFF) 또는 "1"(ON)입니다.

OUTPut:RELay {OFF | ON}

이 명령은 RS-232 커넥터의 두 TTL 신호의 상태를 설정합니다. 이 신호들은 외부 릴레이 및 릴레이 드라이버와 함께 사용됩니다. TTL 출력은 RS-232 커넥터 핀 1과 핀 9에서 사용할 수 있습니다. OUTPut:RELay 상태가 "ON"이면 핀 1의 TTL 출력은 높으며(4.5 V) 핀 9는 낮습니다(0.5 V). OUTPut:RELay 상태가 "OFF"이면 레벨은 반대가 됩니다. *RST에서는 OUTPut:RELay 상태가 OFF입니다.

참고

RS-232 커넥터의 핀 1과 핀 9의 TTL 출력은 전원공급기 내부에 점퍼를 두 개 설치한 후에만 사용할 수 있습니다. 자세한 설명은 서비스 지침서를 참조하십시오.

참고

전원공급기를 출력 릴레이 제어 신호로 구성한 경우에는 RS-232 인터페이스를 사용하지 마십시오. RS-232 회로의 내부 부품이 손상될 수 있습니다.

OUTPut:RELay?

이 명령은 TTL 릴레이 논리 신호 상태를 반환합니다. OUTP:REL 명령을 참조하십시오.

SYSTem:BEEPer

즉시 빼 소리가 한 번 납니다.

4

SYSTem:ERRor?

이 명령은 전원공급기의 오류 대기열을 조회합니다. 전면판 **ERROR** 표시기가 켜지면, 하나 이상의 명령문이나 하드웨어 오류가 검출된 것입니다. 최대 20개까지의 오류를 오류 대기열에 저장할 수 있습니다. 오류의 전체 목록은 제 5 장 "오류 메시지"를 참조하십시오.

- 오류는 선입선출(FIFO) 방식으로 검색됩니다. 맨 처음 저장된 오류가 첫번째로 표시됩니다. 대기열에서 모든 오류를 읽으면 **ERROR** 표시기가 꺼집니다. 오류가 발생할 때마다 한 번씩 전원공급기에서 빼 소리가 납니다.
- 오류가 20개 넘게 발생하면 대기열에 저장된 마지막 오류(가장 최근의 오류)는 -350, "Too many errors"로 바뀝니다. 대기열에서 오류를 제거하기 전에는 더 이상의 오류가 저장되지 않습니다. 사용자가 오류 대기열을 읽었을 때 오류가 발생하지 않았으면 전원공급기는 +0, "No error"로 응답합니다.
- 전원을 끄거나 *CLS(상태 지움) 명령이 실행된 후에는 오류 대기열이 지워집니다. *RST(재설정) 명령은 오류 대기열을 지우지 않습니다.

SYSTem:VERSion?

이 명령은 현재 SCPI 버전을 파악하기 위해 전원공급기를 조회합니다. 그 결과 형식이 YYYY.V인 문자열이 표시되는데, 여기에서 "Y's"는 버전의 연도를 나타내고, "V"는 그 연도의 버전 번호를 나타냅니다 (예: 1996.0).

*IDN?

전원공급기의 식별 문자열을 조회합니다. 그 결과 전원공급기는 쉼표로 구분된 네 개의 필드를 표시합니다. 첫번째 필드는 제조사명이고, 두번째 필드는 모델 번호이며, 세번째 필드는 사용되지 않고(항상 "0"), 네번째 필드는 세 개의 숫자로 구성된 개정 코드입니다. 첫번째 숫자는 전원공급기 주 프로세서에 대한 펌웨어 개정 번호이고, 두번째 숫자는 입/출력 프로세서에 대한 펌웨어 개정 번호이며, 세번째 숫자는 전면판 프로세서에 대한 펌웨어 개정 번호입니다.

이 명령 결과 다음 형식의 문자열이 표시됩니다(문자열 변수의 크기는 적어도 40자 이상이어야 함).

HEWLETT-PACKARD, E3633A 또는 E3634A, 0,X.X-X.X-X.X

*RST

이 명령은 전원공급기를 다음과 같이 전원공급시 초기 상태로 재설정(reset)합니다.

명령	E3633A 상태	E3634A 상태
CURR	20 A	7 A
CURR:STEP	0.32 mA (대표적인 값)	0.13 mA (대표적인 값)
CURR:TRIG	20 A	7 A
CURR:PROT	22.0 A	7.5 A
CURR:PROT:STAT	ON	ON
DISP	ON	ON
OUTP	OFF	OFF
OUTP:REL	OFF	OFF
TRIG:DEL	0	0
TRIG:SOUR	BUS	BUS
VOLT	0 V	0 V
VOLT:STEP	0.36 mV (대표적인 값)	0.95 mV (대표적인 값)
VOLT:TRIG	0 V	0 V
VOLT:PROT	22.0 V	55.0 V
VOLT:PROT:STAT	ON	ON
VOLT:RANG	P8V (Low)	P25V (Low)

*TST?

이 명령은 전원공급기의 완전한 자체 시험(complete self-test)을 수행합니다. 완전한 자체 시험(complete self-test)을 통과하면 "0"이 표시되고 실패하면 "1" 또는 0이 아닌 값이 표시됩니다. 자체 시험에 실패하면, 오류 메시지와 시험이 실패한 이유에 대한 추가 정보가 표시됩니다.

*SAV { 1 | 2 | 3 }

이 명령은 전원공급기의 현재의 상태를 비휘발성 메모리의 지정된 위치에 저장합니다. 전원공급기의 작동 상태를 저장하는 데 세 개의 메모리 위치가 사용됩니다 (번호 1, 2, 3이 부여됨). 이 상태 저장 기능은 다음과 같은 명령의 상태나 값을 "기억"합니다.

CURR, CURR:STEP, CURR:TRIG, CURR:PROT, CURR:PROT:STAT
DISP, OUTP, OUTP:REL, TRIG:DEL, TRIG:SOUR, VOLT,
VOLT:STEP, VOLT:TRIG, VOLT:PROT, VOLT:PROT:STAT, 및
VOLT:RANG

저장된 상태를 호출하려면 그 상태를 저장하는 데 사용하였던 메모리 위치를 사용하여야 합니다.

*RCL { 1 | 2 | 3 }

이전에 저장된 상태를 호출합니다. 저장된 상태를 호출하려면, 이전에 상태를 저장하는 데 사용하였던 메모리 위치를 사용하여야 합니다.

참고

DISP {OFF|ON}은 원격 인터페이스 모드에서만 저장하고 호출할 수 있습니다. 로컬 모드로 가면 디스플레이 상태가 자동으로 ON으로 설정됩니다.

4

교정 명령

전원공급기의 교정 기능 개요에 대해서는 68 페이지의 제 3 장 "교정 개요"를 참조 하십시오. 교정 절차에 대한 자세한 사항은 서비스 지침서를 참조하십시오.

참고

전원공급기를 교정할 때 OVP 또는 OCP가 트립하는 것을 방지하려면 OVP와 OCP를 ON 상태로 설정하면 안됩니다.

CALibration:COUnT?

전원공급기의 교정된 횟수를 파악하기 위한 조회 명령입니다. 전원공급기는 공장에서 출하되기 전에 교정되었습니다. 전원공급기를 인수할 때 이 숫자를 읽어 초기 값을 알아두십시오. 이 값은 매 교정점마다 1씩 커지므로 완전한 교정이 이루어지면 값이 5씩 증가합니다.

CALibration:CURRent[:DATA] <numeric value>

교정이 보안해제되고 출력 상태가 ON인 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 명령은 외부 전류계를 읽어서 구해지는 전류값을 입력합니다. 우선 입력되는 값에 대한 최소 교정 레벨(CAL:CURR:LEV MIN)을 선택하여야 합니다. 그런 다음 입력 값에 대한 중간 및 최대 교정 레벨(CAL:CURR:LEV MID 및 CAL:CURR:LEV MAX)을 입력해야 합니다. 세 개의 값을 연속적으로 선택하고 입력하여야 합니다. 그러면 전원공급기가 새로운 교정 상수를 계산합니다. 이러한 상수는 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

CALibration:CURRent:LEVel {MINimum | MIDdle|MAXimum}

이 명령은 교정이 보안해제되고 출력 상태가 ON인 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 명령은 CAL:CURR 명령에 의해 입력되는 교정점의 전원 공급기 전류 레벨을 설정합니다. 교정을 하는 동안 세점을 입력해야 하는데 우선 하한점(MIN)부터 선택하여 입력해야 합니다.

CALibration:CURRent:PROTection

이 명령은 전원공급기의 과전류 방지 회로를 교정합니다. 이 명령의 실행에는 약 10초가 소요됩니다. 과전류 방지를 교정하기 전에 교정을 보안해제하고 출력을 단락시켜야 합니다. 전원공급기는 자동으로 교정을 수행하고 새 과전류 상수를 비휘발성 메모리에 저장합니다. 이 명령을 보내기 전에 전류 교정이 선행되어야 합니다.

CALibration:DAC:ERRQ

이 명령은 외부 계측기를 사용하지 않고 내부 DAC의 차등 비선형 오류를 정정합니다. 전압을 교정하기 전에 이 명령을 보내야 합니다. 이 명령의 실행에는 약 30초가 소요됩니다.

CALibration:SECure:CODE <new code>

새로운 보안 코드를 입력합니다. 보안 코드를 바꾸려면 먼저 기존 보안 코드를 사용하여 전원공급기의 보안을 해제시키고 나서 새로운 코드를 입력하여야 합니다. 교정 코드에는 원격 인터페이스를 통해 최대 12자까지 들어갈 수 있는데, 첫자는 반드시 문자여야 합니다.

CALibration:SECure:STATe {OFF | ON}, <code>

교정에 대해 전원공급기를 보안 해제하거나 보안 처리합니다. 교정 코드는 원격 인터페이스를 통해 최대 12자까지 들어갈 수 있습니다.

CALibration:SECure:STATe?

전원공급기의 교정에 대한 보안 상태를 조회합니다. 결과로 표시되는 값은 "0"(보안 해제)이나 "1"(보안)입니다.

CALibration:STRing <quoted string>

전원공급기에 대한 교정 정보를 기록합니다. 예를 들어 최종 교정일, 다음 교정 예정일, 전원공급기 일련번호 등의 정보를 저장할 수 있습니다. 교정 메시지는 최대 길이가 40자입니다. 교정 메시지를 보내기 전에 전원공급기의 보안을 해제하여야 합니다.

CALibration:STRing?

교정 메시지를 조회한 후 인용부호의 문자열로 표시합니다.

CALibration:VOLTage[:DATA] <numeric value>

교정을 보안 해제하고 출력 상태가 ON인 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 명령은 외부 전압계를 읽어서 구한 전압값을 입력합니다. 우선 입력되는 전압에 대한 최소 교정 레벨(CAL:VOLT:LEV MIN)을 선택해야 합니다. 그런 다음 입력 값에 대한 중간 및 최대 교정 레벨(CAL:VOLT:LEV MID 및 CAL:VOLT:LEV MAX)을 입력해야 합니다. 세 개의 연속되는 값을 선택하여 입력하여야 합니다. 그러면 전원 공급기가 새로운 전압 교정 상수를 계산합니다. 이러한 상수는 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

CALibration:VOLTage:LEVel {MINimum | MIDdle|MAXimum}

이 명령은 교정이 보안 해제되고 출력 상태가 ON이어야만 사용할 수 있습니다. 이 명령은 CAL:VOLT 명령에 의해 입력되는 교정점으로 전원공급기를 설정합니다. 교정을 하는 동안 세 개의 교정점이 입력되어야 하는데 우선 하한점(MIN)을 선택하고 입력하여야 합니다.

CALibration:VOLTage:PROTection

이 명령은 전원공급기의 과전압 방지 회로를 교정합니다. 이 명령의 실행에는 약 10 초가 소요됩니다. 과전압 방지 회로를 교정하기 전에 교정을 보안해제하고 출력을 개방시켜야 합니다. 전원공급기는 자동으로 교정을 수행하고 새 과전압 상수를 비휘발성 메모리에 저장합니다. 이 명령을 보내기 전에 전압 교정이 선행되어야 합니다.

RS-232 인터페이스 명령

전면판의 "입출력(I/O) 구성" 키를 사용하여 전송율, 패리티 및 데이터 비트 수를 선택합니다(제 3 장의 58 페이지의 제 3 장 "원격 인터페이스 구성"을 참조하십시오).

SYSTem:LOCal

RS-232 운용중에 전원공급기를 로컬 모드에 놓습니다. 이 명령이 수행되면 전면판의 모든 키가 완전히 작동됩니다.

SYSTem:REMote

RS-232 운용을 위하여 전원공급기를 원격 모드에 놓습니다. "Local" 키를 제외한 전면판의 모든 키가 작동중단됩니다.

SYST:REM 명령을 보내서 전원공급기를 원격 모드에 놓는 것은 매우 중요합니다. 원격 모드로 구성되지 않은 상태에서 RS-232 인터페이스를 통해 데이터를 보내거나 받으면 예기치 않은 결과를 초래할 수 있습니다.

SYSTem:RWLock

RS-232 운용을 위하여 전원공급기를 원격 모드에 놓습니다. 이 명령은 "Local" 키를 포함하여 전면판의 모든 키가 작동중단되는 것을 제외하고는 SYST:REM 명령과 같습니다.

Ctrl-C

RS-232 인터페이스를 통해 진행중인 작업을 지우고 대기중인 출력 데이터를 버립니다. 이것은 GPIB 인터페이스를 통한 IEEE-488 장치 지움(IEEE-488 device clear) 명령과 동일합니다.

SCPI 상태 레지스터

모든 SCPI 계측기는 동일한 방법으로 Status 레지스터를 실행합니다. 상태 시스템은 계측기의 다양한 상태를 세 개의 레지스터 그룹 즉, Status Byte 레지스터, Standard Event 레지스터 및 Questionable Status 레지스터 그룹으로 기록합니다. Status Byte 레지스터는 다른 레지스터 그룹에 보고된 상위의 요약 정보를 기록합니다. 다음 페이지의 다이어그램에는 전원공급기에서 사용하는 SCPI 상태 시스템이 그려져 있습니다.


Event 레지스터란?

Event 레지스터는 전원공급기의 정의된 상태를 보고하는 읽기 전용 레지스터입니다. Event 레지스터에 있는 비트는 래치됩니다. 일단 하나의 이벤트 비트가 설정되면 계속되는 상태 변경사항들은 무시됩니다. Event 레지스터에 있는 비트는 그 레지스터를 조회하거나(예: *ESR? 또는 STAT:QUES:EVEN?), *CLS(상태 지움) 명령을 보내면 자동으로 소거됩니다. 재설정 *RST 명령이나 장치 지움(device clear)은 Event 레지스터에 있는 비트를 소거하지 않습니다. Event 레지스터를 조회하면 그 결과로 레지스터에 설정된 모든 비트의 2진 가중 합계에 해당하는 10진수 값이 표시됩니다.

Enable 레지스터란?

Enable 레지스터는 단일 요약 비트를 만들기 위해 대응하는 Event 레지스터의 어떤 비트들이 함께 논리합(OR)이 되는지를 정의합니다. Enable 레지스터는 읽을 수도 있고 기록할 수도 있습니다. Enable 레지스터는 조회하더라도 "0"으로 되지 않습니다. *CLS(상태 지움) 명령은 Enable 레지스터를 소거하지 않지만 Event 레지스터에 있는 비트를 소거합니다. Enable 레지스터에 있는 비트를 사용하려면 레지스터에서 사용할 비트의 2진 가중 합계에 해당하는 10진수 값을 기록하여야 합니다.

SCPI 상태 시스템

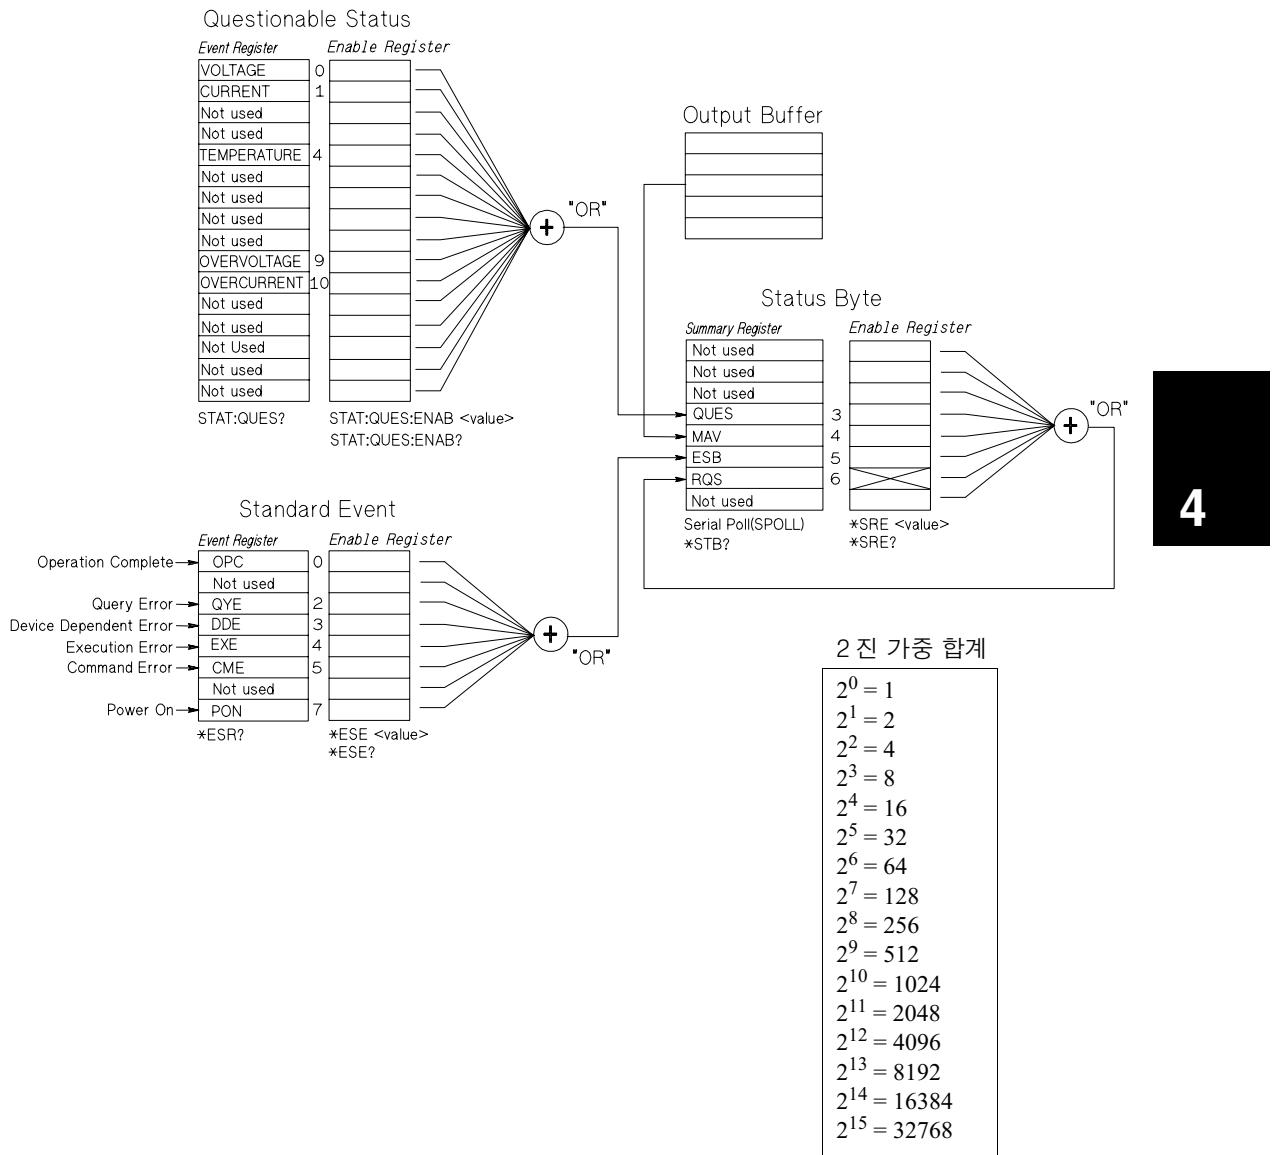

Questionable Status 레지스터

Questionable Status 레지스터는 전압과 전류 레귤레이션에 관한 정보를 제공합니다. 비트 0은 전압이 조정되지 않으면 설정되고 비트 1은 전류가 조정되지 않으면 설정됩니다. 예를 들어 전원공급기가 전압 소스(정전압 모드)로서 동작 중일 때 전원공급기가 순간적으로 정전류 모드로 되는 경우 비트 0이 설정되어 전압 출력이 조정되지 않음을 나타냅니다.

또한 Questionable Status 레지스터는 전원공급기에 과열 조건이 있으며 과전압과 과전류 방지 회로가 트립되었다는 정보를 제공합니다. 비트 4는 팬의 과열 조건을, 비트 9는 과전압 방지 회로가 트립되었음을 보고하고 비트 10은 과전류 방지 회로가 트립되었음을 보고합니다. 레지스터를 읽으려면 STATUS:QUESTIONABLE?을 보내십시오.

표 4-3. 비트 정의 - Questionable Status 레지스터

비트	10진수 값	정의	
0	Voltage	1	전원공급기가 정전류 모드에 있거나 있었음.
1	Current	2	전원공급기가 정전압 모드에 있거나 있었음.
2-3	Not Used	0	항상 0으로 설정됨.
4	Overtemperature	16	팬이 고장 상태임.
5-8	Not Used	0	항상 0으로 설정됨.
9	Over Voltage	512	과전압 방지 회로가 트립되었음.
10	Over Current	1024	과전류 방지 회로가 트립되었음.
11-15	Not Used	0	항상 0으로 설정됨.

다음 경우에 Questionable Status Event 레지스터가 "0"으로 됩니다.

- *CLS (상태 지움) 명령을 실행할 경우
- STAT:QUES? (Status Questionable Event 레지스터) 명령을 사용하여 Event 레지스터를 조회할 경우

예를 들어, Questionable Event 레지스터의 상태를 조회한 결과 16이 표시되면 온도 상태가 의심스러운 것입니다.

다음 경우에 Questionable Status Enable 레지스터가 "0"으로 됩니다.

- STAT:QUES:ENAB 0 명령을 실행할 경우

Standard Event 레지스터

Standard Event 레지스터는 다음 유형의 계측기 이벤트를 보고합니다. 즉, 전원 공급 감지인지, 명령문 오류, 명령 실행 오류, 자체 시험 또는 교정 오류, 조회 오류 또는 *OPC 명령을 실행할 경우 등입니다. 이 상태들의 일부 또는 전부는 Enable 레지스터를 통하여 Status Byte 레지스터의 Standard Event Summary 비트 (ESB, 비트 5)에 보고될 수 있습니다. Enable 레지스터를 마스킹하려면, *ESE(Event Status Enable) 명령을 사용하여 레지스터에 10진수 값을 기록합니다.

오류 상태(Standard Event 레지스터 비트 2, 3, 4 또는 5)는 항상 하나 이상의 오류를 전원공급기의 오류 대기열에 기록합니다. SYST:ERR? 명령을 사용하여 오류 대기열을 읽습니다.

표 4-4. 비트 정의 - Standard Event 레지스터

비트	10진수 값	정의
0	OPC	1 실행 완료. *OPC 명령을 포함한 혹은, 이전의 모든 명령들이 실행되었음
1	Not Used	0 항상 0으로 설정됨
2	QYE	4 조회 오류. 전원공급기가 출력 버퍼를 읽으려 했으나 비어 있음. 또는 이전 조회가 읽혀지기 전에 새로운 명령이 들어옴. 또는 입력 및 출력 버퍼가 모두 가득 찬
3	DDE	8 장치 오류. 자체 시험 또는 교정 오류가 발생함(제 5 장의 오류 번호 601 ~ 750 참조)
4	EXE	16 실행 오류. 실행 오류가 발생함(제 5 장의 오류 번호 -211 ~ -224 참조)
5	CME	32 명령 오류. 명령 구문 오류가 발생함(제 5 장의 오류 번호 -101 ~ -178 참조)
6	Not Used	0 항상 0으로 설정됨
7	PON	128 전원 공급. Event 레지스터를 마지막으로 읽거나 지운 후 전원이 꺼졌다 켜짐.

다음 경우에 Standard Event 레지스터가 소거됩니다.

- *CLS (상태 지움) 명령을 실행할 경우
- *ESR? (Event Status 레지스터) 명령을 사용하여 Event 레지스터를 조회할 경우

예를 들어 Standard Event 레지스터의 상태를 조회했을 때 QYE, DDE 및 EXE 상태가 발생하면 28(4+8+16)이 결과로서 표시됩니다.

다음 경우에 Standard Event Enable 레지스터가 소거됩니다.

- *ESE 0 명령을 실행할 경우
- 전원을 켜기 전에 *PSC 1을 수행하고 전원을 다시 켜 경우
- 이전에 *PSC 0 명령을 수행한 경우에는, Enable 레지스터가 전원공급시 소거되지 않습니다.

Status Byte 레지스터

Status Byte Summary 레지스터는 다른 Status 레지스터로부터의 상태를 보고합니다. 전원공급기의 출력 버퍼에서 대기중인 조회 데이터는 "Message Available" 비트(비트 4)를 통하여 즉시 보고됩니다. Summary 레지스터에 있는 비트들은 래치되지 않습니다. Event 레지스터를 소거하면 Status Byte Summary 레지스터에 있는 해당 비트들이 소거됩니다. 대기중인 조회를 포함하여 출력 버퍼에 있는 모든 메시지를 읽으면 "Message Available" 비트가 소거됩니다.

표 4-5. 비트 정의 – Status Byte Summary 레지스터

비트	10진수 값	정의
0-2	Not Used	0 항상 0으로 설정됨
3	QUES	8 Questionable Status 레지스터의 하나 이상의 비트가 "1"로 설정되어 있음 (Enable 레지스터의 비트들이 사용할 수 있는 상태이어야 함)
4	MAV	16 데이터가 전원공급기 출력 버퍼 안에서 사용 가능함
5	ESB	32 Standard Event 레지스터의 하나 이상의 비트가 "1"로 설정되어 있음 (Enable 레지스터의 비트들이 사용할 수 있는 상태이어야 함)
6	RQS	64 전원공급기가 서비스를 요청중임 (Serial poll)
7	Not Used	0 항상 0으로 설정됨

다음 경우에 Status Byte Summary 레지스터가 소거됩니다.

- *CLS (상태 지움) 명령을 실행할 경우
- Standard Event 레지스터를 조회(*ESR? 명령)하면 Status Byte Summary 레지스터에서 비트 5만이 소거될 경우

예를 들어 Status Byte 레지스터의 상태를 조회했을 때 QUES 및 MAV 상태가 발생하면 24(8+16)가 결과로서 표시됩니다.

다음 경우에 Status Byte Enable 레지스터(서비스 요청)가 소거됩니다.

- *SRE 0 명령을 실행할 경우
- 전원을 켜기 전에 *PSC 1 명령을 수행하고 전원을 다시 켜 경우
- 이전에 *PSC 0 명령을 수행한 경우에는 Enable 레지스터가 전원 공급시 소거되지 않습니다.

서비스 요청(SRQ)과 Serial POLL 사용

IEEE-488 서비스 요청(SRQ) 인터럽트를 사용하려면 이 기능에 응답하도록 버스 컨트롤러를 구성하여야 합니다. Status Byte Enable 레지스터(*SRE 명령)를 사용하여 어떤 요약 비트가 Low-level의 IEEE-488 서비스 요청 신호를 설정할 것인지를 선택합니다. Status Byte에서 비트 6(서비스 요청)이 설정되면 IEEE-488 서비스 요청 인터럽트 메시지가 자동으로 버스 컨트롤러로 보내집니다. 그러면 버스 컨트롤러는 버스상의 계측기를 폴링하여 서비스를 요청한 계측기(Status Byte의 비트 6이 설정된 계측기)를 식별합니다.

서비스 요청 비트는 IEEE-488 serial poll을 사용하여 Status Byte를 읽거나, 서비스를 요청하도록 한 요약 비트가 들어 있는 Event 레지스터를 읽어야 소거됩니다.

Status Byte Summary 레지스터를 읽으려면, IEEE-488 serial poll 메시지를 보내야 합니다. Summary 레지스터를 조회하면, 그 결과 레지스터에 설정된 비트들의 2진 가중 합계에 해당하는 10진수 값이 표시됩니다. Serial poll은 자동으로 Status Byte Summary 레지스터에 있는 "서비스 요청" 비트를 소거합니다. 다른 비트들은 영향을 받지 않습니다. serial poll을 수행하더라도 계측기 기능에는 영향을 주지 않습니다.

4

주의

IEEE-488 표준은 사용자의 버스 컨트롤러 프로그램과 계측기를 동기화하지는 않습니다. *OPC? 명령을 사용하여 이전에 계측기로 보낸 명령들이 완료된 것을 확인하여야 합니다. *RST, *CLS, 또는 다른 명령들이 완료되기 전에 serial poll을 실행하면 이전 상태들이 보고되도록 할 수 있습니다.

Status Byte를 읽기 위한 *STB? 사용

*STB? (Status Byte 조회) 명령은 serial poll과 유사하지만 다른 계측기 명령처럼 처리됩니다. *STB? 명령은 serial poll과 동일한 결과를 나타내지만 "서비스 요청" 비트(비트 6)는 소거되지 않습니다.

*STB? 명령은 IEEE-488 버스 인터페이스 하드웨어에 의해 자동으로 처리되지 않으며 이전 명령들이 완료된 후에만 실행됩니다. *STB? 명령을 사용하면 폴링이 가능하지 않습니다. *STB? 명령을 실행해도 Status Byte summary 레지스터는 소거되지 않습니다.

메시지 사용가능 비트(MAV) 사용

Status Byte 레지스터의 "메시지 사용가능" 비트(비트 4)를 사용하여 버스 컨트롤러에서 데이터를 읽을 수 있는 시기를 알 수 있습니다. 전원 공급기는 모든 메시지가 출력 버퍼에서 읽혀진 후에만 비트 4를 소거합니다.

SRQ를 사용한 버스 컨트롤러 인터럽트

- 1 장치 지움(device clear) 메시지를 보내서 전원공급기의 출력 버퍼를 지웁니다(예 : CLEAR 705).
- 2 *CLS (상태 지움) 명령을 사용하여 Event 레지스터를 지웁니다.
- 3 Enable 레지스터를 마스크 합니다. *ESE 명령을 실행하여 Standard Event 레지스터와 *SRE 명령을 실행하여 Status Byte 레지스터를 설정합니다.
- 4 *OPC?(실행 완료 조회) 명령을 보낸 후 결과를 입력하여 동기화시킵니다.
- 5 사용중인 버스 컨트롤러의 IEEE-488 SRQ 인터럽트를 작동시킵니다.

일련의 명령이 완료되는 시기 결정

- 1 장치 지움(device clear) 메시지를 보내서 전원공급기의 출력 버퍼를 지웁니다(예 : CLEAR 705).
- 2 *CLS (상태 지움: Clear Status) 명령을 사용하여 Event 레지스터를 소거합니다.
- 3 *ESE 1 명령을 실행하여 Standard Event 레지스터 내의 "실행 완료" 비트(비트 0)를 사용합니다.
- 4 *OPC? (실행 완료 조회) 명령을 보낸 후 결과를 입력하여 동기화시킵니다.
- 5 명령 문자열을 실행하여 원하는 구성을 프로그래밍한 후 마지막 명령으로 *OPC (실행 완료) 명령을 실행합니다. 일련의 명령이 완료되면 Standard Event 레지스터의 "실행 완료" 비트(비트 0)가 설정됩니다.
- 6 serial poll을 사용하여 Status Byte summary 레지스터의 비트 5(Standard Event)가 설정되는 시기를 확인합니다. 또한 *SRE 32(Status Byte Enable 레지스터, 비트 5)를 보내서 SRQ 인터럽트에 대해 전원공급기를 구성할 수도 있습니다.

데이터가 출력 버퍼에 있을 때 신호보내기 위한 *OPC 사용

일반적으로 일련의 명령이 완료되었을 때 신호를 발생시키려면 Standard Event 레지스터에 있는 "실행 완료" 비트(비트 0)를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이 비트는 *OPC 명령이 실행된 후 레지스터에 설정됩니다. 전원공급기의 출력 버퍼(조회 데이터)에 메시지를 로드시키는 명령 후 *OPC를 보내면 "실행 완료" 비트를 사용하여 메시지가 사용 가능한 시기를 알 수 있습니다. 그러나 *OPC 명령이 (순서대로) 실행되기 전에 너무 많은 메시지가 발생하면 출력 버퍼가 가득 차게 되고 전원공급기는 처리 명령을 중지시키게 됩니다.

상태 보고 명령

전원공급기의 Status 레지스터 구조에 관한 자세한 사항은 이 장의 103 페이지에 있는 "SCPI 상태 시스템" 다이어그램을 참조하십시오.

SYSTem:ERRor?

오류 대기열에서 하나의 오류를 읽습니다. 전면판 **ERROR** 표시기가 켜지면, 하나 이상의 명령문이나 하드웨어 오류가 검출된 것입니다. 최대 20개까지의 오류 기록이 전원공급기의 오류 대기열에 저장될 수 있습니다. 전체 오류의 목록은 제 5 장 "오류 메시지"를 참조하십시오.

- 맨처음 저장된 오류가 첫번째로 표시됩니다. 대기열에서 모든 오류를 읽으면 **ERROR** 표시기가 꺼집니다. 오류가 발생할 때마다 한번씩 전원공급기에서 빼 소리가 납니다.
- 오류가 20개 넘게 발생하면 대기열에 저장된 마지막 오류(가장 최근의 오류)는 -350, "Too many errors"로 바뀝니다. 사용자가 대기열에서 오류를 제거하기 전에는 더 이상의 오류가 저장되지 않습니다. 오류 대기열을 읽을 때 오류가 발생하지 않았으면 전원공급기는 +0, "No error"로 응답합니다.
- 전원공급기의 전원을 끄거나 *CLS(상태 지움) 명령이 실행된 후에는 오류 대기열이 지워집니다. *RST(재설정) 명령으로는 오류 대기열이 지워지지 않습니다.
- 이 메뉴를 종료하거나 디스플레이가 약 30초 후 시간 종료되면 모든 오류가 지워집니다.

STATus:QUEStionable:CONDition?

이 명령은 Questionable Status 조건 레지스터를 조회하여 전원공급기의 CV 또는 CC 모드를 점검합니다. 전원공급기는 레지스터의 모든 비트의 2진 가중 합계에 해당하는 10진수 값을 표시합니다. 이러한 비트는 래치되지 않습니다. "0"이 표시되면 전원공급기는 출력이 OFF이거나 레귤레이션이 되지 않는 상태입니다. "1"이 표시되면 전원공급기는 CC 동작 모드에 있는 것이며, "2"가 표시되면 전원공급기는 CV 동작 모드에 있습니다. "3"이 표시되면 전원공급기가 고장 상태에 있습니다.

STATus:QUEStionable?

이 명령은 Questionable Status 이벤트 레지스터를 조회합니다. 전원공급기는 레지스터의 모든 비트의 2진 가중 합계에 해당하는 10진수 값을 표시합니다. 이러한 비트는 래치됩니다. 이벤트 레지스터는 읽고나면 지워집니다.

STATus:QUEStionable:ENABle <enable value>

Questionable Status Enable 레지스터에 있는 비트들을 사용상태로 만듭니다. 선택된 비트는 Status Byte에 보고됩니다.

STATus:QUEStionable:ENABle?

Questionable Status Enable 레지스터를 조회합니다. 그 결과 Enable 레지스터에 설정된 비트를 나타내는 2진 가중 합계에 해당하는 10진수 값이 표시됩니다.

***CLS**

이 명령은 모든 Event 레지스터와 Status Byte 레지스터를 지웁니다.

***ESE <enable value>**

Standard Event Enable 레지스터에 있는 비트를 사용상태로 만듭니다. 선택된 비트는 그 후 Status Byte에 보고됩니다.

***ESE?**

Standard Event Enable 레지스터를 조회합니다. 그 결과 레지스터에 있는 모든 비트의 2진 가중 합계에 해당하는 10진수 값이 표시됩니다.

***ESR?**

Standard Event 레지스터를 조회합니다. 그 결과 레지스터에 있는 모든 비트의 2진 가중 합계에 해당하는 10진수 값이 표시됩니다.

***OPC**

한 명령이 실행된 후 Standard Event 레지스터의 "실행 완료" 비트(비트 0)를 설정합니다.

***OPC?**

한 명령이 실행된 후 출력 버퍼로 "1"이 표시됩니다.

***PSC { 0 | 1 }**

(전원공급시 상태 지움). 이 명령은 전원을 켰을 때 (*PSC 1) Status Byte와 Standard Event 레지스터 작동 마스크를 지웁니다. *PSC 0이 유효한 경우에는 전원을 켜도 Status Byte와 Standard Event 레지스터 작동 마스크가 지워지지 않습니다.

***PSC?**

전원공급시 상태 지울 설정을 조회합니다. 결과로 표시되는 매개변수는 "0"(*PSC 0) 또는 "1"(*PSC 1)입니다.

***SRE <enable value>**

Status Byte Enable 레지스터에 있는 비트를 사용상태로 만듭니다.

***SRE?**

Status Byte Enable 레지스터를 조회합니다. 그 결과 Enable 레지스터에 설정된 모든 비트의 2진 가중 합계에 해당하는 10진수 값이 표시됩니다.

***STB?**

Status Byte summary 레지스터를 조회합니다. *STB? 명령은 serial poll과 유사 하지만 다른 계측기 명령처럼 처리됩니다. *STB? 명령은 serial poll과 동일한 결과를 나타내지만 serial poll이 발생한 경우 "서비스 요청" 비트(비트 6)는 지워지지 않습니다.

***WAI**

전원공급기가 더 이상의 명령이 인터페이스를 통해 실행되기 전에, 아직 처리되지 않은 모든 명령이 완료될 때까지 기다립니다. 트리거된 모드에서만 사용됩니다.

SCPI 언어 소개

SCPI(프로그래밍 계측기를 위한 표준 명령)는 시험 및 측정을 위해 설계된 ASCII를 기초로 하는 계측기 명령 언어입니다. 원격 인터페이스를 통해 전원공급기를 프로그래밍하는 데 사용되는 기본적인 기법은 80 페이지에서 시작되는 "간소화된 프로그래밍 개요"를 참조하십시오.

SCPI 명령은 트리 구조(tree system)로 알려진 계층 구조를 근거로 합니다. 이 구조에서는 연관된 명령이 공통 노드 또는 루트 아래에서 함께 그룹을 이루어 부시스템(subsystem)을 형성합니다. 다음에 표시된 SOURCE 부시스템(subsystem)의 일부는 트리 구조를 나타냅니다.

[SOURCE :]

```
CURRent {<current>|MIN|MAX|UP|DOWN}  
CURRent? [MIN|MAX]  
CURRent:  
    TRIGgered {<current>|MIN|MAX}  
    TRIGgered? {MIN|MAX}  
VOLTage {<voltage>|MIN|MAX|UP|DOWN}  
VOLTage? [MIN|MAX]  
VOLTage:  
    TRIGgered {<voltage>|MIN|MAX}  
    TRIGgered? {MIN|MAX}
```

SOURCE는 명령의 루트 키워드이고 CURRent와 VOLTage는 두 번째 레벨의 키워드이며, TRIGgered는 세 번째 레벨의 키워드입니다. 콜론(:)으로 명령 키워드와 Low-level 키워드를 구분합니다.

4

이 설명서에서 사용되는 명령 형식

이 설명서에서 명령을 표시하는 데 사용되는 형식은 다음과 같습니다.

CURR_{ent} {<current>|MINimum|MAXimum|UP|DOWN}

명령문은 대부분의 명령(및 일부 매개변수)에서 대문자와 소문자를 혼용하여 표시합니다. 대문자는 명령의 축약된 철자를 나타냅니다. 프로그램 길이를 짧게 하기 위해 축약된 형태로 보냅니다. 프로그램 내용을 더 잘 알아볼 수 있도록 하려면 긴 형태로 보냅니다.

예를 들어, 위의 구문에서 CURR와 CURRENT는 둘 다 허용됩니다. 대문자나 소문자를 모두 사용할 수 있습니다. 따라서 CURRENT, curr 및 Curr이 모두 가능합니다. 그 밖의 CUR이나 CURREN 같은 형태는 오류를 발생시킵니다.

중괄호({ })에는 주어진 명령 문자열에 대한 매개변수 선택사항이 들어갑니다. 이 괄호는 명령 문자열과 함께 보내지 않습니다.

수직선(|)은 주어진 명령 문자열에 대한 여러 개의 매개변수 선택사항을 구분합니다.

각괄호(<>)는 그 안에 들어 있는 매개변수에 대해 값을 지정하여야 함을 나타냅니다. 예를 들면, 위의 구문에서는 각괄호 안에 들어 있는 전류 매개변수입니다. 괄호는 명령 문자열과 함께 보내지 않습니다. 매개변수에 대해서는 하나의 값을 지정하여야 합니다(예: "CURR 0.1").

어떤 매개변수는 대괄호([]) 안에 들어갑니다. 이 괄호는 매개변수가 선택적이며 생략될 수 있음을 나타냅니다. 괄호는 명령 문자열과 함께 보내지 않습니다. 선택적 매개변수에 값을 지정하지 않으면, 전원공급기에서 기정값이 선택됩니다.

명령의 일부는 대괄호([]) 안에 들어갑니다. 이 대괄호는 이 부분의 명령이 선택적이라는 것을 나타냅니다. 명령에서 대부분의 선택적 부분은 명령 설명에는 수록되지 않습니다. 모든 선택사양을 나타내는 전체 명령은 75 페이지의 "SCPI 명령 요약"을 참조하십시오.

콜론(:)으로 명령 키워드와 Low-level 키워드가 구분됩니다. 명령 키워드와 매개 변수 사이에는 빈칸을 하나 넣어 구분하여야 합니다. 명령에 하나 이상의 매개변수가 필요하면 다음과 같이 쉼표를 사용하여 인접한 매개변수를 구분하여야 합니다.

"SOURce:CURR_{ent}:TRIGgered"

"APPLy 3.5,1.5"

명령 분리자(Command Separators)

콜론(:)은 다음과 같이 명령 키워드와 Low-level 키워드를 구분하는 데 사용됩니다.

"SOURce:CURRent:TRIGgered"

세미콜론(;)은 동일한 부시스템(subsystem) 내의 두 명령을 구분하는 데 사용되며, 또한 입력하는 수고를 최소화할 수 있습니다. 예를 들면,

"SOUR:VOLT MIN;CURR MAX"

이 명령 문자열을 보내는 것은 다음 두 명령어를 보내는 것과 같습니다.

"SOUR:VOLT MIN"

"SOUR:CURR MAX"

콜론과 세미콜론을 함께 사용하여 서로 다른 부시스템(subsystem)의 명령들을 연결시킵니다. 예를 들어, 다음 명령 문자열에서 콜론과 세미콜론을 둘 다 사용하지 않으면 오류가 발생합니다.

"DISP:TEXT:CLE;:SOUR:CURR MIN"

MIN 및 MAX 매개변수 사용

4

많은 명령의 경우 매개변수 대신 MINimum 또는 MAXimum을 사용할 수 있습니다. 예를 들면 다음 명령과 같습니다.

CURRent {<current> | MIN | MAX}

특정 전류를 선택하는 대신 MINimum을 사용하여 전류를 최소값으로 설정하거나 MAXimum을 사용하여 전류를 최대값으로 설정합니다.

매개변수 설정값 조회

물음표(?)를 명령에 추가시켜 대부분의 매개변수의 값을 조회할 수 있습니다. 예를 들어, 다음 명령은 출력 전류를 5 amps로 설정합니다.

"CURR 5"

다음 명령을 실행시키면 값을 조회할 수 있습니다.

"CURR?"

또한 다음과 같이 현재의 기능에서 허용되는 최소값이나 최대값도 조회할 수 있습니다.

"CURR? MAX"

"CURR? MIN"

주의

처음 명령의 응답을 읽지 않고 두 개의 조회 명령을 보낸 다음 두번째 응답을 읽으려고 하면 첫번째 응답의 데이터 뒤에 두번째 응답이 붙어서 나올 수 있습니다. 이러한 경우를 피하려면 응답을 읽지 않은 상태에서는 조회 명령을 보내지 말아야 합니다. 이러한 상황이 불가피한 경우 두번째 조회 명령을 전송하기 전에 장치 지움 명령을 보내야 합니다.

SCPI 명령 터미네이터

전원 공급기에 전송되는 명령 문자열은 반드시 <new line> 문자로 종료되어야 합니다. IEEE-488 EOI (end-or-identify) 메시지는 <new line> 문자로 해석되며, <new line> 문자 대신 명령 문자열을 종료시키는 데 사용될 수 있습니다. <carriage return> 뒤에 <new line> 문자가 오는 것도 가능합니다. 명령 문자열 종료는 항상 현재 SCPI 명령 경로를 루트 레벨로 재설정합니다. <new line> 문자는 ASCII 십진 코드가 10입니다.

IEEE-488.2 공통 명령

IEEE-488.2 표준은 재설정, 자체 시험(self-test) 및 상태 운용과 같은 기능을 수행하는 공통 명령 세트를 정의합니다. 공통 명령은 항상 별표(*)로 시작되고, 길이가 4 ~ 5자이며, 하나 이상의 매개변수를 가질 수 있습니다. 명령 키워드는 빈칸 하나로 첫번째 매개변수와 구분됩니다. 아래와 같이 세미콜론(:)을 사용하여 여러 개의 명령을 구분합니다.

"*RST; *CLS; *ESE 32; *OPC?"

SCPI 매개변수 유형

SCPI 언어는 프로그램 메시지와 응답 메시지에 사용되는 몇 가지 서로 다른 데이터 형식을 정의합니다.

숫자 매개변수 숫자 매개변수를 요구하는 명령은 선택적인 부호, 소수점 및 과학적 표기법을 포함하여 널리 사용되는 모든 10진 표기법을 받아들입니다. MINimum, MAXimum 및 DEFault와 같은 숫자 매개변수에 대한 특수값도 받아들입니다. 숫자 매개변수와 함께 기술 단위 접미어(V, A 또는 SEC)를 보낼 수도 있습니다. 특정 숫자값만 허용될 경우 전원공급기는 입력된 숫자 매개변수를 자동으로 반올림합니다. 다음 명령은 숫자 매개변수를 사용합니다.

```
CURR {<current> | MIN | MAX | UP | DOWN}
```

개별 매개변수 개별 매개변수는 제한된 수의 값을 갖는 설정값(예: BUS, IMM)을 프로그래밍하는 데 사용됩니다. 조회 응답은 항상 대문자로 된 짧은 형태로 표시됩니다. 다음의 명령은 개별 매개변수를 사용합니다.

```
TRIG:SOUR {BUS | IMM}
```

Boolean 매개변수 Boolean 매개변수는 참이거나 거짓인 단일 2진 상태를 나타냅니다. 거짓 조건의 경우 전원공급기는 "OFF"나 "0"을 받아들입니다. 참 조건의 경우 전원공급기는 "ON"이나 "1"을 받아들입니다. Boolean 설정값을 조회할 때 전원공급기는 항상 "0"이나 "1"을 복귀시킵니다. 다음 명령은 Boolean 매개변수를 사용합니다.

```
DISP {OFF | ON}
```

문자열 매개변수 문자열 매개변수에는 가상으로 임의의 ASCII 문자 세트가 들어갈 수 있습니다. 문자열은 반드시 짹이 맞는 인용부호 즉, 작은따옴표나 큰따옴표로 시작되고 끝나야 합니다. 인용부호 분리문자는 그 사이에 아무런 문자 없이 두 번 입력하여 문자열의 일부로서 포함시킬 수 있습니다. 다음 명령은 문자열 매개변수를 사용합니다.

```
DISP:TEXT <quoted string>
```

진행중인 출력 중단

진행중인 출력을 중단시키기 위해서는 GPIB 인터페이스를 통해 언제든지 장치 지움 (device clear) 명령을 보낼 수 있습니다. 상태 레지스터, 오류 대기열 및 모든 구성 상태는 device clear 메시지가 수신될 때 바뀌지 않고 그대로 유지됩니다. 장치 지움은 다음 기능을 수행합니다.

- 전원공급기의 입력 및 출력 버퍼가 지워집니다.
- 전원공급기가 새로운 명령 문자열을 받아들일 수 있도록 준비합니다.
- 다음 명령문은 *Agilent BASIC*을 사용하여, GPIB 인터페이스를 통해 장치 지움을 보내는 방법을 보여줍니다.

CLEAR 705

IEEE-488 Device Clear

- 다음 명령문은 C나 QuickBASIC용 GPIB 명령 라이브러리를 사용하여, GPIB 인터페이스를 통해 장치 지움을 보내는 방법을 보여줍니다.

IOCLEAR (705)

RS-232의 경우, <Ctrl-C> 문자를 보내면 IEEE-488 장치 지움 메시지와 동일한 작업이 수행됩니다. 전원공급기의 DTR (데이터 단말기 준비) 핸드쉐이크 행은 장치 지움 메시지 뒤에 "참"으로 설정됩니다. 자세한 내용은 제 3 장 66 페이지의 "DTR/DSR 핸드쉐이크 프로토콜"을 참조하십시오.

참고

모든 원격 인터페이스 구성은 전면판에서만 입력할 수 있습니다. 전원공급기를 원격으로 작동시키기 전에 제 3 장에 있는 "원격 인터페이스 구성"을 참조하여 GPIB 또는 RS-232 인터페이스용으로 구성하십시오.

SCPI 준수(SCPI Conformance) 정보

Agilent E3633A와 Agilent E3634A 전원공급기는 SCPI 표준의 "1996.0" 버전을 따릅니다. 이 표준에서 요구하는 많은 명령들이 이 전원공급기에 받아들여지지만, 복잡함을 피하기 위해 이 설명서에서는 설명하지 않았습니다. 이 설명서에 수록되지 않은 명령 중 대부분은 이 설명서에서 이미 설명한 명령의 기능과 거의 같습니다.

SCPI 확인 명령

다음 표에는 전원공급기에서 사용되는 SCPI 확인 명령이 열거되어 있습니다.

DISPlay	
[:WINDow] [:STATE] {OFF ON}	
[:WINDow] [:STATE]?	
[:WINDow]:TEXT[:DATA] <quoted string>	
[:WINDow]:TEXT[:DATA]?	
[:WINDow]:TEXT:CLEAR	
INITiate[:IMMEDIATE]	
MEASure	
:CURREnt[:DC]?	
[:VOLTage][:DC]?	
OUTPut	
[:STATe] {OFF ON}	
[:STATE]?	
[SOURCE]	
:CURREnt[:LEVEL][:IMMEDIATE][:AMPLitude] {<current> MIN MAX UP DOWN}	
:CURREnt[:LEVEL][:IMMEDIATE][:AMPLitude]? [MIN MAX]	
:CURREnt[:LEVEL][:IMMEDIATE]:STEP[:INCRement] {<numeric value> DEFault}	
:CURREnt[:LEVEL][:IMMEDIATE]:STEP[:INCRement]? {DEFault}	
:CURREnt[:LEVEL]:TRIGGERed[:AMPLitude] {<current> MIN MAX}	
:CURREnt[:LEVEL]:TRIGGERed[:AMPLitude]? [MIN MAX]	
:CURREnt:PROTection[:LEVEL] {<current> MIN MAX}	
:CURREnt:PROTection[:LEVEL]? {MIN MAX}	
:CURREnt:PROTection:STATE {0 1 OFF ON}	
:CURREnt:PROTection:STATE?	
:CURREnt:PROTection:TRIPPed?	
:CURREnt:PROTection:CLEAR	

SCPI 확인 명령 (계속)

```
[SOURce]
:VOLTage[:LEVel][:IMMEDIATE][:AMPLitude] {<voltage>}|MIN|MAX|UP|DOWN
:VOLTage[:LEVel][:IMMEDIATE][:AMPLitude]?[MIN|MAX]
:VOLTage[:LEVel][:IMMEDIATE]:STEP[:INCREMENT] {<numeric value>}|DEFault
:VOLTage[:LEVel][:IMMEDIATE]:STEP[:INCREMENT]? {DEFault}
:VOLTage[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude] {<voltage>}|MIN|MAX
:VOLTage[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude]?[MIN|MAX]
:VOLTage:PROTection[:LEVel] {<voltage>}|MIN|MAX
:VOLTage:PROTection[:LEVel]? {MIN|MAX}
:VOLTage:PROTection:STATE {0|1|OFF|ON}
:VOLTage:PROTection:STATE?
:VOLTage:PROTection:TRIPPed?
:VOLTage:PROTection:CLEar
:VOLTage:RANGE {P8V|P20V|LOW|HIGH} (E3633A 모델용)
:VOLTage:RANGE {P25V|P50V|LOW|HIGH} (E3634A 모델용)
:VOLTage:RANGE?

STATus
:QUEStionable:CONDition?
:QUEStionable[:EVENT]?
:QUEStionable:ENABLE <enable value>
:QUEStionable:ENABLE?

SYSTem
:BEEPer[:IMMEDIATE]
:ERROR?
:VERSION

TRIGger
[:SEQUence]:DELy {<seconds>}|MIN|MAX
[:SEQUence]:DELy?
[:SEQUence]:SOURce{BUS|IMM}
[:SEQUence]:SOURce?
```

장치에 특정한 명령

다음 명령은 Agilent E3633A와 Agilent E3634A 전원공급기를 위해 특별히 고안되었습니다. 이것은 SCPI 표준의 "1996.0" 버전에는 들어 있지 않습니다. 그러나 이 명령들은 SCPI 표준에 따라 고안되었으며, 표준에서 정의한 모든 명령 구문 규칙을 따릅니다.

비 SCPI 명령

```
APPLY {<voltage> | DEF | MIN | MAX} [ , {<current> | DEF | MIN | MAX} ]  
APPLY?
```

```
CALibration  
:COUNT?  
:CURRent[:DATA] <numeric value>  
:CURRent:LEVel {MIN|MID|MAX}  
:CURRent:PROTection  
:DAC:ERRor  
:SECure:CODE <new code>  
:SECure:STATE {OFF|ON},<code>  
:SECure:STATE?  
:STRing <quoted string>  
:STRing?  
:VOLTage[:DATA] <numeric value>  
:VOLTage:LEVel {MIN|MID|MAX}  
:VOLTage:PROTection  
  
OUTPut  
:RELay[:STATE] {OFF|ON}  
:RELay[:STATE]?
```



```
SYSTem  
:LOCal  
:REMote  
:RWLock
```

IEEE-488 준수(IEEE-488 Conformance) 정보

하드웨어 전용 회선		IEEE-488 공통 명령
ATN	<i>Attention</i>	*CLS
IFC	<i>Interface Clear</i>	*ESE <enable value>
REN	<i>Remote Enable</i>	*ESE?
SRQ	<i>Service Request Enable</i>	*ESR?
주소 지정 명령		*IDN?
DCL	<i>Device Clear</i>	*OPC
EOI	<i>End or Identify</i>	*OPC?
GET	<i>Group Execute Trigger</i>	*PSC {0 1}
GTL	<i>Go To Local</i>	*PSC?
LLO	<i>Local Lockout</i>	*RST
SDC	<i>Selected Device Clear</i>	*SAV {1 2 3}
SPD	<i>Serial Poll Disable</i>	*RCL {1 2 3}
SPE	<i>Serial Poll Enable</i>	*SRE <enable value>
		*SRE?
		*STB?
		*TRG
		*TST?
		*WAI

오류 메시지

오류 메시지

오류는 선입선출(FIFO) 방식으로 검색됩니다. 맨 처음 저장된 오류가 첫번째로 표시됩니다. 원격 인터페이스로 읽으면 오류가 지워집니다. 사용자가 대기열에 있는 오류를 모두 읽으면 **ERROR** 표시기가 꺼지며 오류가 지워집니다. 오류가 발생할 때마다 한 번씩 전원공급기에서 빠 소리가 납니다.

20개가 넘는 오류가 발생하면 대기열에 저장된 마지막 오류(가장 최근의 오류)는 -350, "Too many errors"로 바뀝니다. 사용자가 대기열에서 오류를 제거하기 전에는 오류가 더 이상 저장되지 않습니다. 사용자가 오류 대기열을 읽을 때 오류가 발생하지 않은 경우 전원공급기는 원격 인터페이스를 통해 +0 "No error"로 응답하거나 전면판에 "NO ERRORS"로 표시됩니다.

오류 대기열은 *CLS(상태 지움) 명령을 실행하거나 전원을 켰다가 켜면 지워집니다. 대기열을 읽어도 오류가 지워집니다.

*RST(재설정 명령) 명령으로는 오류 대기열이 지워지지 않습니다.

- **전면판 운용:**

전원공급기가 원격 운용 모드에 있으면  (Local) 키를 눌러 전면판 운용으로 되돌아갑니다.

3: ERR -102

ERROR 표시기가 켜지면  키를 눌러 오류를 확인합니다. 노브를 사용하여 오류 번호를 스크롤합니다. 를 눌러 오류 메시지의 문자를 봅니다.  또는  키를 눌러 디스플레이 문자 스크롤 속도를 증가시키거나 감소시킵니다.  키를 눌러 이 메뉴를 종료하거나 디스플레이가 약 30초 후 시간 종료되면 오류가 모두 지워집니다.

- **원격 인터페이스 운용:**

SYStem:ERRor? 오류 대기열에서 하나의 오류를 읽고 지움

오류의 형식은 다음과 같습니다. (오류 문자열의 길이는 최대 80자까지 가능합니다.)

-102, "Syntax error"

실행 오류

-101

Invalid character

명령 문자열에서 유효하지 않은 문자가 발견되었습니다. 명령 키워드나 매개변수에 #, \$, % 같은 문자가 들어갔을 수 있습니다.

예: OUTP:STAT #ON

-102

Syntax error

명령 문자열에서 유효하지 않은 구문이 발견되었습니다. 명령 헤더부분의 쉼표 앞이나 뒤에 공백이 들어갔을 수 있습니다.

예: VOLT:LEV , 1

-103

Invalid separator

명령 문자열에서 유효하지 않은 분리자가 발견되었습니다. 콜론, 세미콜론, 또는 공백 대신 쉼표를 사용하거나 쉼표 대신 공백을 사용했을 수 있습니다.

예: TRIG:SOUR,BUS 또는 APPL 1.0 1.0

-104

Data type error

명령 문자열에서 틀린 매개변수 유형이 발견되었습니다. 문자열이 있어야 할 곳에 숫자를 지정했을 수 있습니다. 또는 반대의 경우입니다.

5

-105

GET not allowed

그룹 실행 트리거(Group Execute Trigger:GET)가 명령 문자열 내에서 허용되지 않습니다.

-108

Parameter not allowed

명령에 기대된 것보다 많은 수의 매개변수가 수신되었습니다. 여분의 매개변수가 입력되었거나 매개변수를 받아들이지 않는 명령에 매개변수가 추가되었을 수 있습니다.

예: APPL? 10

-109

Missing parameter

명령에 기대된 것보다 적은 수의 매개변수가 수신되었습니다. 이 명령에 필요한 매개변수가 하나 이상 생략되었습니다.

예: APPL

-112

Program mnemonic too long

허용되는 최대 12자보다 많은 문자가 들어 있는 명령 헤더가 수신되었습니다.

-113

Undefined header

전원 공급기에 유효하지 않은 명령이 수신되었습니다. 사용자가 명령의 철자를 잘못 입력했거나, 그 명령이 유효한 명령이 아닐 수 있습니다. 축약형의 명령을 사용할 경우 최대 4자까지 들어갈 수 있음을 기억하십시오.

예: TRIGG:DEL 3

-121

Invalid character in number

매개변수 값으로 지정된 숫자에서 유효하지 않은 문자가 발견되었습니다.

예: *ESE #B01010102

-123

Numeric overflow

지수가 32,000 보다 큰 숫자 매개변수가 발견되었습니다.

-124

Too many digits

가수에 선행 0을 포함하여 255자리를 넘는 숫자 매개변수가 발견되었습니다.

-128

Numeric data not allowed

문자열을 기대했는데 숫자 매개변수가 수신되었습니다.

예: DISP:TEXT 123

-131

Invalid suffix

숫자 매개변수에 접미어가 잘못 지정되었습니다. 접미어의 철자를 잘못 입력했을 수 있습니다.

예: TRIG:DEL 0.5 SECS

-134

Suffix too long

숫자 매개변수의 접미어에 너무 많은 문자가 들어 있습니다.

-138

Suffix not allowed

접미어를 받아들이지 않는 숫자 매개변수 뒤에 접미어가 수신되었습니다.

예: STAT:QUES:ENAB 18 SEC (SEC은 유효하지 않은 접미어임)

-141

Invalid character data

문자 데이터 요소에 유효하지 않은 문자가 있거나 수신된 특정 요소가 헤더에 유효하지 않습니다.

-144

Character data too long

문자 데이터 요소에 문자가 너무 많습니다.

-148

Character data not allowed

문자열이나 숫자 매개변수를 기대했는데 개별 매개변수가 수신되었습니다. 매개변수 목록을 확인하여 유효한 매개변수를 사용했는지를 알아보십시오.

예: DISP:TEXT ON

-151

Invalid string data

유효하지 않은 문자열이 수신되었습니다. 작은따옴표나 큰따옴표로 문자열을 묶었는지 확인하십시오.

예: DISP:TEXT 'ON

-158

String data not allowed

명령에 허용되지 않는 문자열이 수신되었습니다. 매개변수 목록을 확인하여 유효한 매개변수 유형을 사용하였는지 알아보십시오.

예: TRIG:DEL 'zero'

5

-160 to -168

Block data errors

전원공급기는 블록 데이터를 받아들이지 않습니다.

-170 to -178

Expression errors

전원공급기는 수학 표현식을 받아들이지 않습니다.

-211

Trigger ignored

그룹 실행 트리거(Group Execute Trigger:GET) 또는 *TRG가 수신되었으나 트리거가 무시되었습니다. 버스에 대한 트리거 소스를 선택하였는지, 그리고 트리거 부시스템(subsystem)이 INIT[:IMM] 명령으로 시작되었는지 확인하십시오.

-213

Init ignored

INITiate 명령이 수신되었지만 이미 측정이 진행중이므로 실행할 수 없습니다. 장치 지움(device clear)을 보내 진행 중인 측정을 중단시키고 전원공급기를 "idle" 상태로 만드십시오.

-221

Settings conflict

유효한 프로그램 데이터 주소가 해석되었으나 현재 장치 상태 때문에 실행될 수 없었습니다.

-222

Data out of range

숫자 매개변수 값이 명령에 대해 유효한 범위를 벗어났습니다.

예: TRIG:DEL -3

-223

Too much data

문자열이 수신되었으나 그 길이가 40자를 넘기 때문에 실행될 수 없습니다.
이 오류는 CALibration:STRing 명령에서 발생할 수 있습니다.

-224

Illegal parameter value

명령에 대해 유효한 선택사항이 아닌 개별 매개변수가 수신되었습니다. 유효하지 않은 매개변수 선택사항을 사용했을 수도 있습니다.

예: DISP:STAT XYZ (XYZ는 유효한 선택사항이 아님)

-330

Self-test failed

원격 인터페이스에서 전원공급기의 완전한 자체 시험(self-test)이 실패하였습니다(*TST? 명령). 이 오류 외에도 하나 이상의 특정 자체 시험(self-test) 오류도 보고되었습니다. 130 페이지의 "자체 시험(Self-Test) 오류"를 참조하십시오.

-350

Too many errors

20개가 넘는 오류가 발생하였기 때문에 오류 대기열이 가득 창습니다. 대기열에서 오류를 제거하기 전에는 오류가 더 이상 저장되지 않습니다. 오류 대기열은 전원을 끄거나 *CLS (상태 지움) 명령을 실행하면 지워집니다.

-410

Query INTERRUPTED

데이터를 출력 버퍼에 보내는 명령이 수신되었으나 출력 버퍼에는 이전 명령의 데이터가 들어 있습니다(이전 데이터에 겹쳐 쓸 수 없음). 전원을 끄거나 *RST(재설정) 명령을 실행하면 출력 버퍼가 지워집니다.

-420

Query UNTERMINATED

전원공급기가 송화하도록(즉, 인터페이스를 통하여 데이터를 전송하도록) 주소가 지정 되었으나 데이터를 출력 버퍼로 전송하는 명령이 수신되지 않았습니다. 예를 들면, APPLy 명령(데이터를 생성하지 않는)을 실행한 후 원격 인터페이스에서 데이터를 읽기 위해 ENTER 문을 시행했을 수 있습니다.

-430

Query DEADLOCKED

출력 버퍼에 비해 너무 많은 데이터를 생성하는 명령이 수신되었으며, 입력 버퍼도 가득 찼습니다. 명령 실행은 계속되지만 데이터가 모두 유실됩니다.

-440

Query UNTERMINATED after indefinite response

*IDN? 명령은 명령 문자열 내에서 마지막 조회 명령이어야 합니다.

예: *IDN? ; :SYST:VERS?

501

Isolator UART framing error

502

Isolator UART overrun error

511

RS-232 framing error

512

RS-232 overrun error

513

RS-232 parity error

514

Command allowed only with RS-232

다음 세 명령은 RS-232 인터페이스에서만 허용됩니다: SYStem:LOCAL,
SYStem:REMote, 및 SYStem:RWLock.

521

Input buffer overflow

522

Output buffer overflow

550

Command not allowed in local

RS-232 인터페이스를 통해, 다른 명령을 보내기 전에 항상 SYStem:REMote
명령을 실행해야 합니다.

5

자체 시험(Self-Test) 오류

다음 오류는 자체 시험(self-test) 중에 발생할 수 있는 실패를 나타냅니다. 자세한 내용은 서비스 지침서를 참조하십시오.

- 601** **Front panel does not respond**
- 602** **RAM read/write failed**
- 603** **A/D sync stuck**
- 604** **A/D slope convergence failed**
- 605** **Cannot calibrate rundown gain**
- 606** **Rundown gain out of range**
- 607** **Rundown too noisy**
- 608** **Serial configuration readback failed**
- 624** **Unable to sense line frequency**
- 625** **I/O processor does not respond**
- 626** **I/O processor failed self-test**
- 630** **Fan test failed**
- 631** **System DAC test failed**
- 632** **Hardware test failed**

교정 오류

다음 오류는 교정중에 발생할 수 있는 실패를 나타냅니다. 자세한 사항은 서비스 지침서를 참조하십시오.

701

Cal security disabled by jumper

교정 보안 기능이 전원공급기 내부에 있는 점퍼에 의해 가동중단되었습니다. 이 오류는 전원공급기에 전원공급기의 보안이 해제되었음을 경고하기 위해 발생합니다.

702

Cal secured

전원공급기가 교정될 수 없도록 보안되었습니다.

703

Invalid secure code

전원공급기의 보안을 해제하거나 보안을 설정하려고 할 때 유효하지 않은 교정 보안 코드가 수신되었습니다. 전원공급기를 보안 설정할 때 사용했던 것과 동일한 보안 코드를 사용하여 전원공급기의 보안을 해제하여야 합니다. 보안 코드는 최대 12자로 된 문자숫자식 기호입니다. 첫자는 영문자여야 합니다.

704

Secure code too long

12자를 넘는 보안 코드가 수신되었습니다.

705

Cal aborted

진행중인 교정은 전면판 키를 누르거나 장치 지움(device clear)을 보내거나 계측기의 로컬/원격 상태를 변경하면 중단됩니다.

5

708

Cal output disabled

출력을 교정하는 동안 OUTP OFF 명령이 전송되어 교정이 중단되었습니다.

712

Bad DAC cal data

특정 DAC 교정 값(CAL:VOLT 또는 CAL:CURR)이 범위에 들지 않습니다. 이 에러가 발생하면 새로운 교정 상수는 비휘발성 메모리에 저장되지 않음에 주의하십시오.

713

Bad readback cal data

지정된 리드백(readback) 교정 값(CAL:VOLT 또는 CAL:CURR)이 범위에 들지 않습니다. 이 에러가 발생하면 새로운 교정 상수는 비휘발성 메모리에 저장되지 않음에 주의하십시오.

714

Bad OVP cal data

과전압 방지 교정 상수가 범위를 벗어났습니다. 이 에러가 발생하면 새 교정 상수는 비휘발성 메모리에 저장되지 않음에 주의하십시오.

715

Bad OCP cal data

과전류 방지 교정 상수가 범위를 벗어났습니다. 이 에러가 발생하면 새 교정 상수가 비휘발성 메모리에 저장되지 않음에 주의하십시오.

716

Bad DAC DNL error correction data

DAC 차등 비선형 오류 수정 동안에 유효하지 않은 데이터가 측정되었습니다.

717

Cal OVP or OCP status enabled

과전압 방지 상태 또는 과전류 방지 상태가 가동되었습니다. 교정하기 전과 교정하는 중에 과전압과 과전류 방지 상태를 OFF로 설정해야 합니다.

718

Gain out of range for Gain Error Correction

DAC 이득이 범위를 벗어납니다. 하드웨어 고장입니다.

740

Cal checksum failed, secure state

741

Cal checksum failed, string data

742

Cal checksum failed, store/recall data in location 0

743

Cal checksum failed, store/recall data in location 1

744

Cal checksum failed, store/recall data in location 2

745

Cal checksum failed, store/recall data in location 3

746

Cal checksum failed, DAC cal constants

747

Cal checksum failed, readback cal constants

748

Cal checksum failed, GPIB address

749

Cal checksum failed, internal data

750

Cal checksum failed, DAC DNL error correction data

응용프로그램

응용프로그램

이 장에는 사용자가 자신의 응용프로그램을 개발하는 데 도움이 될 수 있도록 두 개의 응용프로그램이 들어 있습니다. 73 페이지부터 시작되는 제 4 장, "원격 인터페이스 참조"에 전원공급기를 프로그래밍하는 데 사용할 수 있는 SCPI(프로그래밍 계측기를 위한 표준 명령)에 대한 명령들이 열거되어 있습니다.

이 장에 수록된 예는 Windows® 3.1이나 Windows® 95 또는 Windows® NT 4.0을 실행하는 PC에서 시험되었으며 GPIB(IEEE 488) 또는 RS-232에서 사용할 수 있도록 작성되었습니다. 그러나, RS-232 인터페이스 사용에 대한 예는 Windows 3.1에서는 작동하지 않습니다. 이러한 예를 사용하려면 PC에 GPIB 인터페이스 카드와 VISA(가상 계측기 소프트웨어 아키텍처) 드라이버가 있어야 합니다. 이 장에 수록된 예를 적절히 실행하려면 Windows® 3.1의 경우 "visa.dll", Windows® 95 또는 Windows® NT 4.0의 경우 "visa32.dll"이 c:\windows\system 디렉토리에 있어야 합니다. 이 예들은 전압을 통해 단계적으로 이루어지고 전원 다이오드의 특성을 나타내기 위해 해당 전류를 읽습니다.

C/C++용 예제 프로그램

다음의 C 프로그래밍 예에는 포맷된 I/O를 송신하고 수신하는 방법이 나타나 있습니다. 이 프로그래밍 예에는 VISA 기능으로 계측기에 SCPI 명령을 사용하는 방법이 나와 있으며, 오류 포착도 포함됩니다. 포맷되지 않은 I/O와 오류 포착의 자세한 내용은 Agilent VISA 사용자 설명서를 참조하십시오.

다음의 C 프로그래밍 예는 프로젝트 유형 "QuickWin 응용프로그램"을 사용하는 Microsoft® Visual C++ 버전 1.52를 사용하여 작성되었으며, 대형 메모리 모델과 프로젝트 유형 "Windows 32 응용프로그램"을 사용하는 C++ 버전 4.x 또는 5.0을 사용하고 있습니다. "visa.lib"(Windows® 3.1) 또는 visa32.lib(Windows® 95/NT)와 "visa.h" 파일을 lib로 이동하고 개별 디렉토리를 꼭 포함시켜야 합니다. 일반적으로 c:\vxipnp\win(win95 또는 winnt)\lib\msc과 c:\vxipnp\win(win95 또는 winnt)\include 디렉토리에서 이러한 파일을 찾을 수 있습니다.

Diode

```
/*Diode.C
This example program steps the power supply through 11 voltages and measures the current
response. It prints the voltage step and the current response as a table. Note that the
GPIB address is the default address from the factory for the power supply.*/

#include <visa.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

ViSession      defaultRM;      /* Resource manager id
ViSession      power_supply;   /* Identifies power supply
int           bGPIB = 1;        /* Set the number to 0 for use with the RS-232 */
long          ErrorStatus;    /* VISA Error code
char         commandString[256];
char         ReadBuffer[256];

void         delay(clock_t wait);
void         SendSCPI(char* pString);
void         CheckError(char* pMessage);
void         OpenPort();

void main()
{
    double      voltage;       /* Value of voltage sent to power supply
    char        Buffer[256];   /* String returned from power supply
    double      current;       /* Value of current output of power supply
```

6

다음 페이지에 계속

제 6 장 응용프로그램 C/C++용 예제 프로그램

```
OpenPort();

/* Query the power supply id, read response and print it */
sprintf(Buffer,"*IDN?");
SendSCPI(Buffer);
printf("Instrument identification string:\n      %s\n\n",Buffer);

SendSCPI("*RST");           /* Set power-on condition          */
SendSCPI("Current 2");     /* Set current limit to 2A          */
SendSCPI("Output on");     /* Turn output on                  */

printf("Voltage      Current\n\n");    /* Print heading      */

/*Step from 0.6 to 0.8 volt in 0.02 steps */
for(voltage = 0.6; voltage <=0.8001; voltage +=0.02)
{
    printf("%.3f",voltage);        /* Display diode voltage*/
    /* Set output voltage */
    ErrorStatus = viPrintf(power_supply,"Volt %f\n",voltage);
    if(!bGPIB)
        delay(500);/* 500 msec wating for RS-232 port*/
    CheckError("Unable to set voltage");
    /* Measure output current */
    ErrorStatus = viPrintf(power_supply,"Measure:Current?\n");
    CheckError("Unable to write device");
    delay(500);                /* Allow output to wait for 500 msec */
    /* Retrieve reading */
    ErrorStatus = viScanf(power_supply,"%lf",&current);
    CheckError("Unable to read voltage");
    printf("%6.4f\n",current);   /* Display diode current */
}
SendSCPI("Output off");       /* Turn output off   */
ClosePort();
}

/* Build the address required to open commmunication with GPIB card or RS-232.*/
/* The address format looks like this: "GPIB0::5::INSTR".                      */
/* To use the RS-232 interface using COM1 port, change it to "ASRL1::INSTR"    */
/* address format */

void OpenPort()
{
    char    GPIB_Address[3];
    char    COM_Address[2];
    char    VISA_address[40];        /* Complete VISA address sent to card */

    if(bGPIB)
        strcpy(GPIB_Address,"5");    /* Select GPIB address between 0 to 30*/
    else
        strcpy(COM_Address,"1");    /* Set the number to 2 for COM2 port */
```

[다음 페이지에 계속](#)

제 6 장 응용프로그램
C/C++용 예제 프로그램

```
if(bGPIB){ /* For use with GPIB 7 address, use "GPIB::7::INSTR" address format */
    strcpy(VISA_address,"GPIB::");
    strcat(VISA_address,GPIB_Address);
    strcat(VISA_address,"::INSTR");
}
else{ /* For use with COM2 port, use "ASRL2::INSTR" address format */
    strcpy(VISA_address,"ASRL");
    strcat(VISA_address,COM_Address);
    strcat(VISA_address,"::INSTR");
}

/* Open communication session with the power supply */
ErrorStatus = viOpenDefaultRM(&defaultRM);
ErrorStatus = viOpen(defaultRM,VISA_address,0,0,&power_supply);
CheckError("Unable to open port");

if(!bGPIB)
    SendSCPI("System:Remote");
}

void SendSCPI(char* pString)
{
    char* pdest;

    strcpy(commandString,pString);
    strcat(commandString,"\n");
    ErrorStatus = viPrintf(power_supply,commandString);
    CheckError("Can't Write to Driver");
    if (bGPIB == 0)
        delay(1000); /* Unit is milliseconds */

    pdest = strchr(commandString, '?'); /* Search for query command */
    if( pdest != NULL ){
        ErrorStatus = viScanf(power_supply,"%s",&ReadBuffer);
        CheckError("Can't Read From Driver");
        strcpy(pString,ReadBuffer);
    }
}

void ClosePort()
{
    /* Close the communication port */
    viClose(power_supply);
    viClose(defaultRM);
}
```

6

다음 페이지에 계속

```
void CheckError(char* pMessage)
{
    if (ErrorStatus VI_SUCCESS){
        printf("\n %s",pMessage);
        ClosePort();
        exit(0);
    }
}

void delay(clock_t wait)
{
    clock_t goal;
    goal = wait + clock();
    while( goal > clock() ) ;
}
```


프로그램의 끝

Excel 97용 예제 프로그램

이 절에는 Agilent E3633A 또는 Agilent E3634A를 제어하기 위해 ExcelMacros(*Visual Basic for Applications*)를 사용하여 작성한 예제 프로그램이 수록되어 있습니다. Excel을 사용하면 스프레드시트 안에 있는 셀 값을 구하여 전원공급기로 송신한 다음 응답을 워크시트에 기록할 수 있습니다. 다음 페이지의 예는 전원공급기 단자 사이의 소자의 특징을 잘 나타냅니다. 이 예에서는 워크시트에서 11개의 전압을 읽고, 전원공급기를 그러한 전압으로 프로그램한 다음 전류를 읽습니다. 전류의 값은 스프레드시트의 전압 옆에 기록되어 있습니다.

예제 프로그램의 결과

아래의 표를 보면 다이오드 특성을 나타내기 위해 139 페이지부터 시작하는 예제 프로그램의 결과를 알 수 있습니다(Agilent 부품 번호: 1901-1214, 제조자 부품 번호: MUR160, Motorola[®] Co.).

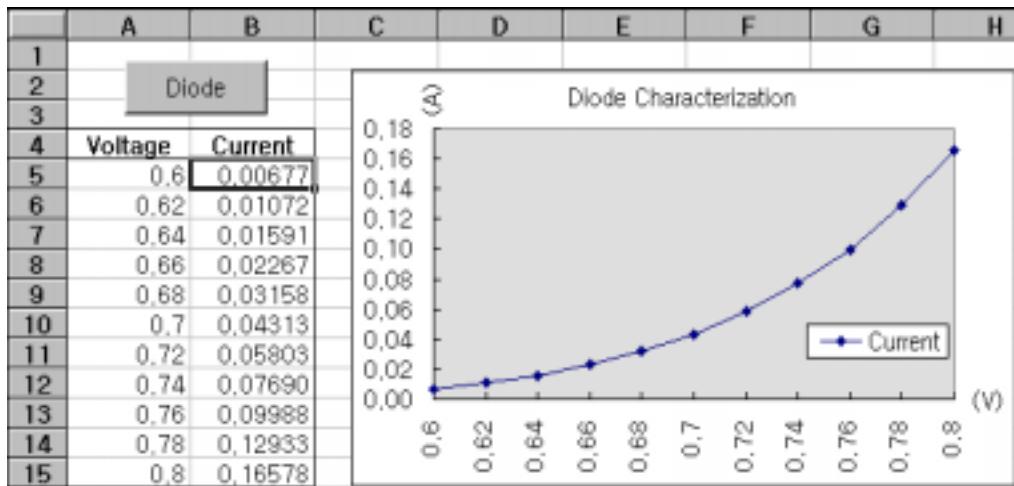

Excel 매크로를 작성하려면 우선 Excel에서 모듈을 열어야 합니다. 보기(View) 메뉴에서 도구 모음(Toolbars)을 선택한 다음 컨트롤 도구 상자(Control Toolbox)를 선택합니다. 컨트롤 도구 상자(Control Toolbox) 대화 상자가 나타납니다. 대화 상자에서 명령(Command) 단추를 선택합니다. 셀 A1을 클릭하여 셀 B3로 드래그합니다. "CommandButton 1" 상자가 만들어집니다. 단추 이름을 변경하려면 그 단추에서 오른쪽 마우스 단추를 클릭한 다음 속성(Properties)을 선택합니다. 속성(Properties) 대화 상자가 나타납니다. 속성(Properties) 대화 상자에서 "(이름)"과 "Caption"을 "Diode"로 변경합니다. 셀 A4의 "Voltage"와 셀 B4의 "Current"를 입력하여 다이오드 특성에 대한 예를 시험해 봅니다. 셀 A5에 0.6을 입력합니다. 셀 A5에서 A15까지 0.02씩 증가시킨 값을 입력하여 셀 A15의 값을 0.8로 만듭니다.

이 절에 수록된 "Diode" 매크로 예를 입력하려면 보기(View) 메뉴에서 도구 모음(toolbar)을 선택한 다음 Visual Basic 편집기(Visual Basic Editor) 아이콘을 선택합니다. "코드 창(code window)"이 나타납니다. 그 다음 "[Module1(코드)]"에 139 폐이지와 같은 문자를 입력합니다. Windows[®] 95/NT에 대한 선언문을 입력하려면 삽입(Insert) 메뉴에서 모듈(Module)을 선택합니다. "모듈 창(module window)"이 나타납니다. 그 다음 141 페이지부터 시작되는 문자를 입력합니다. 이 모듈은 인터페이스를 통해 전원공급기와 통신할 때 필요한 모든 오버헤드를 구성합니다. "bGPIB="를 "참(true)" 또는 "거짓(false)"으로 설정하여 원하는 인터페이스를 선택하고, 모듈에 수록된 "OpenPort()" 루틴에서 GPIB 어드레스나 RS-232 포트를 변경합니다.

매크로를 실행하려면 Excel 창으로 되돌아 가서 대화 상자에서 매크로 실행(run macro) 단추를 선택하고 매크로 이름을 선택한 후 실행(run) 단추를 클릭합니다. 전원공급기는 전원이 공급된 상태로 재설정되고 워크시트의 전압을 따라 단계별로 진행됩니다. 각 단계 후 전류가 측정되어 워크시트에 기록됩니다.

필요에 맞게끔 "Diode" 모듈을 변경하십시오. 모듈에는 나타난 내용과 똑같은 정보를 입력해야 합니다. 오류가 발생할 수 있기 때문입니다. 매크로를 실행할 때 몇 가지 시스템 오류가 발생하는 경우 PC를 재부팅하여 GPIB 포트나 RS-232 포트가 제대로 작동하게 만들어야 합니다.

참고

Windows[®] 3.1로 예를 사용하려면 모듈 상단에서 선언문을 변경해야 합니다. 모든 선언문에서 'visa32.dll'을 'visa.dll'로 변경합니다.

Diode Macro

```
' This is the subroutine first executed. Modify this routine to suit
' your needs. To change the GPIB address, go to the module OpenPort, and
' change the variable GPIB_Address = "5" to the required GPIB address.
' To change the RS-232 port, go to the module OpenPort, and change the
' variable COM_Address = "1" to the required port
'
Global defaultRM As Long      ' Resource manager id for VISA GPIB
Global power_supply As Long   ' Identifies power supply
Global bGPIB As Boolean        ' A flag using of GPIB or RS-232
Global ErrorStatus As Long     ' VISA Error code

Sub Diode_Click()
    Range("B5:B15").ClearContents
    Dim I As Integer
    bGPIB = True           ' To use RS-232, set the bGPIB to False
    OpenPort
    SendSCPI "*RST"       ' Set power-on condition
    SendSCPI "Output on"   ' Turn on the output
    For I = 5 To 15
        SendSCPI "Volt " & Str$(Cells(I, 1))
        Cells(I, 2) = Val(SendSCPI("Meas:Current?"))
    Next I
    SendSCPI "Output off"  ' Turn off the output
    ClosePort
End Sub

Private Function OpenPort()
    Dim GPIB_Address As String
    Dim COM_Address As String

    If bGPIB Then
        GPIB_Address = "5"      ' Select GPIB address between 0 to 30
    Else
        COM_Address = "1"      ' Set the number to 2 for COM2 port
    End If
    ErrorStatus = viOpenDefaultRM(defaultRM)      ' Open the VISA session
    If bGPIB Then
        ErrorStatus = viOpen(defaultRM, "GPIB0::" & GPIB_Address & "::INSTR", _
                           0, 1000, power_supply)
    Else
        ErrorStatus = viOpen(defaultRM, "ASRL" & COM_Address & "::INSTR", _
                           0, 1000, power_supply)
        SendSCPI "System:Remote"
    End If
    CheckError "Unable to open port"
End Function
```

다음 페이지에 계속

제 6 장 응용프로그램
Excel 97용 예제 프로그램

```
'*****
' This routine send a SCPI command string to the GPIB port or RS-232 port.
' If the command contains a question mark, the response is read, and returned
'*****
Private Function SendSCPI(command As String) As string
    Dim commandString As String          ' Command passed to power supply
    Dim ReturnString As String           ' Store the string returned
    Dim crlfpos As Integer              ' Location of any nul's in Read Buffer
    Dim ReadBuffer As String * 512       ' Buffer used for returned string
    Dim actual As Long                  ' Number of characters sent/returned
    commandString = command & Chr$(10)   ' The instrumented by linefeed
    ErrorStatus = viWrite(power_supply, ByVal commandString, Len(commandString), _
                           actual)
    CheckError "Can't Write to Device"
    If bGPIB = False Then
        delay 0.5
    End If
    If InStr(commandString, "?") Then
        ErrorStatus = viRead(power_supply, ByVal ReadBuffer, 512, actual)
        CheckError "Can't Read From Device"
        ReturnString = ReadBuffer
        crlfpos = InStr(ReturnString, Chr$(0))
        If crlfpos Then
            ReturnString = Left(ReturnString, crlfpos - 1)
        End If
        SendSCPI = ReturnString
    End If
End Function

Private Function ClosePort()
    ErrorStatus = viClose(power_supply)
    ErrorStatus = viClose(defaultRM)
End Function

Private Function delay(delay_time As Single)
    Dim Finish As Single
    Finish = Timer + delay_time
    Do
        Loop Until Finish <= Timer
End Function

Private Function CheckError(ErrorMessage As String)
    If ErrorStatus < VI_SUCCESS Then
        Cells(5, 2) = ErrorMessage
        ClosePort
    End
    End If
End Function
```

프로그램의 끝

Windows 3.1 선언문

```
' ****
' This routine requires the file VISA.dll. It typically resides in the
' c:\windows\system directory. Additional declarations for VISA.DLL are usually in file
' visa.bas under c:\vxipnp\win31\include directory on your PC. This routine uses the
' VTL Library to send commands to an instrument. A description of these and additional
' VTL commands are contained in the Hewlett Packard Visa Transition Library book
' Agilent Part Number E2094-90002.
' ****
Declare Function viOpenDefaultRM Lib "VISA.DLL" Alias "#141" (viDefaultRM As Long) As Long

Declare Function viOpenLib Lib "VISA.DLL" Alias "#131" (ByVal viDefaultRM As Long, ByVal viDesc
As String, ByVal mode As Long, ByVal timeout As Long, vi As Long) As Long

Declare Function viClose Lib "VISA.DLL" Alias "#132" (ByVal vi As Long) As Long

Declare Function viRead Lib "VISA.DLL" Alias "#256" (ByVal vi As Long, ByVal Buffer As
String, ByVal count As Long, retCount As Long) As Long

Declare Function viWrite Lib "VISA.DLL" Alias "#257" (ByVal vi As Long, ByVal Buffer As
String, ByVal count As Long, retCount As Long) As Long

Declare Function viClear Lib "VISA.DLL" Alias "#260" (ByVal vi As Long) As Long
```

Windows 95/NT 4.0 선언문

```
' ****
' Additional declarations for VISA32.DLL are usually in file visa32.bas under
' c:\vxipnp\win95(or winNT)\include directory on your PC. Also see the VISA manual
' ****
Declare Function viOpenDefaultRM Lib "visa32.dll" (instrumentHandle As Long) As Long
Declare Function viOpen Lib "visa32.dll" (ByVal instrumentHandle As Long, _
    ByVal viDesc As String, ByVal mode As Long, ByVal timeout As Long, _
    vi As Long) As Long
Declare Function viClose Lib "visa32.dll" (ByVal vi As Long) As Long
Declare Function viWrite Lib "visa32.dll" (ByVal vi As Long, ByVal Buffer As String, _
    ByVal count As Long, retCount As Long) As Long
Declare Function viRead Lib "visa32.dll" (ByVal vi As Long, ByVal Buffer As String, _
    ByVal count As Long, retCount As Long) As Long
```

제 6 장 응용프로그램
Excel 97용 예제 프로그램

자습서

자습서

Agilent E3633A와 Agilent E3634A는 깨끗한 DC 전원을 공급할 수 있는 고성능 계측기입니다. 그러나 전원공급기에 설계된 성능 특성의 모든 장점을 발휘하려면 사용상의 기본적인 특정 예방조치를 반드시 준수하여야 합니다. 이 장에서는 선형 전원공급기의 기본적인 운용에 대해 설명하고, 다음과 같은 Agilent E3633A와 Agilent E3634A DC 전원공급기의 운용과 사용에 대해 상세히 설명합니다.

- Agilent E3633A와 Agilent E3634A 운용의 개요, 147 페이지부터
- 출력 특성, 149 페이지부터
- 부하 연결, 153 페이지부터
- 전압 및 전류 범위 확장, 157 페이지
- 원격 프로그래밍, 158 페이지부터
- 신뢰성, 160 페이지

Agilent E3633A와 Agilent E3634A 운용의 개요

오랫동안 변화되지 않은 기본 설계 기법은 제어 요소를 정류기 및 부하 장치와 직렬로 연결시키는 데 있습니다. 그림 7-1은 전원 스위치로 설명되는 위상 제어 전단조정기와 가변 저항기로 묘사된 직렬 요소를 사용하여 직렬로 레귤레이션되는, 공급기의 개략도입니다. 위상 제어 전단조정기는 시리즈 요소 사이의 전압 하강을 낮고 일정하게 유지함으로써 시리즈 요소에서 비산되는 전력을 최소화합니다. 피드백 제어 회로는 연속적으로 출력을 감시하고 일정한 출력 전압을 유지하기 위해 직렬 저항을 조절합니다. 그림 7-1의 가변 저항은 실질적으로는 선형 (A등급) 모드에서 작동하는 하나 이상의 트랜지스터이기 때문에 이런 종류의 조정기가 있는 공급기를 선형 전원공급기라고도 합니다. 선형 전원공급기에는 많은 장점이 있으며, 고성능과 낮은 전력 요구사항을 충족시키는 가장 간단하면서도 가장 효과적인 방법을 제시합니다.

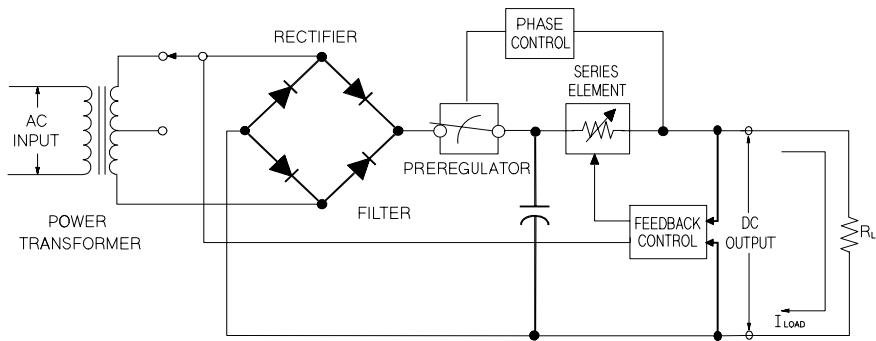


그림 7-1. 간단한 직렬 전원공급기의 다이어그램

이 전원공급기에는 두 가지 출력 범위가 있으며, 낮은 전류에서 높은 전압을 또는 낮은 전압에서 높은 전류를 사용할 수 있습니다. 전원공급기의 dc 출력 전압과 전류에 의한 수요에 따라 전단조정기의 전압을 효율적으로 유지하려면 이 전원공급기에도 그림 7-1의 정류기 브리지 앞의 변압기 �ップ 전환으로 제어되는 전단조정기를 사용해야 합니다. 이것은 프리 레귤레이션을 통해 직렬 요소에 소요되는 전력을 줄이는 몇 가지 기법 중 하나입니다.

성능면에서, 선형 레귤레이션 공급기는 레귤레이션 특성이 매우 우수하고 라인과 부하의 변화에 신속하게 응답합니다. 따라서 라인과 부하 레귤레이션 및 과도 응답 시간은 다른 레귤레이션 기법을 사용한 것보다 뛰어납니다. 이러한 전원공급기는 리플과 잡음 또한 낮으며, 주변 온도가 변해도 잘 견디고, 회로가 단순하기 때문에 신뢰성이 높습니다.

Agilent E3633A와 Agilent E3634A에는 선형 레귤레이션 전원공급기가 있습니다. 이것은 출력을 프로그램하기 위해 전압을 제공하는 제어 회로에 의해 제어됩니다. 전원 공급기는 단자에서 출력을 나타내는 전압을 제어회로로 보냅니다. 제어회로는 전면판에서 정보를 받아 디스플레이로 보냅니다. 유사한 방법으로 제어회로는 GPIB 및 RS-232 인터페이스로 입력하거나 출력하기 위해 원격 인터페이스와 "대화"합니다. 원격 인터페이스는 어어드 접지에 있으며 제어회로와 전원공급기로부터 광학적으로 격리됩니다.

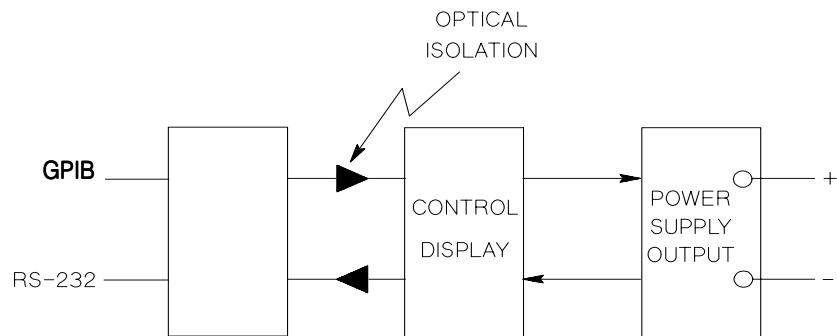


그림 7-2. 광학적 격리를 나타내는 전원공급기의 블록 다이어그램

출력 특성

이상적인 정전압 전원공급기라면 모든 주파수에서 출력 임피던스가 0이 되어야 할 것입니다. 따라서 그림 7-3과 같이 전압은 부하에 의해 요구되는 출력 전류의 변화에도 불구하고 완전히 일정하게 유지되어야 합니다.

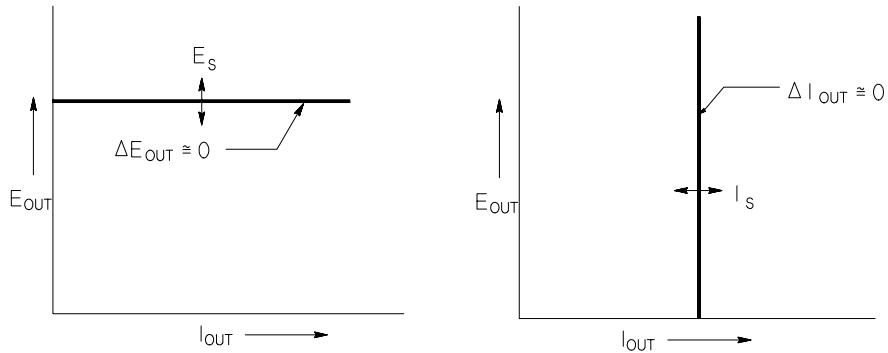


그림 7-3. 이상적인 정전압 전원공급기

그림 7-4. 이상적인 정전류 전압공급기

이상적인 정전류 전원공급기라면 모든 주파수에서 출력 임피던스가 무한으로 나타나도록 합니다. 따라서 그림 7-4와 같이 이상적인 정전류 전원공급기는 일정한 값으로 출력 전류를 유지하기 위해 필요한 양만을 조정하여 해당 출력 전압을 변경함으로써 부하 저항이 변하는 것을 조절합니다.

Agilent E3633A와 Agilent E3634A의 전원공급기 출력은 모두 정전압(CV) 모드 또는 정전류(CC) 모드에서 작동할 수 있습니다. 어떤 잘못된 상태에서는 전원공급기가 CV나 CC 모드에서 작동되지 않으면 레귤레이션되지 않게 됩니다.

그림 7-5에는 Agilent E3633A와 Agilent E3634A 전원공급기의 출력에 대한 작동 모드가 표시되어 있습니다. 하나의 공급기에 대한 작동점은 $R_L = R_C$ 선보다 높거나 낮습니다. 이 선은 출력 전압과 출력 전류가 전압 및 전류 설정값과 동일한 위치의 부하를 나타냅니다. R_L 이 R_C 보다 크면 전류가 전류 설정값보다 작기 때문에 출력 전압이 우세해집니다. 즉 전원공급기가 정전압 모드에 있는 것입니다. 점 1에서, 부하는 상대적으로 높은 저항값을 가지며 (R_C 와 비교할 때), 출력 전압은 전압 설정값이 되고, 출력 전류는 전류 설정값보다 낮습니다. 이 경우 전원공급기는 정전압 모드에 있으며 전류 설정값은 전류 제한값으로 작용합니다.

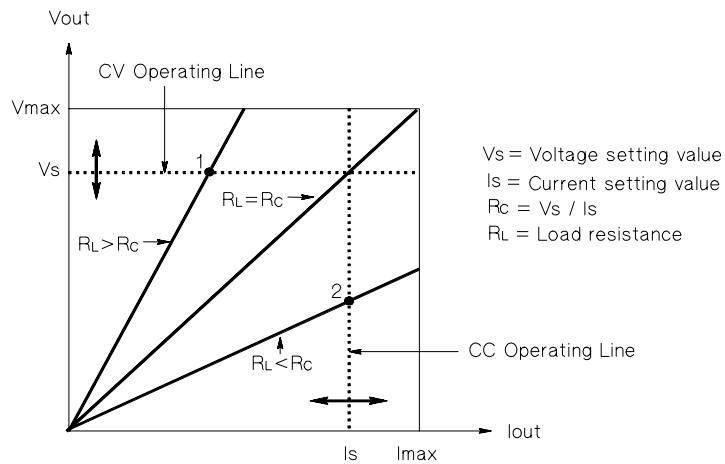


그림 7-5. 출력 특성

부하 R_L 이 R_C 보다 작으면 전압이 전압 설정값보다 작기 때문에 출력 전류가 우세해집니다. 즉, 전원공급기가 정전류 모드에 있는 것입니다. 점 2에서, 부하는 상대적으로 낮은 저항값을 가지며 출력 전압은 전압 설정값보다 낮고, 출력 전류는 전류 설정값이 됩니다. 공급기는 정전류 모드에 있으며 전압 설정값은 전압 제한값으로 작용합니다.

레귤레이션되지 않는 상태

전원공급기가 CV나 CC가 아닌 운용 모드로 되는 경우 전원공급기는 레귤레이션되지 않는 상태가 됩니다. 이 모드에서는 출력을 예측할 수 없습니다. 이 레귤레이션되지 않는 상태는 규격 이하의 AC 라인 전압을 사용했기 때문일 수 있습니다. 레귤레이션되지 않는 상태는 순간적으로 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 큰 전압 단계에 대해 출력이 프로그래밍될 경우 또는 출력 커패시터나 대용량성 부하가 전류 제한 설정값까지 충전될 경우입니다. 출력 전압이 상승하는 동안 전원공급기는 레귤레이션되지 않는 상태가 됩니다. 레귤레이션되지 않는 상태는 출력이 단락될 때처럼 CV에서 CC로 전이되는 동안에 순간적으로 발생합니다.

불필요한 신호

이상적인 전원공급기에는 출력 단자간 또는 출력 단자에서 어어드 접지사이에 어떠한 신호도 없는 완벽한 DC 출력을 제공합니다. 실제로 전원공급기에는 출력 단자 사이에 어느 정도의 잡음이 있으며, 유한 전류가 출력 단자와 어어드 접지 사이에 연결된 임피던스를 통해 흐르게 됩니다. 처음의 것을 정상 모드 전압 잡음이라고 하며 두 번째 것을 공통 모드 전류 잡음이라고 합니다. 그림 7-6은 잡음의 공통 모드와 정상 모드 소스의 단순한 개략도입니다.

정상 모드 전압 잡음은 라인 주파수에 더해진 랜덤 잡음이 리플의 형태로 나타납니다. 이 두 개 모두 Agilent E3633A와 Agilent E3634A에서는 그 값이 아주 낮습니다. 리드선을 조심스럽게 배치하고 전원공급기 회로를 전원 장치와 기타 잡음 원으로부터 멀리 두면 이러한 값을 낮게 유지할 수 있습니다.

공통 모드 잡음은 어어드 접지에 기준된 매우 민감한 회로에 대해 문제가 될 수 있습니다. 회로가 어어드 접지에 기준하면 Low-level 라인 관련 AC 전류가 출력 단자에서 어어드 접지로 흐릅니다. 어어드 접지에 임피던스가 있으면 전류에 임피던스를 곱한 값과 동일한 값의 전압 강하가 발생합니다. 이러한 현상을 최소화하려면 출력 단자에서 출력 단자를 접지하면 됩니다. 다른 방법으로는, 어어드 접지에 대한 모든 임피던스가 어어드 접지에 대한 보상 임피던스를 가지고 하여 생성된 모든 전압을 상쇄시키는 것입니다. 회로가 어어드 접지에 기준하지 않는 경우, 공통 모드 전원 라인 잡음은 일반적으로 문제가 되지 않습니다.

부하가 바뀌면 출력도 따라서 바뀝니다. 부하가 증가함에 따라 출력 전류는 출력 임피던스 R로 인해 전원공급기의 출력 전압 강하를 야기합니다. 연결 전선에 있는 저항도 이 저항에 더해져서 전압 강하가 가중됩니다. 가장 큰 흑업 와이어를 사용하면 전압 강하를 최소화할 수 있습니다. 부하 측에서 원격 감지 리드선을 사용하면 부하 리드선의 리드선 저항이 보상됩니다.

제 7 장 자습서 출력 특성

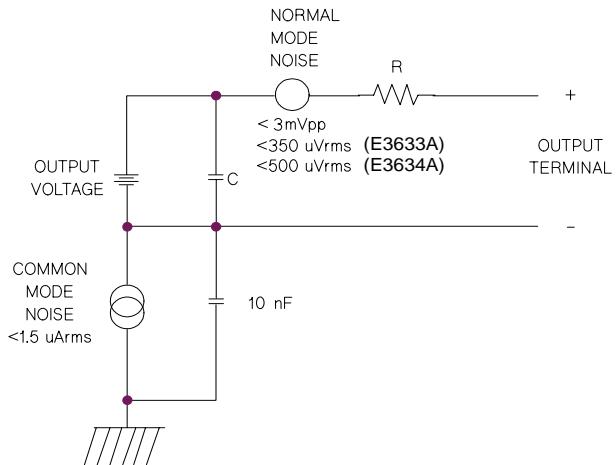


그림 7-6. 공통 모드 및 정상 모드 잡음원의 개략도

릴레이 접점이 단힐 때처럼 부하가 매우 급격하게 변하면 흑업 전선과 전원공급기 출력의 인덕턴스로 인해 부하에 스파이크가 나타납니다. 스파이크는 부하 전류가 바뀌는 속도에 따라 발생합니다. 부하에 매우 급격한 변화가 있을 것으로 예상되면 낮은 직렬 저항의 커패시터를 전원공급기와 병렬로, 또한 부하와 아주 근접하게 사용하여 이러한 전압 스파이크를 최소화할 수 있습니다.

부하 연결

출력 격리

전원공급기의 출력은 어어드 접지와 격리됩니다. 출력 단자는 접지될 수도 있고 외부 전압원이 출력 단자와 접지 사이에 연결될 수도 있지만, 출력 단자는 절연되지 않는 단락바가 (+) 출력을 (+) 접지 단자에, (-) 출력을 (-) 접지 단자에 연결하기 위해 사용되는 경우 접지의 ± 60 Vdc 이내로, 또는 절연되지 않은 금속 단락바를 절연된 도체와 교체하거나 단자에서 제거하여 작업자가 절연되지 않는 출력 도체에 접근하지 못하게 하는 경우 접지의 ± 240 Vdc 이내로 유지되어야 합니다. 새시 접지 단자는 전면판에 있기 때문에 사용하기 편리합니다.

다중 부하

다중 부하를 전원공급기에 연결하는 경우 각각의 부하는 별도의 연결 전선을 사용하여 출력 단자에 연결하여야 합니다. 이렇게 하면 부하들 간의 상호 결합 현상을 최소화할 수 있고 전원공급기의 낮은 출력 임피던스의 모든 장점을 이용할 수 있습니다. 각 쌍의 전선은 가능한 한 짧아야 하며 리드선 인덕턴스와 잡음 발생을 줄이기 위해 꼬거나 차폐되어야 합니다. 차폐전선을 사용할 경우 한 쪽은 전원공급기 접지 단자에 연결하고 다른 한 쪽은 단선된 채로 둡니다.

배선할 때 전원공급기에서 멀리 위치한 분산 단자를 사용할 필요가 있는 경우, 한 쌍의 트위스트 전선이나 차폐 전선을 사용하여 출력 단자를 분산 단자에 연결합니다. 각각의 부하는 분산 단자에 따로 따로 연결합니다.

표 7-1. 전선 정격

AWG	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
바람직한 최대 전류 (암페어)*	40	25	20	13	10	7	5	3.5	2.5	1.7
mΩ/ft	1.00	1.59	2.53	4.02	6.39	10.2	16.1	25.7	40.8	64.9
mΩ/m	3.3	5.2	8.3	13.2	21.0	33.5	52.8	84.3	133.9	212.9
*30°C의 공기 중의 절연된 단일 도체										

경고

안전 요구조건을 충족하려면 부하 와이어는 전원공급기의 단락 회로 출력 전류를 이동하는 동안 과열되지 않도록 충분히 용량이 큰 것이어야 합니다.

원격 전압 감지

보통 정전압 모드에서 동작하는 전원공급기는 출력 단자에서 최적의 라인과 부하 조정, 최저의 출력 임피던스, 드리프트 및 리플과 잡음, 그리고 가장 빠른 과도 복구 성능을 달성합니다. 부하가 리드선 길이 때문에 출력 단자에서 분리되면 이러한 성능 특성의 일부가 부하 단자에서 감소됩니다. 보통 전원공급기의 출력 임피던스와 비교하여 부하 리드선의 임피던스와 비례하는 양으로 감소됩니다.

Agilent E3633A와 Agilent E3634A 전원공급기에 포함된 특성의 하나인 원격 전압 감지를 사용하면 전압 피드백 증폭기의 입력을 부하 단자에 직접 연결하여 조정기가 전원공급기 출력 단자가 아닌 부하 단자와 관련한 기능을 수행할 수 있습니다. 따라서 전원공급기 출력 단자의 전압은 부하 리드선의 전압 강하를 보상하는데 필요한 양만큼 변경되어 부하 단자의 전압을 일정하게 유지합니다.

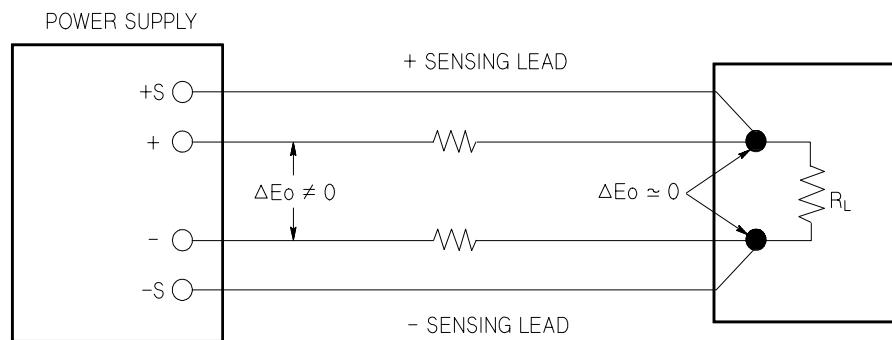


그림 7-7. 원격 감지로 조절된 전원공급기

부하 고려사항

용량성 부하

대부분의 경우 전원공급기는 거의 모든 크기의 용량성 부하에 대해 안전합니다. 대용량의 부하 커패시터는 전원공급기의 과도 응답에서 링잉(ringing)을 유발할 수 있습니다. 특정 용량성 부하, 동격의 직렬 저항 및 부하 리드선 인덕턴스가 조합되면 불안정성을 초래할 수도 있습니다. 이러한 현상이 발생할 경우, 전체 용량성 부하를 증가시키거나 감소시키면 이러한 문제가 종종 해결될 수 있습니다.

출력 전압을 다시 프로그래밍할 때 대용량의 부하 커패시터는 전원공급기를 순간적으로 CC 모드 또는 레귤레이션되지 않는 모드로 만들 수도 있습니다. 출력 전압의 슬루 레이트(slew rate)는 전체 부하 용량(내부 및 외부)에 의해 나누어진 전류 설정값에 제한됩니다.

표 7-2. 슬루 레이트(slew rate)

내부 용량성	내부 블리드 저항기	무부하의 슬루 레이트(slew rate) 와 정격 전류 설정값
470 uF x 2 ea	3 KΩ	0.44 V/msec

유도성 부하

유도성 부하는 정전압 모드에서 어떤 루프 안정성 문제도 일으키지 않습니다. 정전류 모드에서는 유도성 부하는 전원공급기의 출력 커패시터와 병렬 공진을 형성합니다. 일반적으로 이러한 것은 전원공급기의 안정성에는 영향을 주지 않지만 부하에 있는 전류의 링잉(ringing)을 유발할 수 있습니다.

펄스 부하

부하 전류가 주기적으로 최소값에서 최대값으로 변하는 응용프로그램도 있습니다. 정전류 회로는 출력 전류를 제한합니다. 전류 한계를 초과하는 어떤 피크 부하는 출력 커패시터로 인해 발생할 수 있습니다. 출력에 대한 규격 이내로 유지하기 위해 전류 한계를 예상되는 피크 전류보다 크게 설정하여야 하며, 그렇지 않은 경우 공급기가 잠깐 동안 CC 모드 또는 레귤레이션되지 않는 모드가 될 수 있습니다.

역전류 부하

전원 공급기에 연결된 모든 능동 부하는 일부 작동 주기중 공급기에 실제로 역전류를 전달할 수 있습니다. 외부 소스는 레귤레이션 기능의 상실이나 손상의 위험없이 전류를 공급기에 공급할 수 없습니다. 이러한 현상은 더미 부하 저항기로 출력에 미리 부하를 주면 방지할 수 있습니다. 더미 부하 저항기는 공급기로부터 적어도 능동 부하가 공급기에 공급할 수 있는 만큼의 전류를 끌어낼 수 있습니다. 더미 부하에 대한 전류의 값과 공급기로부터 부하가 이끌어내는 전류의 값을 더한 값은 공급기의 최대 전류보다 작아야 합니다.

전압 및 전류 범위 확장

입력 전압이 공칭값과 같거나 큰 경우, 전원공급기는 정격 최대 출력보다 큰 전압과 전류를 제공할 수 있습니다. 전원공급기를 손상시키지 않으면서 정격 출력보다 3% 높게 확장하여 운용될 수 있습니다. 그러나 성능은 이 영역에서 사양에 맞게 발휘된다고 보증되지는 않습니다. 입력 전압이 입력 전압 범위의 상한선 안에서 유지되면 전원공급기는 사양 내에서 작동됩니다. 전원공급기는 전압 출력이나 전류 출력 중 하나만이 초과할 경우 사양 안에서 기능을 발휘하기 쉽습니다.

직렬 연결

두 개 이상의 전원공급기를 직렬로 연결하여 하나의 공급기에서 사용할 수 있는 것보다 더 높은 전압을 얻을 수 있습니다. 이 때 최대 전압은 어느 한 공급기의 정격 출력 격리까지 제한됩니다. 직렬로 연결된 전원공급기는 양쪽 전원공급기를 통해 하나의 부하로 작동하거나 각 전원공급기마다 각각의 부하를 가지고 작동할 수 있습니다. 전원공급기에는 출력 단자를 통해 연결된 역극성 다이오드가 있으므로 다른 전원공급기와 직렬로 작동되는 경우, 부하가 단락되거나 하나의 전원공급기가 직렬로 함께 연결된 다른 공급기와는 별도로 전원이 켜질 때 손상이 발생하지 않습니다.

직렬 연결이 사용되면 출력 전압은 개별 전원공급기의 전압들을 합한 값이 됩니다. 전류는 어느 한 전원 공급기의 전류입니다. 각 개별 전원공급기는 전체 출력 전압을 얻기 위해 조정되어야 합니다.

병렬 연결

CV/CC 자동 크로스오버 운용을 할 수 있는 둘 또는 그 이상의 전원공급기를 병렬로 연결하여 하나의 전원공급기에서 사용할 수 있는 것보다 더 큰 전체 출력 전류를 구할 수 있습니다. 전체 출력 전류는 개별 전원공급기 출력 전류의 합계입니다. 각 전원공급기의 출력은 따로 따로 설정할 수 있습니다. 하나의 전원공급기의 출력 전압 제어는 원하는 출력 전압으로 설정하여야 하고 다른 하나의 전원공급기는 약간 높은 출력 전압으로 설정되어야 합니다. 높은 출력 전압 설정값의 전원공급기는 정전류 출력을 공급하며 출력 전압을 다른 하나의 전원공급기와 같아 질 때까지 강하시키며, 다른 하나의 전원공급기는 정전압 운용으로 유지되어 전체 부하 요구를 충족하는 데 필요한 정격 출력 전류의 일부만을 공급합니다.

원격 프로그래밍

원격 프로그래밍을 하는 동안 정전압 레귤레이션 전원공급기는 그 출력 전압이 급격히 변화됩니다. 출력 전압 변화의 속도를 제한하는 가장 중요한 요인은 출력 커뮤니케이터와 부하 저항기입니다.

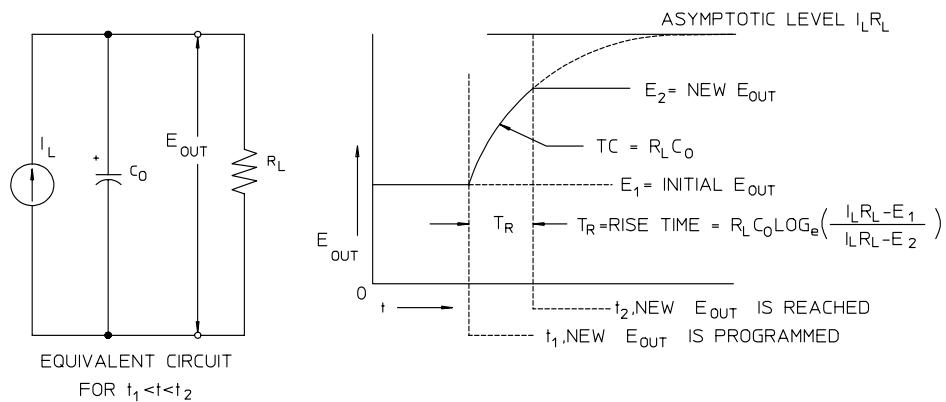


그림 7-8. 응답 속도 - 상향 프로그래밍 (최대 부하)

공급기가 상향 프로그램될 경우, 등가 회로와 출력 전압 파형의 특성은 그림 7-8과 같습니다. 새로운 출력이 프로그램되면 전원공급기 조정기 회로는 출력이 원하는 값보다 작음을 감지하고 직렬 조정기를 최대값 I_L , 전류 제한값 또는 정전류 설정값까지 도통시킵니다.

이 정전류 I_L 은 출력 커뮤니케이터 C_0 와 부하 저항기 R_L 을 병렬로 충전시킵니다. 따라서 출력은 프로그램되고 있는 새로운 출력 전압보다 큰 값인 전압 레벨 $I_L R_L$ 쪽으로 시간 계수 $R_L C_0$ 를 가지고 지수적으로 상승합니다.

이 지수적인 상승이 새로 프로그램된 전압 레벨에 도달하면 정전압 증폭기는 그 정상적인 레귤레이션 동작을 다시 시작하고 출력을 일정하게 유지시킵니다. 따라서 상승 시간은 그림 7-8에 있는 공식을 사용하여 대충 알 수 있습니다.

전원공급기 출력 단자에 부하 저항이 없을 경우 출력 전압은 $TR = C_0(E_2 - E_1) / I_L$ 의 최단의 상승 프로그래밍 시간에 C_0/I_L 의 비율로 선형적으로 상승합니다.

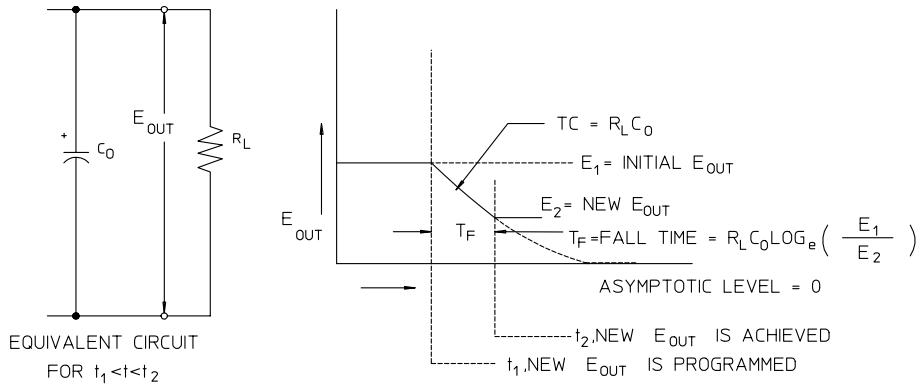


그림 7-9. 응답 속도 - 하향 프로그래밍

그림 7-9는 전원공급기가 하향 프로그래밍 될 때 조정기는 출력 전압이 원하는 값보다 높음을 감지하여 직렬 트랜зistor를 완전히 끕니다. 제어 회로에는 직렬 조정기 트랜지스터가 역으로 전도시킬 수 있는 방법이 있으므로 출력 커패시터는 부하 저항기와 내부 전류 소스(I_S)를 통해서만 방전됩니다.

출력 전압은 무부하 상태에서 I_S/C_0 의 비율로 선형적으로 하강하며, 요구된 새로운 출력 전압에 도달하면 하강이 정지됩니다. 최대 부하가 연결되면 출력 전압은 지수적으로 더 빠르게 하강합니다.

상향 프로그래밍 속도는 직렬 레귤레이션 트랜지스터의 전도에 의해 지원되는 반면, 하향 프로그래밍에는 출력 커패시터의 방전을 돋는 능동 요소가 없기 때문에 전원공급기는 보통 하향 프로그래밍하는 것보다는 상향 프로그래밍하는 것이 더 빠릅니다.

신뢰성

전자 반도체 장비의 신뢰성은 부품의 온도에 상당한 영향을 받습니다. 부품의 온도가 낮을수록 신뢰성이 향상됩니다. Agilent E3633A와 Agilent E3634A 전원공급기에는 전원공급기의 내부 전력 소모를 줄임으로써 결과적으로 전원공급기의 내부 열을 감소시키는 회로가 사용됩니다. 최대 내부 전력 소모는 최고 전류에서 발생합니다. 출력 전압이 낮아지면 내부 전력 소모는 더 증가됩니다. 내부 온도를 낮게 유지하기 위해 전원공급기의 내부에 팬을 장착하는 것이 필수적입니다. 전원공급기의 냉각을 돋기 위해 전원공급기의 측면과 후면이 가리지 않도록 해야 합니다.

사양

성능 사양은 다음 페이지에 나열되어 있습니다. 사양은 0 ~ 40°C의 범위 내에서 저항성 부하에 대하여 보증됩니다. 보증은 되지 않지만 보증 특성은 설계나 시험에 의해 결정된 성능입니다. 서비스 지침서에는 성능 사양을 검증하는 절차가 들어 있습니다.

성능 사양

표 1-1. 성능 사양

매개변수	Agilent E3633A	Agilent E3634A
출력 범위 (@0°C~40°C)	낮은 범위 0 ~ +8 V/0 ~ 20 A	0 ~ +25/0 ~ 7 A
	높은 범위 0 ~ +20 V/0 ~ 10 A	0 ~ +50V/0 ~ 4 A
프로그래밍 정확도 ^[1] 12개월 (@25°C±5°C), ±(출력 % + 오프셋)	전압 0.05% + 10 mV	
	전류 0.2% + 10 mA	
리드백(Readback) 정확도 ^[1] 12개월 (25°C±5°C에서 실제 출력에 대한 GPIB 및 RS-232 혹은 전면판 조정에 대해), ±(출력 % + 오프셋)	전압 0.05% + 5 mV	
	전류 0.15% + 5 mA	
리플(Ripple)과 잡음 (비접지 출력 또는 출력 단자 하나가 접지된 상태에서, 20 Hz ~ 20 MHz)	정상 모드 전압 <0.35 mV rms 및 3 mV p-p	<0.5 mV rms 및 3 mV p-p
	정상 모드 전류 <2 mA rms	
	공통 모드 전류 1.5 μA rms	
부하 레귤레이션, ±(출력 % + 오프셋)	전압 <0.01% + 2 mV	
	전류 <0.01% + 250 μA	
라인 레귤레이션, ±(출력 % + 오프셋)	전압 <0.01% + 2 mV	
	전류 <0.01% + 250 μA	
프로그래밍 설정능	전압 1 mV	3 mV
	전류 1 mA	0.5 mA
리드백(Readback) 설정능	전압 0.5 mV	1.5 mV
	전류 1 mA	0.5 mA
전면판 설정능	전압 1 mV	
	전류 1 mA (< 10A), 10mA (≥ 10A)	

[1] 정확도 사양은 부하 없이 25°C에서 한 시간 예열하고 교정한 후의 값임.

과도 응답 시간

출력 전류가 전부하에서 반부하로, 또는 역으로 변화한 후 15 mV 이내로 출력이 회복될 때까지 $50 \mu\text{A}$ 이하로 걸림.

명령 처리 시간

전원 공급기를 GPIB 또는 RS-232에 직접 연결하였을 때 디지털 데이터를 수신한 후 출력 전압이 변경되기 시작하는 데 걸리는 평균 시간은 100 msec 미만입니다.

OVP와 OCP 정밀도, \pm (출력 % + 오프셋)

OVP $0.5\% + 0.5 \text{ V}$

OCP $0.5\% + 0.5 \text{ A}$

활성화(Activation) 시간: OVP 또는 OCP 조건이 발생한 후 출력이 하강을 시작하는데 필요한 평균 시간

OVP <트립 전압이 3V와 같거나 클 때는 <1.5 msec

<트립 전압이 3V 미만일 때는 <10 msec

OCP <10 msec

보충 특성

표 1-2. 보충 특성

매개변수	Agilent E3633A		Agilent E3634A	
출력 프로그래밍 범위 (최대 프로그래밍 값)	낮은 범위	0 ~ +8.24 V/ 0 ~ 20.6 A	0 ~ +25.75 V/ 0 ~ 7.21 A	
	높은 범위	0 ~ +20.6 V/ 0 ~ 10.3 A	0 ~ +51.5V/ 0 ~ 4.12 A	
	OVP	1 V ~ 22 V	1 V ~ 55 V	
	OCP	0 A ~ 22 A	0 A ~ 7.5 A	
전압 프로그래밍 속도 출력 전압이 전체 편위의 1% 이내에서 안정되는 데 필요한 최장 시간(저항 부하의 경우). 공통 처리 시간은 제외	전체 부하	무부하	전체 부하	무부하
	Up	95 msec	45 msec	80 msec
	Down	30 msec	450 msec	30 msec

원격 감지 기능

전압 강하 각 리드선 당 0.7 V까지

부하 레귤레이션 부하 전류 변화로 인한 +출력 리드선의 1 V 변화마다 사양에
5 mV 추가.

부하 전압 출력 전압 정격에서 부하 리드선의 전압 강하를 감산

온도 계수, ±(출력 % + 오프셋)

30분 예열후 출력/리드백의 1°C당 최대 변화량

전압 0.01% + 3 mV

전류 0.02% + 3 mA

안정도, ±(출력 % + 오프셋)

1시간 예열 후 일정한 부하, 라인 및 주변 온도에서 8시간 동안의 출력 변화

전압 0.02% + 1 mV

전류 0.1% + 1 mA

출력 전압 오버슈트

AC 전원을 켜거나 끄는 동안, 출력 제어가 1 V 미만으로 설정되면 출력과 오버슈트는 1 V를 초과하지 않음. 출력 제어가 1 V 이상으로 설정되면 오버슈트가 없음.

프로그래밍 언어

SCPI (프로그래밍 계측기를 위한 표준 명령)

상태 저장 메모리

3개의 사용자 구성가능 저장 상태

권장되는 교정 주기

1 년

출력 단자 격리 (최대, 새시 접지로부터)

절연되지 않은 단락 도체를 (+) 출력에서 (+) 감지로, (-) 출력을 (-) 감지 단자로 연결할 때 ± 60 Vdc

절연된 단락 도체를 (+) 출력에서 (+) 감지로, (-) 출력을 (-) 감지 단자로 연결할 때 ± 240 Vdc

AC 입력 정격 (후면판 선택기로 선택가능)

std $115 \text{ Vac} \pm 10\%$, $47 \sim 63 \text{ Hz}$

opt 0E3 $230 \text{ Vac} \pm 10\%$, $47 \sim 63 \text{ Hz}$

opt 0E9 $100 \text{ Vac} \pm 10\%$, $47 \sim 63 \text{ Hz}$

최대 입력 전원

최대 부하의 700 VA

냉각

팬 냉각

작동 온도

전체 정격 출력에 대해 $0 \sim 40^\circ\text{C}$. 최고 온도인 55°C 에 도달하면 출력 전류는 50%까지 선형으로 경감됨.

보관 온도

보관 환경의 경우 $-20 \sim 70^{\circ}\text{C}$

환경 조건

설치 범주 II, 오염 정도 2 환경의 실내 용도로 설계됨. 최고 상대 습도 95%와 2000 미터까지의 고도에서 운용되도록 설계.

치수*

213 mmW x 133 mmH x 348 mmD (8.4 x 5.2 x 13.7 인치)

*자세한 사항은 다음 페이지 참조

무게

기기 무게 9.5 kg (21 파운드)

포장 후 무게 12 kg (26 파운드)

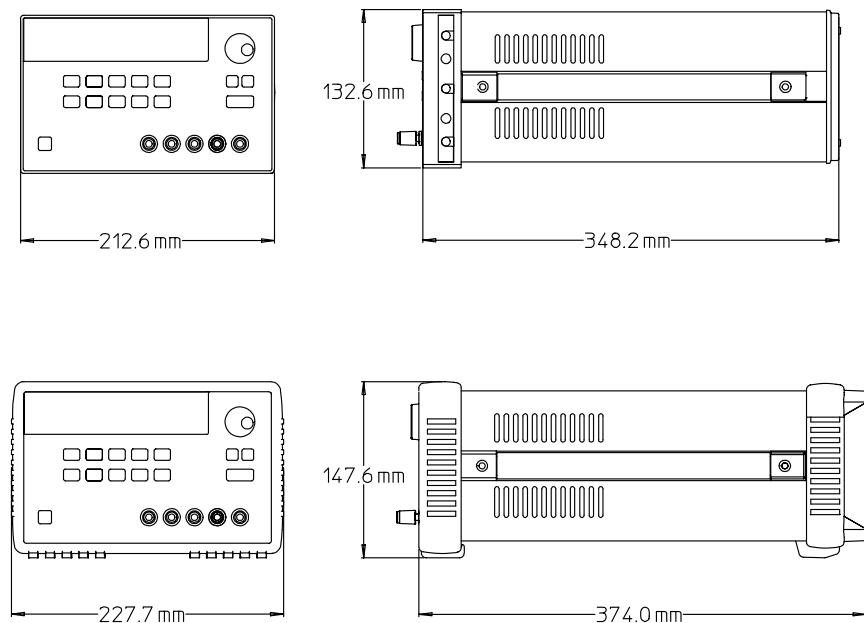


그림 8-1. Agilent E3633A와 Agilent E3634A 전원공급기의 치수

제 8 장 사양
보충 특성

색인

전원공급기 운용에 관한 의문은 가까운 에질린트 판매 사무실로
문의하시기 바랍니다.

A

AC 입력 정격 166

C

C 프로그래밍 예 135
C와 C++ 프로그램 예 135

D

DSR(Data Set Ready) 66
DTE(Data Terminal Equipment)
66
DTR(Data Terminal Ready) 66
DTR/DSR 핸드쉐이크 프로토콜 66

E

enable 레지스터란? 102
event 레지스터 102
Excel 97용 예제 프로그램 139
Excel Macros 139

G

GPIB
 버스 어드레스 59
 버스 컨트롤러 59
 인터페이스 구성 63
 커넥터 63
GPIB 어드레스
 GPIB 어드레스 설정 방법 60
 공장 설정 값 28

I

IEEE-488
 준수 정보 122
IEEE-488.2
 공통 명령 116

L

Low-level 명령 80

M

MIN 및 MAX 매개변수 115

O

OCP(과전류 방지)
 OCP 레벨 설정 46
 OCP 운용 점검 47
 OCP 회로 작동 46
 과전류 조건 소거 47

W

원격 인터페이스 운용 48
 트립 레벨 설정 46
OVP(과전압 방지)
 OVP 레벨 설정 42
 OVP 운용 점검 43
 OVP 작동 42
 과전압 조건 소거 43
 원격 인터페이스 운용 44
 트립 레벨 설정 42
OVP와 OCP 정밀도 164

Q

questionable status 레지스터 104

R

RS-232
 구성 64
 데이터 프레임 포맷 64
 문제 해결 67
 인터페이스 선택 58

S

SCPI
 Status 레지스터 102
 명령 터미네이터 116
 버전 57, 119
 버전 절의 57
 비 SCPI 명령 121
 상태 레지스터 102
 언어 소개 113
 장치 특정 121
 준수 정보 119
 확인 명령 119, 120
SCPI 매개변수
 개별 117
 문자열 117
 Boolean 117
 숫자 117
standard event 레지스터 105
status byte summary 레지스터
 106
status byte 조회(*STB) 108

V

VFD 17
VISA 134

V

VISA 기능성 135
visa.dll 134
visa32.dll 134
Visual Basic 139

가

가변 저항 147
각광호 75
검사
 예비적 27
 전류 출력 30
 전압 출력 29
 전원 공급시 검사 28
결합 효과 153

제

제충 구조 113
공통 명령(IEEE-488.2) 116
공통 모드 전류 잡음 151
과도 응답 시간 164
교정 68
 간격 (권장) 166
 공장 보안 코드 69
 보안 68
 보안 코드 68
 보안 해제 68
 원격 인터페이스 운용 69
 전면판 운용 69
교정 명령 98
교착 상태(deadlock) 67
기본 시험
 예비적 검사 27
 전원 공급시 시험 28
 출력 검사 29, 30, 31

내

내부 블리드 저항기 155
내부 용량성 155
냉각 19, 166
노브 고정(잠금) 53
능동 부하 156

다

다운 프로그래밍 응답 159
다중 부하 153
단락 막대 51
대괄호 75
더미 부하 저항기 156
동작 상태 저장 40

한국

동작 상태 흐름 40
디스플레이 조정(전면판) 56

ㄹ
라인 레귤레이션 163
랙 장착
 단일 계측기를 위한 20
 두 개의 계측기를 나란히 21
 슬라이딩 지지 선반을 위한 21
랙 장착 키트
 선반 21
 슬라이드 키트 21
 어댑터 키트 20
 연결 잠금 키트 21
 플랜지 키트 21
레귤레이션되지 않는 상태 151
레지스터
 enable 레지스터 102
 event status enable 명령 105
 event 레지스터 102
 questionable status 104
 questionable status enable 104
 questionable status event 104
 standard event 105
 status byte 106
 status byte summary 106
로컬 전압 감지 연결
 전면판에서 50
 후면판에서 51
루프 안정성 155
리드백(Readback) 설정능 163
리드백(Readback) 정확도 163
리플(Ripple)과 잡음 163

ㅁ
매개변수 유형(SCPI) 117
매크로 140
메모리 위치 (1~3) 97
메시지 사용가능 비트(MAV) 108
명령 분리자
 세미콜론 115
 콜론 115
명령 처리 시간 164
명령 형식 114
명령(RS-232 인터페이스)
 Ctrl-C 101

SYSTem:LOCal 101
SYSTem:REMote 101
SYSTem:RWLock 101
명령(교정)
 CALibration:COUNt? 98
 CALibration:CUR-
 Rent:LEVel 98
 CALibration:CUR-
 Rent:PROTection 98
 CALibration:CUR-
 Rent[:DATA] 98
 CALibration:DAC:ERRor 99
 CALibration:SECure:CODE
 99
 CALibration:SECure:STATE
 99
 CALibration:SE-
 Cure:STATE? 99
 CALibration:STRing 99
 CALibration:STRing? 99
 CALibration:VOLT-
 age:LEVel 100
 CALibration:VOLT-
 age:PROTection 100
 CALibration:VOLTage
 [:DATA] 99
명령(상태 보고)
 *CLS 111
 *ESE 111
 *ESE? 111
 *ESR? 111
 *OPC 111
 *OPC? 111
 *PSC { 0 | 1 } 111
 *PSC? 112
 *SRE 112
 *SRE? 112
 *STB? 112
 *WAI 112
 STATus:QUEStion-
 able:CONDITION? 110
 STATus:QUEStionable:EN-
 ABLE 111
 STATus:QUEStionable:EN-
 ABLE? 111
 STATus:QUEStionable? 110
SYSTem:ERRor? 110
명령(시스템 관련)
 *IDN? 96
 *RCL { 1 | 2 | 3 } 97
 *RST 96
 *SAV { 1 | 2 | 3 } 97
 *TST? 97
 DISPlay {OFF | ON} 94
 DISPlay:TEXT 94
 DISPlay:TEXT:CLEar 94
 DISPlay:TEXT? 94
 DISPlay? 94
 OUTPut {OFF | ON} 94
 OUTPut:RELay {OFF | ON}
 95
 OUTPut:RELay? 95
 OUTPut? 94
 SYSTem:BEEPer 95
 SYSTem:ERRor? 95
 SYSTem:VERSION? 96
명령(출력 설정 및 측정, 운용)
 APPLY 83
 APPLY? 83
 CURRent 84
 CURRent:PROTection 86
 CURRent:PROTection:CLEar
 86
 CURRent:PROTection:STATE
 86
 CURRent:PROTec-
 tion:STATE? 86
 CURRent:PROTec-
 tion:TRIPPed? 86
 CURRent:PROTection? 86
 CURRent:STEP 85
 CURRent:STEP? 85
 CURRent:TRIGgered 85
 CURRent:TRIGgered? 85
 CURRent? 85
 MEASure 90
 MEASure:CURRent? 90
 VOLTage 87
 VOLTage:PROTection 88
 VOLTage:PROTection:CLEar
 89

-
- VOLTage:PROTec-tion:STATE 89
VOLTage:PROTec-tion:STATE? 89
VOLTage:PROTec-tion:TRIPped? 89
VOLTage:PROTection? 89
VOLTage:RANGE 89
VOLTage:RANGE? 90
VOLTage:STEP 88
VOLTage:STEP? 88
VOLTage:TRIGgered 88
VOLTage:TRIGgered? 88
VOLTage? 87
명령(트리거링)
 *TRG 93
 INITiate 93
 TRIGger:DELay 93
 TRIGger:DELay? 93
 TRIGger:SOURce 93
 TRIGger:SOURce? 93
명령문 114
문자 프레임 64
미터 모드 28
- 배터리 충전 45
버스 컨트롤러, 인터럽트 108
변압기 텁 전환 147
별표(*) 116
병렬 연결 157
보관 온도 167
보충 특성 165
부 시스템 113
부동 전압
 절연 되지 않은 17
 절연된 18
부속품 15
부하 고려사항
 역전류 부하 156
 용량성 부하 155
 유도성 부하 155
 펄스 부하 155
부하 레귤레이션 163
부하 커뮤니케이션 155
분산 단자 153
- ▲**
비 SCPI 명령 121
비휘발성 메모리 40
- ▶**
상태 보고 명령 110
상태 저장 메모리 166
상향 프로그래밍 응답 158
상호 결합 현상 153
서비스 요청(SRQ) 인터럽트 107
선로 퓨즈(100, 115 또는 230 Vac)
 27
선입 선출(FIFO) 순서 124
설치 19
성능 사양 163
세미콜론 115
수직선 75
스크롤 속도, 오류 문자 124
슬루 레이트(slew rate) 155
시리즈 요소 147
시스템 관련 명령 94
시작 비트 (RS-232) 64
신뢰성 160
- 안정도 165
안정성 155
어드레스, GPIB 58
어플리케이션 프로그램 134
역 전류 156
역극성 다이오드 157
연결(전원 공급기)
 병렬 연결 157
 직렬 연결 157
예비적 검사 27
오류
 교정 131
 실행 125
 자체 시험 130
 오류 메시지 124
 오류 문자열 124
 오류 상태 55
 오류 큐 124
 오류 포착 135
 온도 계수 165
 외부 전압 소스 153
 원격 감지 기능 165
- ✖**
원격 인터페이스 선택 58
원격 전압 감지
 연결 50
 전면판에서 49
 후면 단자에서 49
원격 프로그래밍 158
위상 제어 전단조정기 147
응답 속도
 상향 프로그래밍 158
 하향 프로그래밍 159
이상적인 전원 공급기 151
이상적인 정전류 전원 공급기 149
이상적인 정전압 전원 공급기 149
인터페이스 케이블
 Agilent 34399A 어댑터 키트 65
 DB-25 커넥터 65
 DB-9 커넥터 65
 공모델 어댑터 65
 배선 어댑터 65
 암수 변환기 65
입력 전압 선택 22
입력 전원 (최대) 166
입력 전원 요구 사항 22
입력 전원 코드 22
- ✖**
자체 시험
 수행하기 위한 54
 완전한 54
 전원 공급시 54
작동 온도 166
잡음
 공통 모드 152
 정상 모드 152
장치에 특정한 명령 121
전단 조정기 147
전력 비산 160
전류 제한 38
전면판
 배치 2
 운용 개관 35
 키 설명 3
 표시기 5
 전면판 설정 163
 전선 정격 153
 전선 크기 51

-
- | | |
|--|--|
| <p>전송률 설정 61
전송률 (baud rate) 선택 (RS-232)
 59
전압 스파이크 152
전압 제한 36
전압 조정기 무게 167
전압 프로그래밍 속도 165
전원 공급시 자체 테스트 28
전원공급기의 치수 167
정상 모드 전압 잡음 151
정전류 (CC) 모드 149, 150
정전류 운용 38, 39
정전압 (CV) 모드 149, 150
정전압 운용 36, 37
정지 비트 (RS-232) 64
제한 모드 35
조정 고정 노브 53
조회 데이터 106
조회 응답 읽기 81
직렬 운용, 연결 157
직렬 저항 147
직렬로 레귤레이션 되는 공급기 147</p> <p>K</p> <p>초기 검사
 기계적 검사 19
 전기적 검사 19
출력 격리 153
출력 단자 격리 166
출력 버퍼 106
출력 범위 163
출력 상태 (on, off) 52
출력 설정 및 운용 명령 84
출력 임피던스 149
출력 전압 오버슈트 166
출력 중단 118
출력 중지 52
출력 특성 149
출력 프로그래밍 범위 165</p> | <p>C</p> <p>커넥터
 GPIB 63
 RS-232 (직렬) 64
컴퓨터 또는 단자에 연결
 DB-25 직렬 연결 66
 DB-9 직렬 연결 65
 GPIB 커넥터 63
콜론 115
키 설명 (전면판) 3
키워드
 두 번째 레벨 113
 루트 113
 세 번째 레벨 113
 Low-level 113</p> <p>T</p> <p>트리 구조 113
트리거 소스
 버스(소프트웨어) 81
 즉시 내부 트리거 81
트리거 소스 선택
 버스(소프트웨어) 트리거링 91
 즉시 트리거링 92</p> <p>F</p> <p>패리티 선택 (RS-232) 59
펌웨어 (Firmware) 개정 조회 57
표시기, 디스플레이 5
퓨즈 정격 27
프로그래밍 설정능 163
프로그래밍 언어 166
프로그래밍 정확도 163
프로그램 범위 (전압/전류) 82
피드백 제어 회로 147</p> |
|--|--|
-